

INDEX

INTRODUCCIÓN	1
1. WIRE CHECK	1
1.1 CONFIGURACIÓN.....	1
1.2 CREAR UN PROGRAMA.....	2
Contacto.....	4

INTRODUCCIÓN

Con la función de Wire check conseguimos la distancia de hilo deseada. Por ejemplo antes de iniciar una soldadura o antes de hacer el touch sensing

1. WIRE CHECK

1.1 CONFIGURACIÓN

Entramos en el menú AUX 14.Arc Weld →04.Arc Weld Setting →10.TouchSensing

Configuramos la velocidad de entrada y salida del hilo

Wire Check	Retract Speed	1 %
	Inching speed	8 %


1.2 CREAR UN PROGRAMA

Todos los puntos tienen que ser en AC

Punto A : Desde este punto hasta el punto B el hilo se retraera

Punto B : Punto en el que sacará hilo hasta que detecte masa

Punto C : Punto de salida

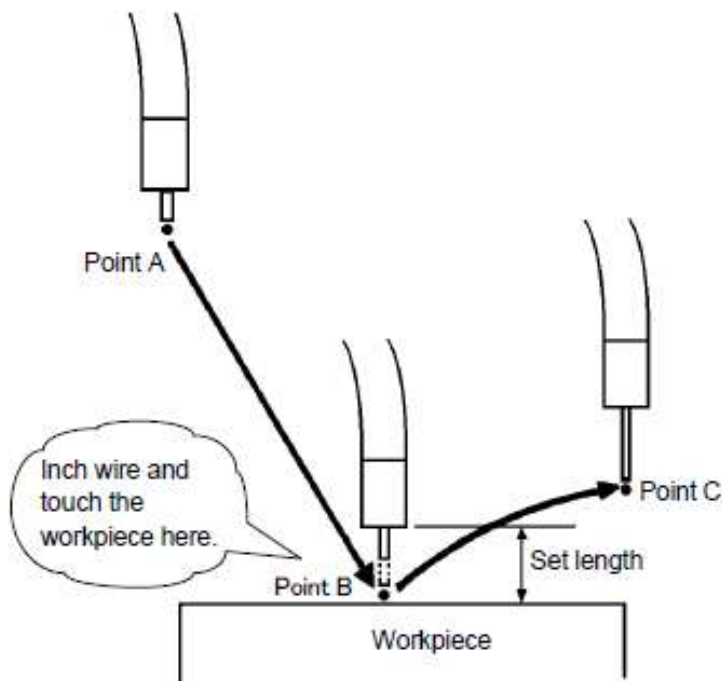


	AC	JOINT	2	1	0	[
PUNTO DE HOME	1 AC	JOINT	2	1	0	[
PUNTO A	2 AC	LINEAR	2	1	0	[
PUNTO B	3 AC	LINEAR	2	1	0	[Wire Check
PUNTO C	4 AC	LINEAR	2	1	0	[
PUNTO DE HOME	5 AC	JOINT	2	1	0	[
	[EOF]					


Creamos un programa nuevo con los siguientes puntos

- 1- Grabamos el punto de home
- 2- Grabamos el punto 2 con la aproximación antes de hacer el wire check, desde este punto se retraerá el hilo hacia el punto 3
- 3- Para grabar el punto 3 movemos el robot hasta la posición de comprobación, esta posición tendrá que estar a X distancia de la mesa. La distancia corresponderá con el largo que tendrá el hilo

* Para añadir la opción en el punto B (línea 3) pulsamos el botón



En el hueco que tenemos en touch sensing introducimos la opción 3 → Wire check

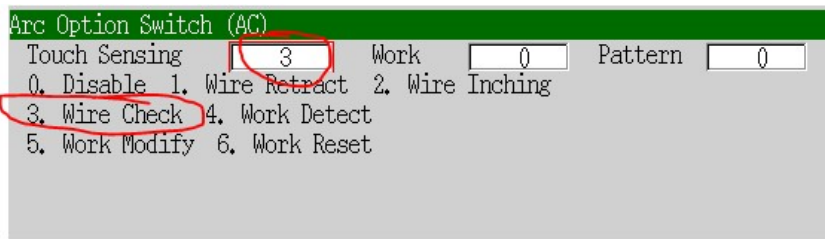

Pulsamos

En la línea de configuración de auxiliares tendremos la opción de wirecheck y podremos grabar el punto



- 4- Grabamos el punto de salida desde el wirecheck
- 5- Grabamos el punto de home

CONTACTO

Para más información contactar con:

Ignacio Lizaso Ortueta

Soporte Técnico de Kawasaki Robotics

LARRAIOZ Elektronika Tel: (+34) 943 140 139 Ext. 226

ilizaso@larraioz.com