



Pohled Severní

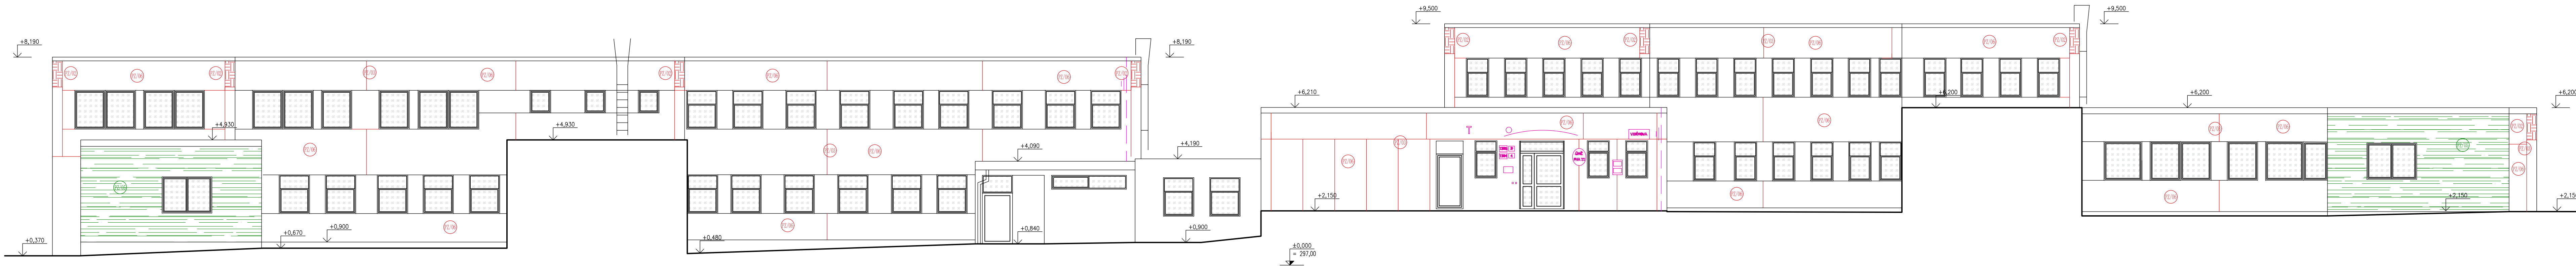

POZNÁMKA – PZ/01
– VYBOČUJÍCÍ ATIKOVÉ ZDIVO – JEDNÁ SE O ATIKOVÉ SENDVIČOVÉ PANELE, KTERÉ JSOU PŘÍVAŘENÉ K ŽB SKELETU. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ATIKOVÉ PANELE NEJSOU ODILATOVÁNE OD BETONOVÉ STROPNÍ DESKY A VLIVEM TEPELNÉ ROZTAŽNOSTI DOŠLO K POSUNUTÍ ATIKOVÝCH PANELO. STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DOJDE K ODHALENÍ SPOJŮ ATIKOVÉHO ZDIVA S ŽB SKELETEM A OVĚŘENÍ ŽE NEDOŠLO K DESTRUKCI SPOJE (SVÁRU) MEZI KONSTRUKCE. DODATEČNĚ BUDE PROVEDENO ODILATOVÁNÍ ATIKOVÉHO PANELE ODESKÁNÍ BETONOVÉ DESKY, KTERÁ TVŮŘÍ SPÁDOVÁNÍ NA STŘEŠE V ŠÍŘCE SPÁRY MIN. 20MM. NÁSLEDNÝM ZATEPLENÍM OBÁLKY BUDOVY DOJDE K OCHRANĚ KONSTRUKCI PŘE VLIVY TEPELNÝCH ROZTAŽNOSTÍ A TÍM DOJDE K ZAMEZENÍ POHYBŮ KONSTRUKCI.

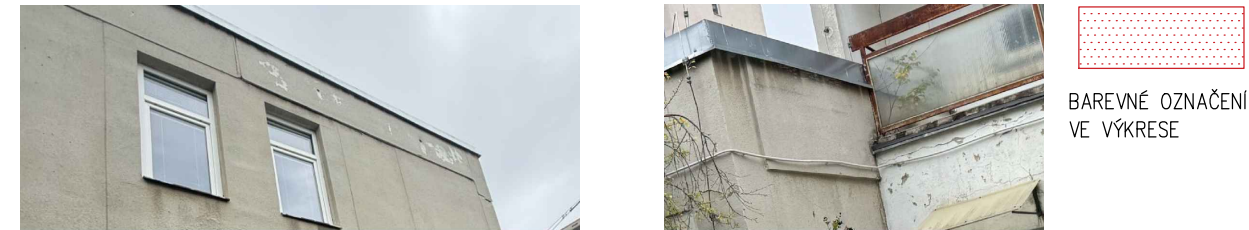


POZNÁMKA – PZ/02
– DOZDÍVKY NÁROŽÍ – NÁROŽÍ FASÁDY JSOU DOZDÍVÁNE Z PLYNOSILKATOVÝCH TVÁRNIC, NĚKTERÉ DOZDÍVKY VYKAZUJÍ POSUNUTÍ A NESOUDRŽNOST S PODKLAD. STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DOJDE K OVĚŘENÍ KOTVENÍ DOZDÍVEK NÁROŽÍ A JEJICH SOUDRŽNOSTI. PŘÍPADNĚ DOJDE K VYBOURÁNÍ DOZDÍVKY A NAHRAZENÍ ZDIVA NOVÝMI CIHELNÝMI BLOKY O TL. 250MM, KTERÁ BUDE KOTVENA SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI K OBVODOVÝM PANELO. NÁSLEDNĚ DOJDE K PROVEDENÍ OPATŘENÍ POSTŘÍKEM CEMENTOVOU MALTOU A JÁDROVOU OMÍTKOU PRO VYROVNÁNÍ S OSTATNÍMI PLOCHY. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ KZS.



POZNÁMKA – PZ/03
– SPÁRY OBVODOVÝCH PANELO – SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI OBVODOVÝMI PANELE VYKAZUJÍ NEDOSTATEČNOU OCHRANU PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY. SPÁRY JSOU VYPLNĚNÉ CEMENTOVOU MALTOU KDE PO ČASE DOCHÁZÍ K DEGRADACI VÝPLŇOVÉHO MATERIÁLU A JAKO OCHRANA JSOU V NĚKTERÝCH MÍSTECH ZALITÉ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU. SPÁRA BUDE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI KOMPLETNĚ OBNOVENA. DOJDE K PROŠKRÁBNUTÍ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ HMOTY, KTERÁ BUDE NAHRAZENA VHDNOU VÝPLŇOVOU HMOTOU S OBDOBNOU PEVNOSTÍ JAKO OBVODOVÉ PANELE. NAPŘ. VYSPRÁVKOU MALTOU NA BETON K VYPLNĚNÍ SPÁR.



POZNÁMKA – PZ/04
– ODHALENÁ VÝZTUŽ BETONOVÝCH PANELO – V NĚKTERÝCH MÍSTECH DOCHÁZÍ VLIVEM ZATĚKÁNÍ VODY A POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK K DEGRADACI OBVODOVÝCH PANELO ROZPADEM BETONU A ODHALENÍ VÝZTUŽE. STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DOJDE K OŠETŘENÍ TĚCHTO MÍST, NESOUDRŽNÉ VRSTVY MUSÍ BÝT ODSTRANĚNY A NA PEVNOU ČÁST. STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ VÝZTUŽ BUDE DŮKLADNĚ OČIŠTĚNA A OPATŘENA ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM S ADHÉZNÍM MŮSTKEM. NÁSLEDNĚ BUDE OBVODOVÝ PANELE REPROFILOVÁN POMOCÍ VYSPRÁVKOVÉ POLYMERCEMENTOVÉ VÁLKY ZUŠLECHTĚNÉ MALTY NA BETON S INHIBITOREM KORÓZE.

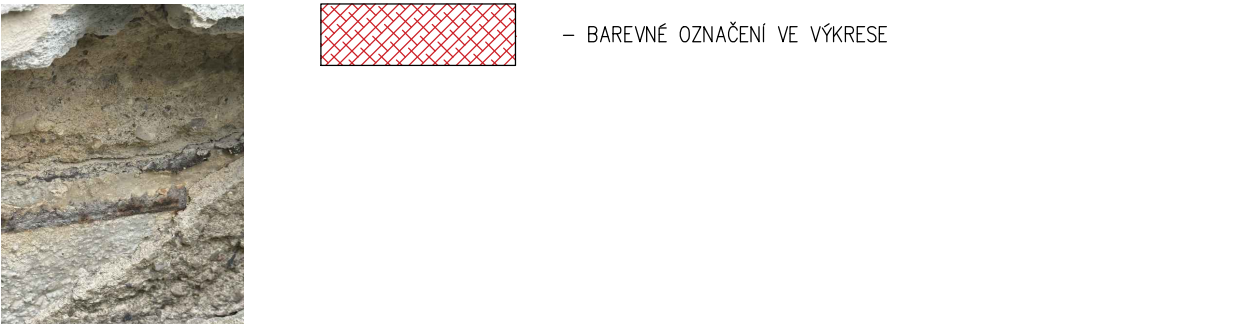

POZNÁMKA – PZ/05
– STÁVAJÍCÍ KZS – NĚKTERÉ ČÁSTI FASÁDY (VIZ. VYZNAČENÍ) JSOU JIŽ ZATEPLENÉ KZS Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU O TL. 80MM. ZATEPLENÍ BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNO, VČ. STÁVAJÍCÍ OMÍTKY AŽ NA PEVNÝ PODKLAD. PŘÍPADNĚ VADY FASÁDY BUDOU ŘEŠENY OBDOBNĚ JAKO NAVRŽENÉ OPATŘENÍ VIDITELNÝCH VAD NA FASÁDĚ. PLOCH FASÁDY BUDE PENETROVÁN, OPATŘEN POSTŘÍKEM CEMENTOVOU MALTOU A JÁDROVOU OMÍTKOU O TL. 10–35MM. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ KZS.



POZNÁMKA – PZ/06
– FASÁDA OBJEKTU BUDE CELOPLOŠNĚ OSEKÁNA. STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA AŽ NA NOSNÝ POVRCH BETONOVÉHO OBVODOVÉHO PANELE. OBVODOVÉ PANELE VYKAZUJÍ VELKOU MÍRU NEROVNOSTÍ VLIVEM ŠPATNĚ PROVEDENÉ MONTÁŽE. Z TOHO DŮVODU BUDE ZVOLENA TLOUŠŤKA VYROVNÁVACÍ VRSTVY OMÍTKY PŘÍPŮSOBENA JEDNOTLIVĚ FASÁDĚ TAK, ABY BYL PODKLAD VYROVNANÝ PRO NÁSLEDNĚ PROVEDENÍ KZS. POVRCH BETONOVÉHO PANELE BUDE PENETROVÁN, OPATŘEN POSTŘÍKEM CEMENTOVOU MALTOU A JÁDROVOU OMÍTKOU O TL. 10–25MM. V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH NEROVNOSTÍ SE NAVRHUJE, LOKÁLNĚ V MÍSTĚ ODSKOKU SNÍŽENÍ TL. TEPELNÉHO IZOLANTU O 20MM. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ KZS.

POZNÁMKA – PZ/07
– VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO NOVÉ NEBO ROZŠÍŘENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ

