PROCÉDURE PM-CP50-02 – Vidange palier et contrôle garniture (v2)

Rubrique	Valeur
Équipements	POMPE-A-01, POMPE-A-02 (CP-50)
Déclencheur	Code P-30 (2000 h) ou huile dégradée
Durée estimée	1 h 30
Habilitation	Mécanicien niveau 1 + consignation
Date d'application	février 2025
Statut	En vigueur – annule et remplace v1 (06/2023)

Matériel

- Huile huile minérale ISO VG 68 (MD-Lub P68), 0,4 L
- Bac de récupération 2 L, chiffons
- Clé dynamométrique 10–60 N·m
- Joint de bouchon de vidange neuf
- Lampe, miroir d'inspection

1. Préparation

1. Basculer la production sur la pompe de secours.
2. Consigner la pompe (fiche FS-P-01) : Q1 cadenassé, vannes fermées.
3. Attendre que la température du palier soit inférieure à 40 °C.

2. Vidange du palier

1. Placer le bac sous le bouchon de vidange du palier.
2. Déposer le bouchon de remplissage puis le bouchon de vidange.
3. Laisser s'écouler complètement (environ 10 minutes). Observer l'huile : couleur, présence d'eau ou de particules.
4. Remonter le bouchon de vidange avec un joint neuf, couple 25 N·m.
5. Remplir avec 0,4 L d'huile ISO VG 68 jusqu'au milieu du voyant de niveau.

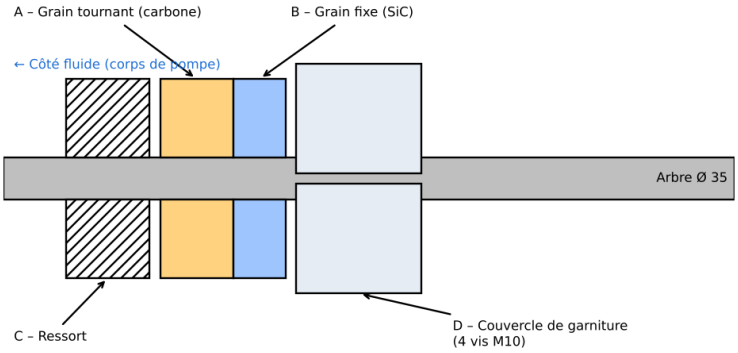


Schéma 1 – Repérage de la garniture et du couvercle (rep. D)

3. Contrôle de la garniture

1. Déposer le protège-accouplement.
2. Inspecter la zone de la garniture : traces de fuite, cristaux, dépôts.
3. Contrôler le serrage des 4 vis du couvercle de garniture (rep. D) à la clé dynamométrique : **35 N·m**, en croix.
4. Remonter le protège-accouplement.

4. Remise en service

1. Déconsigner selon FS-P-01.
2. Amorcer et démarrer la pompe (manuel CP-50, chapitre 6).
3. Vérifier l'absence de fuite après 15 minutes de fonctionnement.
4. Remettre le compteur d'heures à zéro (S3 appuyé 5 s).
5. Renseigner l'intervention dans la GMAO (code P-30).

5. Critères d'acceptation

Contrôle	Critère
Fuite garniture	< 10 gouttes / min
Température palier après 30 min	< 70 °C
Couple vis couvercle	35 N·m

NOTE – Modification v2 : le couple de serrage des vis du couvercle de garniture passe de 25 N·m à 35 N·m suite à la mise à jour du manuel constructeur (v2.0). Des desserrages avaient été constatés avec l'ancienne valeur.