

# 关于商储东营分公司 2 月 12 日造成董东线

## 联锁停泵的情况说明

### 一、事情经过

2026 年 2 月 12 日 10:38 油气集输总厂调度通知商储库项目部：“与华东分控中心联系确认，第三批保税油计划 2 月 12 日 13:30 到达东营商储库”。2 月 12 日商储库值班干部 12:05 发令，生产二班内操开具《导通交接计量站来油流程》、《导通 403#/404#罐来油流程》操作票，值班班长、值班干部核对、模拟无误。值班干部、值班班长、内外操 12:49 导通计量站流程，13:24 导通商储库流程，操作完成后汇报总厂调度，总厂调度按程序告知华东分控中心流程已导通。13:36 接华东分控电话告知董东线超压联锁停泵。值班干部排查发现，计量站 L1 阀（原油进流量计汇管进口阀）处于关闭状态，是造成此次事件的直接原因。目前 L1 阀已切换到现场模式并全部开启。

### 二、事件原因

2 月 12 日初步分析，造成此次董东线超压联锁停泵的直接原因是计量站 L1 阀门处于关闭状态。事件调查初期，当班内操害怕承担相关责任，强调开启了 L1 阀门。由于时间紧迫，我们误判了事件原因，按照阀门误动作进行了初报。

2 月 13 日通过查阅 DCS 系统运行日志，计量站视频监控回放，

与当班职工访谈等深入调查，当班内操承认未开启 L1 阀门。确认此次董东线超压联锁停泵的直接原因是内操在操作票执行过程中未执行 L1 阀门开启指令，外操未对工艺流程进行细心核对，值班干部未认真履行操作票执行监督管理职责。

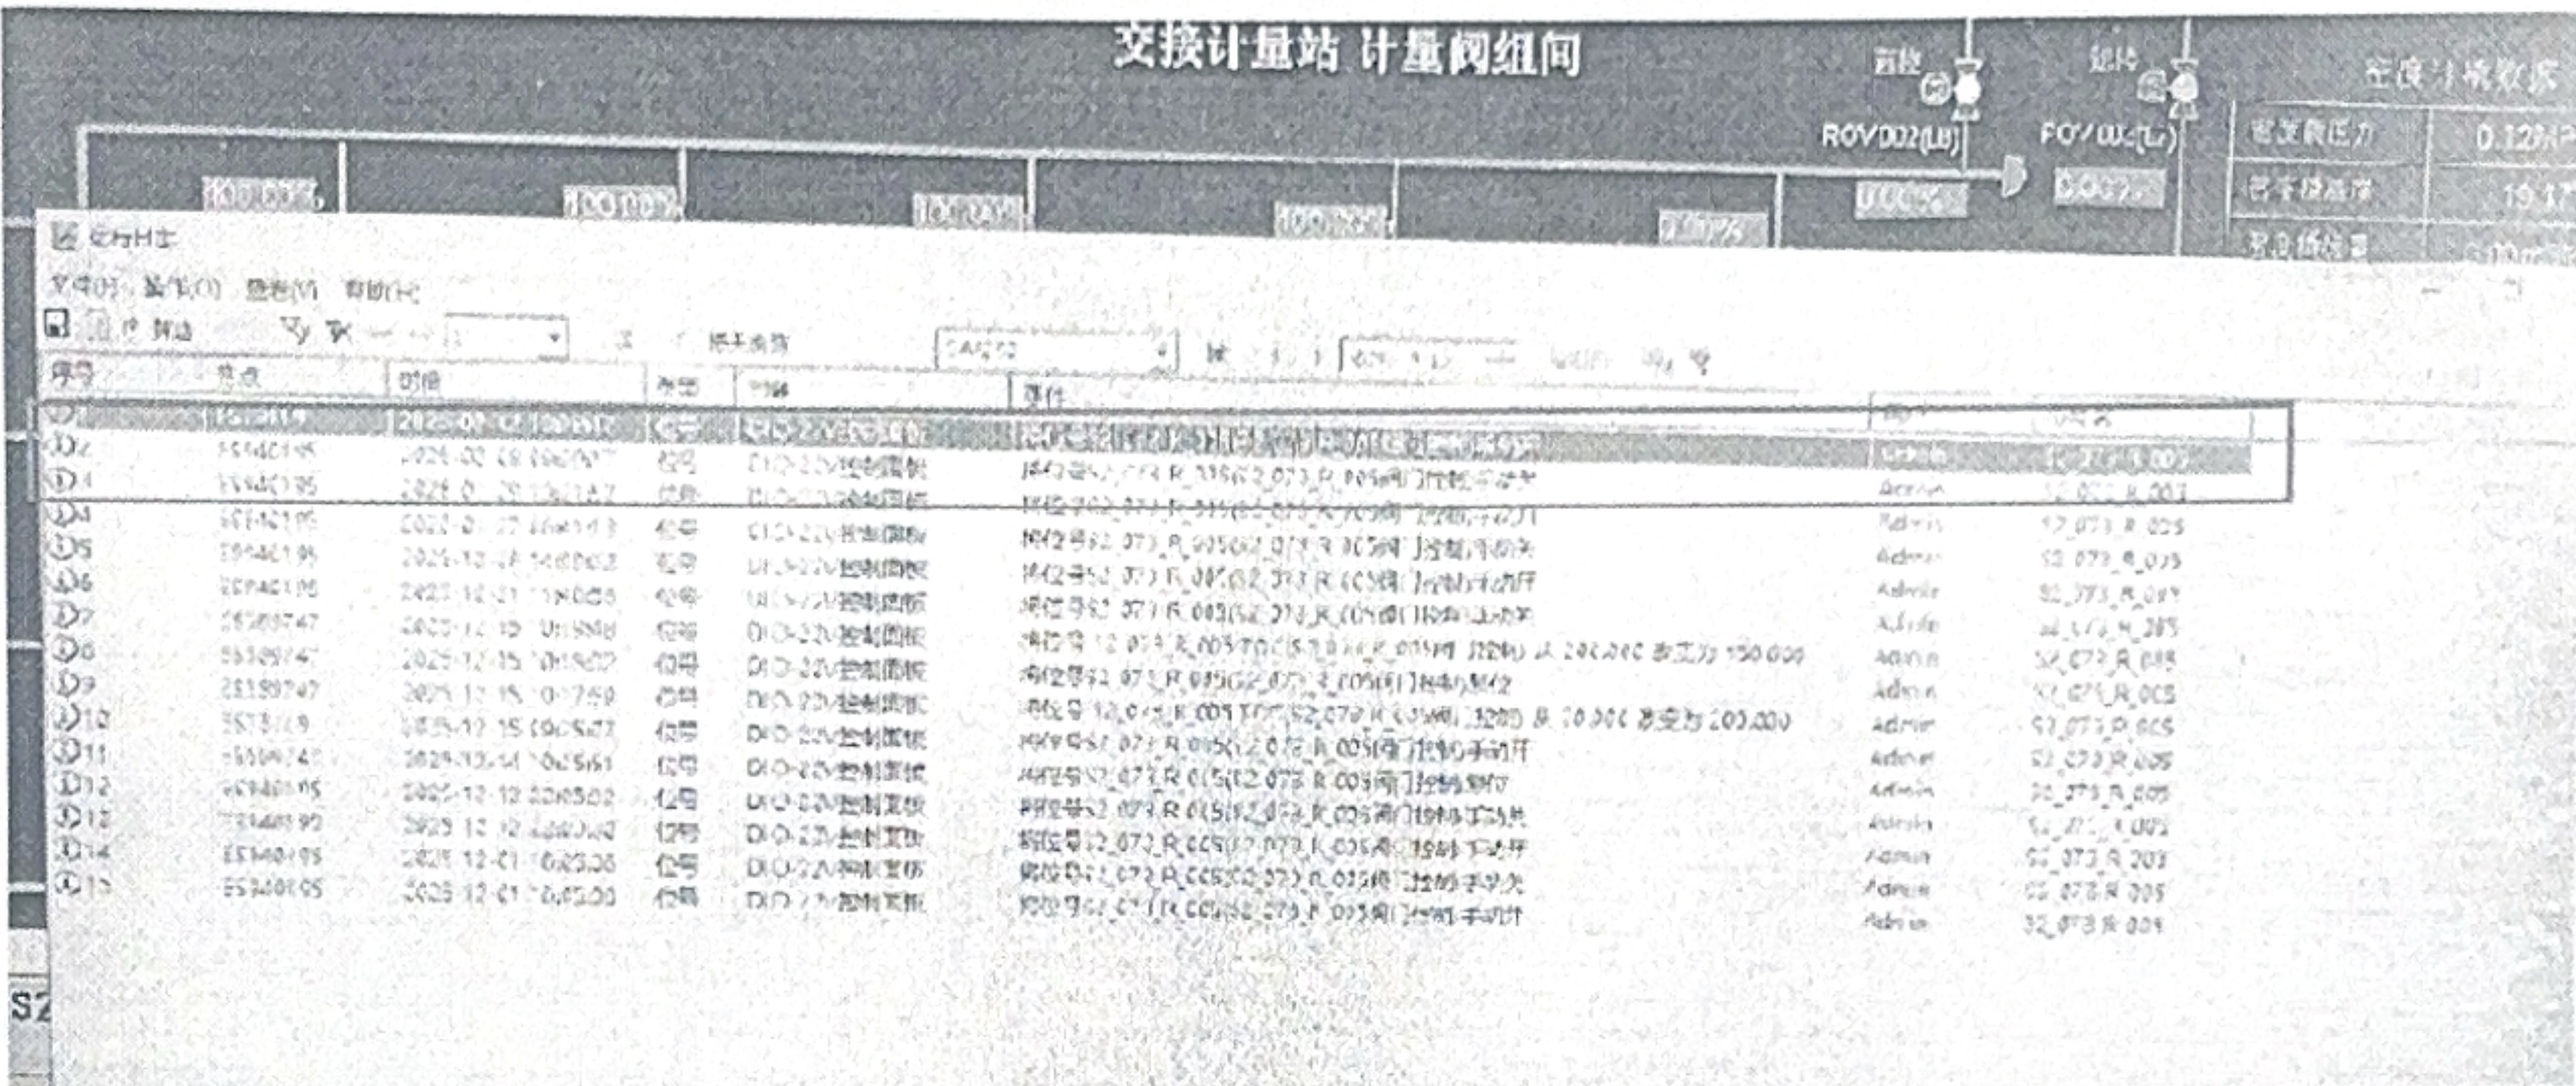


图 1： 计量站 DCS 系统日志（L1#阀门操作记录）

注：2 月 8 日 8:09 收油停止，关闭 L1 阀门；2 月 12 日 13:38 告知连锁停泵，商储库核查确认后开启 L1 阀门。

三、下步措施

- 1. 开展警示教育。组织全员开展专项警示教育，以此次事件为案例，深入剖析事故原因，提升全员的安全意识。
- 2. 严格操作纪律。对流程切改操作票执行进行规范，要求中控室与计量站现场共同手持操作票，由内操按操作票进行指挥、操作，计量站外操按内操指令进行现场确认，操作完成后按操作票进行现场检查核对，杜绝流程切改操作错误。
- 3. 严肃追责问责。对此次事件相关责任人进行严肃调查、从严处

罚。

4. 加强操作培训。组织技术人员进行培训，确保运行班组内外操、值班干部熟练掌握操作规程，能够做好操作风险识别管控，直至全员考核通过。

5. 加强值班干部管理。明确值班当天，行政干部全程作好流程切改开票、审核、模拟、操作、核对工作。

我方将以此次事件为警戒，坚决落实各项整改措施，规范作业流程，健全管控机制，切实提升收油作业安全管理水平，确保管线输油作业安全。

