

Visitas con defecto — Parque Arauco

2026 · 1 de enero al 6 de octubre · sin instalaciones

Quedan 20 visitas con defecto. Si en un mismo día se atendió más de un punto del mismo mall, cuenta como una sola visita y los puntos se listan debajo. Así hay 20 visitas y 24 puntos. Hay 3 días en esa situación.

Se dejaron fuera las instalaciones, reubicaciones, puestas en marcha, lecturas de validación y las revisiones en las que el equipo no tenía falla.

La clasificación sale del Registro de fallas WES y de la observación escrita en cada acta.


Resumen por mall

Mall	Visitas	Puntos con defecto	Última
Arauco El Bosque	1	1	12-03-2026
Arauco Buenaventura	4	4	21-09-2026
Arauco Curauma	3	4	19-05-2026
Arauco Estación	9	12	27-09-2026
Arauco Maipú	1	1	02-04-2026
Arauco Quilicura	0	0	—
Parque Arauco Kennedy	2	2	20-05-2026
Total	20	24	

Mismo día, más de un punto

Estos días no se multiplican. Sigue siendo una visita al mall, con los puntos que tuvieron defecto.

Fecha	Mall	Puntos de esa visita
19-03-2026	Arauco Curauma	Impulsión · Baño
23-06-2026	Arauco Estación	Estanque sur — válvula de control · Estanque sur y norte
13-08-2026	Arauco Estación	Estanque norte locales · Pizza Hut · Sala de bombas estanque sur

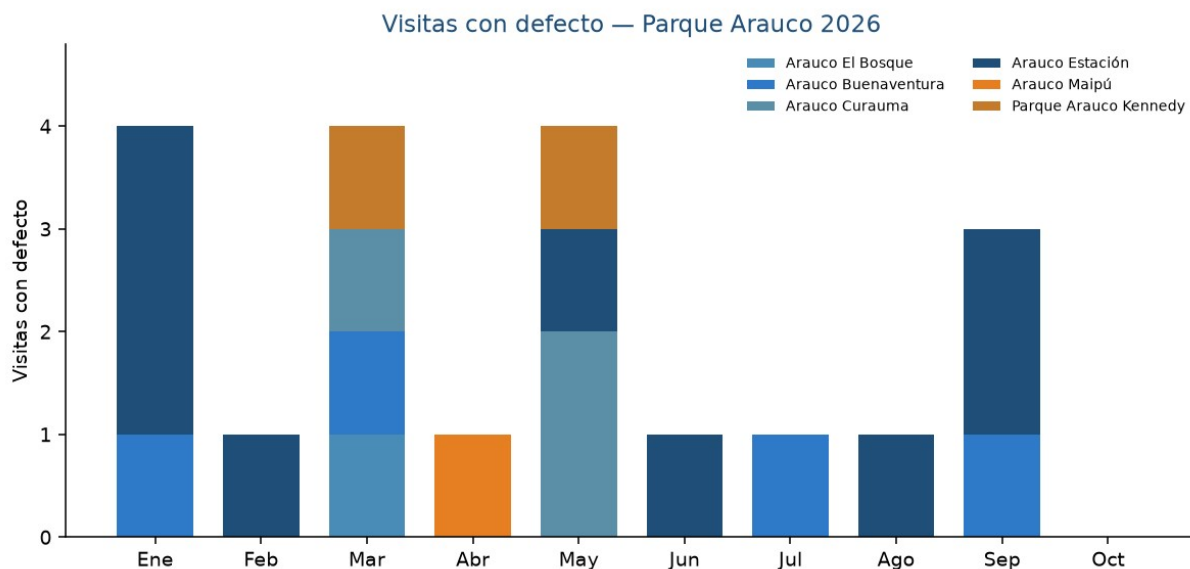

Detalle

Ene 2026

05-01-2026 — Arauco Buenaventura · 1 punto

Técnico: No identificado en el acta.

1. MAX 232

Cambio de MAX 232. Se normaliza el voltaje de la fuente.

El PDF está en la carpeta de Quilicura y el nombre del archivo es BOM.

05-01-2026 — Arauco Estación · 1 punto

Técnico: Mauricio Orellana.

1. Estanque sur

Router con problema de comunicación. Se reinicia y se resetea. El equipo queda operativo.

22-01-2026 — Arauco Estación · 1 punto

Técnico: Mauricio Orellana.

1. KFC — baño de guardías

Reparación de fuga en codo de bronce.

El mismo día se instaló un collarín en la sala de bombas sur. Esa instalación no se cuenta.

23-01-2026 — Arauco Estación · 1 punto

Técnico: Mauricio Orellana.

1. Pizza Hut

Cambio de la manguera de desagüe del solenoide. Se alarga hasta el exterior del local.

Feb 2026

05-02-2026 — Arauco Estación · 1 punto

Técnico: No identificado en el acta (recibe Sergio Fuenzalida).

1. Baño de guardias

Desconexión por ruido eléctrico en la placa y desprogramación. Se reprograma y el equipo queda conectado.

Mar 2026

04-03-2026 — Parque Arauco Kennedy · 1 punto

Técnico: No identificado en el acta.

1. Baño varones N°6

El sistema estaba desenchufado. No hay data desde el 18-02-2026.

El mismo día se revisaron DL e impulsión Fredo y quedaron operativos, sin defecto.

12-03-2026 — Arauco El Bosque · 1 punto

Técnico: Mario Froitez P..

1. Tubería PPR

Cambio de un tramo de tubería PPR (PU 10).

19-03-2026 — Arauco Curauma · 2 puntos, una visita

Técnico: No identificado en el acta (recibe Joceline Lazo).

1. Impulsión

Caudalímetro desconfigurado por ruido eléctrico. Se reprograma y se guarda. El equipo queda operativo.

2. Baño

Error de configuración del caudalímetro. Se corrige el diámetro.

31-03-2026 — Arauco Buenaventura · 1 punto

Técnico: No identificado en el acta (recibe Alberto, jefe de mantención).

1. San Ignacio 500

MAX 232 quemada. El equipo queda no operativo. San Ignacio 300 se revisó y estaba bien.

Abr 2026

02-04-2026 — Arauco Maipú · 1 punto

Técnico: No identificado en el acta (recibe Constanza Vilches).

1. Sala de bombas Falabella

Inundación. Quedan dañados la placa WES, el medidor ultrasónico y la fuente de alimentación. El cambio queda coordinado para cuando la sala tenga energía.

May 2026

11-05-2026 — Arauco Curauma · 1 punto

Técnico: No identificado en el acta (recibe Joceline Lazo).

1. Sensor ultrasónico

Memoria interna llena. Se cambia el equipo y se normaliza.

15-05-2026 — Arauco Estación · 1 punto

Técnico: Mauricio Orellana.

1. Estanque norte

Caudalímetro desconfigurado. Se setea en cero y queda operativo.

19-05-2026 — Arauco Curauma · 1 punto

Técnico: No identificado en el acta (recibe Joceline Lazo).

1. Equipo de monitoreo

Problema de conexión y memoria defectuosa. Se reemplaza la placa. El equipo queda operativo.

20-05-2026 — Parque Arauco Kennedy · 1 punto

Técnico: No identificado en el acta.

1. Punto de monitoreo

No marcaba consumo por posible intervención de terceros. Se reprograma y queda operativo.

Jun 2026

23-06-2026 — Arauco Estación · 2 puntos, una visita

Técnico: Mauricio Orellana.

1. Estanque sur — válvula de control

Reparación de filtración en la válvula de control, sala de bombas.

2. Estanque sur y norte

Calentón en el despiche del solenoide.

Jul 2026

15-07-2026 — Arauco Buenaventura · 1 punto

Técnico: No identificado en el acta.

1. San Ignacio 500

Cambio de solenoide en la válvula de control. Prueba de corte correcta.

El PDF está archivado en la carpeta de Quilicura. El punto anotado es San Ignacio 500.

Ago 2026

13-08-2026 — Arauco Estación · 3 puntos, una visita

Técnico: Aníbal Aranda.

1. Estanque norte locales

Cambio de solenoide de NC a NO. Folios 2257 y 2258. Horario de corte 00:00 a 06:00.

2. Pizza Hut

Cambio de solenoide de NC a NO. Folio 2259.

3. Sala de bombas estanque sur

Cambio de solenoide de NC a NO. Folio 2260.

Sep 2026

14-09-2026 — Arauco Estación · 1 punto

Técnico: Mauricio Orellana.

1. Estanque norte locales

MAX 232 con falla. Se reemplaza. La señal en la sala de bombas -2 queda débil.

21-09-2026 — Arauco Buenaventura · 1 punto

Técnico: Mauricio Orellana.

1. San Ignacio 500

Ruido eléctrico. Desconfigura el ID y los horarios de apertura y corte de la válvula. Se reprograma y se recupera la data.

27-09-2026 — Arauco Estación · 1 punto

Técnico: Aníbal Aranda.

1. Estanque norte locales

Desacople de la tubería por esfuerzo axial, por falta de anclajes. Se descarta un defecto del armado inicial: el sistema operó más de cuatro meses sin fugas.

El 28-09 se instalaron anclajes. Esa instalación no se cuenta.

Qué quedó fuera

- Instalaciones y puestas en marcha: collarín y gabinete en Estación (22-01), válvulas de control del estanque norte (29-05), instalación total de estanques norte y sur (05-06), disyuntores (23-09), anclajes del 28-09, puntos nuevos en Maipú y El Bosque, equipo de monitoreo en Falabella (11-08) y la visita técnica de factibilidad del 23-02.
- Reubicaciones: red de incendio en Quilicura (17-02), sistemas de Curauma (29-04) y reinstalación del equipo en El Bosque (15-05).
- Sin defecto: lecturas de validación, descargas de memoria y revisiones en las que el equipo operaba bien (DL y Fredo en Kennedy el 04-03, revisión del 01-10 en Estación, San Ignacio 300 el 31-03).
- Quilicura no tiene una visita con defecto en este corte. El acta del 15-07 archivada en esa carpeta corresponde a San Ignacio 500, de Buenaventura.

Informe actualizado el 6 de octubre de 2026.