CLIM services

# Clim Services Provence

12 avenue du Mistral
13100 Aix-en-Provence
SIRET 12345678900012

# BON D'INTERVENTION

**N° BI-2026-0001**

Le 11/11/2026

**CLIENT**

**Salle de sport Exemple**

5 rue des Lilas
13090 Aix-en-Provence

Sur place : M. Durand (responsable du site)

**INTERVENTION**

| | |
|---|---|
| Technicien | Julien Martin, Technicien frigoriste |
| Horaires | 08:30 à 11:15 |
| Durée | **2 h 45** |
| Déplacement | 18 km aller-retour |

## Nature de l'opération

**Dépannage** | **Remplacement de pièce** | **Entretien**

Ventilateur extérieur hors service (code E7)

## Travaux réalisés

Intervention suite à l'appel du client : la climatisation de la salle de réunion ne refroidit plus depuis lundi, avec un message d'erreur E7 sur la télécommande.

Constat à l'arrivée : unité intérieure en fonctionnement, ventilateur de l'unité extérieure à l'arrêt. Code défaut E7 confirmé (défaut moteur du ventilateur extérieur). Pressions relevées à l'arrêt : 14,2 bar, cohérentes avec la température extérieure de 18 °C.

Travaux réalisés :
- Mise hors tension et consignation de l'installation.
- Contrôle du moteur de ventilateur extérieur : bobinage coupé, roulements bruyants. Remplacement du moteur et de son condensateur de démarrage.
- Nettoyage complet de la batterie de l'unité extérieure (encrassement important par les feuilles et le pollen) et du bac à condensats.
- Remplacement du filtre de l'unité intérieure, nettoyage de la turbine et désinfection de l'évaporateur.
- Contrôle du serrage des raccords frigorifiques et test d'étanchéité au détecteur électronique : aucune fuite détectée.
- Remise en service et essais pendant 45 minutes : température de soufflage 11 °C pour une reprise à 24 °C, intensité absorbée normale (6,8 A), plus de code défaut.

Le client a été informé du fonctionnement et des précautions d'usage (nettoyage des filtres tous les mois en période d'utilisation intensive). L'installation est opérationnelle à mon départ.

## Pièces remplacées


| Désignation | Référence | Qté | Prix unit. | Montant |
|---|---|---|---|---|
| **Moteur de ventilateur unité extérieure** | DAI-1C10011 | 1 | 186,50 € | 186,50 € |
| **Condensateur de démarrage 2,5 µF 450 V** | CAP-25-450 | 1 | 14,90 € | 14,90 € |
| **Filtre purificateur photocatalytique** | KAF970A46 | 2 | 27,00 € | 54,00 € |


**Total pièces : 255,40 €**

## Observations et suite à donner

Prévoir le remplacement de la télécommande (écran partiellement illisible). Recommandation : contrat d'entretien semestriel compte tenu de l'encrassement constaté.

## Photos (2)

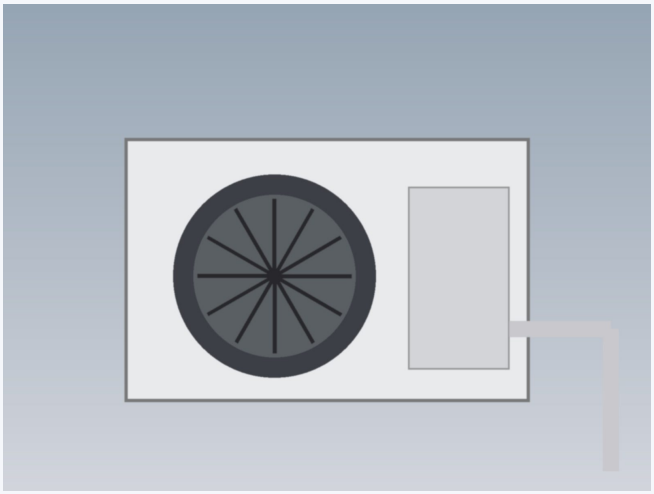

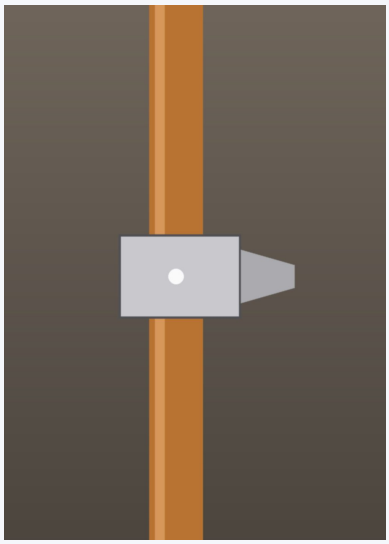

## Signatures

**LE TECHNICIEN** Le 11/11/2026

**Julien Martin, Technicien frigoriste**

**LE CLIENT** Le 11/11/2026

**M. Durand, Responsable du site**