ZEMA climatisation

Zema Clim
8 rue des Artisans
69007 Lyon
SIRET : 39402511800032

BON D'INTERVENTION

N° BI-2026-0001
Date : 11/11/2026

CLIENT

Fitness Park Lyon Gerland
Adresse : 60 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Sur place : M. Laurent (responsable du site)

ÉQUIPEMENT

Type : **Split mural**
Marque : Daikin
Modèle : FTXM50R / RXM50R
N° de série : J012345

NATURE DE L'OPÉRATION

Dépannage · Remplacement de pièce · Entretien
Précisions : Ventilateur extérieur hors service (code E7)

DESCRIPTION DES TRAVAUX RÉALISÉS

Intervention suite à l'appel du client : la climatisation de la salle de réunion ne refroidit plus depuis lundi, avec un message d'erreur E7 sur la télécommande.

Constat à l'arrivée : unité intérieure en fonctionnement, ventilateur de l'unité extérieure à l'arrêt. Code défaut E7 confirmé (défaut moteur du ventilateur extérieur). Pressions relevées à l'arrêt : 14,2 bar, cohérentes avec la température extérieure de 18 °C.

Travaux réalisés :
- Mise hors tension et consignation de l'installation.
- Contrôle du moteur de ventilateur extérieur : bobinage coupé, roulements bruyants. Remplacement du moteur et de son condensateur de démarrage.
- Nettoyage complet de la batterie de l'unité extérieure (encrassement important par les feuilles et le pollen) et du bac à condensats.
- Remplacement du filtre de l'unité intérieure, nettoyage de la turbine et désinfection de l'évaporateur.
- Contrôle du serrage des raccords frigorifiques et test d'étanchéité au détecteur électronique : aucune fuite détectée.
- Remise en service et essais pendant 45 minutes : température de soufflage 11 °C pour une reprise à 24 °C, intensité absorbée normale (6,8 A), plus de code défaut.

Le client a été informé du fonctionnement et des précautions d'usage (nettoyage des filtres tous les mois en période d'utilisation intensive). L'installation est opérationnelle à mon départ.

PIÈCES REMPLACÉES

Désignation	Référence	Qté	Prix unit.	Montant
Moteur de ventilateur unité extérieure	DAI-1C10011	1	186,50 €	186,50 €
Condensateur de démarrage 2,5 µF 450 V	CAP-25-450	1	14,90 €	14,90 €
Filtre purificateur photocatalytique	KAF970A46	2	27,00 €	54,00 €

Total pièces : 255,40 €

TEMPS PASSÉ


Arrivée : 08:30 · Départ : 11:15 · Durée : 2 h 45


Déplacement : 18 km aller-retour

OBSERVATIONS ET SUITE À DONNER

Prévoir le remplacement de la télécommande (écran partiellement illisible). Recommandation : contrat d'entretien semestriel compte tenu de l'encrassement constaté.


PHOTOS (2)

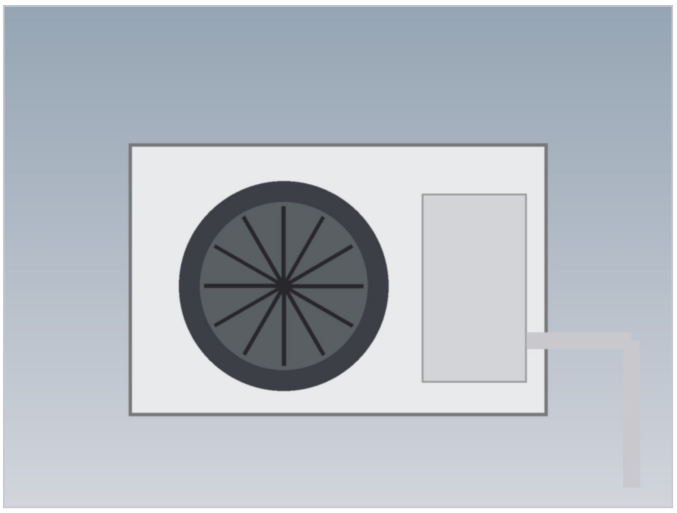

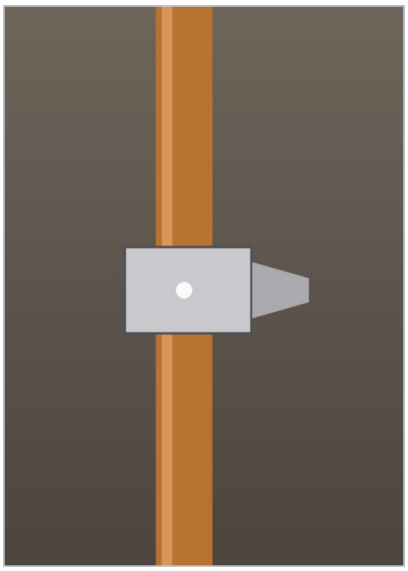

SIGNATURES

Le technicien
Karim Dahmani, Technicien frigoriste
Le 11/11/2026

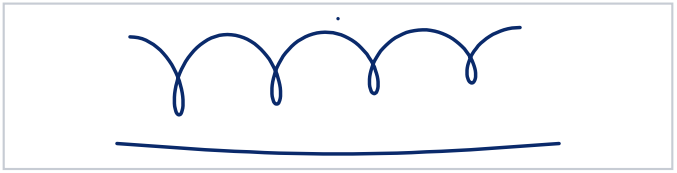

Le client
M. Laurent, Responsable du site
Le 11/11/2026

