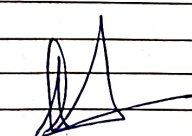


SOUTH CENTRAL RAILWAY-SAFETY ORGANISATION - SC DIVISION
FORTNIGHTLY SAFETY BULLETIN - SEPTEMBER (2nd F.N) / 2025

1.0	<i>Irregularities noticed in the working of ENGINEERING Department:</i>
1.1	- Pursued Joint inspection of Points and crossings register (TWS) and noticed last joint inspection done on 15.09.2025 at MABD yard, 05 deficiencies noticed and 01 attended, remaining 04 i.e., Pt No. 109A& B -LH & RH housing, Pt No. 109B -LH & RH tongue rail floating and Pt No.111A packing required to be attended. - Joint inspection of Points and crossings (ORS) done on 15.09.2025, 7 deficiencies noticed, not yet attended at KDM yard. - Entire Platform 3 line was done with PQRS but ballast was not recouped. Distant block to be provided towards KZJ end and Distant block 1 number dislocated at RDM yard. - Sleepers on the loop line between SL .no 125 & 130 at JOA station were broken needed to be renewal and Distant block in the loop line is damaged /under sized condition. - Joint Inspection of Points and Crossing done on 20.09.2025 at KMNR station, 02 deficiencies noticed and not yet attended. - At LC No 34E at Km No 66/13-14 in BIDR section noticed water leakage inside gate lodge.
2.0	<i>Irregularities noticed in the working of S&T Department:</i>
2.1	- Block Section names to be stenciled on shunt key of UFSBI at SKZR station. - In Dy.SS room/RDM, Centre Relay Room EKT wooden box provided but same not incorporated in SWR - SR 15kmph speed restriction board removed on up home signal no. 1 at GTU end but still shown on operating panel at PRLI station. In SWR, Block Channel number between PARLI-GTU is shown as channel no. 6, but on VHF shown as channel number 17 to be corrected. - Fire safety alarm equipment is in switched off condition at the time of inspection at UDGR. Crank handle CH.1 & CH.2 – inside wooden box EKTs sealing not done.
3.0	<i>Irregularities noticed in the working of OPERATING Department:</i>
3.1	- In PLCT forms, Non relevant columns to be strike out. Sometimes, SMs were not following the same at PRLI station. - Correct Road nos/line nos to be mentioned in stabled load register at BIDR as mentioned in SWR during entry of stable loads in stable load register. - At GNP Station, station full name is not being written in PLCT forms.
4.0	<i>Irregularities noticed in the working of ELECTRICAL Department:</i>
4.1	- At KZJ yard SC end & HSP end Hi mast Tower lights removed as their codal life expired and no alternative lighting arranged so far. 25KV public caution board fixed with GI wire on height gauge pole and in bent condition, to be replaced and properly fixed at LC No.80T in MABD yard. - Joint Inspection of OHE bonds with S&T done on 02.09.2025 at JOA station. Index page to be maintained and Track Bonding diagram not available in the joint inspection register. - ATD counter weight discs are noticed not in proper alignment at location of Km.LS/27 in ELS /LGD yard.

SAFETY LITERATURE ISSUED UP TO SEPTEMBER-2025

S.No.	Literature	Subject
1	Rule of the Month September -2025	Working of trains during period of disconnection and reconnection- Appendix-XIII and SRs 3.51.4 to 3.51.9.3 & JPO
2	Fortnightly Safety Bulletins.	2 Bulletins (September 1st & 2nd FN) issued on irregularities noticed during inspections.
3	Alert Advices	14/2025: Running of trains without Guard & Duties of LP/ALP in absence of Guard (SR 4.25.4).
4	Monthly Safety Bulletin - Hq	September-2025 (soft copies)
5	Bi-Monthly safety bulletin	March & April'2024 (soft copies)
6	Fly Leaf	11/2025 (soft copies)


(A.SURESH)
 Sr DSO/SC

पाक्षिक संरक्षा बुलेटिन – सितंबर (2रा पखवाड़ा)/2025

1.0	इंजीनियरी विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
1.1	- पाइंट और क्रासिंग रजिस्टर (टीडब्ल्यूएस) का संयुक्त निरीक्षण का अवलोकन किया गया और पाया कि महबूबाबाद याह्ड में दि. 15.09.2025 को पिछली बार संयुक्त निरीक्षण किया गया था, 05 कमियां पायी गयीं और 01 को ठीक किया गया, शेष 04 अर्थात् पाइंट नं. 109 ए व बी – एलएच और आरएच हाउज़िंग, पाइंट नं. 109बी – एलएच और आरएच टंग रेल फ्लोटिंग और पाइंट नं. 111ए पैकिंग को ठीक करने की आवश्यकता है. - केसमुद्रम यार्ड में दि. 15.09.2025 को पाइंटों और क्रासिंगों (ओआरएस) का संयुक्त निरीक्षण किया गया, 7 कमियां पायी गयी, उन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है. - समूचे प्लैटफॉर्म 3 लाइन का पीक्यूआरएस किया गया किंतु गिट्टी को पुनः प्राप्त (रीकूप) नहीं किया गया. काज़ीपेट छोर की ओर डिस्टेंट ब्लॉक की व्यवस्था की जानी है और रामगुंडम यार्ड में डिस्टेंट ब्लॉक 1 नग विस्थापित हुआ है. - जनवल स्टेशन पर एसएल नं. 15 और 130 के बीच लूप लाइन पर स्लीपर टूट गए हैं उन्हें नवीकृत करने की आवश्यकता है और लूप लाइन में डिस्टेंट ब्लॉक क्षतिग्रस्त स्थिति में /छोटे आकार का है. - कमालनगर स्टेशन में दि. 20.09.2025 को पाइंटों और क्रासिंगों का संयुक्त निरीक्षण किया गया, 02 कमियां पायी गयीं और उन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है. - बीदर स्टेशन में 66/13-14 कि.मी. पर समपार फाटक सं. 34ई के फाटक गुमटी के अंदर पानी का रिसाव पाया गया.
2.0	सि व दू विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
2.1	- सिरपुरकागज़नगर स्टेशन में यूएफएसबीआई के शंट चाबी पर ब्लॉक सेक्शन के नाम स्टेन्सिल किए जाने हैं. - रामगुंडम के उप स्टेशन अधीक्षक के कमरे में, सेंटर रिले रूम ईकेटी वुडन बक्स की व्यवस्था की गयी है किंतु उसे स्टेशन संचालन नियम में समाविष्ट नहीं किया गया है. - घाटनांदूर छोर पर अप होम सिगनल नं.1 पर गति प्रतिबंध 15 कि.मी. प्र.घं. का गति प्रतिबंध बोर्ड हटाया गया है, किंतु परली स्टेशन पर परिचालन पैनल पर अभी भी बताया जा रहा है. स्टेशन संचालन नियम में, परली-घाटनांदूर के बीच ब्लॉक चैनल नंबर को चैनल नं.6 बताया गया है, किंतु वीएचएफ पर चैनल नंबर 17 दिखाया गया है, उसे ठीक किया जाना है. - उदगीर पर निरीक्षण के समय फायर सेफ्टी अलार्म उपस्कर स्विच ऑफ स्थिति में था. क्रैंक हैंडल सीएच.1 और सीएच.2 – भीतरी वुडन बक्स ईकेटी सीलिंग नहीं की गयी.
3.0	परिचालन विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
3.1	- पीएलसीटी फॉर्म में, असंबंधित कॉलमों को हटा दिया जाए. परली स्टेशन में कभी कभी, स्टेशन मास्टर उसका पालन नहीं कर रहे हैं. - बीदर में खड़े भार रजिस्टर में सही रोड नं./लाइन नं. का उल्लेख किया जाए, जैसा कि खड़े भार रजिस्टर में खड़े भार के प्रवेश के दौरान स्टेशन संचालन नियम में किया गया है. - घनपुर स्टेशन में, पीएलसीटी फॉर्मों में स्टेशन का पूरा नाम नहीं लिखा जा रहा है.
4.0	विद्युत विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
4.1	- काज़ीपेट यार्ड में सिकंदराबाद छोर और हसनपती छोर पर हाय मास्ट टावर लाइटों को निकाल दिया गया चूंकि उनका कोडल अवधि समाप्त हो गयी है और अभी तक कोई वैकल्पिक लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गयी. - महबूबाबाद यार्ड में, 25केवी सार्वजनिक सतर्कता बोर्ड को ऊंचाई गेज खंभे पर जीआई वायर के साथ जोड़ा गया है और वह झुकी हुई स्थिति में है, उसे बदला जाए और समपार फाटक सं. 80टी पर उचित रूप से फिक्स किया जाए. - जनवल स्टेशन पर दि. 02.09.2025 को सि व दू के साथ ओएचई बांड का संयुक्त निरीक्षण किया गया. इंडेक्स पेज बनाए रखा जाए और संयुक्त निरीक्षण रजिस्टर में ट्रेक बांडिंग आरेख उपलब्ध नहीं है. - विलोशे/लालागुडा यार्ड में एलएस/27 कि.मी. के स्थान पर एटीडी काउंटर वेट डिस्कस उचित संरेखण में दिखाई नहीं दिए.

सितंबर-2025 तक जारी संरक्षा साहित्य

क्र.सं.	साहित्य	विषय
1	सितंबर 2025 माह का नियम	वियोजन और पुनःसंयोजन की अवधि के दौरान गाड़ियों का संचालन - परिशिष्ट-XIII और स.नि. 3.51.4 से 3.51.9.3 और जेपीओ
2	पाक्षिक संरक्षा बुलेटिन	निरीक्षणों के दौरान पायी गयी अनियमितताओं पर जारी 2 बुलेटिन (सितंबर 1ला और 2रा पखवाड़ा)
3	चेतावनी सूचनाएं	14/2025: गार्ड के बिना गाड़ियों को चलान और गार्ड की अनुपस्थिति में लोको पायलट/सहायक लोको पायलट की ड्यूटियां (स.नि. 4.25.4).
4	मासिक संरक्षा बुलेटिन - प्रधान कार्यालय	सितंबर-2025 (सॉफ्ट प्रतियां)
5	द्वि-मासिक संरक्षा बुलेटिन	मार्च और अप्रैल -2024 (सॉफ्ट प्रतियां)
6	फ्लाई लीफ	13/2025 (सॉफ्ट प्रतियां)

(ए.सुरेश)

वमंसंधि/सिकंदराबाद