

# ICS ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Αναβάθμιση Firmware

Ζυγός ILS1100 (Rongta)

Έκδοση 1.2 | Ιούνιος 2026

## 1. Εισαγωγή & Πλαίσιο

Ο παρών οδηγός περιγράφει την ολοκληρωμένη διαδικασία ενημέρωσης (firmware update) σε ζυγούς ILS1100 της Rongta (γνωστοί και ως ILS1100 στο σύστημα ICS), όπως τεκμηριώθηκε σε συνεργασία με την τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή (RTCS Skye).

Η ανάγκη αναβάθμισης προκύπτει συνήθως από:

- Αντικατάσταση μητρικής πλακέτας — η νέα μητρική έρχεται με αγγλικό firmware.
- Ανάγκη για Ελληνικό firmware με υποστήριξη multi-tare.
- Αποτυχία προηγούμενης προσπάθειας ενημέρωσης.


## 2. Αναγνώριση Έκδοσης Μητρικής (Mainboard)

Υπάρχουν δύο εκδόσεις μητρικής για τον ILS1100. Είναι υποχρεωτικό να αναγνωριστεί η σωστή πριν από οποιαδήποτε ενέργεια:

| Έκδοση                  | Χαρακτηριστικά                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GD (ΝΕΟΤΕΡΗ)</b>     | Νεότερη έκδοση. Αναγράφεται στην πλακέτα: RLS1000_GD_USE_W-B1_V1.5_240105. Η πλειονότητα των νέων μητρικών που παραλαμβάνουμε είναι GD. |
| <b>NXP (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ)</b> | Παλαιότερη έκδοση. Διαφορετικός επεξεργαστής και layout πλακέτας.                                                                       |

**Πώς να αναγνωρίσετε:**

- Ανοίξτε το κάλυμμα του ζυγού και εντοπίστε τη μητρική.
- Διαβάστε την εκτύπωση πάνω στην πλακέτα — αναγράφεται ρητά GD ή NXP στο όνομα.

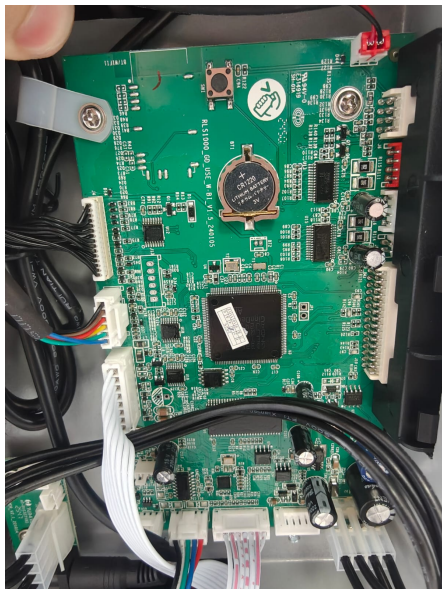


Φωτογραφία μητρικής GD — αναγράφεται: RLS1000\_GD\_USE\_W-B1\_V1.5\_240105

**[X] ΚΡΙΣΙΜΟ:** Οι δύο εκδόσεις ΔΕΝ είναι εναλλάξιμες. Χρήση firmware GD σε μητρική NXP (ή αντίστροφα) καταστρέφει ολοκληρωτικά τη μητρική.

### 3. Αρχεία Firmware

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τα παρακάτω ICS-customized firmware, τα οποία περιλαμβάνουν Ελληνική γλώσσα και multi-tare:

| Χρήση                       | Firmware                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| NXP (παλαιότερα μηχανήματα) | 506_RTRLS_N177X_Greece(ICS)_V2.005_211217_T1     |
| GD (νεότερα μηχανήματα)     | 506_RTRLS_GD20X_Greece(ICS)_V1.012_260121_NewLib |

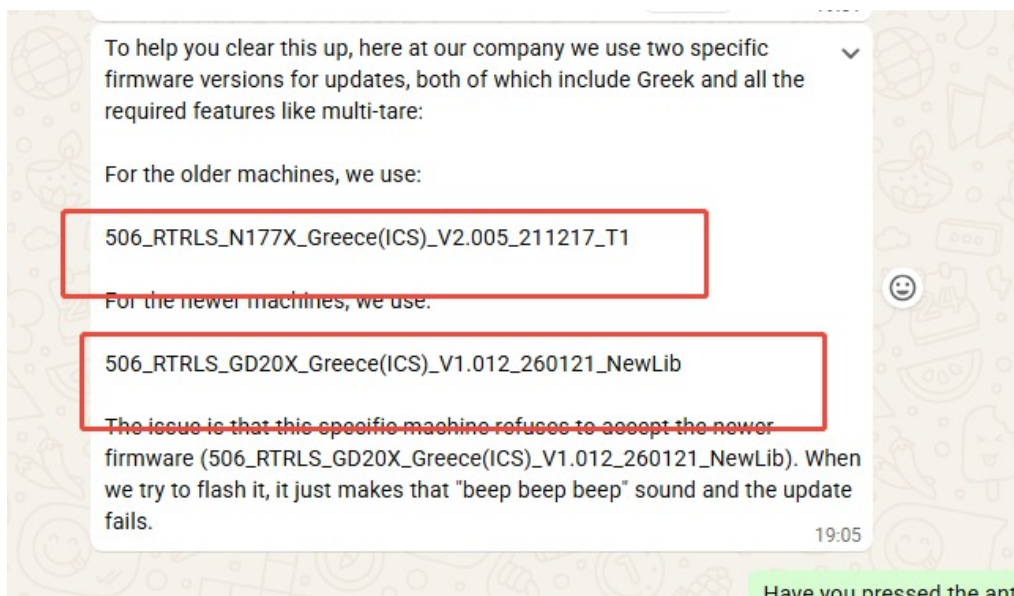

Τα δύο ICS firmware με multi-tare

**[!] ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το standard firmware του κατασκευαστή ΔΕΝ περιλαμβάνει multi-tare στα Ελληνικά. Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τα παραπάνω ICS-customized αρχεία.

| Πρόγραμμα                                  | Μορφή αρχείου |
|--------------------------------------------|---------------|
| Λογισμικό διαχείρισης RLS1000 — Μέθοδος Α  | .hex          |
| Πρόγραμμα κατασκευαστή Prn2103 — Μέθοδος Β | .bin          |


### 4. Μέθοδοι Ενημέρωσης Firmware

| Μέθοδος                                          | Περιγραφή                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A — Λογισμικό RLS1000 (κύρια)                    | Το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε καθημερινά για διαχείριση ζυγών. Απαιτεί πάτημα Anti-Cheating Button. Χρησιμοποιεί .hex αρχείο.                                    |
| B — Πρόγραμμα κατασκευαστή Prn2103 (εναλλακτική) | Ειδικό εργαλείο που έστειλε ο κατασκευαστής. ΔΕΝ απαιτεί Anti-Cheating Button. Χρησιμοποιεί .bin αρχείο. Χρησιμοποιείται όταν η Μέθοδος Α δεν επιλύει το πρόβλημα. |


### 5. Μέθοδος Α — Λογισμικό Διαχείρισης RLS1000

## Βήμα 1 — Σύνδεση με τον ζυγό

1. Ανοίξετε το λογισμικό RLS1000.
2. Κάντε κλικ στο μενού **Connection test** ή **Communication** → **Set communication port**.
3. Ορίστε την IP του ζυγού (εργοστασιακή IP νέας μετρικής: **192.168.8.21**).
4. Επιβεβαιώστε επιτυχή σύνδεση πριν συνεχίσετε.

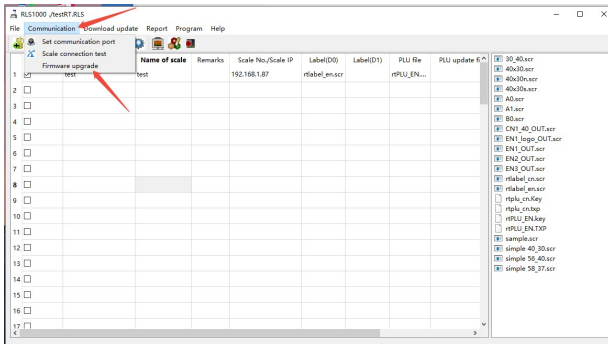


Μενού: Connection test → Firmware upgrade

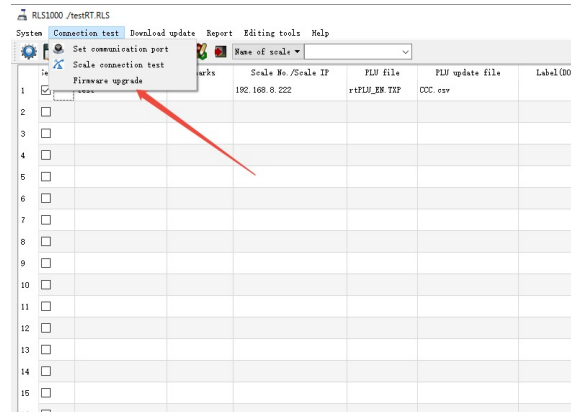

Μενού: Communication → Firmware upgrade

## Βήμα 2 — Εκτέλεση Firmware Upgrade και πάτημα Anti-Cheating Button

Το Anti-Cheating Button βρίσκεται στο εμπρός-κάτω μέρος του ζυγού. ΔΕΝ χρειάζεται να αναποδογυρίσετε τη μηχανή — αρκεί να βγάλετε το τάσι (πλαστικό δίσκο) και να ξεβιδώσετε το καπάκι που αποκαλύπτει το κουμπί.

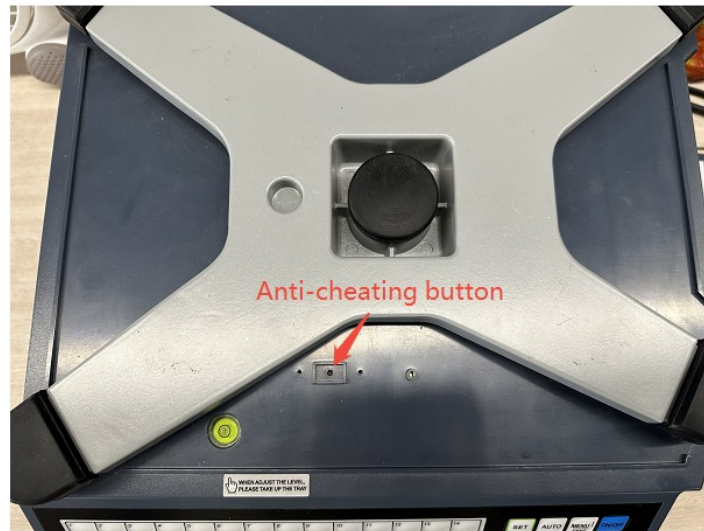


Θέση Anti-Cheating Button — μικρό βυθισμένο κουμπί στη βάση του ζυγού

**[!] ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:** Πρώτα στέλνετε το firmware από το πρόγραμμα και ΟΤΑΝ ο ζυγός κάνει ΒΕΕΡ-ΒΕΕΡ, τότε πατάτε με ένα λεπτό κατσαβιδάκι ή κάτι λεπτό το Anti-Cheating Button. Πατάτε το μόνο τη στιγμή που ακούγεται το beep — όχι πριν.

1. Από το μενού επιλέξτε **Connection test / Communication** → **Firmware upgrade**.
2. Στο παράθυρο επιλογής αρχείου, πλοηγηθείτε στον φάκελο με το firmware.

3. Επιλέξτε το σωστό αρχείο **.hex** (GD ή NXP ανάλογα με τη μητρική).
4. Κάντε κλικ Άνοιγμα — ξεκινά η μεταφορά.
5. ΟΤΑΝ ακούσετε το BEEP-BEEP, πατάτε αμέσως το Anti-Cheating Button με λεπτό κατσαβιδάκι.
6. Περιμένετε μέχρι ολοκλήρωσης — μην αποσυνδέσετε τον ζυγό.
7. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, επανεκκινήστε τον ζυγό.

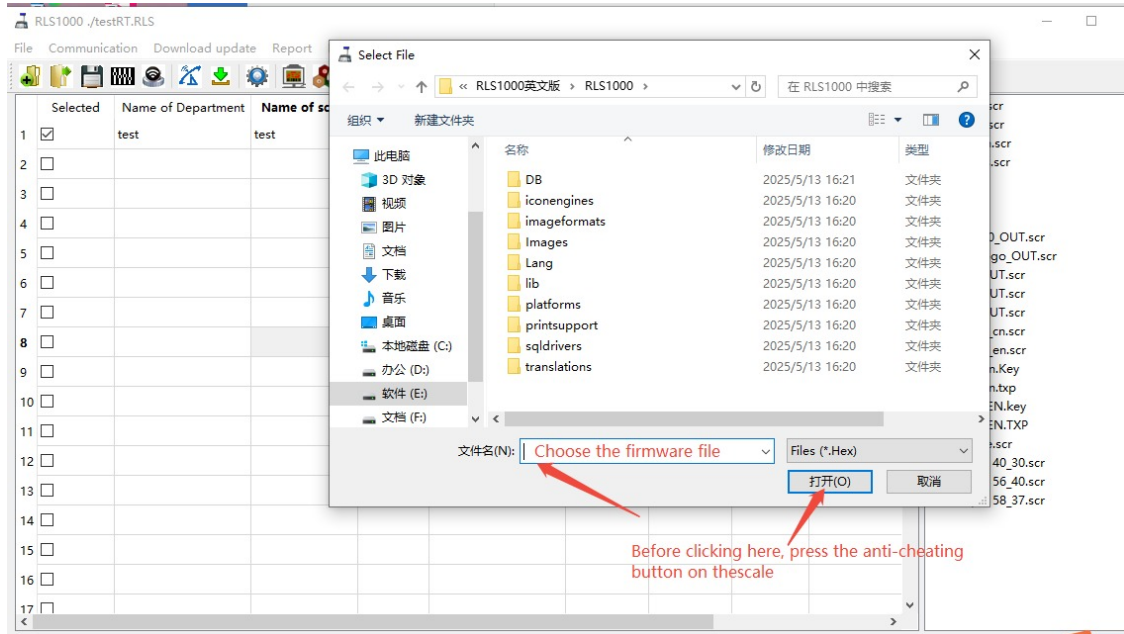


Παράθυρο επιλογής αρχείου firmware — πατάτε Anti-Cheating Button ΟΤΑΝ ακούσετε beep-beep

### Βήμα 3 — Αλλαγή Region (Γλώσσας Συστήματος)


Απαιτείται για τη σωστή εμφάνιση του Ελληνικού αλφαβήτου στο λογισμικό.

1. Ανοίξτε **Control Panel** από το μενού Start των Windows.

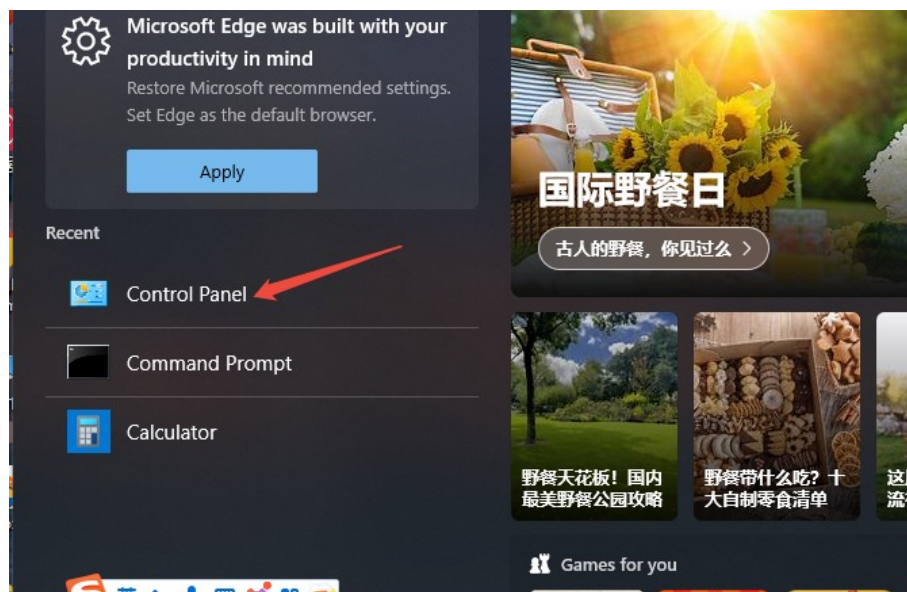


Ανοίξτε Control Panel από το μενού Start

## 2. Επιλέξτε **Clock and Region**.

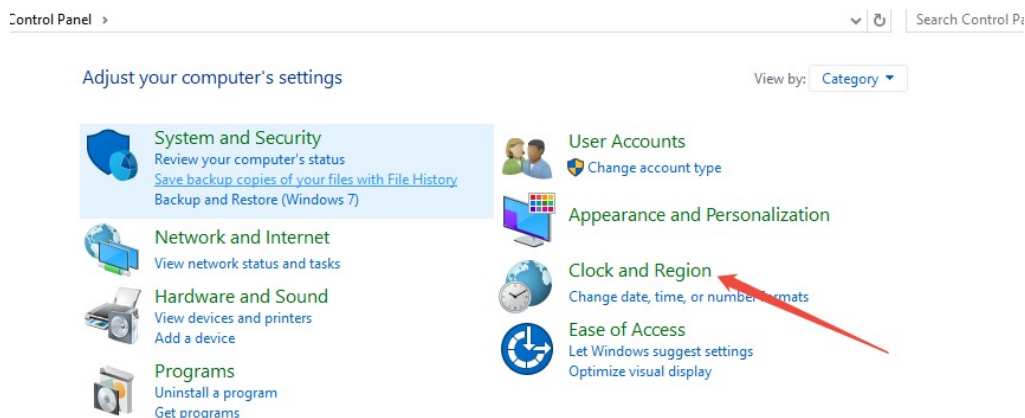

*Control Panel → Clock and Region*


## 3. Επιλέξτε **Region**.

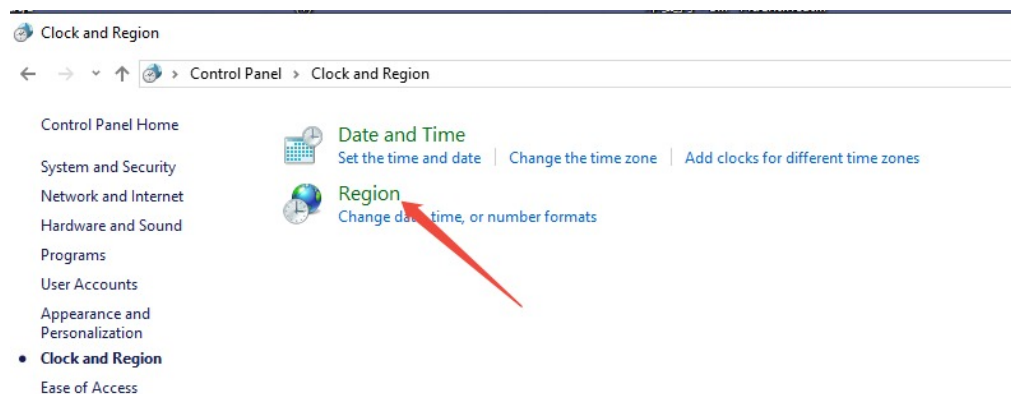

*Clock and Region → Region*


## 4. Πηγαίνετε στην καρτέλα **Administrative** και επιλέξτε **Change system locale....**



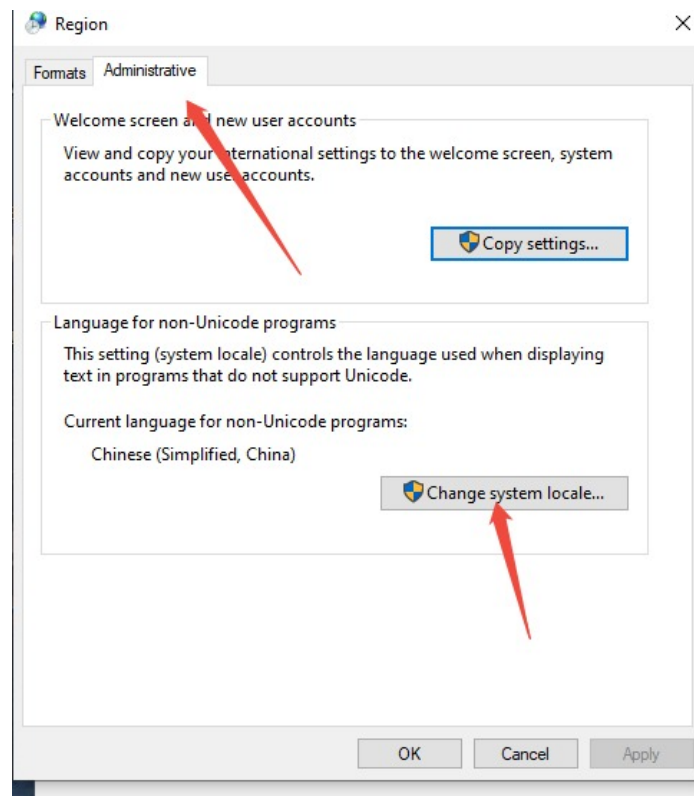

*Administrative → Change system locale*


5. Στο νέο παράθυρο επιλέξτε τη γλώσσα σας (για Ελληνικά: **Greek**).
6. **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ τσεκάρετε** το "Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support".
7. Πατάτε **OK** και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

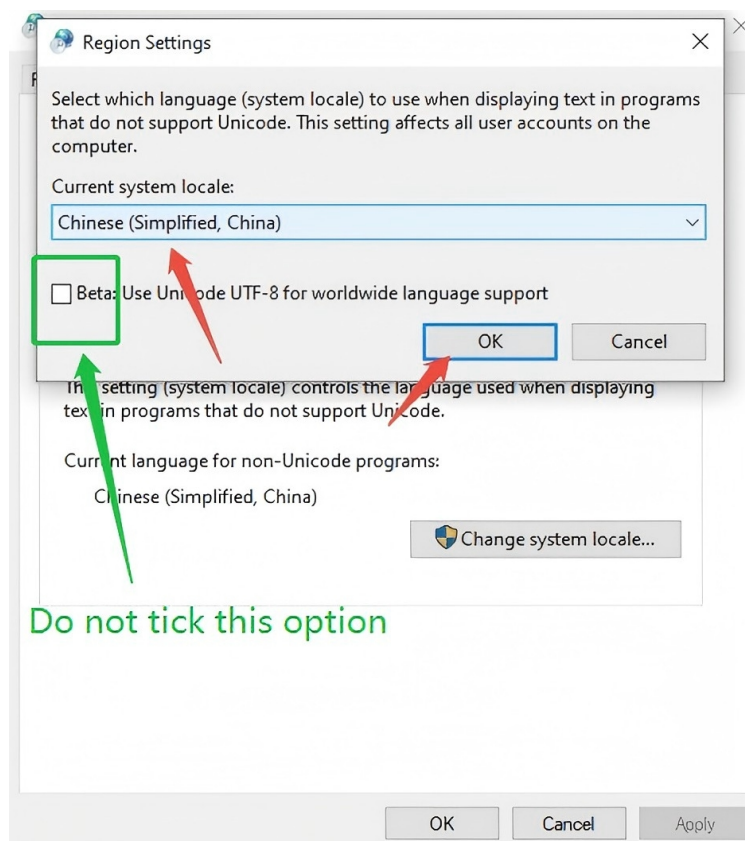

Επιλογή γλώσσας — ΜΗΝ τσεκάρετε το Beta UTF-8 checkbox

#### Βήμα 4 — Εγκατάσταση Λογισμικού RLS με Ελληνική Γλώσσα

1. Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα διαχείρισης RLS1000.
2. Εγκαταστήστε το ξανά.
3. Κατά την εγκατάσταση, επιλέξτε **04\_EL (Ελληνικά)** από τη λίστα γλωσσών.

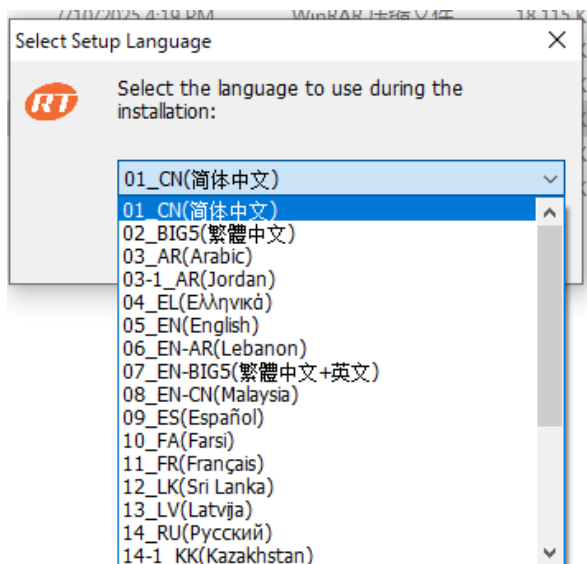


Επιλογή 04\_EL (Ελληνικών) κατά την εγκατάσταση




## Βήμα 5 — Κατέβασμα Γραμματοσειρών (Download Fonts)

Μετά το firmware update, κατεβάστε τις γραμματοσειρές για σωστή εμφάνιση του Ελληνικού αλφαβήτου.

1. Μεταβείτε στο μενού **Download update** → **Download Data**.
2. Στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέξτε (checkbox):
  - Single-byte font (eg. English)
  - Double-byte font (eg. Chinese)-LFZK
3. Κάντε κλικ **OK**.
4. Όταν εμφανιστεί το "Do you want to regenerate the font?", επιλέξτε **NO**.
5. Αναμένετε ολοκλήρωση και επανεκκινήστε τον ζυγό.

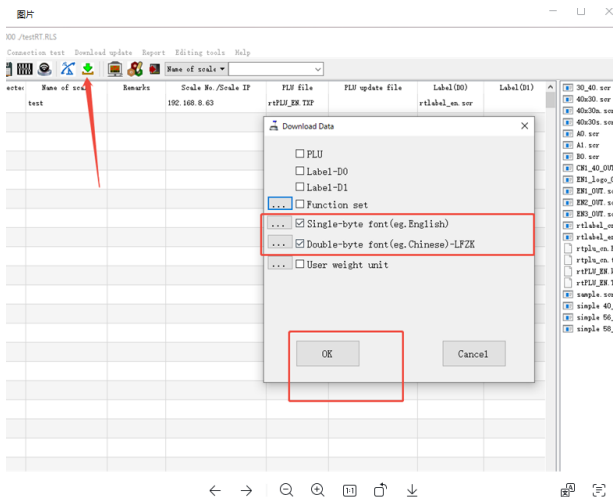

Επιλογές Download Data — τσεκάρετε Single-byte και Double-byte

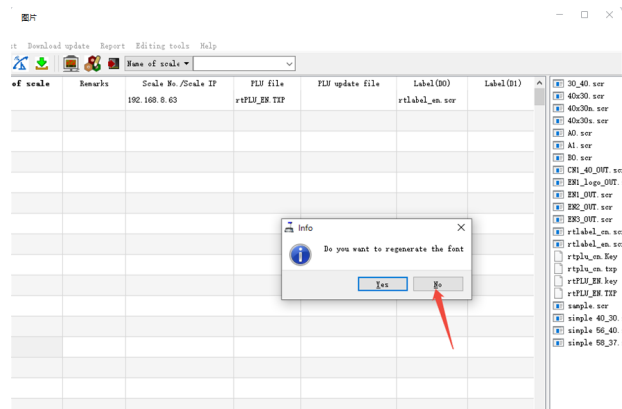

Επιλέξτε NO στο "regenerate font"

## 6. Μέθοδος Β — Πρόγραμμα Κατασκευαστή (Prn2103)

Χρησιμοποιείται όταν η Μέθοδος Α δεν επιλύει το πρόβλημα (π.χ. συνεχής αποτυχία update παρά τη σωστή εκτέλεση).

**[i] ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Με αυτή τη μέθοδο ΔΕΝ απαιτείται πάτημα του Anti-Cheating Button.

### Βήμα 1 — Εκτέλεση του προγράμματος Prn2103


1. Ανοίξτε τον φάκελο του προγράμματος και τρέξτε το **Prn2103.exe**.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| all                    | 7/24/2017 10:35 AM |
| boot1114(IRC_12M)_V1.2 | 7/24/2017 10:35 AM |
| debug                  | 3/31/2026 4:46 PM  |
| debug1                 | 7/24/2017 10:35 AM |
| error                  | 7/24/2017 10:35 AM |
| iap                    | 3/31/2026 7:00 PM  |
| ok                     | 7/24/2017 10:35 AM |
| Prn2103                | 7/24/2017 10:35 AM |

Περιεχόμενα φακέλου Prn2103 — τρέξτε το Prn2103.exe

## Βήμα 2 — Ρυθμίσεις σύνδεσης και επιλογή firmware

1. Κλικ στο **TCP/IP** (Βήμα 1 στην εικόνα).
2. Κλικ στο **UPDATE** από την επάνω γραμμή μενού (Βήμα 2 στην εικόνα).
3. Κλικ στο **UPDATE** από την κάτω γραμμή (Βήμα 3 στην εικόνα).
4. Στο πεδίο **IP**, γράψτε την IP του ζυγού (Βήμα 4, π.χ. 192.168.8.21).
5. Κλικ **PROGRAM FILE...** και επιλέξτε το **.bin** αρχείο firmware.
6. Κλικ **UPDATE** (Βήμα 5 στην εικόνα) για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.

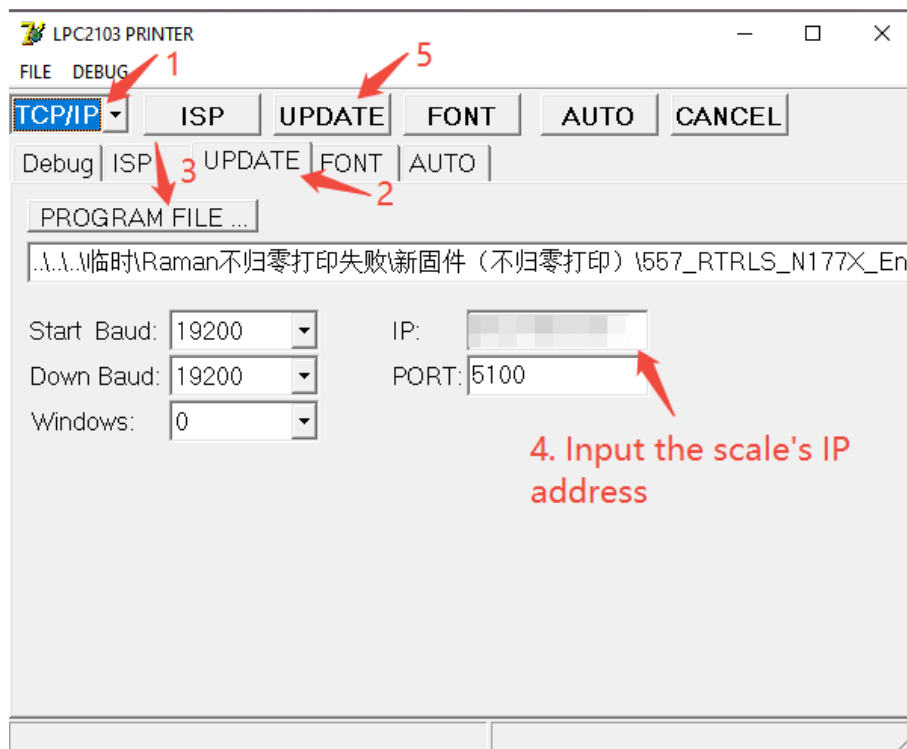


Διεπαφή Prn2103: 1=TCP/IP, 2=UPDATE μενού, 3=UPDATE καρτέλα, 4=IP ζυγού, 5=UPDATE (εκτέλεση)

7. Περιμένετε μέχρι ολοκλήρωσης.
8. Επανεκκινήστε τον ζυγό.
9. Στη συνέχεια εκτελέστε το Βήμα 5 (Download Fonts) της Μεθόδου Α για τις γραμματοσειρές.

[!] **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η Μέθοδος Β χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ αν η Μέθοδος Α αποτύχει επανειλημμένα παρά τη σωστή εκτέλεση. Δοκιμάστε πρώτα πάντα τη Μέθοδο Α.

## 7. Αντιμετώπιση Σφαλμάτων

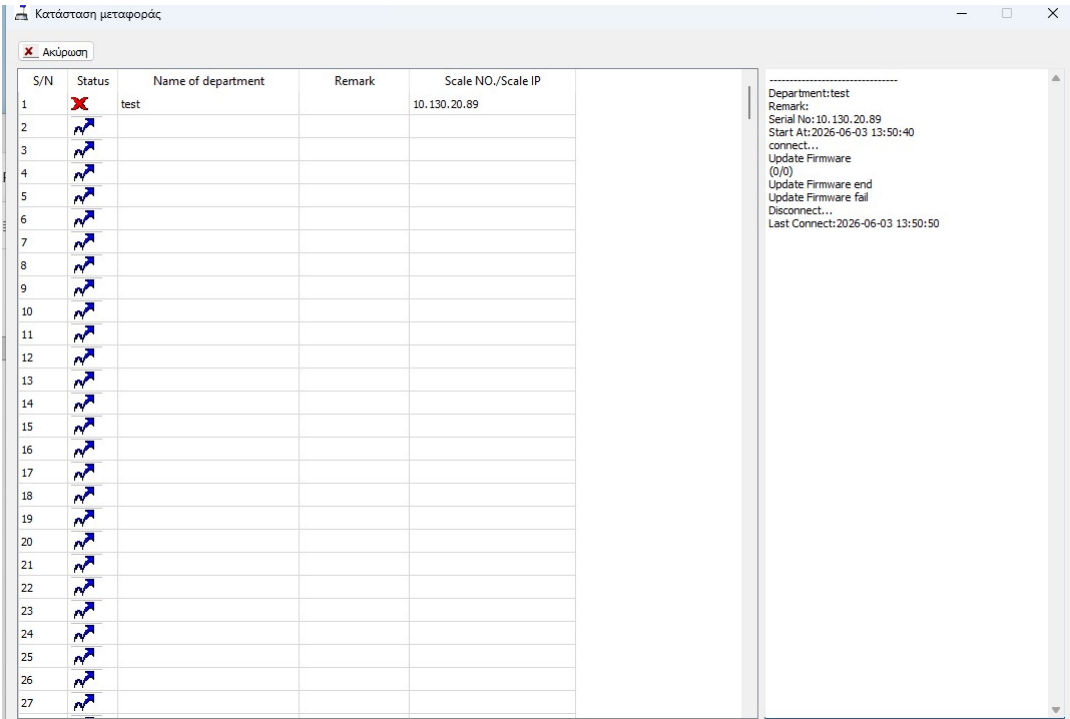

Οθόνη αποτυχίας firmware update — "Update Firmware fail" λόγω μη πατήματος Anti-Cheating Button

| Σφάλμα / Σύμπτωμα                        | Αιτία & Λύση                                                                                                              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beep-beep + "Update Firmware fail"       | Δεν πατήθηκε το Anti-Cheating Button τη σωστή στιγμή. Επαναλάβετε και πατήστε το button ΟΤΑΝ ακούσετε το beep — όχι πριν. |
| Firmware fail — λάθος αρχείο             | Πιθανώς λάθος έκδοση firmware (GD αντί NXP ή αντίστροφα). Ελέγξτε την έκδοση μητρικής και επιλέξτε το σωστό αρχείο.       |
| Αδυναμία σύνδεσης με ζυγό                | Ελέγξτε IP ζυγού (νέα μητρική: 192.168.8.21). Βεβαιωθείτε ότι PC και ζυγός είναι στο ίδιο δίκτυο/subnet.                  |
| Ζυγός λειτουργεί στα Αγγλικά μετά update | Δεν κατέβηκαν οι γραμματοσειρές. Εκτελέστε το Βήμα 5 (Download Fonts).                                                    |
| Multi-tare δεν υποστηρίζεται             | Χρησιμοποιείτε firmware χωρίς multi-tare. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ τα ICS-customized firmware του Κεφ. 3.                      |

## 8. Σύνοψη — Γρήγορη Αναφορά

| Ενέργεια          | Λεπτομέρεια                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Εκδόσεις μητρικής | GD (νεότερη)   NXP (παισιότερη)                  |
| Firmware NXP      | 506_RTRLS_N177X_Greece(ICS)_V2.005_211217_T1     |
| Firmware GD       | 506_RTRLS_GD20X_Greece(ICS)_V1.012_260121_NewLib |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>IP νέας μητρικής</b>        | 192.168.8.21 (εργοστασιακή)                                       |
| <b>Anti-Cheating Button</b>    | Πατάτε ΟΤΑΝ ακούσετε beer-beer κατά τη μεταφορά — ΌΧΙ πριν        |
| <b>Μέθοδος Α (κύρια)</b>       | RLS1000 → Connection test → Firmware upgrade → .hex               |
| <b>Μέθοδος Β (εναλλακτική)</b> | Prn2103.exe → TCP/IP → IP → PROGRAM FILE (.bin) → UPDATE          |
| <b>Download Fonts</b>          | Single-byte + Double-byte → OK → NO στο regenerate → Επανεκκίνηση |