LAPORAN QUALITY AUDIT & CROSS-CHECK DETAILING GAMBAR

Verifikasi Kesalahan Notasi, Tagging & Anomali Detailing Sebelum Rilis Lapangan

Nama Proyek:	NUAS-FT-PN-PJ4 (Pos Jaga & Parkir Motor)	**Tanggal Audit:**	09 Oktober 2026
Paket Dokumen:	05. Gambar For Tender / Konstruksi	**Reviewer:**	Site Engineer (BIM Quality Audit)
File Model:	NUAS-FT-PN-PJ4.rvt	**Status:**	**PERLU PERBAIKAN NOTASI**

1. Matriks Hasil Pemeriksaan Notasi & Detailing


No	Sheet / Lokasi	Elemen ID	Kondisi Notasi Saat Ini	Seharusnya (Standar)	Dampak & Risiko Lapangan
1	**PJ - 10** (Denah Kusen) vs **PJ - 11** (Detail)	1789889 (Windows)	• Nama Tipe: **J-8** • Type Mark: **LK-4**	Type Mark disamakan: **J-8**	**Mismatch Tag:** Di denah muncul LK-4, tetapi di tabel detail dicari sebagai J-8. Mandor/subkon kusen bingung.
2	**PJ - 12** (Denah Pondasi)	1591423 (Balok Sloof)	Type Mark: **'BP (110X1 10)'** *(Typo spasi)*	Type Mark: **'BP 110x110'**	**Typo Dimensi:** Format teks cacat di lembar kerja cetak & gagal grouping otomatis di Schedule Revit.
3	Model 3D (Dinding / Partisi)	Warnings Instance Ganda	Dua dinding bertumpuk di koordinat identik.	Hapus 1 dinding duplikat.	**Double Count BQ:** Volume dinding, plesteran, dan cat terhitung 2x lipat pada BQ tender.
4	Project Browser (Daftar Sheet)	1248068 (PJ - 12)	Pondasi berada di nomor 12 setelah kusen.	Kelompokkan di awal struktur.	**Urutan Membingungkan:** Urutan cetak tidak runut menyulitkan cross-check bertahap di lapangan.

2. Lampiran Bukti Visual Temuan Kesalahan

Di bawah ini dilampirkan bukti visual identifikasi kesalahan pada lembar kerja dan model untuk segera direvisi oleh tim drafter/modeler:


TEMUAN #1: MISMATCH NOTASI TIPE JENDELA (SHEET PJ-10 vs PJ-11)

Lokasi Elemen ID: 1789889 | Kategori: Windows | View: DENAH KUSEN & DETAIL KUSEN

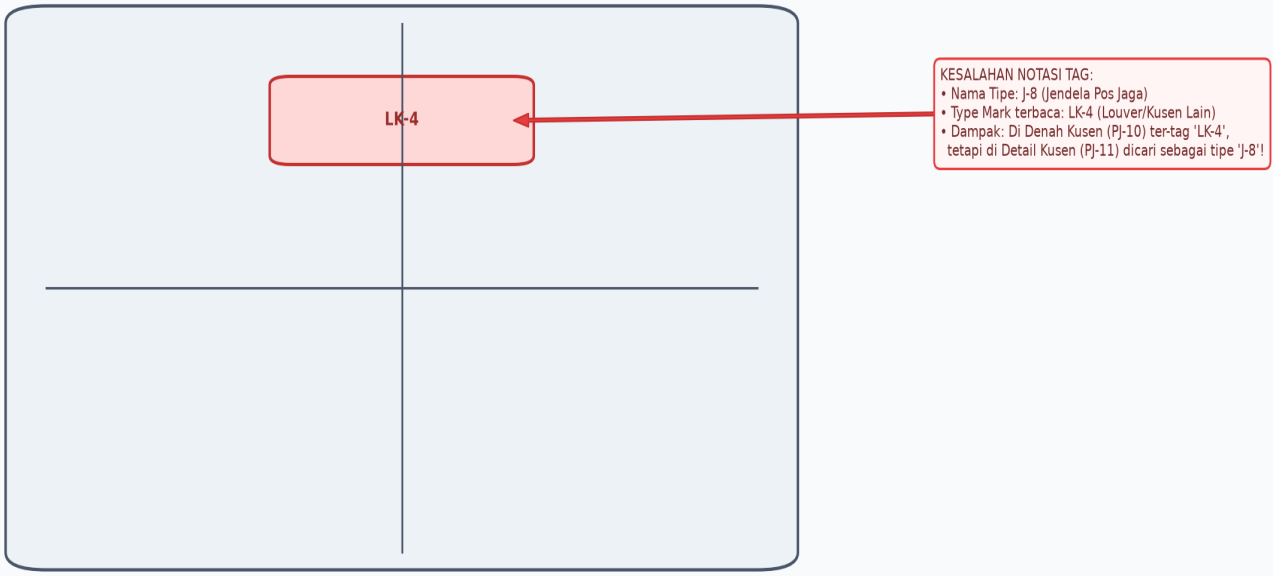

TEMUAN #2: TYPO SPASI PADA PARAMETER TYPE MARK BALOK (SHEET PJ-12)

Lokasi Elemen ID: 1591423 | Tipe: BP 110x110 | View: DENAH PONDASI & SLOOF

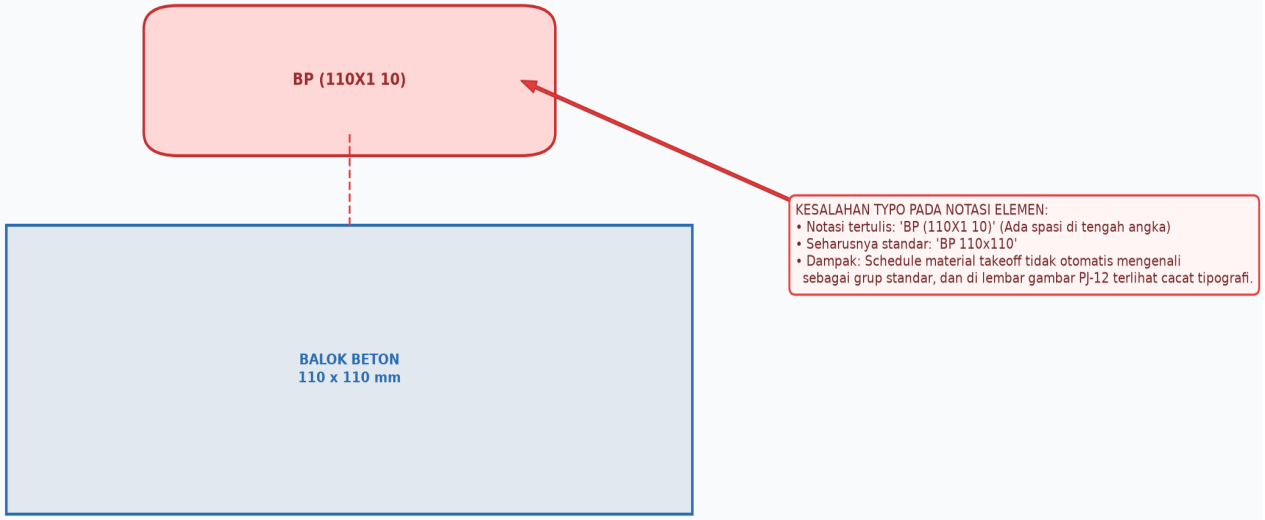

2. Lampiran Bukti Visual Temuan Kesalahan (Lanjutan)


TEMUAN #3: ELEMEN KEMBAR MENUMPUK (DOUBLE COUNTING SCHEDULE BQ)

Kategori: Walls / Partisi | Dampak Langsung: Kesalahan Estimasi Biaya & BQ Tender



TEMUAN #4: ANOMALI URUTAN LEMBAR GAMBAR STRUKTUR (PJ - 12 DENAH PONDASI)

Pondasi berada di nomor 12 di antara detail kusen dan rangka atap. Seharusnya ditempatkan berurutan di kelompok Struktur.

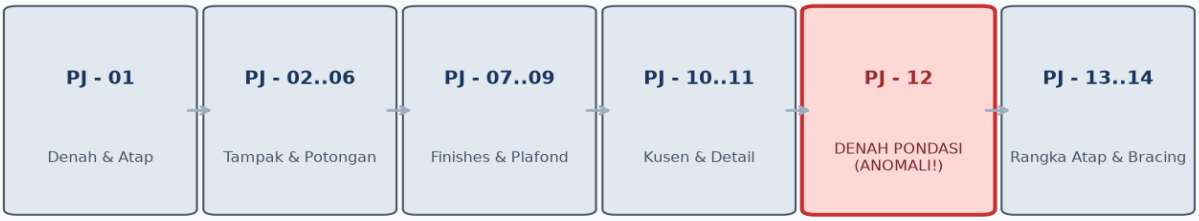

Disiapkan Oleh:	Diverifikasi Lead Drafter:	Persetujuan Rilis PM:
Site Engineer Quality Reviewer	**BIM Modeler / Drafter** Action Taken	**Project Manager** Final Approval