



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO — ISB 03

Manutenção corretiva do comando hidráulico e reparos gerais do equipamento

MÁQUINA ISB 03

10/08 – 18/08/2026

FM MANUTENÇÕES

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

R\$ 522,59 EM PEÇAS

17H10 DE SERVIÇO

3 PENDÊNCIAS

1 SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1. Trocado o reparo do meio do comando. (foto 4)
- 2. Trocadas as guarnições de todas as mangueiras de saída do comando.
- 3. Trocada a guarnição dos copos superiores do comando. (foto 2)
- 4. Trocadas 03 mangueiras de pilotagem do comando.
- 5. Fixada a chapa de proteção dos cilindros do boom, que estava solta.
- 6. Montado o papel do escapamento na tampa do motor.
- 7. Arrumado o chapéu do escape. (foto 1)
- 8. Reparo dos copos do comando da máquina base. (foto 2)
- 9. Reparo da fiação e das bobinas que estavam soltas. (fotos 3 e 5)

2 PENDÊNCIAS

- 1. Revisão do suivel (giro) dos motores da esteira.
- 2. Desentortar as proteções.



3. Revisão do conjunto de corte, se necessário.



Programação: pendências a executar na próxima intervenção do equipamento ISB 03.

3 PEÇAS E MATERIAIS APLICADOS

NOTA 78096 10/08/2026 · KIT DE VEDAÇÃO DA BOMBA

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
6799 — Kit Vedações	Vedação Válvula da bomba	1	18,13	18,13
Subtotal da nota		1		18,13

NOTA 78204 14/08/2026 · ORDEM 4434

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
946 — Anel O-ring (3,53) 2-218	Vedação	3	2,25	6,75
1749 — Anel O-ring (2,62) 2-112	Vedação	1	0,46	0,46
Subtotal da nota		4		7,21

NOTA 78249 15/08/2026 · ORDEM 4436 — COMANDO DA MÁQUINA BASE

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
2512 — Anel O-ring (3,53) 2-219	Vedação	10	2,15	21,50
950 — Anel O-ring (3,53) 2-222	Vedação	32	2,02	64,64
1547 — Anel O-ring (1,78) 2-012 ORFS-06	Vedação	30	0,43	12,90
2149 — Anel Flange CAT 1P-3702	Vedação	10	14,00	140,00
8405 — Anel O-ring Viton 2,00 × 22,00	Vedação	10	5,75	57,50
683 — Mangueira montada 1/4" 1000 mm · 400 bar 2T	Hidráulico Pilotagem	1	47,18	47,18
683 — Mangueira montada 3/8" 950 mm · 330 bar 2T	Hidráulico Pilotagem	1	50,13	50,13
683 — Mangueira montada 3/8" 2900 mm · 330 bar 2T	Hidráulico Pilotagem	1	103,40	103,40
Subtotal da nota		95		497,25

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
Óleo 15W40 — balde	Lubrificante Solicitação	1	—	—

TOTAL GERAL DE PEÇAS

3 notas · 100 peças aplicadas	R\$ 522,59
-------------------------------	------------

**Observações:** a nota 78249 soma 92 anéis de vedação e 3 mangueiras montadas (95 peças) aplicados no comando da máquina base; nela, duas linhas de mangueira saíram impressas como **ISB-13**, mas a aplicação assinada é **ISB 03**. O balde de óleo 15W40 foi solicitado e ainda está **sem comprovante de valor**, portanto não entra no total.

4 HORAS TRABALHADAS — MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO
0000003850

ID DO OBJETO
ISB03

EQUIPAMENTO
Garra traçadora CAT 320

CLIENTE
Isbra Florestal · Guarapuava

PROBLEMA RELATADO
Revisão esteiras, comando final e pressões

COMPETÊNCIA
Agosto/2026

APONTAMENTO	HORA INÍCIO	HORA FINAL	DURAÇÃO	HRS DE SERVIÇO
1º apontamento	16:00	21:30	05:30	05:30
2º apontamento	07:30	11:30	04:00	04:00
3º apontamento	07:40	10:40	03:00	03:00
4º apontamento	09:00	12:00	03:00	03:00
5º apontamento	14:05	15:45	01:40	01:40
Total alocado			17:10	17:10

1º · 16:00–21:30		05:30
2º · 07:30–11:30		04:00
3º · 07:40–10:40		03:00
4º · 09:00–12:00		03:00
5º · 14:05–15:45		01:40

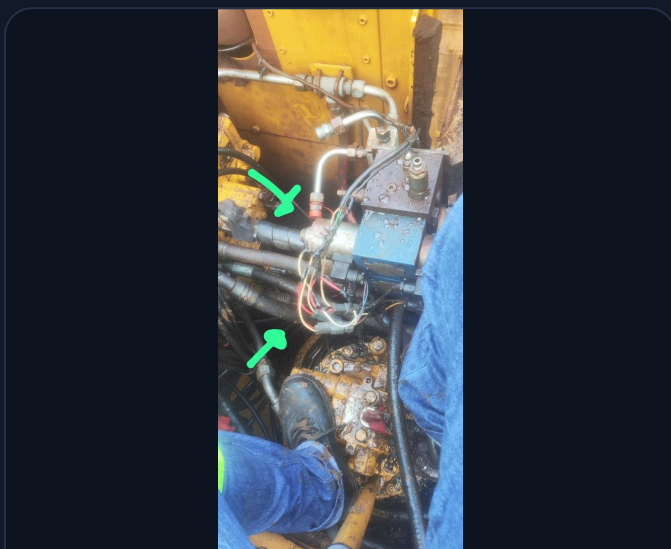
 **17h10min** de horas alocadas, integralmente como horas de serviço — **sem horas de deslocamento e 0 km rodado** no período. O apontamento não traz as datas de cada sessão, apenas a competência de agosto/2026.

**FOTO 1**

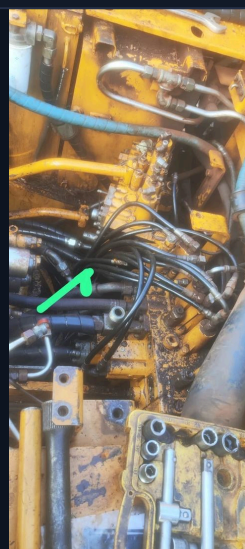
Chapéu do escape arrumado (tampa do motor).

**FOTO 2**

Reparo dos copos do comando da máquina base.

**FOTO 3**

Bobinas e fiação soltas (antes do reparo).

**FOTO 4**

Reparo do meio do comando da máquina base.

**FOTO 5**

Depois do reparo dos fios das bobinas.

6 RESUMO DA MANUTENÇÃO

9

✓ Serviços executados

3

⌚ Pendências a executar

R\$ 522,59

📄 Peças aplicadas (3 notas)

17:10

🕒 Horas de serviço (OS 3850)

5

📷 Registros fotográficos

7 CONCLUSÃO

- Os serviços programados para a máquina ISB 03 foram concluídos: revisão do comando
- ✓ hidráulico com troca do reparo do meio, guarnições e mangueiras de pilotagem, além da fixação da chapa de proteção dos cilindros do boom, correção do escapamento e reparo da fiação das bobinas. Foram aplicadas 100 peças em 3 notas, totalizando R\$ 522,59 em materiais, com 17h10min de mão de obra apontadas na OS 0000003850. Permanecem 3 pendências programadas — revisão do suivel dos motores da esteira, correção das proteções e, se necessário, revisão do conjunto de corte.