

☎ Delphine. 06.14.44.50.13
Pierre. 06.17.78.67.13
Bureaux. 04.42.29.79.09

✉ delphine.teissier@dmi-provence.fr
pierre.teissier@dmi-provence.fr

📍 532 Avenue des Chasséens
13120 Gardanne

51 Rue d'Italie
Aix-en-Provence 13100



Rapport d'expertise appartement R+4

Nos Réf : A23-

Demandeur :
CITYA

Indices	Date	Nature de l'indice
0	09/11/2023	Première diffusion

Table des matières

1- Contexte et but de l'avis	3
1.1 Contexte de l'avis :	3
1.2 But de notre avis :	3
1.3 Moyens à notre disposition :	3
1.4 Limites de la mission :	3
2- Etat des lieux	4
2.1 : Contexte général :	4
Appartement R+4 côtés rue :	5
.....	5
Observation des murs de façades :	5
Observation de la toiture	8
Observation du logement inférieur :	10
.....	10
Observation de la cage d'escalier du R+4 :	11
3- Conclusion	12
Annexe	13

1- Contexte et but de l'avis

1.1 Contexte de l'avis :

A la suite de l'apparition de fissures et de lézardes sur les murs du logement du R+4 côtés rue d'Italie, vous avez fait appel à notre bureau d'étude technique, spécialisé en pathologie du bâtiment et en résistance des matériaux pour en déterminer la cause.

1.2 But de notre avis :

- Se rendre sur les lieux
- Constater les structures en place
- Constater d'éventuels désordres
- Donner notre avis sur les éventuelles suites à donner

1.3 Moyens à notre disposition :

- Visite sur place

1.4 Limites de la mission :

Le présent document constitue la synthèse des informations reçues oralement, celles communiquées et contenues dans les pièces présentées à ce jour. Le demandeur a reconnu, lors de la signature de notre lettre de mission, avoir pris connaissance des conditions générales et les limites de la mission.

La responsabilité de notre bureau d'étude ne sera nullement engagée en ce qui concerne les vices cachés qui sont exclus de la mission.

L'expertise ne concerne que le seul objet pour lequel l'expert a été missionné.

Notre mission consiste en un examen visuel raisonnable et attentif des désordres et / ou non conformités affectant le gros œuvre, afin d'en qualifier l'état de la construction ainsi qu'à y détecter les vices apparents.

2- Etat des lieux


2.1 : Contexte général :



La rue d'Italie est l'une des plus anciennes rues d'Aix-en-Provence. Elle fut créée lors de la création de la colonie d'Aquae-sextiae par le consul romain Sextius Calvinus au II^e siècle avant notre ère. Elle continuera d'être développée durant le haut Moyen Âge et accueillant l'actuelle église Saint-Jean de Malte. La rue d'Italie subira de nombreuses modifications jusque dans les années 1650.

Appartement R+4 côtés rue en attique :

Observation des murs de façades :

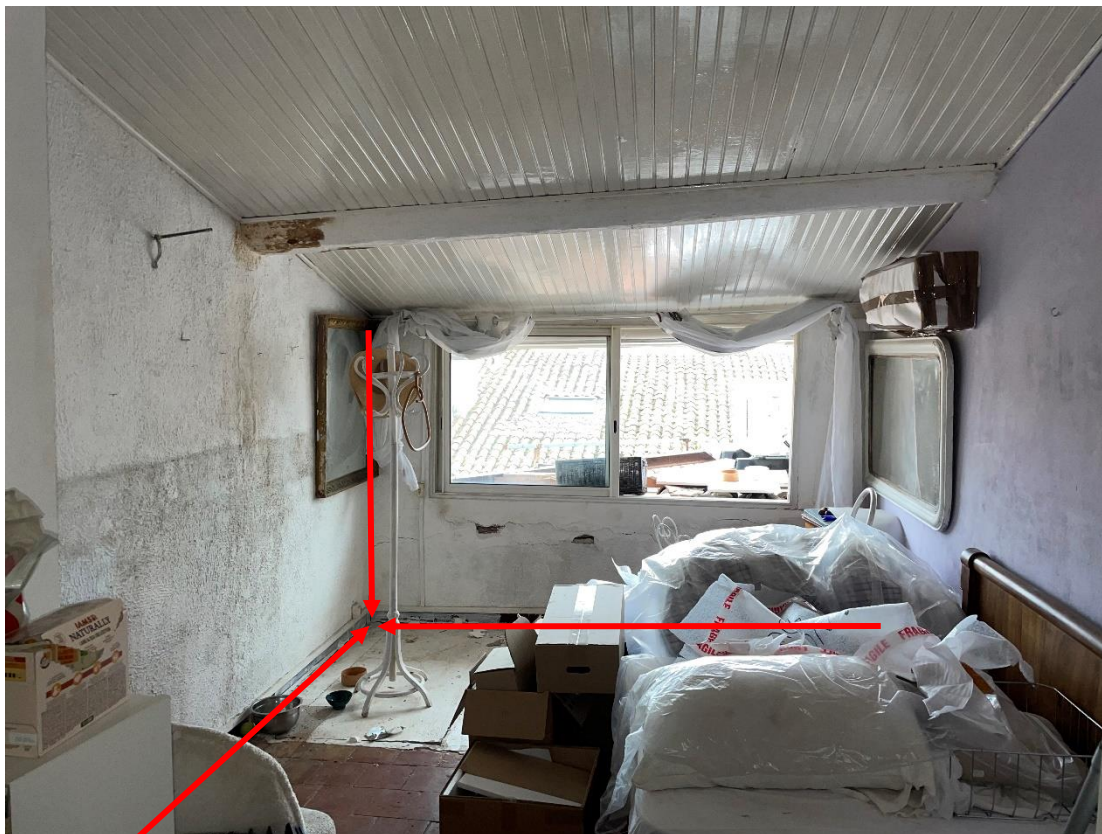

Vue globale de l'extension





Fissure près du mur mitoyen



Trace de dégâts des eaux

Anomalie rencontrée : Lors de notre visite nous avons relevé plusieurs anomalies structurelles. Tout d'abord il est flagrant que le logement a subi une extension sur la toiture. L'extension penche nettement du côté gauche. Le mur de façade présente une fissure horizontale sur toute sa longueur ainsi qu'une fissure oblique allant de l'angle de la menuiserie jusqu'au coin droit du logement. Le mur de gauche présente une fissure verticale longeant l'angle formé par le mur et le poteau.

Nous constatons également des traces de dégât des eaux sur la poutre de l'extension.

Cause : Une mauvaise réalisation lors de l'extension, le temps et des infiltrations d'eau sont la source de ces désordres. L'extension semble reposer sur la structure de la toiture qui n'est pas dimensionnée pour accueillir un ouvrage de cette envergure. Sous le poids de l'extension, les éléments porteurs tels que les poutres ont fléchi et ont fait apparaître ces fissures. Il apparaît clairement que les fissures sont liées au fléchissement de la structure porteuse.

Actions préconisées : Nous préconisons la réalisation de deux sondages destructifs sur le mur de façade ainsi que sur le mur adjacent afin de pouvoir observer la structure de la charpente et déterminer d'où provient le désordre.

Nous déterminerons post sondage les actions à mener.

Observation de la toiture



Anomalie rencontrée : Nous avons constaté une toiture en mauvais état qui présente des traces d'infiltration d'eau. La fissure du mur gauche est également visible part l'extérieur. Nous constatons que la gouttière n'évacue plus correctement l'eau et semble se déverser sur le mur de façade.

Cause : La toiture étant ancienne et n'ayant pas été entretenue, elle s'est dégradée. La gouttière s'est mise à pencher suite au mouvement de l'extension et est obstruée par des décombres.

Actions préconisées : Comme demandé précédemment, les sondages dans les murs de l'extension permettront de déterminer l'état de la charpente et les actions à mettre en œuvre. La toiture sera à rénover et la gouttière devra également être remplacée.

Observation du logement inférieur :



Anomalie rencontrée : Nous n'avons détectés aucune anomalie structurelle visible dans le logement inférieur. Cependant, la corniche de la façade est dégradée et présente de nombreuses fissures.

Cause : La vétusté de la toiture et de la façade est responsable des dégradations observées.

Actions préconisées : La rénovation de la toiture et de la façade est à envisager afin de remédier à ces problèmes.

Observation de la cage d'escalier du R+4 :



Anomalie rencontrée : Nous avons remarqué la présence de fissure et de trace de dégâts des eaux sur le plafond de la cage d'escalier au R+4

Cause : La vétusté de la toiture a causé un dégât des eaux sur le plafond de la cage d'escalier. Le bois de la structure a gonflé et fait craquer le plâtre du plafond.

Actions préconisées : Un sondage est à effectuer afin de vérifier l'état du bois de la structure. Si l'état du bois est correct des travaux de décroûtage et de repose de plâtre sur métal déployé seront à mettre en place selon un protocole à détailler en phase exécution.

3- Conclusion

En conclusion, l'inclinaison du plancher du logement au R+4 est dû à des mal façon lors de la fabrication de l'extension et au vieillissement des poutres porteuses de l'extension. L'état de la structure de la charpente reste à déterminer. A ce stade les travaux à l'étage inférieur ne sont pas incriminables.

Nous demandons 2 sondages sur les murs du logement du R+4. Un sur le mur de façade, sous la menuiserie et un sur le mur adjacent.

Nous demandons également un sondage dans la cage d'escalier au R+4.

Nous espérons avoir répondu à vos attentes et restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous vous prions d'agréer madame, monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués

PIERRE TEISSIER le 09/11/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Teissier', written over a horizontal line.

Annexe



Emplacement des 2 sondages



*Emplacement sondage cage
d'escalier R+4*