

**Objekt: Sozialwerk Heuser
Betreutes Wohnen Villa Bruneck**

**Protokoll- Begehung
22.- 23.05.2026**


Industriestr. 48
93142 Maxhütte-Haidhof

Tel: 09471/808534
Fax: 09471/808536
E-Mail: info@vb-dechant.de

Prüfumfang	Ergebnis	Bemerkung
1. Nutzung der baulichen Auflage / baulicher Brandschutz		
1.1 Liegen die aktuellen Baugenehmigungen vor?		Prüfpflichtig Die aktuellen Genehmigungsunterlagen konnten nicht eingesehen werden.
1.2 Haben sich gegenüber der ursprünglichen Baugenehmigung Nutzungsänderungen ergeben?		Prüfpflichtig Villa 1.OG Westseite Innenhof Die ehem. Galerie wurde als Bewohnerzimmer umgenutzt – hier steht derzeit kein 2. baulicher Rettungsweg zur Verfügung!
1.3 Sind Auflagen einer früheren Feuerbeschau/Begehung eingehalten und umgesetzt?		Kein Nachweis vorliegend!

Prüfumfang	Ergebnis	Bemerkung
2. Rettungs- und Einsatzwege		
2.1.1 Sind die Zufahrtswege mit Feuerwehrfahrzeugen befahrbar? Ist der Winterdienst sichergestellt?		
2.1.2 Sind die Feuerwehrezufahrten eindeutig gekennzeichnet?		
2.1.3 Sind die Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr entsprechend den Richtlinien über Flächen der Feuerwehr ausgeführt?		
2.1.4 Werden Flächen für die Feuerwehr zweckentfremdet?		
2.1.5 Sind notwendige Rettungsfenster von Wohn- oder Nutzungseinheiten mit den Leitern der Feuerwehr erreichbar (Durchfahrten und Durchgänge vorhanden)?		Baurechtlich ist derzeit lediglich für die Privatwohnungen im 3.OG der Villa eine Anleiterung erforderlich. Beide Wohnungen verfügen über einen Balkon mit einer Notabstiegsleiter. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.1.6 Behindern Spanndrähte, elektrische Leitungen oder Bäume die Menschenrettung bzw. den Feuerwehrrangriff?		n.z.
2.1.7 Sind die erforderlichen Anleiterpunkte gekennzeichnet?		Es wird empfohlen in Absprache mit der Feuerwehr Siehe auch 2.2.12

Prüfumfang	Ergebnis	Bemerkung
2.2 Rettungswege		
2.2.1 Stehen in allen Nutzungseinheiten die erforderlichen beiden Rettungswege zur Verfügung		Prüfpflichtig Wie bereits in 1.2 beschrieben steht im Bewohnerzimmer der Villa 1.OG Westseite Innenhof kein 2. baulicher Rettungsweg zur Verfügung! Ebenso fehlt dieser in der Mitarbeiterwohnung im 2.OG die direkt am Treppenraum liegt.
2.2.2 Sind Zu- und Ausgänge, Durchfahrten und– Durchgänge, Treppenträume, Flure und Verkehrswege, die bei einem Brand als Rettungsweg und als Angriffsweg für die Feuerwehr dienen, freigehalten?		Im 1.OG der Villa wurde der Notausgang mit einem Fahrradtrainer verstellt, Im 2. OG der Villa sind die Ausgangstüren zu den Treppenträumen verstellt.

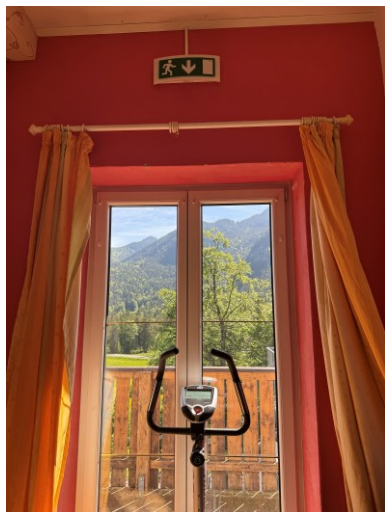

Die Treppenraumtüren wurden im Flur verstellt, um ein unkontrolliertes Verlassen der Bewohner zu verhindern. Diese Ausgangstüren sind zugleich Angriffsweg für die Einsatzkräfte und müssen daher ständig frei und ohne Hilfsmittel geöffnet werden können.

Die Bereiche sind freizuräumen und bei bestehender Unfallgefahr für die Bewohner sind techn. Maßnahmen wie z.B. Türwächter vorzuhalten.

2.2.3 Sind Treppenräume frei von jeglichen Ablagerungen oder unzulässigen Einbauten?		In fast allen Treppenräumen werden Brandlasten gelagert.
		
2.2.4 Sind Treppenräume ausreichend lüftbar bzw. sind vorhandene Rauchabzugsöffnungen funktionsfähig? (evtl. Bescheinigung)		Wartungsprotokolle liegen nicht vor!
2.2.5 Sind die Treppenräume von den einzelnen Geschossen (Fluren) mit geeigneten Türen sicher abgetrennt? Schließen die Türen richtig? Fehlen ggf. Blindzylinder?		Im Stufenhaus werden überwiegend die Türen zu den Treppenräumen offen- gehalten bzw. die Türschließer weisen keine Funktion auf. Zudem fehlen an sämtlichen Türen die Blindzylinder. Im Brandfall kann sich Rauch dadurch ungehindert über alle Geschosse sowie in die angrenzenden Flure ausbreiten. Eine sichere Evakuierung der Bewohner wäre unter diesen Bedingungen nicht gewährleistet.
2.2.6 Sind überlange Fluren (über 30 m) in Rauchabschnitte unterteilt?		Im Stufenhaus EG fehlt der 2. Flügel der Rauchabschnittstüre 

2.2.7 Wird die Laufbreite eines notwendigen Flures durch Gegenstände unzulässig eingeengt?		Teilweise wurden Einrichtungsgegenstände im unmittelbaren Laufweg zu den Treppenraum-Notausgangstüren positioniert. Im Brandfall kann die Sicht infolge von Rauchentwicklung erheblich eingeschränkt sein, sodass entlang mindestens einer Wandseite ein hindernisfreier Durchgang zwingend sicherzustellen ist. 
2.2.8 Wird Brandlast in den notwendigen Fluren abgelegt oder gelagert?		Vertretbare Brandlasten vorhanden!
2.2.9 Wird die maximal zulässige Rettungsweglänge durch eventuelle Um- oder Einbauten überschritten?		

Prüfumfang	Ergebnis	Bemerkung
2.2.9 Lassen sich Türen im Verlauf von Rettungswegen während der Betriebszeit von innen jederzeit und mit einem Handgriff ohne fremde Hilfsmittel öffnen (kein Schlüsselkasten)?		Alle Notausgangstüren können ohne Hilfsmittel von innen über Drehverschlüsse geöffnet werden.
2.2.10 Kennzeichnung Rettungswege		In allen Bereichen ist die Kennzeichnung ist zu prüfen und ggf. zu ergänzen!
2.2.11 Brüstungshöhe Notausstiege innen max. 1,20 m		Alte Villa Wohnungen 3.OG Balkon
2.2.12 Brüstungshöhe Notausstiege außen Tragbare Leitern < 8 m Hubrettungsfahrzeug > 8m		

Prüfumfang	Ergebnis	Bemerkung
3. Löschwasserentnahmestellen		
3.1 Sind Hydranten auf dem Privatgrundstück freigehalten bzw. zugänglich und deutlich beschildert?		
3.2 Sind Löschwasserbehälter auf dem Privatgrundstück freigehalten bzw. zugänglich und deutlich beschildert?		n.Z.
3.3 Sind nasse/trockene Steigleitungen und Wandhydranten freigehalten bzw. zugänglich und deutlich beschildert?		Prüfpflicht Es ist zu prüfen, ob die verbauten Wandhydranten als „F“ Variante baurechtlich gefordert wurden.
4. Löschwasserrückhaltung		
4.1 Ist die Löschwasserrückhaltung entsprechend den Vorgaben berücksichtigt?		n.Z.
4.2 Werden die Anforderungen fortgeschrieben und in regelmäßigen Abständen geprüft?		n.Z.

Prüfumfang	Ergebnis	Bemerkung
5. Automatische Brandmeldeanlage		
5.1 Ist die Zugänglichkeit zur Brandmeldezentrale sowie zum überwachten Bereich gesichert ▪ Schlüsseldepot für die Feuerwehr oder ständig besetzte Stelle mit Schlüsselgewalt ▪ Gebäude - Schließanlage		FSD im Zufahrtsbereich Stufenhaus Die Schließanlage wurde nicht auf Vollständigkeit geprüft! Für Räume, die mit aut. Rauchmeldern überwacht werden, ist der Zugang für die Einsatzkräfte sicherzustellen.
5.2 Ist der Weg zur Brandmeldezentrale ausreichend beschildert und frei gehalten?		
5.3 Sind Laufkarten, Feuerwehrbedienfeld usw. vorhanden?		
5.4 Ist die notwendige Brandmeldeanlage gemäß DIN14675 an die für die Feuerwehr erstalarmierende Stelle aufgeschaltet?		
5.5 Sind die Feuerwehrkomponenten mit der Landkreisschließung versehen Bedienfeld/FEC usw.		
5.6 Liegen die Prüfberichte bzw. Bescheinigungen für die z.B. gemäß SPrüfV (siehe Anlage) zu prüfende Anlagen vor?		Detailprüfungen der Bescheinigungen wurden nicht durchgeführt.
5.7 Eingewiesene Personen vorhanden		Regelmäßige Auffrischung der eingewiesenen Personen nach DIN 14675 Der Betreiber einer Brandmeldeanlage muss sicherstellen, dass eine ausreichende Anzahl von Personen mit der Bedienung der Brandmeldeanlage vertraut sind. Dazu gehören z.B.: ▪ Die gezielte Abschaltung von Meldern bei Arbeiten die einen Täuschungsalarm hervorrufen können z.B. Schweiß- und Flexarbeiten. ▪ Lokalisierung des Brandherdes im Alarmfall ▪ Einleitung der vorgesehenen Maßnahmen gemäß Alarmplan Die Auffrischung kann z.B. mit der Inspektion durch den Facherrichter erfolgen.

5.8 Sonstiges		Die BMA ist aktuell auf Störung!
------------------	--	----------------------------------

Prüfumfang	Ergebnis	Bemerkung
6. Entrauchungsanlagen (RWA)		
6.1 Sind die Auslösevorrichtungen für den Rauchabzug vorhanden und deutlich gekennzeichnet?		
6.2 Liegen die Prüfberichte bzw. Bescheinigungen für die z.B. gemäß SPrüfV (siehe Anlage) zu prüfende Anlagen vor?		Detailprüfungen der Bescheinigungen wurden nicht durchgeführt.
6.3 Wiederholungsprüfung		Detailprüfungen der Bescheinigungen wurden nicht durchgeführt.
7. Sprinkler		
7.1 Sprinkler		n.Z
7.2 Liegen die Prüfberichte bzw. Bescheinigungen für die z.B. gemäß SPrüfV (siehe Anlage) zu prüfenden Anlagen vor?		n.Z
7.3 Wiederholungsprüfung		n.Z

Prüfumfang	Ergebnis	Bemerkung
8. Sonstige Löschanlagen und Löschgeräte		
8.1 Löschanlagen		n.Z.
8.2 Liegen die Prüfberichte bzw. Bescheinigungen für die z.B. gemäß SPrüfV (siehe Anlage) zu prüfende Anlagen vor?		n.Z.
8.3 Wiederholungsprüfung		n.Z.
8.4 Tragbare Feuerlöscher Lage und Anzahl i.O. deutlich beschildert ? Prüffristen eingehalten?		Prüfpflichtig Bei einer Stichpunktartigen Überprüfung konnte die Einhaltung der Prüffristen nicht festgestellt werden. Die Kennzeichnung, Lage und Anordnung ist generell zu überprüfen
8.5 Sind nasse/trockene Steigleitungen und Wandhydranten freigehalten bzw. zugänglich / Prüffristen eingehalten? / deutlich beschildert ?		

Prüfumfang	Ergebnis	Bemerkung
9. Sonstige techn. Anlagen		
9.1 Elektrische Anlagen Prüfung nach DGUV A3		Detailprüfungen der Bescheinigungen wurden nicht durchgeführt. Bei den Stichpunktartigen Kontrollen wurden Geräte ohne Prüfplakette und solche mit Prüfplakette von 2021 vorgefunden. (Bewohnerzimmer wurden nicht kontrolliert) Generell weist die Installation speziell der Elektroanlage massive Mängel auf. So wurden Kaskadierte Steckerleisten vorgefunden, flexible Leitungen ungeschützt durch Türen verlegt. Nicht fachgerechte Verlegung hinsichtlich Zug Entlastung usw. Die Elektro- Gebäudeinstallation weist in allen Bereichen massive Abweichungen auf. So wurden Leitungen im Treppenhaus und den Fluren brandschutztechnisch ungeschützt verlegt. Augenscheinlich fehlen in den Decken und Wänden Brandabschottungen wodurch sich im Brandfall, Rauch- und Feuer über diese Öffnungen ausbreiten kann.






9.2 Blitzschutzanlagen Liegen die Prüfberichte bzw. Bescheinigungen für die z.B. gemäß SPrüfV zu prüfende Anlagen vor? Prüf Fristen eingehalten?		Detailprüfungen der Bescheinigungen wurden nicht durchgeführt.
9.3 Sicherheitsbeleuchtung Liegen die Prüfberichte bzw. Bescheinigungen für die z.B. gemäß SPrüfV zu prüfende Anlagen vor? Prüf Fristen eingehalten?		Detailprüfungen der Bescheinigungen wurden nicht durchgeführt. In beiden Bereichen zeigen einzelne Leuchten eine Störungsanzeige oder sind gänzlich außer Betrieb
9.4 Automatische Schiebetüren Liegen die Prüfberichte bzw. Bescheinigungen für die z.B. gemäß SPrüfV zu prüfende Anlagen vor? Prüf Fristen eingehalten?		Detailprüfungen der Bescheinigungen wurden nicht durchgeführt.
9.5 Schutzhänge		n.Z.
9.6 Elektrische Türverriegelungen in Rettungswegen		n.Z.
9.7 Selbsttätige Feuerschutzabschlüsse Feststellanlagen		Detailprüfungen der Bescheinigungen wurden nicht durchgeführt

10. Brandgefahren / Gefahrstoffe

10.1

Besondere Brandgefahren

Stufenhaus

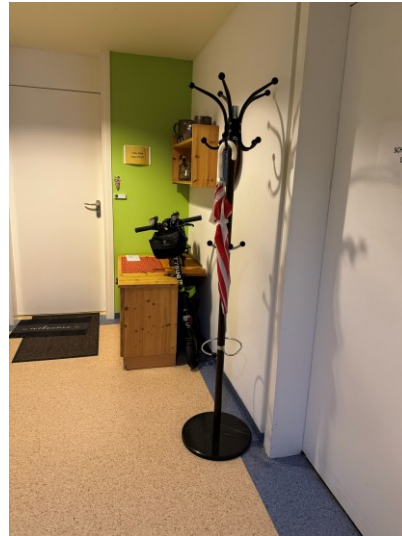

Im notwendigen Flur wird ein E- Scooter geparkt.

Es wird dringend empfohlen diese Geräte nicht im Gebäude bzw. notwendigen Flur abzustellen und Ladevorgänge außerhalb von Gebäuden, oder in dafür ausgewiesenen Bereichen durchzuführen.

Stufenhaus Keller (Maler)

Über den Lagerraum werden die Abgasleitungen der beiden Heizkesseln geführt.



Hier wird auf den Sicherheitsabstand zu den Abgasrohren verwiesen mind. 0,4 m.
Die Regale sind entsprechend rückzubauen.

Villa EG

Im Bereich des Holzbodenbelags sind bereits mehrere Brandflecken erkennbar. Dies weist darauf hin, dass Funken oder Glut aus dem offenen Kamin auf den Boden gelangt sind. Der vorhandene Bodenbelag ist brennbar, sodass eine weitere Nutzung ohne geeignete Schutzmaßnahmen ein erhebliches Brandrisiko darstellt.

Am offenen Kamin ist im Bodenbereich eine nicht brennbare Bodenabdeckung anzubringen die 50 cm nach vorne und jeweils 30 cm zur Seite auskragt.

Diese Abstände sind ebenfalls für angrenzenden brennbaren Materialien einzuhalten (Teppich-Sessel).




Stufenhaus

Die Brandlasten sind aus dem Dachraum zu entfernen.



Aufstellraum Heizung

In einem Aufstellraum darf keine Lagerung stattfinden.

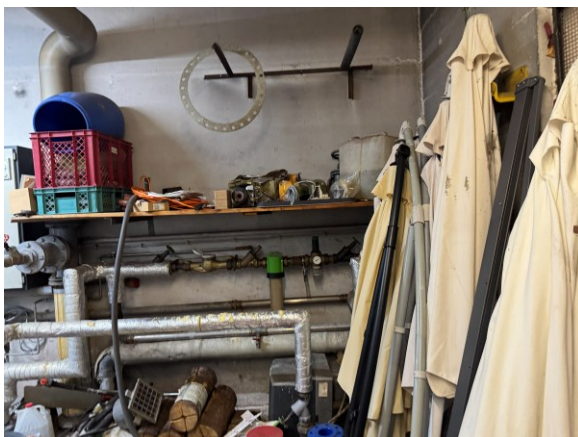

Der Aufstellraum ist vollständig frei von Brandlasten zu halten. Jegliche brennbaren Materialien dürfen dort nicht gelagert oder abgestellt werden, um eine Gefährdung im Brandfall auszuschließen.

10.2
Gefahrstoffe

Die Gefahrstofflagerung ist in allen Bereichen zu überprüfen und ggf. nachzubessern.

Im Werkstatt- und Lagerbereich befinden sich zahlreiche Chemikalien unterschiedlichster Art, die derzeit nicht gemäß den geltenden Vorschriften gelagert werden. Zunächst ist zu prüfen, ob diese Stoffe gemeinsam gelagert werden dürfen und ob eine Lagerung in geeigneten Auffangwannen oder anderen gesetzlich vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen erforderlich ist.



Prüfumfang	Ergebnis	Bemerkung
11. Organisatorischer Maßnahmen		
11.1 Sind aktuelle Feuerwehrpläne nach DIN 14095 verfügbar?		Stand 2023 Aktualisierung erforderlich
11.2 Besteht eine Brandschutzordnung nach DIN 14096?		Keine Angaben
11.3 Liegen aktuelle Flucht- und Rettungspläne nach DIN ISO 23601 vor? Aktualisierung bzw. Überprüfung nach spät. 3 Jahren		Stand 2023 Aktualisierung erforderlich
11.4 Sauberkeit am Arbeitsplatz Unordnung und Verschmutzung erhöhen das Brandrisiko deutlich da sie: Brandlasten erhöhen (Papier, Kartons, Textilien, Abfälle) Flucht- und Rettungswege blockieren Zündquellen verdecken (z. B. überhitzte Geräte, defekte Steckdosen) Löschmaßnahmen erschweren Rauch- und Wärmeausbreitung begünstigen		Lager- und Technikräume Bei der Begehung wurde festgestellt, dass der betreffende Bereich derzeit eine erhebliche Beeinträchtigung von Ordnung und Sauberkeit aufweist. Mehrere Flächen sind stark verschmutzt, und es befinden sich zahlreiche Gegenstände ungeordnet im Raum. Ungeachtet der hygienischen Aspekte bestehen im aktuellen Zustand neben den arbeitsschutzrechtlichen Risiken – wie Brandgefahren, Stolpergefahren und weiteren sicherheitsrelevanten Mängeln – auch erhebliche Verletzungsgefahren für Einsatzkräfte. Die vorhandene Unordnung und Verschmutzung erschweren nicht nur sichere Arbeitsabläufe, sondern behindern im Ernstfall auch notwendige Rettungs- und Interventionsmaßnahmen. Zur Gewährleistung eines sicheren Umfelds für Mitarbeitende, Bewohner und Einsatzkräfte ist eine zeitnahe Wiederherstellung von Ordnung und Sauberkeit zwingend erforderlich.
11.5 Finden Ausbildungs- und Schulungsveranstaltungen für die Mitarbeiter/Personen im Gebäude statt? Achtung: Bei Personalwechsel oder brandschutzrelevanten Veränderungen müssen die Mitarbeiter eingewiesen bzw. nachgeschult werden. Dies ist entsprechend zu dokumentieren!		Keine Angaben

11.6 Ist ein geschulter Brandschutzbeauftragter ernannt?		NEIN
11.7 Gibt es eine Haus-, Betriebs- oder Werkfeuerwehr? Organisatorischer BS		n.z.
11.8 Gefahrstoffdokumentation?		Detailprüfungen der Unterlagen wurden nicht durchgeführt
11.9 Interne Alarmierung? Alarmplan		Keine Angaben
11.10 Evakuierung? Geregelt? / Beübt?		Keine Angaben
11.11 Feuerwehrübung?		Keine Angaben

Prüfumfang	Ergebnis	Bemerkung
12. Tiefgarage		
12.1 Baurechtliche Situation		Prüfpflichtig Die aktuellen Genehmigungsunterlagen konnten nicht eingesehen werden.
Für die Beurteilung von Tiefgaragen ist in Bayern die eingeführte Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) verbindlich heranzuziehen. Die bestehende Tiefgarage ist aufgrund ihrer Größe als geschlossene Mittelgarage einzustufen. Daraus ergeben sich festgelegte bauliche und betriebliche Anforderungen, die nach aktuellem Eindruck teilweise nicht umgesetzt wurden bzw. nachträglich verändert worden sind.		
12.2 GaStellV § 17 Betriebsvorschriften für Garagen		Beleuchtung Belüftung Lagerung brennbarer Stoffe
In geschlossenen Mittelgaragen ist – analog zu den Vorgaben für Privatgaragen – die Lagerung von Materialien, Werkzeugen oder sonstigen brennbaren Gegenständen unzulässig. Der Aufstell- und Bewegungsbereich ist dauerhaft brandlastfrei zu halten, um eine Gefährdung im Brandfall auszuschließen. Lagergegenstände dürfen ausschließlich in baulich dafür vorgesehenen, von der Stellfläche abgetrennten Bereichen untergebracht werden. Die Gemeinden sind inzwischen angehalten, die Einhaltung dieser Vorgaben zu überprüfen und Verstöße – je nach Schwere und Gefährdungslage – mit Bußgeldern von bis zu 500.000 € zu ahnden. Es sind sämtliche Lagergegenstände sowie der vorhandene Holzeinbau vollständig aus der Garage zu entfernen. Alternativ können feuerbeständige, baulich abgetrennte Lagerräume errichtet werden, die den Anforderungen der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) sowie den einschlägigen Brandschutzbestimmungen entsprechen. Eine Nutzung der Stellfläche selbst als Lagerbereich ist nicht zulässig.		

Die im Ampelsystem bewerteten Anforderungen sind entsprechend ihrer Priorität abzuarbeiten. Dadurch wird sichergestellt, dass sicherheitsrelevante, organisatorische und betriebliche Maßnahmen in der notwendigen Reihenfolge umgesetzt werden und insbesondere dringliche Punkte zeitnah bearbeitet werden.

Priorität „ROT“

- Die baurechtliche Situation hinsichtlich der Umnutzung im 1.OG der Villa ist zu überprüfen. Es ist sicherzustellen, dass die räumliche Lage, die Nutzung sowie die Erschließung dieses Raums den geltenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen entsprechen, insbesondere im Hinblick auf den 2. Rettungsweg. Abweichungen zwischen genehmigter und tatsächlicher Nutzung sind zu dokumentieren und gegebenenfalls mit der zuständigen Behörde abzustimmen.
- Im Wohnbereich 3.OG der Villa wurden die Treppenraumtüren im Flur verstellt, um ein unkontrolliertes Verlassen der Bewohner zu verhindern. Diese Ausgangstüren sind zugleich Angriffswege für die Einsatzkräfte und müssen daher ständig frei und ohne Hilfsmittel geöffnet werden können.

Maßnahme:

Die Bereiche sind freizuräumen und bei bestehender Unfallgefahr für die Bewohner sind techn. Maßnahmen wie z.B. Türwächter vorzuhalten.

Im Wohnbereich 1.OG der Villa wurde der Notausgang zum Balkon mit einem Fahrrad-Hometrainer verstellt.

Maßnahme:

Das Gerät ist zu entfernen und das Personal auf den Mangel hinzuweisen.

- Im Stufenhaus werden – mit wenigen Ausnahmen – die Treppenraumtüren zu den notwendigen Treppenräumen offen- gehalten, bzw. funktionieren die Türschließer nicht ordnungsgemäß. Im Brandfall besteht dadurch die Gefahr, dass sich Rauch ungehindert über sämtliche Geschosse ausbreiten kann und die Personenrettung dadurch massiv gefährdet ist. Weiterhin fehlen in den Öffnungen der Türschlösser sogenannte Blindzylinder.

Maßnahme:

Ertüchtigung der Türschließfunktion und Ausstattung mit Blindzylinder.

- Im Stufenhaus EG fehlt ein Türelement im notwendigen Flur. Hier ist grundsätzlich in den Genehmigungsunterlagen zu prüfen ob es sich hierbei um eine Brandwand oder eine Flurtrennung handelt wodurch die Klassifizierung der Türen neu bewertet werden kann.

Maßnahme:

Ersatztüre

- Es wurde festgestellt, dass einzelne Melder der Brandmeldeanlage dauerhaft abgeschaltet sind. Ohne entsprechende Berechtigung bzw. ohne vorherige Abstimmung mit den zuständigen Stellen (insbesondere der Bauaufsichtsbehörde) dürfen Melder ausschließlich für kurzfristige Maßnahmen – wie Reparatur- oder Renovierungsarbeiten – außer Betrieb genommen werden. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind und der betreffende Bereich nicht mehr dauerhaft durch Personen überwacht wird, sind die Melder unverzüglich wieder in Betrieb zu nehmen. Ein längerfristig deaktivierter Melder führt zu einer erheblichen Einschränkung der automatischen Branderkennung und stellt somit ein sicherheitsrelevantes Defizit dar.

Maßnahme:

Vor Beginn der entsprechenden Arbeiten sind die betroffenen Melder bzw. die zugehörige Meldergruppe ordnungsgemäß abzuschalten. Nach Abschluss der Arbeiten und dem Verlassen des Bereichs sind die Melder unverzüglich wieder einzuschalten, sofern keine durchgehende Personenüberwachung gewährleistet ist.

- Die Elektroinstallation weist augenscheinlich erhebliche Abweichungen von den geltenden technischen Vorgaben auf. In mehreren Bereichen wurden Steckdosenleisten kaskadiert betrieben, wodurch eine Überlastung der Leitungen und damit ein Kurzschluss- bzw. Brandrisiko nicht ausgeschlossen werden kann.
Zudem ist erkennbar, dass die letzte Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel im Jahr 2021 durchgeführt wurde. Damit wurde der vorgeschriebene Prüfzyklus gemäß DGUV Vorschrift 3 bzw. DIN VDE 0701-0702 deutlich überschritten.

Maßnahme:

Fachgerechte Überprüfung

Sensibilisierung der Mitarbeiter im Umgang mit elektrischen Geräten.

- Ordnung und Sauberkeit

Maßnahme:

Technikräume

In den Technikräumen (Elektro, Lüftung, Heizung usw.) dürfen keinerlei Materialien gelagert werden, defekte Ersatzteile oder Nutzungsfremde Gegenstände sind zu entfernen. Gefahrstoffe sind zu ermitteln und in dafür vorgesehenen Räumen mit entsprechenden Auffangbehältnissen aufzustellen.

Lagerräume:

In den Lagerräumen sind die Materialien so zu ordnen, dass eine gefahrlose Erkundung im Brandfall durch die Rettungskräfte gewährleistet werden kann. Nicht mehr benötigte Gegenstände sind fachgerecht zu entsorgen, um die Ordnung dauerhaft sicherzustellen und potenzielle Gefährdungen zu vermeiden.

Priorität „Orange“

Da es sich um eine Arbeitsstätte handelt und ein Großteil der zuvor genannten Punkte auch arbeitsschutzrechtliche Belange betrifft, ist es dringend anzuraten, eine gemeinsame Beurteilung mit der zuständigen Fachkraft für Arbeitssicherheit durchzuführen.

Im Rahmen dieser gemeinsamen Bewertung sollten insbesondere die überschneidenden Themenbereiche – wie Ordnung und Sauberkeit, Brand- und Arbeitsschutz, Gefährdungen für Beschäftigte sowie organisatorische Abläufe – systematisch betrachtet und abgestimmt werden.

Ziel ist es, eine einheitliche, rechtskonforme und praxisorientierte Lösung zu erarbeiten, die sowohl die Sicherheit der Beschäftigten als auch die betrieblichen Abläufe nachhaltig verbessert.

Umfang der Begehung:

Villa

Stufenhaus

Tiefgarage

Bei der durchgeführten Begehung handelt es sich um eine stichpunktartige, augenscheinliche Momentaufnahme, die keine Vollständigkeit darstellt.

Erstellt: Maxhütte-Haidhof, 26.05.2026

