

Conversion de puissance 3

Conversion électro-magnéto-mécanique

Compétences

- ☐ Exprimer l'énergie magnétique d'un enroulement enlaçant un circuit magnétique présentant un entrefer variable.
- ☐ Calculer la force électromagnétique s'exerçant sur une partie mobile en translation en appliquant l'expression fournie $F = \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x} \Big|_i$.
- ☐ Sur l'exemple du relais, expliquer le fonctionnement d'un contacteur électromagnétique.
- ☐ Décrire la structure d'un moteur synchrone diphasé et bipolaire : rotor, stator, induit, inducteur.
- ☐ Exprimer, pour une machine de perméabilité infinie à entrefer constant, le champ magnétique dans l'entrefer généré par une spire passant dans deux encoches opposées.
- ☐ Expliquer qualitativement comment obtenir un champ dont la dépendance angulaire est sinusoïdale dans l'entrefer en associant plusieurs spires décalées.
- ☐ Justifier l'existence d'un champ glissant statorique lorsque les deux phases sont alimentées en quadrature.
- ☐ Justifier l'existence d'un champ glissant rotorique associé à la rotation de l'inducteur.
- ☐ Exprimer l'énergie magnétique totale stockée dans l'entrefer en fonction de la position angulaire du rotor.
- ☐ Calculer le moment électromagnétique s'exerçant sur le rotor en exploitant l'expression fournie $\Gamma = \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \theta_r} \Big|_i$.
- ☐ Justifier la condition de synchronisme entre le champ statorique et le champ rotorique afin d'obtenir un moment moyen non nul.
- ☐ Discuter qualitativement la stabilité du système en fonction du déphasage entre les deux champs glissants.
- ☐ Expliquer la difficulté du démarrage et du contrôle de la vitesse d'un moteur synchrone.
- ☐ Établir les équations électriques vérifiées par les phases de l'induit en admettant les expressions des coefficients d'inductance ; donner les représentations de Fresnel associées.
- ☐ Justifier, à l'aide d'un bilan énergétique où seules les pertes cuivre sont envisagées, l'égalité entre la puissance électrique absorbée par les $f_{cém}$ et la puissance mécanique fournie.
- ☐ Décrire les conditions d'utilisation de la machine synchrone en alternateur.
- ☐ Citer des exemples d'application de la machine synchrone.
- ☐ Décrire la structure d'un moteur à courant continu bipolaire à excitation séparée : rotor, stator, induit, inducteur.
- ☐ Expliquer, par analogie avec le moteur synchrone, que le collecteur établit le synchronisme entre le champ statorique stationnaire et le champ rotorique quelle que soit la position angulaire du rotor.
- ☐ Citer l'expression du moment du couple $\Gamma = \Phi i$ et établir l'expression de la force contre-électromotrice induite $e = \Phi \Omega$ par un argument de conservation énergétique.
- ☐ Décrire qualitativement les pertes existant dans une machine réelle : pertes cuivre, pertes fer, pertes mécaniques.
- ☐ Établir les équations électrique et mécanique.
- ☐ Tracer la caractéristique (Ω, Γ) à tension d'induit constante.
- ☐ Analyser le démarrage d'un moteur entraînant une charge mécanique exerçant un moment $-f\Omega$.
- ☐  Mettre en œuvre un moteur à courant continu.
- ☐ Décrire les conditions d'utilisation de la machine à courant continu en génératrice.
- ☐ Choisir des conventions d'orientation adaptées.
- ☐ Citer des exemples d'application de la machine à courant continu.

Questions de cours des interrogations orales

- ❑ Déterminer le champ magnétique dans l'entrefer d'un contacteur électromagnétique en translation, puis en déduire la force s'exerçant sur la partie mobile, la formule $F_{\text{ém}} = \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x}_i$ étant fournie.
- ❑ Décrire la structure d'une machine synchrone et établir l'expression du champ magnétique créé dans l'entrefer par une spire d'un circuit électrique statorique.
- ❑ Le champ statorique glissant $\vec{B}_s(\theta) = k_s I_s \sqrt{2} \cos(\omega t - \theta) \vec{e}_r$, le champ rotorique $\vec{B}_r(\theta) = k_r I_e \cos(\theta - \theta_r) \vec{e}_r$ et la formule $\Gamma_{\text{ém}} = \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \theta_r}_i$ étant fournis, déterminer l'expression du couple électromagnétique moyen subi par le rotor.
- ❑ Représenter le schéma équivalent de l'induit en fonctionnement moteur et alternateur. Écrire la loi des mailles et la représenter sur un diagramme de Fresnel dans les deux cas.
- ❑ Présenter la machine à courant continu à l'aide d'un schéma. Expliquer l'intérêt et le fonctionnement du système balais-collecteurs.
- ❑ Énoncer la relation couple-courant pour une machine à courant continu. Établir la relation vitesse angulaire-tension pour une machine sans pertes. Présenter la chaîne énergétique pour un moteur à courant continu, en faisant apparaître tous les types de pertes.
- ❑ Présenter le modèle équivalent de l'induit d'un moteur à courant continu. En déduire la caractéristique (Ω, Γ) en régime stationnaire.

Entraînements

- ❑ [21.1](#) ❑ [21.2](#) ❑ [21.3](#) ❑ [21.4](#) ❑ [21.5](#) ❑ [21.6](#) ❑ [21.7](#) ❑ [21.8](#) ❑ [21.9](#) ❑ [21.10](#)
- ❑ [21.11](#) ❑ [21.12](#) ❑ [21.13](#)

Exercices

- ❑ [Exercice 1](#) ❑ [Exercice 2](#) ❑ [Exercice 3](#) ❑ [Exercice 4](#) ❑ [Exercice 5](#) ❑ [Exercice 6](#)
- ❑ [Exercice 7](#) ❑ [Exercice 8](#) ❑ [Exercice 9](#) ❑ [Exercice 10](#) ❑ [Exercice 11](#) ❑ [Exercice 12](#)

Devoirs maison

- ❑ DM 1 ❑ DM 2

Point clé 2 – Inductance propre

Hypothèses :

- Le matériau ferromagnétique est doux, hors saturation.
- $\mu_r \gg 1$
- La section du circuit magnétique est constante.
- Les effets de bord sont négligés dans l'entrefer.

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l_{\text{fixe}} + l_{\text{mobile}} + 2\mu_r x}$$

avec L l'inductance propre (H) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; μ_r la perméabilité magnétique relative du matériau ferromagnétique (sans unité) ; N le nombre de spires (sans unité) ; l_{fixe} la longueur du circuit magnétique dans le milieu ferromagnétique fixe (m) ; l_{mobile} la longueur du circuit magnétique dans le milieu ferromagnétique mobile (m) ; x la largeur des entrefers (m) ; S la section du circuit magnétique (m^2).

1.3. Énergie et forces électromagnétiques

Point clé 3 – Force électromagnétique

$$F_{\text{ém}} = \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x}_i$$

avec $F_{\text{ém}}$ la force électromagnétique s'exerçant sur la partie mobile (N) ; $\mathcal{E}$ l'énergie magnétique dans le système (J) ; x la largeur des entrefers (m) ; i le courant (A).

Point clé 4 – Force sur la partie mobile

Hypothèses :

- Le matériau ferromagnétique est doux, hors saturation.
- $\mu_r \gg 1$
- La section du circuit magnétique est constante.
- Les effets de bord sont négligés dans l'entrefer.

$$F_{\text{ém}} = - \frac{\mu_0 \mu_r^2 N^2 S i^2}{(l_{\text{fixe}} + l_{\text{mobile}} + 2\mu_r x)^2}$$

avec $F_{\text{ém}}$ la force électromagnétique s'exerçant sur la partie mobile (N) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; μ_r la perméabilité magnétique relative du matériau ferromagnétique (sans unité) ; N le nombre de spires (sans unité) ; S la section du circuit magnétique (m^2) ; i le courant (A) ; l_{fixe} la longueur du circuit magnétique dans le milieu ferromagnétique fixe (m) ; l_{mobile} la longueur du circuit magnétique dans le milieu ferromagnétique mobile (m) ; x la largeur des entrefers (m).

La force électromagnétique est toujours attractive. La force électromagnétique tend à diminuer le volume des entrefers.

Application 1

Déterminer la force nécessaire pour forcer un portail fermé par un verrou magnétique. Les deux parties ne se touchent jamais parfaitement : il subsiste un entrefer résiduel $x = 5 \mu\text{m}$. On donne $i = 20 \text{ mA}$, $\mu_r = 1 \cdot 10^5$, $N = 2000$, $S = 4 \text{ cm}^2$, $l_{\text{fixe}} + l_{\text{mobile}} = 30 \text{ cm}$.

2. Machine synchrone


2.1. Structure

La machine synchrone peut être utilisée comme un moteur ou comme un alternateur. La machine synchrone a un très bon rendement.

Exemple 1

Des machines synchrones sont utilisées dans les TGV, certaines voitures électriques et les centrales de production électriques (hors éoliennes).

Schéma 3 – Champ statorique créé par 3 spires d'un circuit statorique

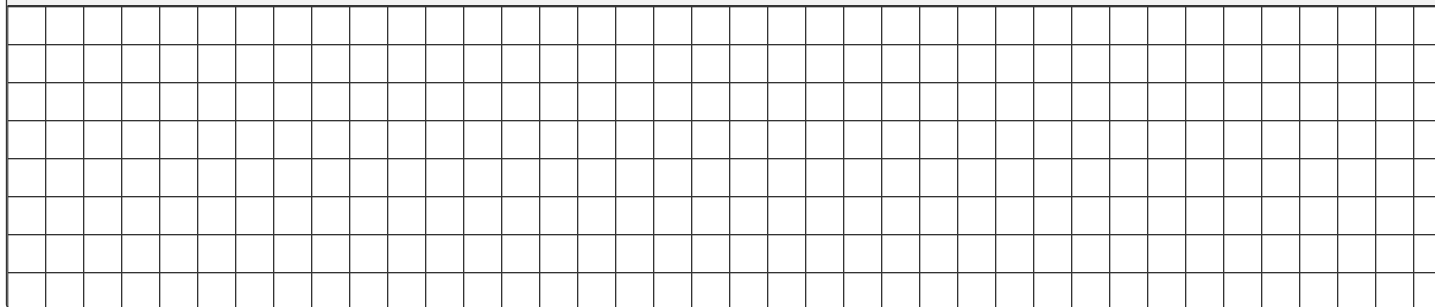

Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants sinusoïdaux de même amplitude en quadrature de phase $i_1 = I\sqrt{2}\cos(\omega t)$ et $i_2 = I\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

Point clé 6 – Champ glissant statorique

Hypothèses :


- L'entrefer a une épaisseur constante.
- La machine est diphasée et bipolaire.
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants $i_1 = I_s\sqrt{2}\cos(\omega t)$ et $i_2 = I_s\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

$$\vec{B}_s = \frac{2\mu_0 N_s}{\pi e} I_s \sqrt{2} \cos(\omega t - \theta) \vec{e}_r$$

avec B_s le champ magnétique créé par les deux circuits statoriques dans l'entrefer (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; N_s le nombre de spires de l'enroulement statorique (sans unité) ; I_s la valeur efficace du courant dans chacun des deux enroulements statoriques (A) ; e l'épaisseur de l'entrefer (m) ; ω la pulsation du courant circulant dans les enroulements statoriques (rad s^{-1}) ; t le temps (s) ; θ la seconde coordonnée du point en coordonnées cylindriques (rad).

Ce champ magnétique est appelé champ glissant car il tourne¹ à la pulsation ω dans le sens trigonométrique.

Schéma 4 – Champ glissant

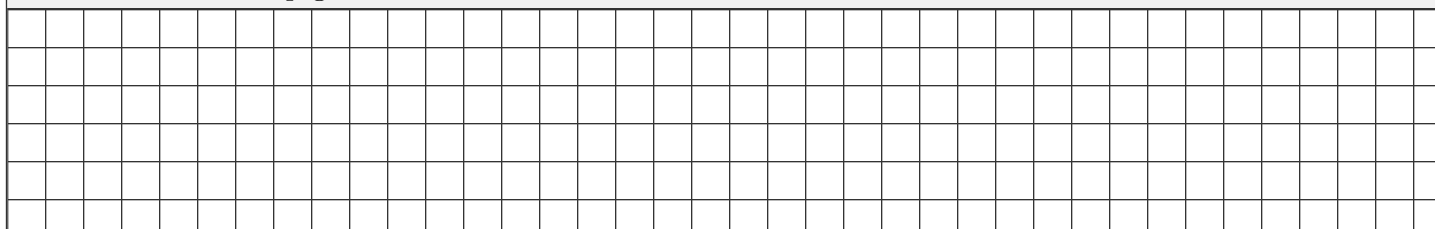

2.3. Champ rotorique

Le circuit rotorique est parcouru par un courant continu I_e appelé courant exciteur. Le champ produit par cet enroulement peut être trouvé par analogie avec le champ statorique.

¹Pour être précis, la position du maximum de B_s tourne.

Point clé 7 – Champ rotorique



Hypothèses :

- L'entrefer a une épaisseur constante.
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- La machine est diphasée et bipolaire.
- Le circuit rotorique est alimenté par un courant I_e .

$$\vec{B}_r(\theta) = \frac{2\mu_0 N_r}{\pi e} I_e \cos(\theta - \theta_r) \vec{e}_r$$

avec B_r le champ magnétique créé par le circuit rotorique dans l'entrefer (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; N_r le nombre de spires de l'enroulement rotorique (sans unité) ; I_e l'intensité du courant (continu) dans le circuit exciteur (A) ; e l'épaisseur de l'entrefer (m) ; θ la seconde coordonnée du point en coordonnées cylindriques (rad) ; θ_r l'inclinaison du rotor (rad).

2.4. Énergie et couple

Connaissant le champ magnétique dans l'entrefer, il est possible d'en déduire l'énergie magnétique qui y est stockée et le couple électromagnétique exercé sur le rotor.

Point clé 8 – Moment électromagnétique

$$\Gamma_{\text{ém}} = \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \theta_r}$$

avec $\Gamma_{\text{ém}}$ le moment électromagnétique exercé sur le rotor (N m) ; $\mathcal{E}$ l'énergie magnétique dans le système (J) ; θ_r l'inclinaison du rotor (rad).

Point clé 9 – Moment électromagnétique pour la machine synchrone



Hypothèses :

- L'entrefer a une épaisseur constante.
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- La machine est diphasée et bipolaire.
- Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants $i_1 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t)$ et $i_2 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.
- Le circuit rotorique est alimenté par un courant I_e .

$$\Gamma_{\text{ém}} = \frac{4\sqrt{2}\mu_0 N_r N_s R h}{\pi e^2} I_s I_e \sin(\omega t - \theta_r)$$

avec $\Gamma_{\text{ém}}$ le moment électromagnétique exercé sur le rotor (N m) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; N_r le nombre de spires de l'enroulement rotorique (sans unité) ; N_s le nombre de spires de l'enroulement statorique (sans unité) ; I_e l'intensité du courant (continu) dans le circuit exciteur (A) ; I_s la valeur efficace du courant dans chacun des deux enroulements statoriques (A) ; e l'épaisseur de l'entrefer (m) ; R le rayon moyen de la machine (m) ; h la hauteur de la machine (m) ; ω la pulsation du courant circulant dans les enroulements statoriques (rad s^{-1}) ; t le temps (s) ; θ_r l'inclinaison du rotor (rad).

2.5. Condition de synchronisme

On s'intéresse au régime permanent, dans lequel le rotor tourne à une vitesse angulaire Ω constante. L'angle entre le rotor et le stator est donc une fonction affine du temps $\theta_r = \Omega t - \alpha$.

2.9. Modèle électrique de l'induit

Les enroulements statoriques sont le siège d'un phénomène d'induction.

Point clé 11 – Modèle électrique des enroulements statoriques



Hypothèses :


- L'entrefer a une épaisseur constante.
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- La machine est diphasée et bipolaire.
- Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants $i_1 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t)$ et $i_2 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.
- Le circuit rotorique est alimenté par un courant I_e .
- Le rotor tourne à une vitesse angulaire constante.

$$u_1(t) = R_s i_1 + L \frac{di_1}{dt} + E_1$$

$$u_2(t) = R_s i_2 + L \frac{di_2}{dt} + E_2$$

avec u_1 la tension aux bornes de l'enroulement statorique 1 (V) ; u_2 la tension aux bornes de l'enroulement statorique 2 (V) ; i_1 le courant dans l'enroulement statorique 1 (A) ; i_2 le courant dans l'enroulement statorique 2 (A) ; R_s la résistance de chaque enroulement statorique (Ω) ; L l'inductance propre (H) ; $E_1 = \frac{d\Phi_1}{dt}$ la force contre-électromotrice dans l'enroulement statorique 1 (V) ; $E_2 = \frac{d\Phi_2}{dt}$ la force contre-électromotrice dans l'enroulement statorique 2 (V) ; Φ_1 le flux mutuel du circuit rotorique sur le circuit statorique 1 (Wb) ; Φ_2 le flux mutuel du circuit rotorique sur le circuit statorique 2 (Wb).

Schéma 6 – Schéma équivalent de l'induit

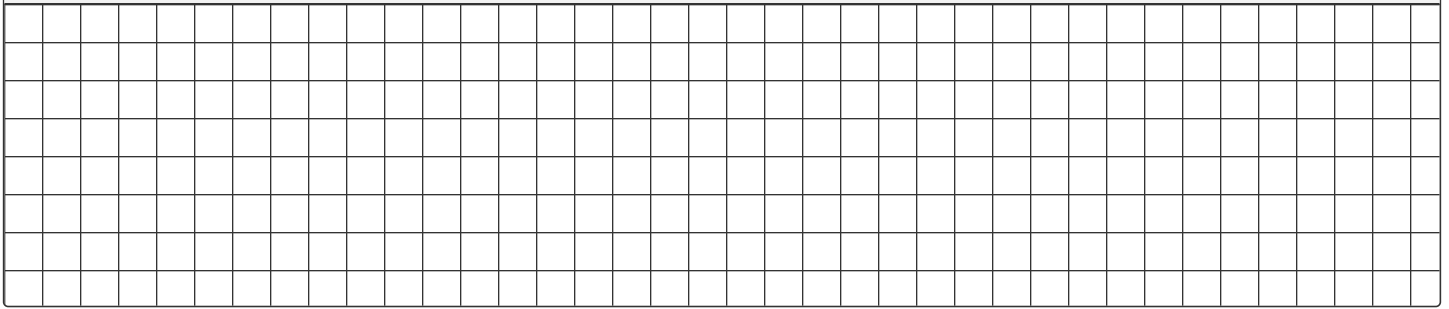

Point clé 12 – Flux induit du rotor sur le stator

Hypothèses :

- L'entrefer a une épaisseur constante.
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- La machine est diphasée et bipolaire.
- Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants $i_1 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t)$ et $i_2 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.
- Le circuit rotorique est alimenté par un courant I_e .
- Le rotor tourne à une vitesse angulaire constante.

$$\Phi_1 = \frac{4\mu_0 N_r N_s I_e R h}{\pi e} \cos(\omega t - \alpha)$$

$$\Phi_2 = \frac{4\mu_0 N_r N_s I_e R h}{\pi e} \cos\left(\omega t - \alpha + \frac{\pi}{2}\right)$$

avec Φ_1 le flux mutuel du circuit rotorique sur le circuit statorique 1 (Wb) ; Φ_2 le flux mutuel du circuit rotorique sur le circuit statorique 2 (Wb) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; N_r le nombre de spires de l'enroulement rotorique (sans unité) ; N_s le nombre de spires de l'enroulement statorique (sans unité) ; I_e l'intensité du courant (continu) dans le circuit exciteur (A) ; R le rayon moyen de la machine (m) ; h la hauteur de la machine (m) ; e l'épaisseur de l'entrefer (m) ; ω la pulsation du courant circulant dans les enroulements statoriques (rad s^{-1}) ; α l'angle entre le rotor et le champ statorique (rad).

L'angle de pilotage est $\Psi = \frac{\pi}{2} - \alpha$.

Schéma 7 – Angle de pilotage

Schéma 8 – Diagramme de Fresnel de la loi des mailles

The figure shows a large, empty rectangular grid intended for drawing the Fresnel diagram. The grid is composed of many small squares, providing a scale for the diagram.

[illegible]

[illegible]

Dans une machine à excitation séparée, les circuits rotoriques et statoriques sont séparés.

Point clé 14 – Couple électromagnétique

Hypothèses :

- *L'entrefer a une épaisseur constante.*
- *Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.*
- *La machine est bipolaire à excitation séparée.*
- *Le circuit statorique est alimenté par un courant I_e .*
- *Le circuit rotorique est alimenté par un courant continu I_r .*
- *Le rotor tourne à une vitesse angulaire constante.*

$$\Gamma_{\text{ém}} = K I_e I_r \sin \alpha$$

avec $\Gamma_{\text{ém}}$ le moment électromagnétique exercé sur le rotor (N m) ; K la constante de couplage de la machine à courant continu (N m A⁻²) ; I_e l'intensité du courant (continu) dans le circuit exciteur (A) ; I_r l'intensité du courant (continu) dans le circuit rotorique (A) ; α l'angle entre le rotor et le champ statorique (rad).

Pour faire en sorte que la condition de synchronisme soit toujours vérifiée et pour maximiser le couple électromagnétique, le système balais-collecteurs est utilisé. Parmi tous les enroulements rotoriques, le système balais-collecteurs fait passer du courant dans celui qui forme un angle $\alpha = \frac{\pi}{2}$ avec le stator.

Le lien ci-dessous mène à une animation illustrant le fonctionnement du système balais-collecteurs.



⁴Les balais sont aussi appelés charbon car ils sont souvent constitués de graphite.

3.3. Relations entre grandeurs électriques et grandeurs mécaniques

Par analogie avec la machine synchrone, le couple électromagnétique subi par le rotor est proportionnel au courant rotorique.

Point clé 15 – Couple électromagnétique d'une machine à courant continu



Hypothèses :

- L'entrefer a une épaisseur constante.
- La machine est bipolaire à excitation séparée.
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- Le circuit statorique est alimenté par un courant I_e .

$$\Gamma_{\text{ém}} = \Phi_0 I_r$$

avec $\Gamma_{\text{ém}}$ le moment électromagnétique exercé sur le rotor (N m) ; Φ_0 la constante de couplage (Wb) ; I_r l'intensité du courant (continu) dans le circuit rotorique (A).

Application 2



Vérifier l'homogénéité de la relation ci-dessus.

Application 3



Pour réaliser un treuil, on utilise un moteur à courant continu de constante de couplage 0,11 Wb pour faire tourner un réducteur de rapport de transmission $\frac{1}{100}$ qui fait à son tour tourner une poulie de rayon 3 cm sur lequel est enroulé un câble. Sachant que le moteur à courant continu a un courant maximum de 6 A, quelle masse maximale le treuil peut-il soulever ?

La conservation de l'énergie dans une machine sans perte permet d'en déduire le lien entre force contre-électromotrice et vitesse angulaire.

Point clé 16 – Force contre-électromotrice d'une machine à courant continu



Hypothèses :

- L'entrefer a une épaisseur constante.
- Le circuit statorique est alimenté par un courant I_e .
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- La machine ne comporte pas de pertes.
- La machine est bipolaire à excitation séparée.

$$E_{\text{cém}} = \Phi_0 \Omega$$

avec $E_{\text{cém}}$ la force contre-électromotrice dans le circuit rotorique (V) ; Φ_0 la constante de couplage (Wb) ; Ω la vitesse angulaire du rotor (rad s^{-1}).

Application 4



Le moteur de treuil de l'application précédente a une tension d'alimentation de 12 V. À quelle vitesse maximale le câble s'enroule-t-il ?

3.4. Pertes

Les bilans énergétiques aux différentes étapes de conversion peuvent être représentés sur un schéma.

Comme pour la machine synchrone, le modèle électrique de l'inducteur ne se compose que d'une résistance parcourue par un courant constant.

Schéma 13 – Modèle électrique de l'induit

Application 5	
Déterminer la relation entre le couple Γ et la vitesse angulaire Ω en régime stationnaire. Tracer Ω en fonction de Γ .	

Le moteur à courant continu n'a pas besoin d'aide pour démarrer, c'est même là que son couple est le plus important. En revanche, ce couple important se traduit aussi par un courant important, qu'il peut être souhaitable de limiter.

On considère un moteur dont le rotor est lié à une hélice de bateau subissant un frottement fluide de couple $-f\Omega$ mais pas de frottements solides. On note J le moment d'inertie du système {rotor + hélice}. Déterminer 4 relations liant les grandeurs électriques ($E_{\text{cém}}$ et I_r) et mécaniques (Γ et Ω).

Pour un moteur à courant continu soumis à un frottement fluide $-f\Omega$, présenter un schéma bloc résumant les relations entre les grandeurs électriques et les grandeurs mécaniques.

La machine à courant continu peut être utilisée en fonctionnement générateur, on parle alors de dynamo. En fonctionnement générateur, le champ statorique induit une tension dans l'enroulement rotorique.

Exemple 3

Les dynamos étaient utilisées pour générer l'électricité dans les voitures jusqu'aux années 60 et dans les bicyclettes jusqu'aux années 1990. Les dynamos ne sont quasiment plus utilisées en raison de leur mauvais rendement comparé aux alternateurs.

En fonctionnement générateur, on adopte préférentiellement la convention générateur, en posant $E_{\text{cém}} = -E_{\text{ém}}$.

Schéma 14 – Schéma équivalent en fonctionnement générateur

A blank sheet of graph paper with a grid of squares. The grid consists of 20 columns and 10 rows of small squares. There are no margins or additional markings on the page.

Méthodes

1. Représenter la loi des mailles sur un diagramme de Fresnel

1. Écrire la loi des mailles en utilisant les notations complexes.
2. Chaque tension correspond à un vecteur sur le diagramme de Fresnel. La norme du vecteur est la valeur efficace de la tension, et l'angle du vecteur avec l'horizontale est l'argument de la tension complexe.
3. Une multiplication par j correspond à une rotation de 90° dans le sens trigonométrique.
4. Pour représenter une somme de tensions, on place les vecteurs bout à bout.

Exercices

1. Calculs numériques sur un diagramme de Fresnel

Notebook Capytale de cet exercice : [531c-11678456](#)

En Python, le nombre complexe i s'écrit `1j`. L'exponentielle complexe est la fonction `exp` du module `cmath`. Le module est réalisé par la fonction `abs`.

À l'aide de Python, déterminer la tension efficace aux bornes d'un moteur synchrone diphasé dipolaire dans chacun des cas suivants. On sommerá les amplitudes complexes résultant de la loi des mailles.


1/ La force contre-électromotrice induite efficace est 250 V, la résistance de l'induit est négligeable, l'inductance de l'induit est 0,10 H, la fréquence de rotation est 3000 tr min^{-1} et le courant est 10 A. L'angle de pilotage est nul. Le calcul effectué par Python pourra être vérifié à la main de ce premier cas simple.

2/ La force contre-électromotrice induite efficace est 250 V, la résistance de l'induit est négligeable, l'inductance de l'induit est 0,1 H, la fréquence de rotation est 3000 tr min^{-1} et le courant est 10 A. L'angle de pilotage vaut 30° .

3/ La force contre-électromotrice induite efficace est 250 V, la résistance de l'induit est $0,1 \Omega$, l'inductance de l'induit est 0,1 H, la fréquence de rotation est 3000 tr min^{-1} et le courant est 10 A. L'angle de pilotage vaut 30° .

2. Couple de mutuelle et règle du flux maximal

Une spire rectangulaire de centre O , de section S , parcourue par un courant d'intensité I et qui peut tourner librement autour de l'axe (Oz) est représentée ci-contre. La position angulaire de la spire est repérée par l'angle θ entre $\vec{e}_x$ et $\vec{n}$, vecteur normal à la spire, orienté conjointement à I .

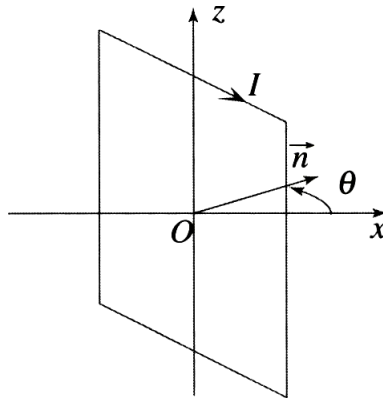

Cette spire est située à l'intérieur d'un solénoïde de grande dimension, comportant n spires par unité de longueur parcourues par un courant d'intensité I' , non représenté sur la figure, dont l'axe de symétrie de révolution est confondu avec l'axe (Ox).

1/ Déterminer l'inductance mutuelle M entre les deux circuits.

2/ On note L et L' , les inductances propres respectives de la spire et du solénoïde. Donner l'énergie électromagnétique $\mathcal{E}_{\text{ém}}$ stockée dans ces deux circuits.

3/ Le solénoïde étant fixe, calculer le couple électromagnétique $\Gamma = \left(\frac{\partial \mathcal{E}_{\text{ém}}}{\partial \theta} \right)_{I, I'}$ que subit la spire.

4/ La règle du flux maximal stipule que les actions électromagnétiques agissent sur un circuit mobile de telle sorte qu'il soit traversé par un flux maximal. Vérifier que le système formé par la spire et le solénoïde suit bien cette règle.

3. Détermination des paramètres d'un moteur synchrone

On étudie un moteur synchrone diphasé, monopolaire, dont on cherche à déterminer les principaux paramètres.

Le circuit rotorique est parcouru par le courant d'excitation continu d'intensité I_e maintenu constant pendant tous les essais.

Le circuit diphasé statorique est parcouru par deux courants sinusoïdaux de pulsation ω , déphasé de $\frac{\pi}{2}$, de valeurs efficaces identiques égales à I .

1/ En régime permanent de rotation, quelle est la relation entre la vitesse de rotation du rotor Ω et ω ?

On désigne par L l'inductance d'une phase et on néglige la résistance des enroulements. En régime permanent de rotation, on note $\underline{U}$ la représentation complexe de la tension d'alimentation de la phase, $\underline{I}$ celle de l'intensité du courant et $\underline{E}$ celle de la force contre-électromotrice.


2/ Rappeler le schéma électrique d'une phase en fonctionnement moteur et en fonctionnement générateur.

3/ La valeur efficace de la force contre-électromotrice s'écrit sous la forme $E = \Phi\Omega$. Que représente la grandeur Φ ? De quels paramètres dépend-elle ?

4/ Afin de mesurer Φ , on réalise un essai en circuit ouvert, le rotor de la machine synchrone étant entraîné par un moteur auxiliaire à la vitesse de $6,0 \cdot 10^3 \text{ tr min}^{-1}$, on mesure la tension efficace aux bornes d'une phase égale à $1,2 \cdot 10^2 \text{ V}$. Calculer la valeur de Φ .

5/ Pour mesurer la valeur de l'inductance d'une phase, on réalise un essai en court-circuit, le rotor étant toujours entraîné par le moteur auxiliaire à $6,0 \cdot 10^3 \text{ tr min}^{-1}$. Le dipôle de sortie d'une phase étant court-circuité, la mesure de l'intensité efficace du courant de court-circuit dans une phase donne la valeur $I_{cc} = 1,2 \cdot 10^2 \text{ A}$. Calculer l'inductance L d'une phase.

4. Étude d'un moteur synchrone ★

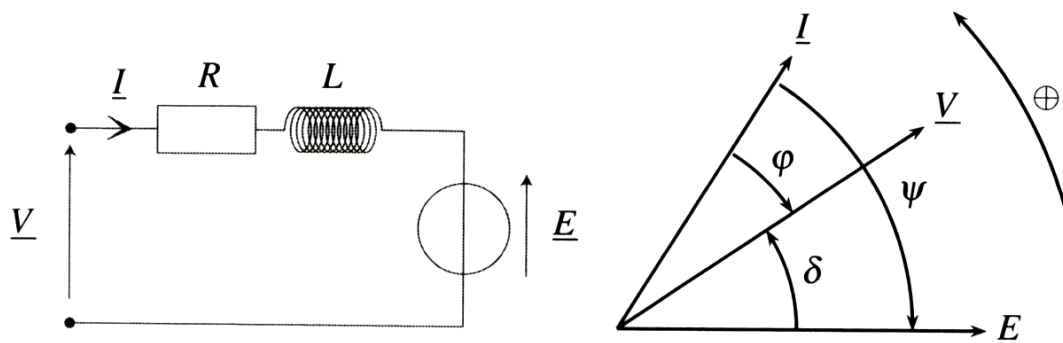

Afin de simplifier l'étude, les pertes mécaniques ainsi que les pertes fer du moteur seront négligées. Le moteur est une machine synchrone diphasée dont les deux enroulements statoriques sont identiques.

Toutes les valeurs de tension et courant données le sont en valeur efficace.

L'inducteur du moteur synchrone est à aimants permanents et possède 8 pôles, soit 4 paires de pôles. En régime permanent de vitesse, la condition de synchronisme pour un moteur possédant p paires de pôles s'écrit $\omega = p\Omega$, où Ω désigne la vitesse de rotation du rotor en rad s^{-1} .

Chaque bobinage du stator possède une résistance $R = 0,03 \Omega$. L'intensité nominale du courant dans un enroulement du stator est $I_N = 155 \text{ A}$. Pendant une durée limitée, elle peut atteindre la valeur maximale $I_M = 185 \text{ A}$. La machine est étudiée en convention récepteur. Le modèle équivalent à une phase de l'induit est représenté ci-contre. Les tensions et courants sont sinusoïdaux de pulsation $\omega = 2\pi f$ constante.

Afin de déterminer les paramètres du modèle, divers essais sont effectués :

essai n°1 sur un banc d'essai, on entraîne la machine synchrone à vide par l'intermédiaire d'un moteur auxiliaire à la vitesse $n = 1500 \text{ tr min}^{-1}$. Aux bornes d'une phase, on a mesuré une tension de 57 V .

essai n°2 avec une alimentation électrique appropriée, on effectue un essai de la machine en moteur à 1500 tr min^{-1} , pour lequel l'angle de pilotage vaut $\Psi = 0$, $I = I_M$ et $V = 72 \text{ V}$.

1/ Déterminer la fréquence des tension statoriques quand $n = 1500 \text{ tr min}^{-1}$.

2/ Représenter le diagramme vectoriel relatif à l'essai n°2. La résistance R n'étant **pas** négligée, en déduire la valeur numérique de L .

3/ La valeur efficace de la force contre-électromotrice E a pour expression $E = \Phi_0 \omega$. Quelle est l'unité de la constante Φ_0 dans le système SI ? Que représente-t-elle ? De quels paramètres de la machine dépend-elle ? Montrer que $E = A\Omega$, où A est une constante dont on précisera l'expression et la valeur numérique.

4/ Dans toute la suite, on négligera la chute de tension ohmique ainsi que les pertes par effet Joule dans les circuits statoriques. Tracer un diagramme vectoriel représentatif d'un point de fonctionnement quelconque dans le cas où $0 < \Psi < \frac{\pi}{2}$. En déduire une relation entre V , E , φ et Ψ .

5/ Déterminer l'expression de la puissance électrique P_a absorbée par le moteur en fonction de V , I et φ , puis en fonction de E , I et Ψ . Quelle relation existe-t-il entre cette puissance électrique P_a et la puissance mécanique électromagnétique P_m reçue par le rotor ?

6/ Exprimer le couple électromécanique C développé par le moteur en fonction de A , I et Ψ . Pour une intensité efficace I donnée, que doit-on faire pour maximiser le couple développé par la machine ? De quelle unique variable le couple dépend-il alors ? À quelle autre machine ce fonctionnement fait-il penser ?

7/ On se place sur un point de fonctionnement à $\Psi = 0$, $I = I_N$ et $n = 1500 \text{ tr min}^{-1}$. Que vaut le moment du couple C développé par le moteur ? Représenter le diagramme vectoriel représentatif du fonctionnement. Placer les vecteurs représentatifs des complexes $\underline{E}$, $\underline{V}$ et $\underline{I}$. En déduire les expressions numériques de V et φ . Calculer leurs valeurs numériques correspondantes.

5. Alternateur d'une centrale hydroélectrique

Une machine turbine hydraulique est accouplée à une machine synchrone qui fonctionne en alternateur, le groupe turbine-alternateur fournit de l'énergie au réseau.

Les caractéristiques de la machine synchrone diphasée sont les suivantes :

- puissance apparente nominale⁵ $S_n = 65 \text{ MV A}$
- tension nominale aux bornes d'une phase $V_n = 10 \text{ kV}$
- fréquence des courants statoriques imposée par le réseau $f = 50 \text{ Hz}$
- résistance d'une phase statorique $R = 0,01 \Omega$
- la fém à vide dépend du courant d'excitation selon la relation $E = kI_e$ avec $k = 290 \text{ V A}^{-1}$
- courant de court-circuit $I_{cc} = 300I_e$

1/ Calculer l'intensité du courant d'induit nominal.

2/ Calculer la résistance synchrone $X = L\omega$ de chaque enroulement.


3/ Fonctionnement en charge. L'intensité du courant d'excitation vaut $I_e = 44 \text{ A}$, la tension efficace aux bornes d'une phase est $8,64 \text{ kV}$ et le facteur de puissance du réseau vaut $\cos(\varphi) = 0.9$ arrière (charge inductive). Représenter le schéma électrique d'une phase en négligeant la résistance R .

4/ Représenter la loi des mailles sur un diagramme de Fresnel. Montrer que $(V \cos(\varphi))^2 + (V \sin(\varphi) + IX)^2 = E^2$. En déduire l'intensité efficace du courant dans une phase statorique.

5/ Calculer la puissance fournie au réseau et le rendement de l'alternateur sachant que l'ensemble des pertes mécaniques, ferromagnétiques et d'excitation valent $P_p = 2,4 \text{ MW}$.

⁵Les grandeurs nominales sont les grandeurs pour lesquelles la machine est conçue pour fonctionner de façon optimale.

6. DC motor lifting a mass ★★

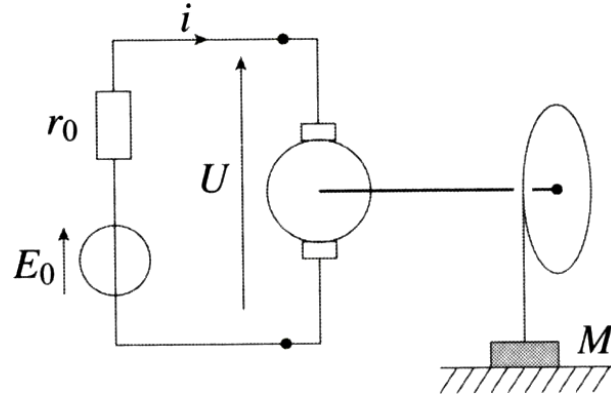

A DC machine of coupling constant Φ_0 , of internal resistance r and of inductance L is used to lift a mass M . The axis of the rotor is connected to a pulley of radius a . On the pulley is fixed a string on which a mass is attached.

A friction couple $\Gamma_f = -f\Omega$ apply on the rotor. The moment of inertia of the system {rotor + pulley} is J . Hysteresis and Foucault currents are neglected.

The mass is lifted at a constant speed v_0 .

1/ Ascertain the current i and the voltage E_0 delivered by the generator as a function of M , g , a , Φ_0 , f , r , r_0 .

7. Rendement d'une génératrice à courant continu

Une génératrice à courant continu de constante de couplage $\varphi_0 = 0,12 \text{ Wb}$, de résistance interne $r = 0,45 \Omega$, d'inductance propre $L = 20 \text{ mH}$ et dont les valeurs nominales de tension et courant sont $U_n = 40 \text{ V}$ et $I_n = 6 \text{ A}$, est utilisée pour alimenter une charge électrique symbolisée par une résistance $R_c = 3 \Omega$.

On néglige les pertes mécaniques.

La machine est entraînée par une turbine qui exerce sur son rotor un couple de moment $\Gamma_t = 0,5 \text{ N m}$. La MCC tourne à la vitesse de rotation $\Omega > 0$.

1/ Représenter le schéma électrique de l'induit alimentant la charge électrique (on placera la machine à courant continu en convention générateur). Préciser l'expression du couple électromagnétique qui s'exerce sur la machine en fonction de Φ_0 et i .

2/ Calculer les valeurs de l'intensité du courant dans la charge et la vitesse de rotation de la machine.

3/ Définir puis calculer le rendement de conversion de la machine? La machine fonctionne-t-elle dans les conditions nominales ?

8. 😊 J'explique à ma tante : Fonctionnement réversible d'un moteur électrique

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Dans une voiture électrique, lors du freinage, une partie de l'énergie est récupérée pour recharger la batterie.

Comment se fait-il que le moteur électrique puisse récupérer l'énergie ?

9. 😊 J'explique à une amie : Étincelles dans un moteur

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !



<https://www.youtube.com/shorts/V8N7XToDR6g>

Le moteur de mon mixeur fait des étincelles. Dois-je m'en débarrasser ?

10. 🤖 Rendement d'un moteur

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

La plaque signalétique d'un moteur à courant continu indique les caractéristiques suivantes :

		16015 ANGOULEME Cedex FRANCE MADE IN FRANCE					
LR 57008		MOTEUR A COURANT CONTINU				DATE	
2102718.A		DIRECT CURRENT MOTOR				01/09/99	
TYPE: LSK 1604 S 02		N° 7000000 / 001		M 249 Kg			
Classe / Ins class		H	IM 1001	IP 23s	IC 06		
M / Rated torque		810 N.m	Altit. 1000 m	Temp. 40 °C			
		kW	min ⁻¹	V	A	V	A
Nom./Rat.		36,3	1150	440	95,5	360	3
T Système peinture:		I	Induit / Arm.		Excit. Field	SEPARÉE	
Service/Duty		S1	DE	6312 2RS C3	NDE 6312 2RS C3		

Calculer le rendement du moteur lorsqu'il fonctionne à sa puissance nominale.

11. 🤖 Pertes fer ★★★

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

La plaque signalétique d'un moteur à courant continu indique les caractéristiques suivantes :

		16015 ANGOULEME Cedex FRANCE MADE IN FRANCE					
LR 57008		MOTEUR A COURANT CONTINU				DATE	
2102718.A		DIRECT CURRENT MOTOR				01/09/99	
TYPE: LSK 1604 S 02		N° 7000000 / 001		M 249 Kg			
Classe / Ins class		H	IM 1001	IP 23s	IC 06		
M / Rated torque		810 N.m	Altit. 1000 m	Temp. 40 °C			
		kW	min ⁻¹	V	A	V	A
Nom./Rat.		36,3	1150	440	95,5	360	3
T Système peinture:		I	Induit / Arm.		Excit. Field	SEPARÉE	
Service/Duty		S1	DE	6312 2RS C3	NDE 6312 2RS C3		

Montrer que les pertes fer sont négligeables devant les pertes cuivre dans les conditions nominales.

12. 🤖 Diy motor isn't working, what is the problem with it ?


Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

A question was posted on Reddit about a DIY⁶ motor that isn't functioning properly. The user provides a photo of the motor.

⁶Do it yourself.



https://www.reddit.com/r/diyelectronics/comments/1hbkt0z/diy_motor_isnt_working_what_is_the_problem_with_it/

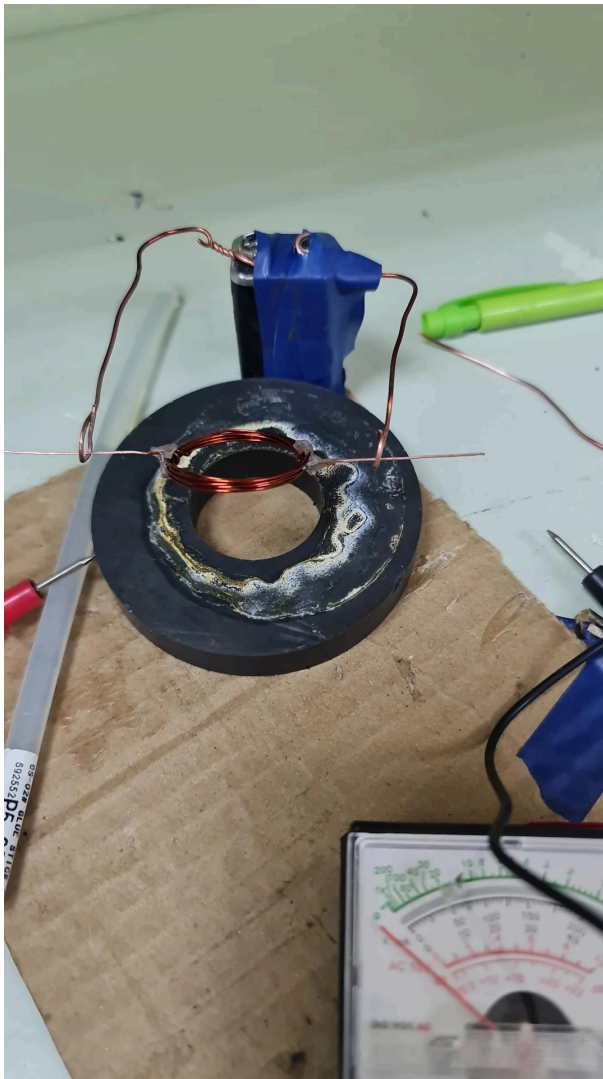

Write a comment that you could post on Reddit to explain why the motor cannot work as shown in the photo.