


BERITA ACARA LINEN RUSAK
Nomor : 375.56/I-BAC/ILN/VII/2026

Nama barang	;	Linen laundry
Merk / type	;	Milik rumah sakit
Ruang /unit	;	Laundry
Jumlah	;	37 pcs linen rusak (terlampir)
Keluhan atau kendala	;	Rusak
Analisis	;	1. Linen rusak (berubah warna dan ada noda tidak bisa dihilangkan) akibat proses pencucian dimana air yang digunakan kotor karena adanya proses pengurusan/perbaikan saluran air yang tidak dikomunikasikan/diinformasikan terlebih dahulu. (27 Juli 2026)
Tanggapan Rumah Sakit Prima Husada Malang	;	

Yang Mengajukan Ka Laundry  A Taufan F., A.Md Kep	PLT Kabid Penunjang Medis  Sherly Rosita, S. Kep. Ns	Kabid Pelayanan Medis  Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	Kepala Bagian Umum  drg. Endy Wira Pradana, MMRS	Direktur RS  dr. Resti Lestiantini, M. Kes
---	--	---	---	--

Lampiran

LAPORAN KEJADIAN

2.1 Topik Insiden

Kerusakan linen laundry akibat penggunaan air yang mengalami penurunan kualitas karena kegiatan pengurusan tandon air dan/atau perbaikan saluran air tanpa pemberitahuan kepada Unit Laundry.

2.2 Waktu Terjadi Insiden

Senin, 27 Juli 2026 sekitar pkl 15.00

2.3 Tim Analisis

1. Sherly Rosita S, S.Kep. Ns – Kepala Bidang Penunjang
2. Ahmad Taufan Fauzi – Kepala Unit Laundry
3. Mochammad Arifin – Kepala IPSRS
4. Salma Taris – Pelaksanan Laundry
5. Nur Hidayat – Pelaksana Laundry
6. Elzada Sofi Ananda, A.Md.Kes – admin IPSRS

2.4 Ringkasan Insiden (Kronologi)

KRONOLOGI	BUKTI (FOTO)
Pada tanggal 27 Juli 2026, Unit Laundry melaksanakan operasional pencucian linen sesuai jadwal. Pada waktu yang bersamaan, petugas teknis melakukan pekerjaan pemeliharaan pada sistem utilitas air di area rooftop. Petugas teknis terlebih dahulu naik ke rooftop untuk melakukan pemasangan lampu. Saat berada di lokasi, diketahui bahwa tandon air sedang dalam proses pembersihan. Setelah pekerjaan pemasangan lampu selesai, petugas melakukan pemeriksaan terhadap flow water meter yang mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diputuskan untuk segera melakukan penggantian flow water meter. Pada saat proses penggantian flow water meter berlangsung, aliran air tidak dimatikan. Kondisi ini menyebabkan air yang keluar pada saat pekerjaan berlangsung lebih banyak terbuang dibandingkan air yang mengalir ke jaringan distribusi, sehingga debit air menuju instalasi menjadi berkurang. Selama proses tersebut berlangsung, Unit Laundry maupun unit pelayanan lain tidak menerima informasi atau pemberitahuan terlebih dahulu mengenai adanya pekerjaan pemeliharaan pada sistem distribusi air. Karena tidak mengetahui adanya pekerjaan tersebut, operasional pencucian linen tetap berjalan seperti biasa menggunakan pasokan air yang debitnya sedang menurun. Setelah penggantian flow water meter selesai dilakukan, debit air kembali normal dan aliran air ke jaringan distribusi meningkat.	 



Pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pencucian, petugas Laundry menemukan bahwa sebagian linen masih terdapat noda/kotoran sehingga tidak memenuhi standar kebersihan rumah sakit. Linen yang terdampak kemudian dipisahkan dan tidak didistribusikan ke unit pelayanan karena harus menjalani proses pencucian ulang.

Berdasarkan hasil penelusuran awal, kejadian ini bertepatan dengan adanya pekerjaan pemeliharaan sistem distribusi air dan tidak adanya koordinasi atau pemberitahuan kepada Unit Laundry dan unit perawatan lainnya sebelum pekerjaan dilaksanakan, sehingga proses pencucian tetap berlangsung pada saat debit air mengalami penurunan.



Linen yang sudah dilakukan 2x rewash dan masih belum bisa bersih.



2.5 Pengumpulan Data dan Dampak

a. Hasil Interview

No	Subjek Interview	Hasil Interview
1	Petugas Laundry	Petugas tidak menerima informasi bahwa sedang dan telah selesai dilakukan pembersihan tandon air serta pekerjaan pada saluran air. Proses pencucian tetap berjalan sehingga setelah pencucian ditemukan banyak linen menjadi kotor dan harus dicuci ulang.
2	Kepala Unit Laundry	Tidak ada pemberitahuan resmi dari unit terkait (IPSRs) mengenai pekerjaan yang dapat memengaruhi kualitas pasokan air ke laundry, baik secara langsung maupun melalui WA grup.
3	Teknisi/IPSRs	Dilakukan pembersihan tandon, dilanjutkan penggantian flow water meter yang rusak. Setelah pekerjaan selesai, petugas lupa menginformasikan kepada Unit Laundry bahwa pekerjaan telah selesai dan air telah kembali normal. Belum terdapat mekanisme pemberitahuan yang baku kepada unit yang terdampak sebelum pekerjaan dilaksanakan.



b. Hasil Review Dokumen

No	Dokumen yang Direview	Hasil Review Dokumen
1	Kronologi Kejadian Unit Laundry	Terdapat laporan kerusakan linen setelah proses pencucian pada tanggal 27 Juli 2026.
2	Foto Barang Bukti	Linen mengalami perubahan warna/noda akibat kualitas air yang tidak normal. (terlampir pada kronologi)
3	SPO Koordinasi Pekerjaan Utilitas	Telah terdapat SPO mengenai pemberitahuan pekerjaan yang berdampak pada unit pelayanan, namun pada kejadian ini tidak dijalankan secara konsisten.

c. Hasil Observasi

No	Lokasi Observasi	Hasil Observasi
1	Area Tandon Air	Dilakukan pembersihan tandon air.
2	Jaringan Distribusi Air	Dilakukan penggantian flow water meter sehingga sempat memengaruhi debit dan kondisi aliran air.
3	Unit Laundry	Operasional pencucian tetap berlangsung karena tidak menerima informasi adanya pekerjaan utilitas.

d. Kerugian yang ditimbulkan:.

- Sejumlah linen mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan sesuai standar pelayanan.

No	Unit	No. Sprei	Jumlah Sprei	No. Sarung bantal	Jumlah Sarung bantal	Total Linen
1	4A	20, 5	2	5, 10	2	4
2	4C	17, 18, 19	3	12, 15, 17, 18, 22	5	8
3	7A	1, 12, 13	3	8	1	4
4	3C	19, 33, 15, 16, 36, 9	6	8, 23, 28, 40, 4, 10, 11, 30, 34	9	15
5	ICU	11, 17, 5, 13, 20	5	-	0	5
6	NICU	-	0	5	1	1
Total		Sprei	19	Sarung Bantal	18	37

Total keseluruhan linen yang terdampak ada 37 lembar, terdiri dari 19 spreï dan 18 sarung bantal.

- Meningkatnya biaya penggantian atau perbaikan linen (rewash, penggunaan tambahan chemical/byclean).
- Terganggunya ketersediaan linen bersih untuk pelayanan.


2.6 Identifikasi Masalah

- Pemberitahuan kepada Unit Laundry/Unit lainnya sebelum dan sesudah pekerjaan utilitas tidak dilakukan.
- Pekerjaan pengurusan tandon dan penggantian flow water meter memengaruhi kualitas/debit air yang digunakan untuk proses laundry.

- c. Unit Laundry tetap beroperasi karena tidak mengetahui adanya pekerjaan utilitas.
- d. SPO yang telah tersedia tidak dijalankan secara konsisten.

2.7 Analisis Akar Masalah

- a. Analisis akar masalah menggunakan metode fishbone, dapat dilihat pada gambar berikut:

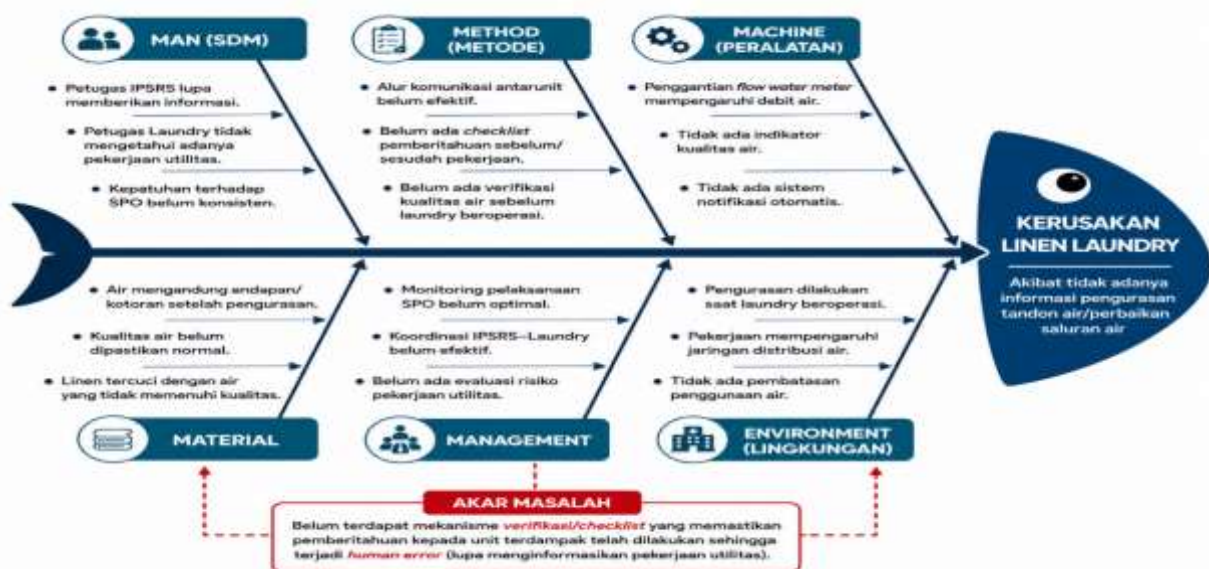

- b. Analisis akar masalah menggunakan metode 5 Why

Masalah: Linen menjadi kotor/rusak setelah proses pencucian.

No	Pertanyaan	Jawaban
Why 1	Mengapa linen menjadi kotor setelah dicuci?	Karena proses pencucian menggunakan air yang kualitasnya tidak normal setelah pekerjaan utilitas.
Why 2	Mengapa laundry tetap menggunakan air tersebut?	Karena petugas tidak mengetahui adanya pekerjaan pengurusan tandon dan penggantian flow water meter.
Why 3	Mengapa petugas tidak mengetahui?	Karena IPSRS tidak memberikan informasi kepada Unit Laundry.
Why 4	Mengapa informasi tidak diberikan?	Karena petugas yang melaksanakan pekerjaan lupa menyampaikan pemberitahuan.
Why 5	Mengapa petugas dapat lupa?	Karena belum terdapat sistem kontrol/checklist yang memastikan pemberitahuan antarunit telah dilakukan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.

Akar masalah: Kelalaian (human error) dalam pelaksanaan komunikasi antarunit serta belum adanya mekanisme verifikasi/checklist pemberitahuan sehingga SPO yang telah ada tidak dijalankan secara konsisten.



-
- c. Penentuan akar masalah
- 1) Human error berupa kelalaian petugas IPSRS dalam menyampaikan informasi kepada Unit Laundry.
 - 2) Belum terdapat mekanisme komunikasi pemberitahuan kepada unit terdampak sebelum dan sesudah pekerjaan utilitas serta Belum terdapat kebijakan penjadwalan pekerjaan utilitas pada waktu yang tidak mengganggu operasional pelayanan serta belum ada ketentuan pemberitahuan H-1 kepada unit terdampak.
 - 3) Monitoring kepatuhan terhadap pelaksanaan SPO komunikasi antarunit belum optimal.

TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

3.1 Tindakan Korektif dan Pencegahan

No	Akar Masalah	Rencana Tindakan	PIC	Waktu
1	Belum terdapat mekanisme komunikasi pemberitahuan kepada unit terdampak sebelum dan sesudah pekerjaan utilitas serta Belum terdapat kebijakan penjadwalan pekerjaan utilitas pada waktu yang tidak mengganggu operasional pelayanan serta belum ada ketentuan pemberitahuan H-1 kepada unit terdampak.	1. Merevisi dan mensosialisasikan SPO koordinasi pekerjaan utilitas yang berdampak pada pelayanan (Perbaikan saluran air/pengurasan) 2. Menetapkan proses pengurasan/perbaikan pada hari non aktif (Sabtu siang) dengan menginformasikan H-1 dan informasi jam pengerjaannya.	Ka. IPSRS, Kabid Umum	1 bulan (maks)
2	Kelalaian petugas IPSRS dalam menyampaikan informasi kepada Unit Laundry terkait pekerjaan/perbaikan yang berdampak pada pelayanan	1. Melakukan briefing ulang kepada petugas IPSRS mengenai kewajiban koordinasi dan penyampaian informasi kepada unit terdampak sebelum melakukan pekerjaan. 2. Membuat dan menerapkan alur komunikasi pekerjaan IPSRS yang berdampak pada operasional unit pelayanan. 3. Menggunakan media grup WA untuk melakukan komunikasi dengan unit pelayanan.	Ka. Laundry, Ka. IPSRS, Kabid	Segera
3	Monitoring kepatuhan terhadap SPO belum optimal.	1. Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan SPO secara berkala. 2. Memberikan edukasi dan penguatan disiplin kepada petugas terkait pentingnya komunikasi antarunit. 3. Melakukan evaluasi setiap terjadi pekerjaan utilitas yang berdampak pada pelayanan.	Ka. IPSRS, Kabid Umum	Setiap pekerjaan utilitas dan evaluasi bulanan



3.2 LANGKAH YANG SUDAH DILAKUKAN

Eksternal :

1. Melakukan koordinasi dengan bagian IPSRS untuk pemeriksaan sumber pasokan air.
2. Memastikan kualitas air kembali memenuhi standar sebelum operasional laundry dilanjutkan.
3. Apabila diperlukan melakukan pembersihan tangki penampungan air dan pemeriksaan sistem distribusi air perlu di koordinasikan dan diinformasikan terlebih dahulu, untuk meng-antisipasi terjadinya linen kotor.

Internal :

1. Menghentikan sementara proses pencucian setelah ditemukan hasil linen yang tidak sesuai standar.
2. Memisahkan seluruh linen yang terdampak dari linen bersih.
3. Melakukan pencucian ulang terhadap seluruh linen yang terkontaminasi setelah kualitas air normal.
4. Melaporkan kejadian kepada atasan dan membuat laporan insiden.
5. Melakukan pemeriksaan visual kualitas air sebelum dan selama operasional laundry.
6. Melakukan evaluasi SOP pemeriksaan kualitas air sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.



PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui pelaksanaan tindakan korektif dan pencegahan ini diharapkan koordinasi antara IPSRS dengan unit pelayanan terkait dapat berjalan lebih efektif, sehingga setiap pekerjaan yang berdampak terhadap operasional pelayanan dapat terkomunikasikan dengan baik. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap alur koordinasi serta mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

Malang, 28 Juli 2026

Mengetahui
PLT Kepala Bidang Penunjang Medis

Sherly Rosita S, S.Kep. Ns

Yang Melaporkan,

Ahmad Taufan, A.Md.Kep