

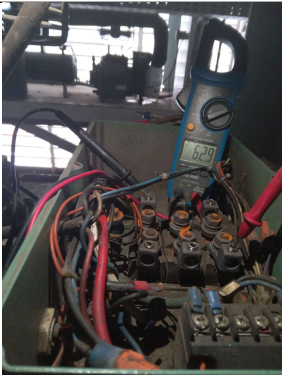
Cod OS: 18938298
Cod Cliente: M034
Tel Res/Com: N/A/N/A


CPF/CNPJ: 10436655000160
Celular: N/A

Nome/Razão Social: REAL CARNES				
Endereço: RUA DO ALHO - PENHA CIRCULAR				
Número: 1550	Compl: 1550			
Cidade: RIO DE JANEIRO	CEP: 21.011-080			
Tipo de OS: CORRETIVA GERAL	Equipe Responsável: ALAN MENDES			
Solicitada em: 14/10/2024 14:31	Agendada para: 14/10/2024 15:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 22/10/2024 10:53	14/10/2024 14:32	22/10/2024 10:53	11301	0
OBS Técnico:	Conforme informado, o compressor da unidade condensadora UC07 docas estava tomado por gelo. Após avaliação, constatamos que o transdutor de sucção de um dos evaporadores estava fazendo leitura errada, deixando a válvula de expansão sempre com abertura máxima, criando gelo no compressor. Realizamos a substituição do transdutor o sistema retornou ao seu perfeito funcionamento. Câmara 02 unidade UC02B, estava desarmada pelo módulo. Após avaliação, constatamos que a contatora de modelo ABB AX50 estava travada, fizemos a substituição da mesma, após novos testes identificamos que o compressor em questão estava em curto-circuito entre bobinas, havendo necessidade de retifica, fizemos a retirada do compressor para enviar para retifica.			
OBS CRM:	Atendimento			

Checklist	
1 - Colaboradores envolvidos na atividades:	Alan Mendes
2 - Horário de atendimento (início de atendimento e final de atendimento):	09:00 as 16:00
3 - Inserir imagens do serviço:	

Anexos	
1 - Contatora fornecida.	

2 - Compressor em curto-circuito.	
3 - antecâmara transdutor substituído.	
4 - antecâmara transdutor substituído	

FUNCIONARIO Tipo Responsável	Anderson Nome	 Assinatura Digital
	ALAN MENDES Nome Técnico	 Assinatura Digital