

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

DA0407-6 RETIRAR ATASCOS MULTIFUNCIONALES HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

OBJETIVO

Describir el procedimiento para retirar los atascos más comunes que se presentan en las impresoras HP E62555, E62565.

ALCANCE

Aplica para las impresoras multifuncionales.

RESPONSABLE

Coordinador de Operaciones SIMP

CONTENIDO

1. Atasco de papel en Escáner

Si se presenta mensaje de “error atasco en escáner”, presione el seguro que indica la flecha y levántelo suavemente.



DA0407-6 RETIRAR ATASCOS MULTIFUNCIONALES HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Retire cuidadosamente la hoja que se encuentra generando el atasco.



Si no se puede retirar el atasco desde la parte superior, levante la puerta del alimentador del ADF y hale la hoja desde donde indica la siguiente imagen (flecha).



DA0407-6 RETIRAR ATASCOS MULTIFUNCIONALES HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

2. Atasco de papel en Impresora

Si se presenta atasco de papel en el fusor por favor oprima el botón que indica la flecha.



Abra la puerta suavemente y jale el compartimiento del tóner donde indica la flecha.



DA0407-6 RETIRAR ATASCOS MULTIFUNCIONALES HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Saque el tóner suavemente y retírelo del compartimento. Luego verifique si la hoja se encuentra visible.




Si la hoja no se puede retirar o no se encuentra en esta parte, se debe abrir la puerta lateral derecha como lo muestra la siguiente imagen.



DA0407-6 RETIRAR ATASCOS MULTIFUNCIONALES HP


N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Procedemos a retirar el fusor con la impresora apagada para no generar daños. El fusor tiene seguros en cada extremo como lo muestra la siguiente imagen, los cuales se deben presionar los dos al tiempo con los dedos pulgares hacia fuera y halar el fusor.

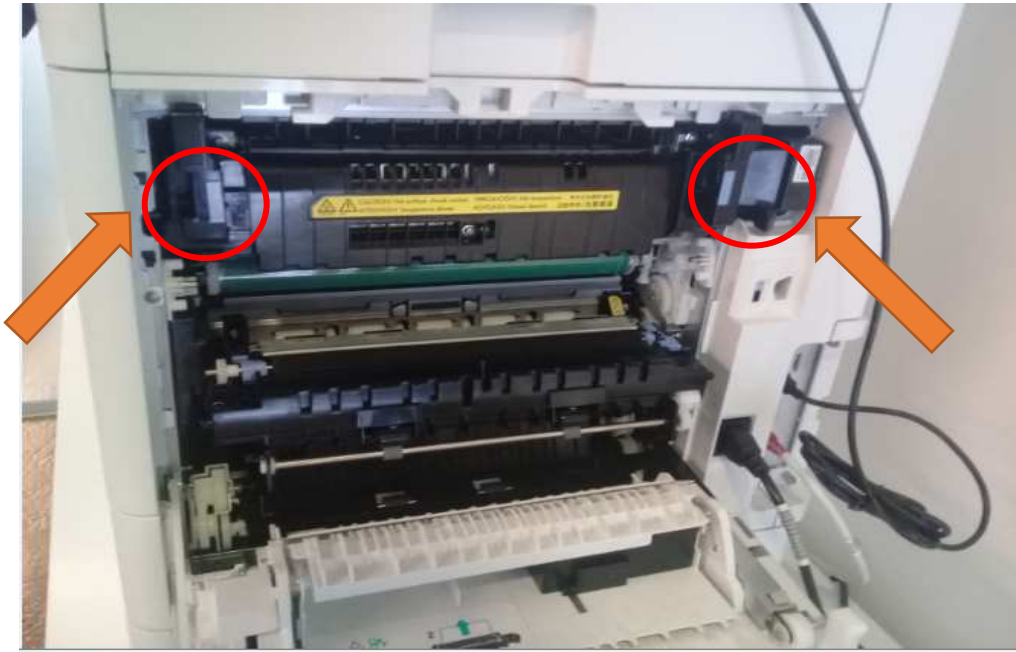

Si la impresora presenta error atasco en la bandeja dos o tres se debe abrir la puerta lateral derecha en cada bandeja como indica la siguiente imagen.


Para atascos desde la bandeja dos abrir la bandeja y retirar el papel.

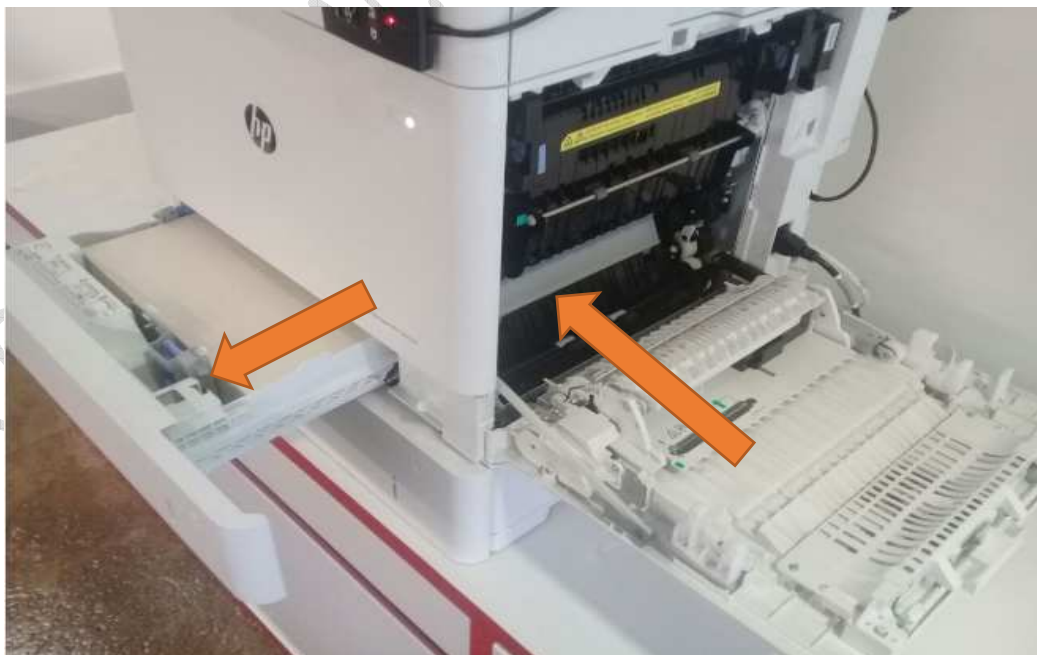

DA0407-6 RETIRAR ATASCOS MULTIFUNCIONALES HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Si la bandeja tres se encuentra instalada y presenta error de atasco hacer el siguiente procedimiento.

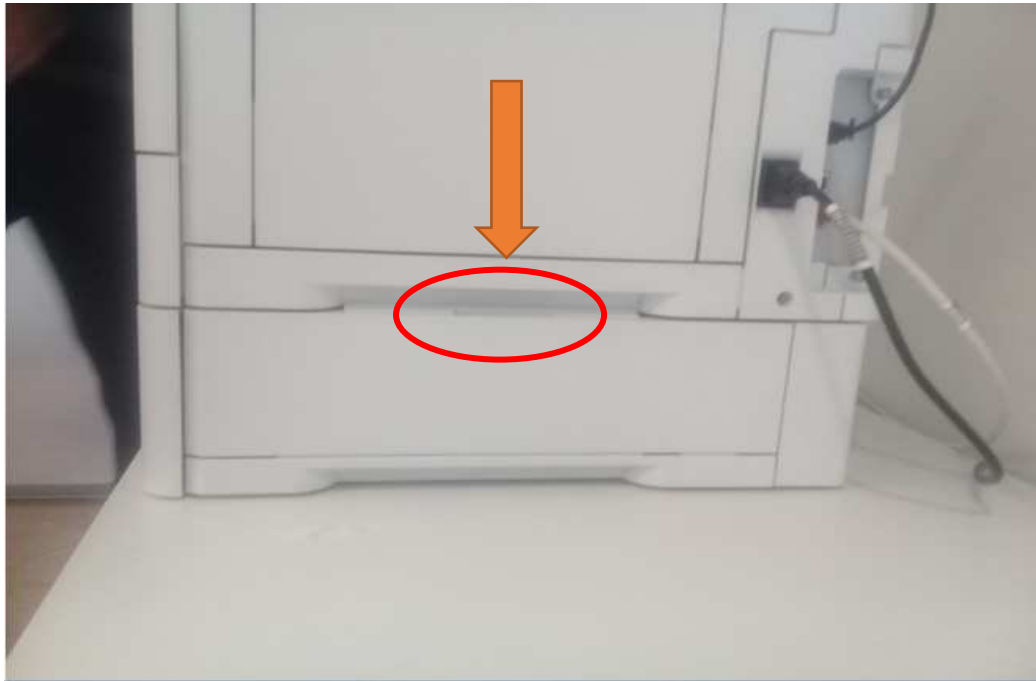

Saque la bandeja y abra la puerta lateral derecha suavemente como indican la siguiente imagen y retire la hoja que está generando el problema.



DA0407-6 RETIRAR ATASCOS MULTIFUNCIONALES HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A	N/A	N/A	N/A

ANEXOS

N/A