
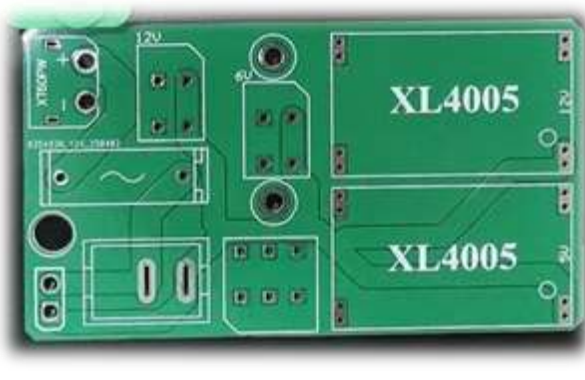


通用板安装说明

第一步：焊接电源板

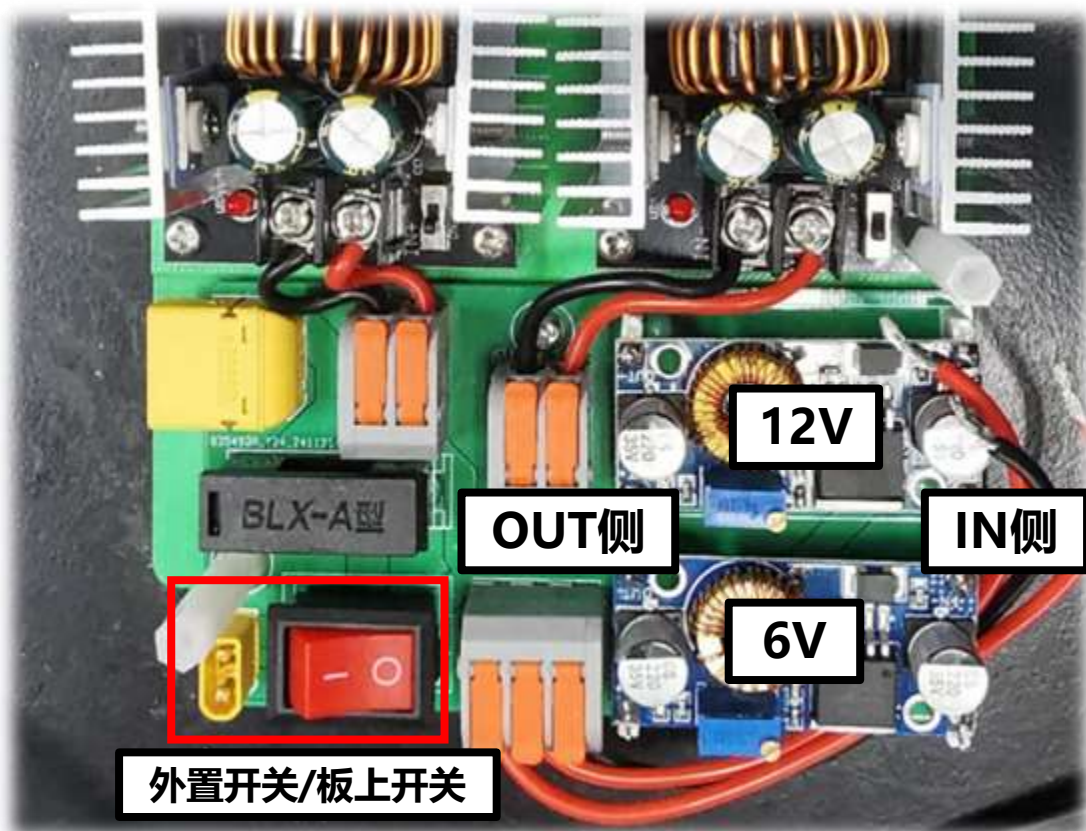


***电源板上一共有如下器件：**XT60-PW插座1个，2Pin灰色接线端子2个，保险丝座1个，KCD1开关1个，XT30插座1个，3Pin灰色接线端子1个，XL4005稳压2个

*其中XT30插座可用于外接一个开关，和板上的KCD1开关是相同的作用；

*两个XL4005稳压**输入端在右侧，输出端在左侧**，分别调节12V电压（给传感器和备用的电机等供电）和5V电压（给Arduino和OpenMV等供电）

***小稳压的固定方式：**在电路板上焊接2Pin的排母，接着把2Pin的排针插在排母里，然后把小稳压放上去之后焊在排针上（这样如果**小稳压意外烧坏方便快速更换**，以往一块电路板经常是因为小稳压坏了而废弃，很浪费材料）


第二步：连接3D打印件与大稳压

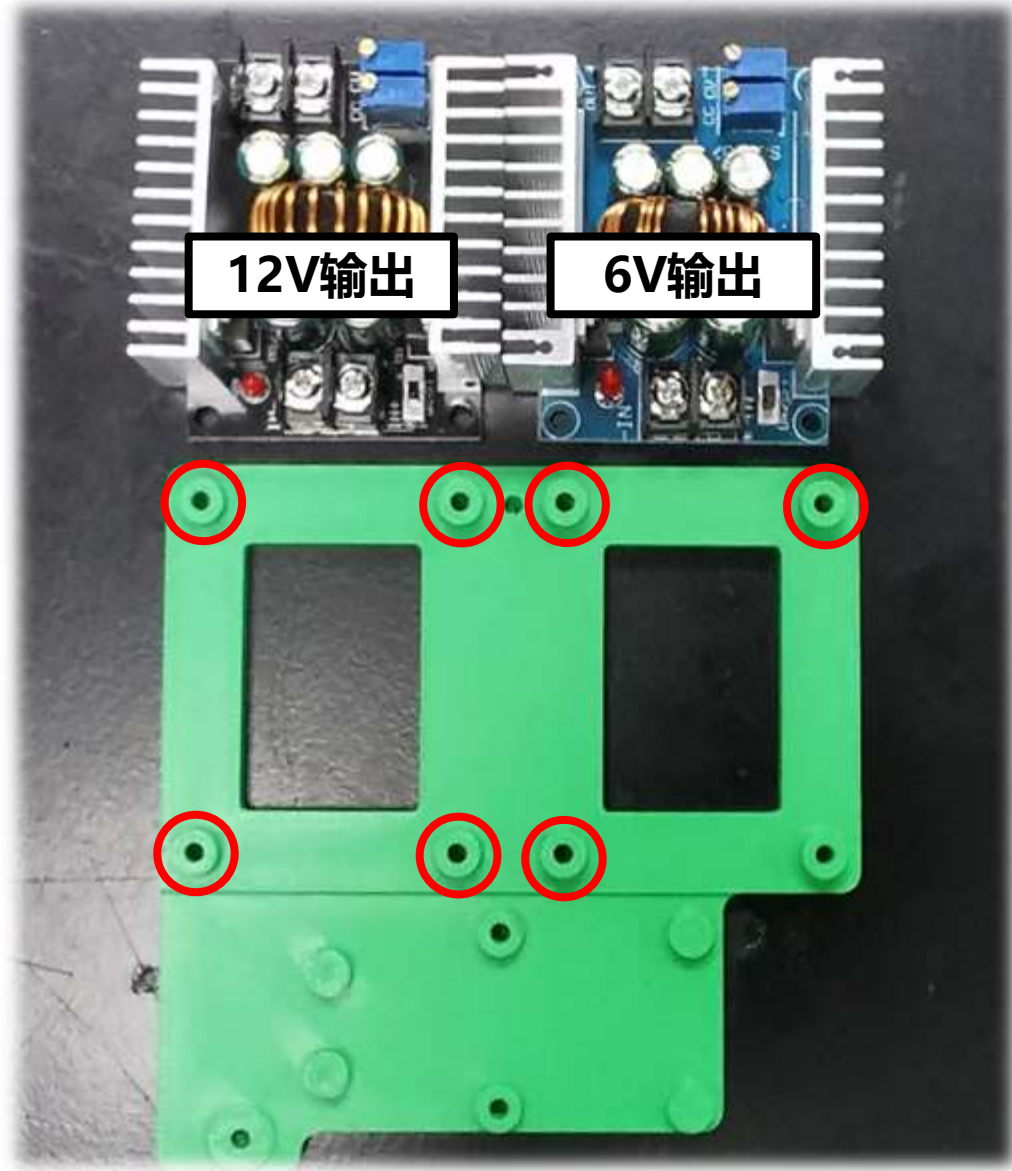

*两个大稳压中，**右侧的给舵机供电**（一般调节6V），**左侧的给电机供电**（一般调节12V），稳压上方为输出，下方为输入


*两个稳压模块用**共7个M3*10的螺丝**连接在3D打印件上（3D打印件底部做了六角槽），**拧螺丝的位置用红圈标出**，剩下一个孔是用来拧尼龙柱的（后面会提到）

*为了减小电源板的非必要面积，大稳压通过螺丝固定在一个自行设计的3D打印件上，剩下的开关、保险丝等才焊接在电源板上，这样剩下的**电源板尺寸就比较小**，**可以免费打样**

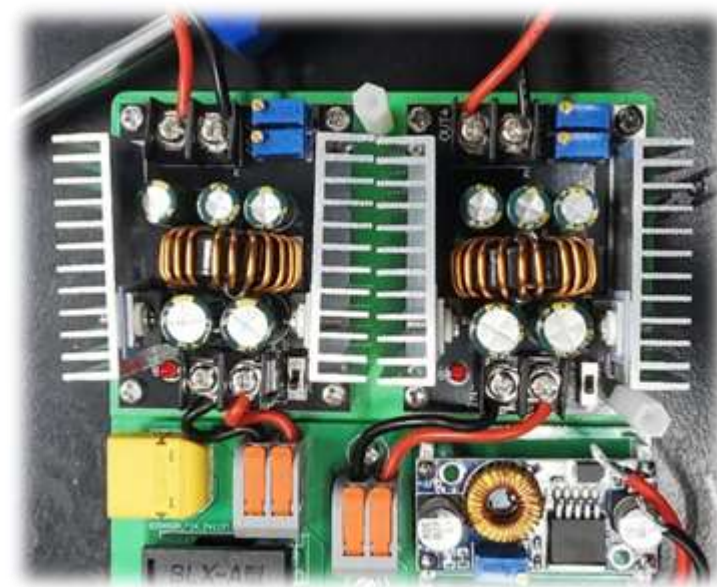

安装完成的样子

第三步：固定电源板并连接稳压

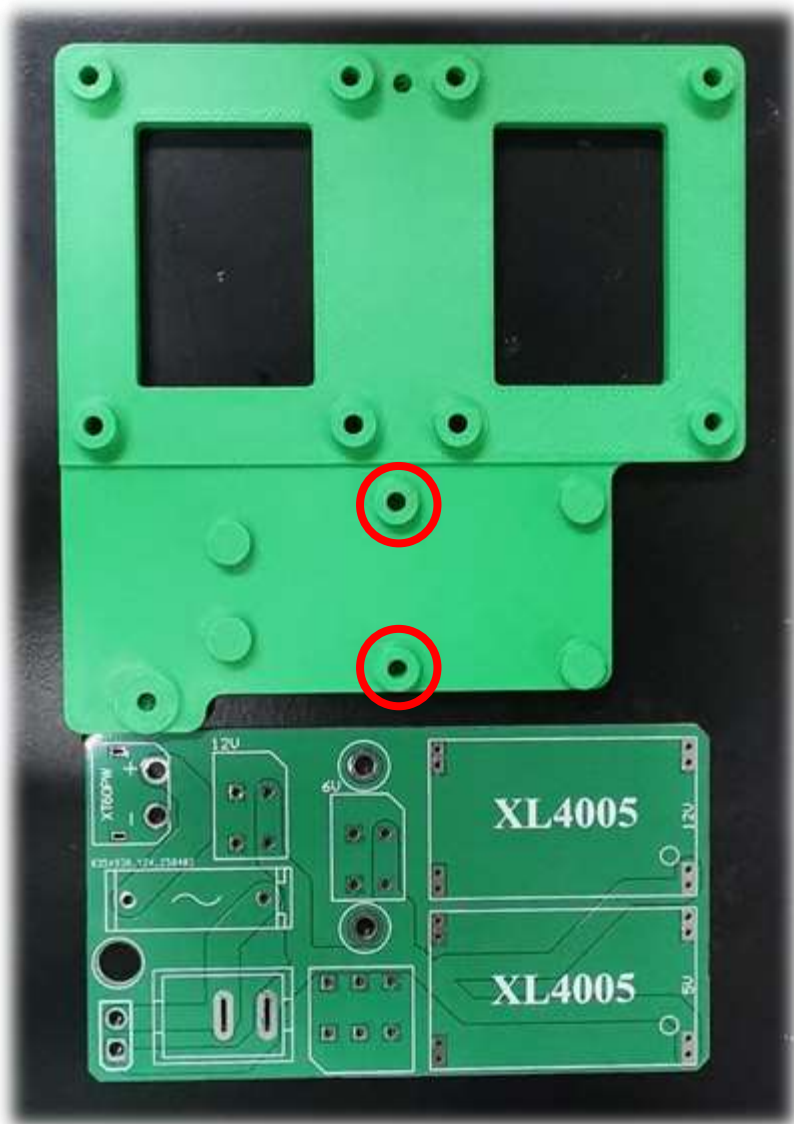



可以看到，电源板有两个螺丝孔，和3D打印件通过2颗M3*8的螺丝固定，固定完成后将大稳压的电源输入线和2Pin灰色端子连接起来，红色线为正极，黑色线为负极，注意不同颜色线的位置



第四步：固定后的样子与尼龙柱的安装

固定好电源板和稳压之后，背面是这个样子

剩下的几个孔用来固定尼龙柱，三个尼龙柱的高度是不同的，
三个尼龙柱用来固定上板

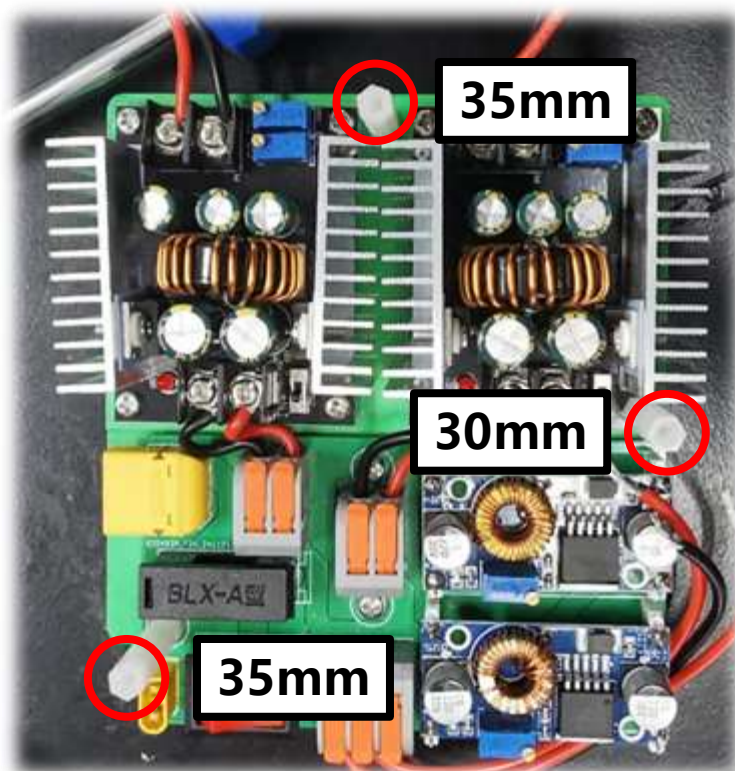
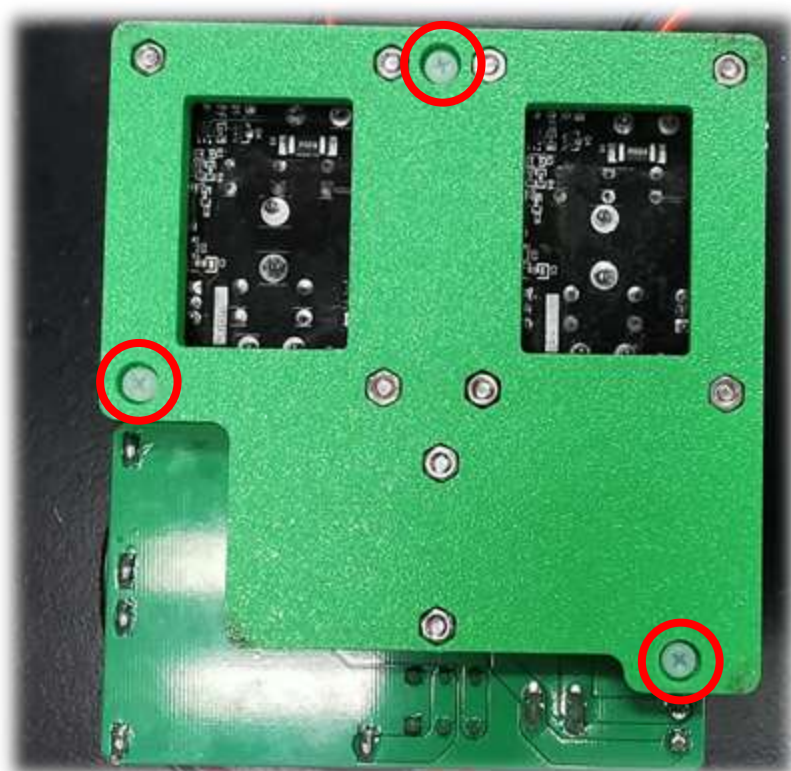


第五步：焊接上板

上板的焊接比较中规中矩，看着图就能够完成，要注意Arduino是反过来焊的



板子上的不同分区可以看上面的丝印层的描述

并不是所有的接口都要焊接，可以根据需要选择要焊接的接口

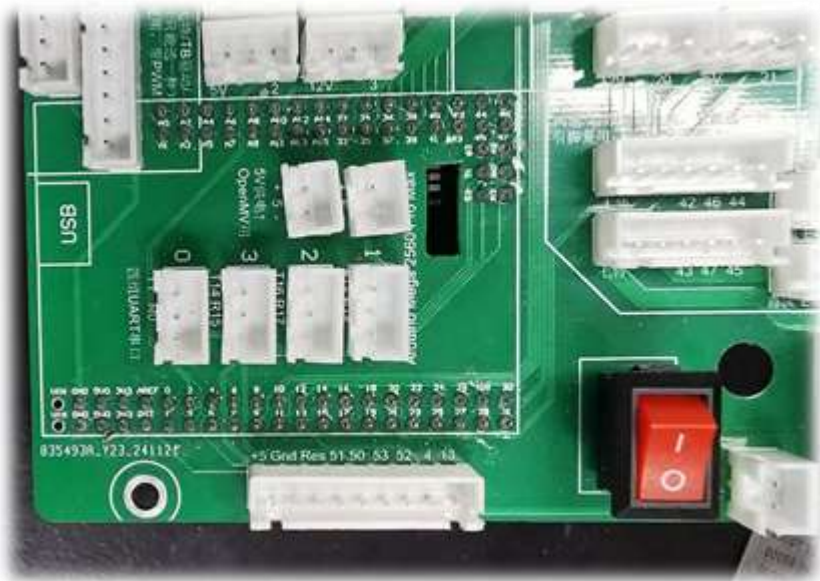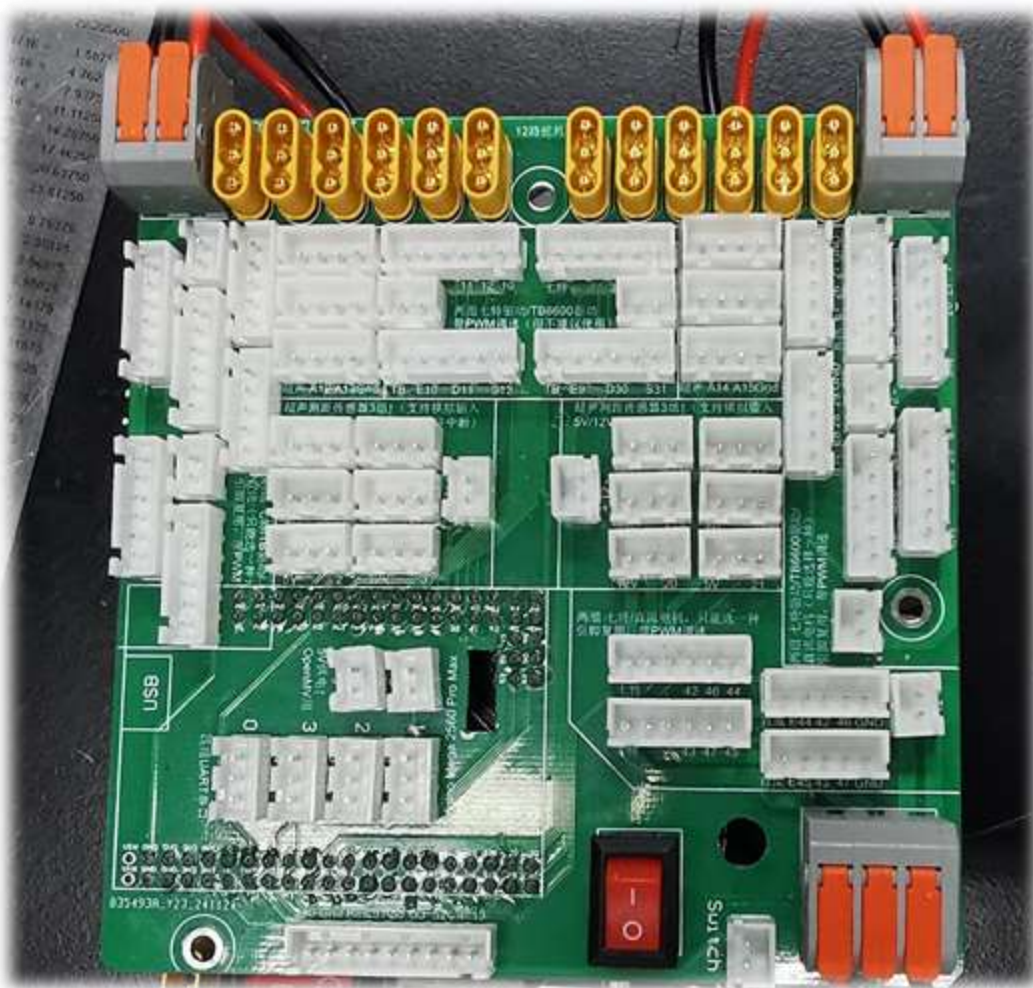

第六步：上板和下板的固定

上板留有三个孔位，和下板的尼龙柱固定在一起

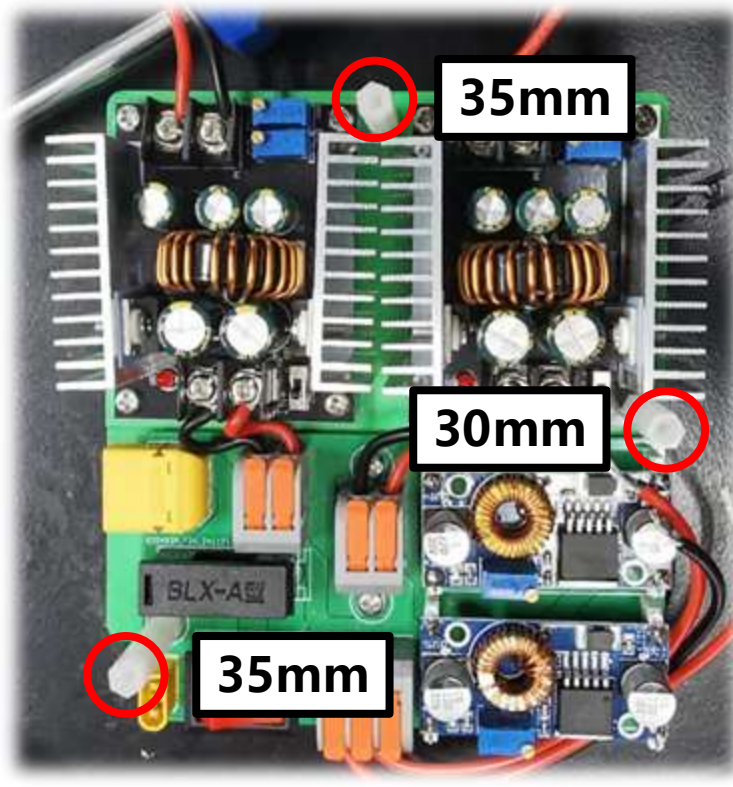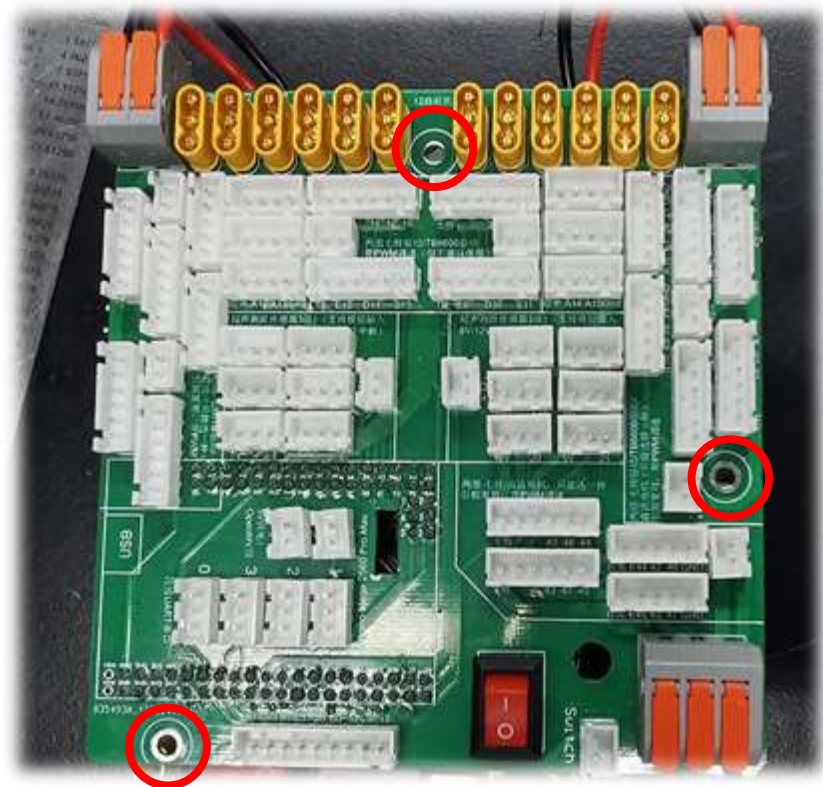

第七步：上板和下板的线路连接

均使用**18号线连接**，注意正负不要接反，一般板上的插线端子默认**左边是正极，右边是负极**

注意塞入时需要将胶皮剥去部分（约8mm），将铜线搓成一股，尽可能向内塞入保证连接可靠

