


拍摄设定基本操作思路

拍摄设定——拍摄设定基本操作思路 ①

※ 进入到“拍摄设定”界面请确保“触发设定”中的触发模式是“连续触发”以及批处理测量是“OFF”的状态。


※ 进入到“拍摄设定”界面后，请务必先进行如下两个操作：

- ① 打开“显示感光量”
- ② 打开“图像连续更新”

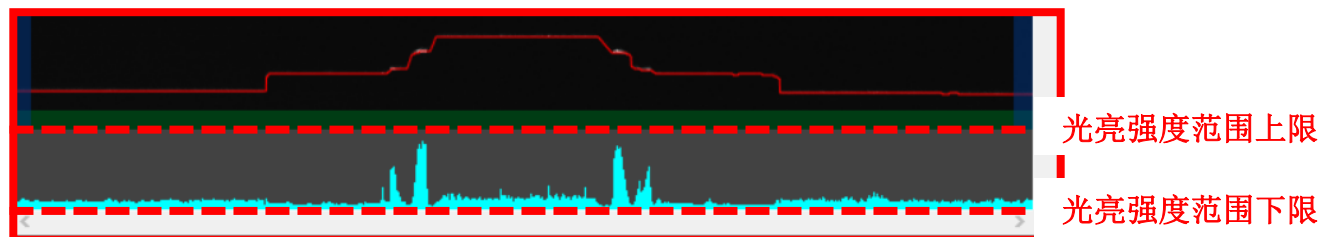


光亮强度整体太弱，需要增加曝光时间或者激光强度

※ 调整思路①：参考右图所示的CMOS受光强度，根据不同情况调整曝光时间以及激光强度（光量控制）让整体光亮强度达到合适的状态（整体光亮在上下限的中间位置附近，不要出现整体太弱或者是整体太强的情况）

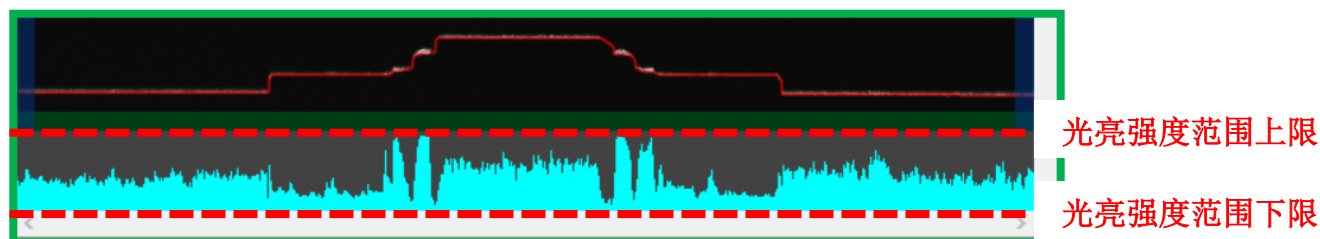

光亮强度整体适中，需要增加曝光时间或者激光强度

CMOS实时光亮强度图

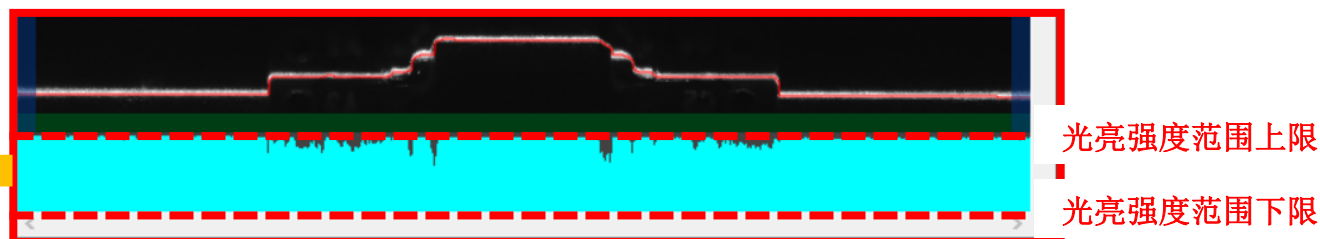


光亮强度整体太强，需要降低曝光时间或者激光强度


拍摄设定——拍摄设定基本操作思路 ②

※ 进入到“拍摄设定”界面请确保“触发设定”中的触发模式是“连续触发”以及批处理测量是“OFF”的状态。


※ 调整思路②：按照前面的思路将光亮强度调整到合适的状态之后，先将触发模式设定为编码器触发后扫描一次，看一下整体的成像效果，确认图像有问题（异常凸起、凹陷或者是数据缺失）的位置，找到位置后，将触发模式设定为“连续触发”以及“批处理测量”设定为OFF，然后将激光线移动到有问题的位置后确认CMOS图像。

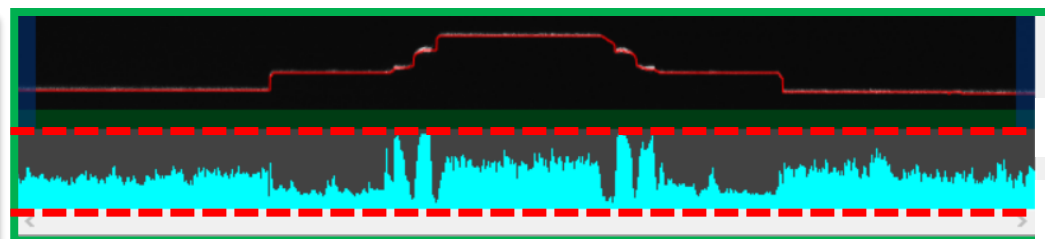

光亮强度整体适中，需要增加曝光时间或者激光强度

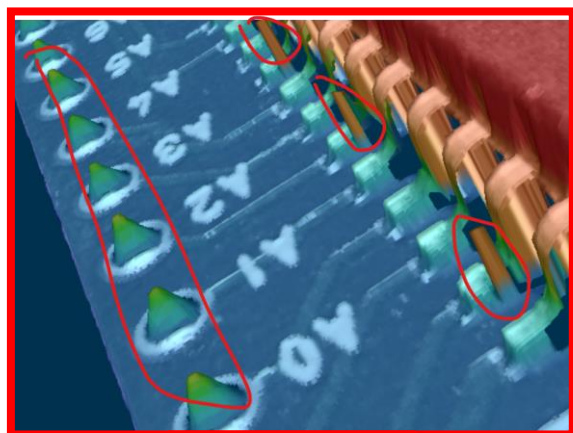


异常凸起位置

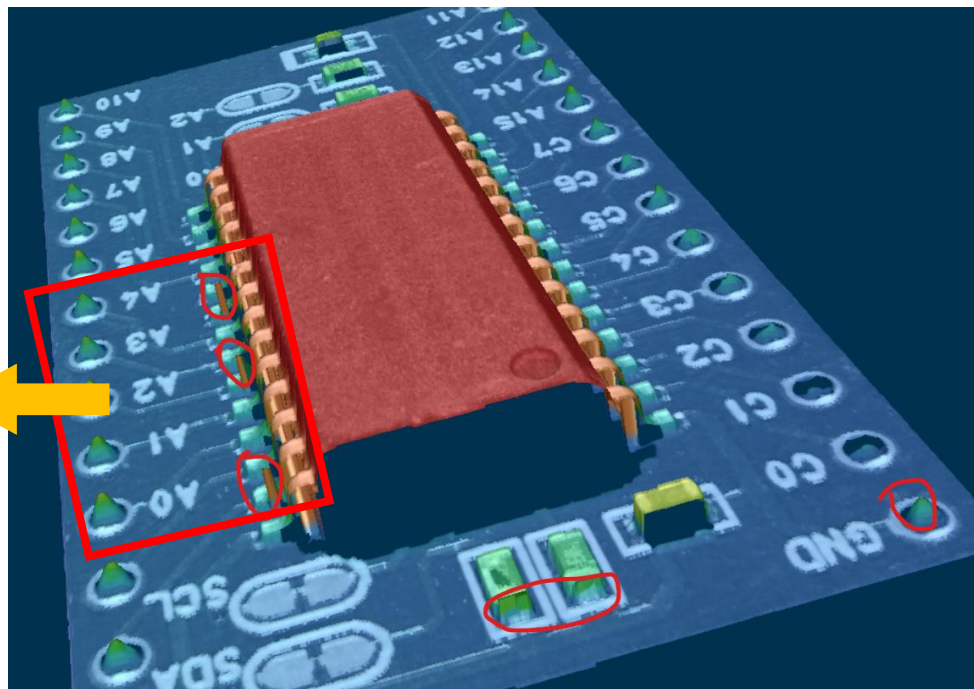


拍摄设定——拍摄设定基本操作思路 ③

※ 进入到“拍摄设定”界面请确保“触发设定”中的触发模式是“连续触发”以及批处理测量是“OFF”的状态。

※ 调整思路③：按照前面的方法在凸显上发现异常位置并将激光线移动到异常位置所对应的产品实际位置后，确认CMOS图像，发现异常凸起的位置几乎为异常反射导致的异常凸起、凹陷，或者是光亮不足导致的数据丢失，如果是异常多重反射导致的异常凸起、凹陷，则通过配合“光晕过滤器”或“异常反射去除过滤器”来进行消除，如果是光亮不足导致数据丢失则通过提高“感光灵敏度”、“曝光时间”、“光量控制”来进行调整。

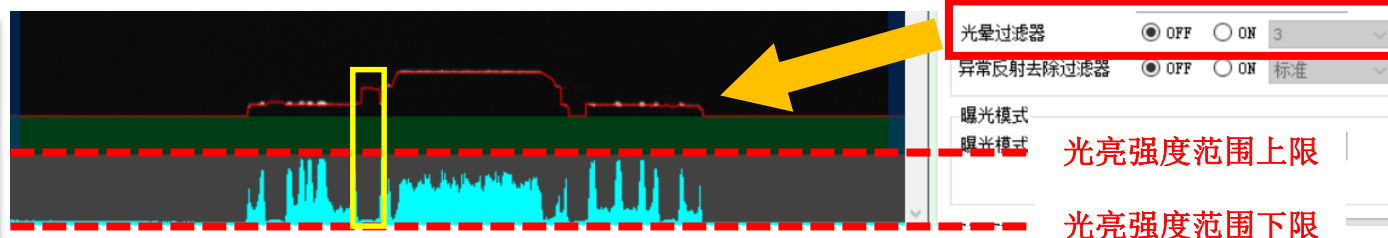

发现异常凸起位置本身光亮强度很弱，是其他位置的异常反射干扰光导致上方有异常反射，因此可以尝试打开“光晕过滤器”或“异常反射去除过滤器”来处理，下面是打开“光晕过滤器”后的CMOS图像。

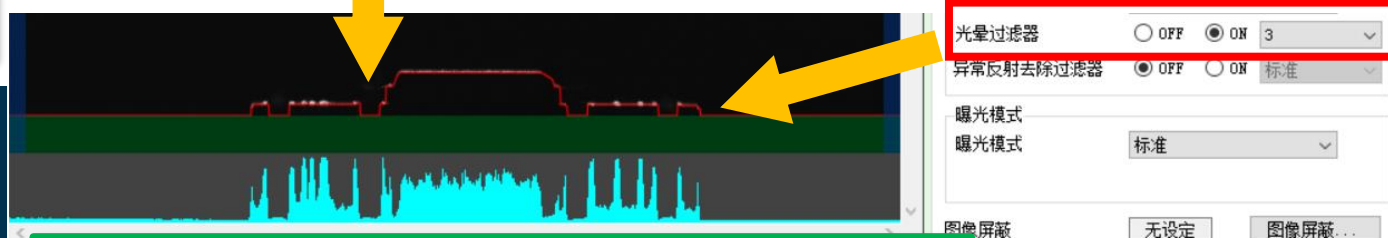

通过打开“光晕过滤器”后再次扫描确认，发现已经去除了异常反射导致的异常凸起，从而去除了多余的干扰。

※ 扫图调试流程总结：① 将被测对象移动到量程范围内 → ② 根据被测对象的最大高度差设定Z方向的量程范围 → ③ 参考光亮强度调整拍摄设定内的曝光时间和激光强度、将光亮强度设定到合适的范围 → ④ 设定好触发设定后移动平台扫描被测物 → ⑤ 确认3D图像是否有异常数据（异常凸起、凹陷或数据丢失） → ⑥ 把激光线移动到异常位置确认异常原因，通过配合“光晕过滤器”或“异常反射去除过滤器”、“感光灵敏度”、“曝光时间”来调整CMOS图像，调整OK后再次扫描图像确认效果 → ⑦ 确认图像，如果还有异常干扰，请重复步骤⑥

