

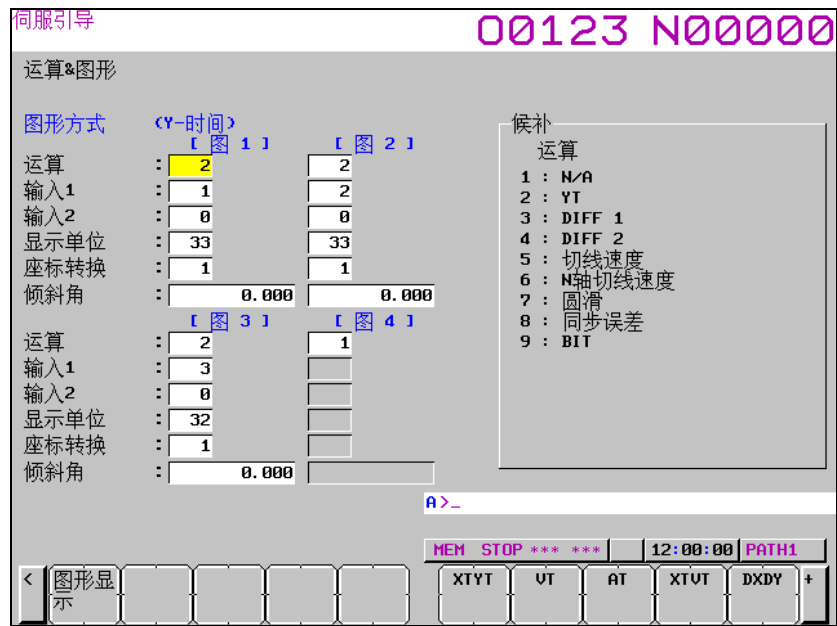


图1.9.1.1 (g)

- 2 按下光标键，将光标移动到想要设定的参数位置。
 - 3 输入数据，按下  键。
 - 4 重复 2 和 3 的步骤，设定所有的参数。
 - 5 按下软键 [图形显示]。
- 按照新设定的运算和图形设定，显示出 图 1.9.1.1 (h)所示的波形画面。

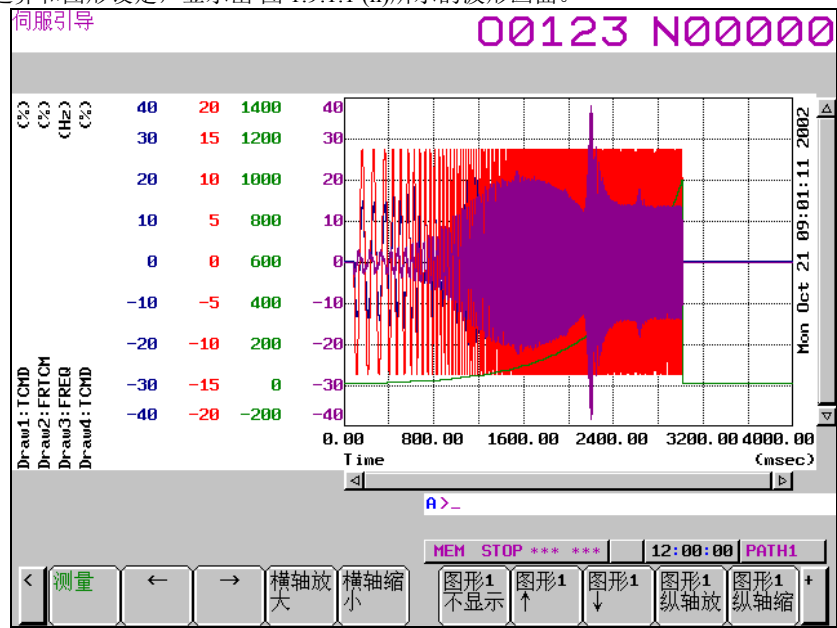


图1.9.1.1 (h)

• 改变缩放画面

下面描述根据需要改变比例尺的步骤。

- 1 软键 [比例设定]。出现 图 1.9.1.1 (i)所示的缩放画面。