



图1.9.1.5 (e)

- 24 按下光标键，将光标移动到想要设定的参数位置。
- 25 输入数据，按下  键。
- 26 重复 24 和 25 的步骤，设定所有的参数。
- 27 按下软键 [图形显示]。
- 28 按下软键 [测量]。
- 29 按下软键 [开始]。
- 30 自动运行步骤 4 中准备的程序。
- 31 测量结束后，出现 图 1.9.1.5 (f) 所示的波形画面。

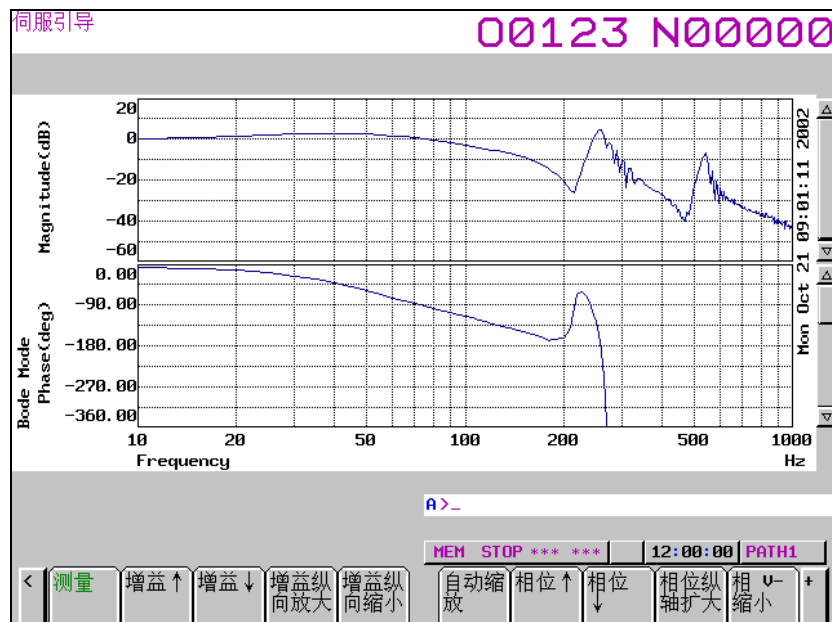


图1.9.1.5 (f)

• 改变运算&图形画面

下面描述根据需要改变运算和图形设定的步骤。

- 1 按下软键 [运算/G 设定]。出现 图 1.9.1.5 (g) 所示的运算&图形画面。