

第 4 台手摇脉冲发生器: MP41,MP42<G087.6,7>
第 5 台手摇脉冲发生器: MP51,MP52<G380.0,1>


	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
7102								HNGx
#0 HNGx	使相对于手摇脉冲发生器的旋转方向的每个轴的移动方向 0: 成为相同方向。 1: 成为相反方向。							
7113	手轮进给的倍率 m							
7114	手轮进给的倍率 n							
7131	手轮进给倍率 m2/ 第 2 台手摇脉冲发生器							
7132	手轮进给倍率 n2/ 第 2 台手摇脉冲发生器							
7133	手轮进给倍率 m3/ 第 3 台手摇脉冲发生器							
7134	手轮进给倍率 n3/ 第 3 台手摇脉冲发生器							
7135	手轮进给倍率 m4/ 第 4 台手摇脉冲发生器							
7136	手轮进给倍率 n4/ 第 4 台手摇脉冲发生器							
7137	手轮进给倍率 m5/ 第 5 台手摇脉冲发生器							
7138	手轮进给倍率 n5/ 第 5 台手摇脉冲发生器							

(4) 指定轴为分度工作台分度轴<仅限加工中心系统>

分度工作台分度轴（B 轴）不能进行 JOG 进给、增量进给、以及手动手轮进给。

4 确认 CNC 诊断功能

- (1) 确认 CNC 诊断数据 No.0000, 1010。
检查各项目的右边显示有“1”的项目。

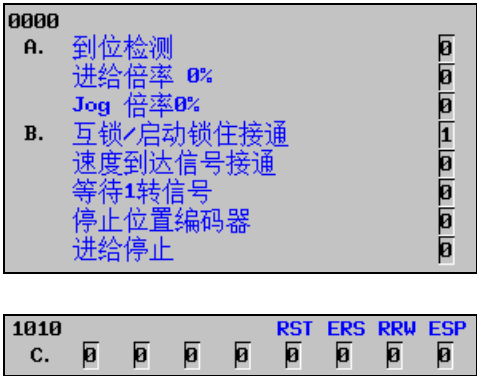

- ※ A.~C.项与手动运行相关，详情如下所示。
- A. 进行到位检查（定位确认）。
显示轴移动尚未结束，确认下一个诊断数据。（在下列条件下，被设定为“1”。）
诊断 0300 位置偏差量 > 参数(No. 1826) 到位宽度
- ① 按照参数列表确认参数的设定值。