

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 0X01IN 诊断系统： 读取故障记忆并激活系统

### 工具

| 名称           | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                                                 |
|--------------|------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIWIS 检测仪 II | 专用工具 | 9818 |    | <br>03<br>9818 000 721 981 80 |

### 技术价值

| 位置   | 描述 | 类型  | 基本值  | 公差 1 | 公差 2 |
|------|----|-----|------|------|------|
| 额定电流 |    | 标称值 | 40 A |      |      |

### 执行车辆移交

注意


#### 电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接到车辆。 然后启动系统检测仪。

1.1. 打开点火开关。

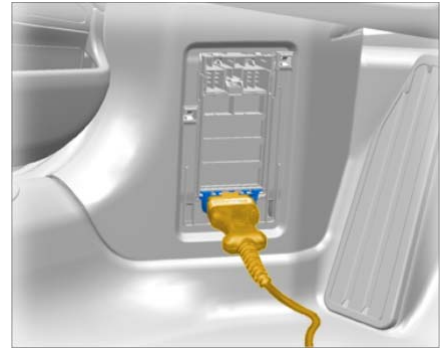

诊断插座

2. 选择车辆。
3. 当显示**控制单元概述**时，按 **F7** 继续。
4. 选择 **“Vehicle handover”**（车辆移交）并按 **F12**。
5. 按 **F12** 继续。
6. 出现消息 **“Transport protection was removed successfully”**（传输保护装置已成功拆下）后，按 **F12** 继续。
7. 将显示菜单项 **“Write service interval”**（写入保养周期）。在国家/地区选择屏幕中为此车辆选择正确的国家/地区，然后按 **F12** 继续。
8. 如果车辆为新车，则按 **F8**（“Yes”（是））继续。
9. 显示消息 **“Service interval was written successfully”**（保养周期已成功写入）后，按 **F12**。
10. 对于在步骤 6 或 9 中检测到故障的车辆，按 **F11** 返回，并再次执行车辆移交。
11. 对于在步骤 6 或 9 中未检测到故障的车辆，按 **F12** 继续。
12. **“Chassis number is correct?”**（底盘号是否正确？）按 **F12** 确认，然后按 **F11** 返回至数据输入屏幕。
13. 切换到 **“Log management”**（日志管理）并按 **F12**。
14. 将车辆移交日志文件存档。
15. 切换至控制单元**概述**。
16. 返回至所有控制单元的**概述**。
17. 按 **F7** 继续。
18. 启动菜单 **“Read out all fault memories and erase them if necessary”**（读取所有故障记忆，必要时清除），请按 **F12**。

19. 进行试驾并读取故障记忆。

19.1. 如有必要, 可在诊断之后检查故障, 并在移交车辆之前清除故障记忆。

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99