

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 195555 消除症状 - 发动机: 更换冷却液调节器壳体 (发动机底部液体泄漏/SY2813)

概述信息

症状

客户投诉称发动机底部和车辆停放之处存在液体泄漏的现象。
经过**目视检查**后, 经销商确认液体是从冷却液调节器壳体和水管周围漏出的。

原因、推出日期和补救措施

原因


由于冷却液调节器壳体上孔处的公差过大, 冷却液调节器壳体和邻近的水管周围可能会出现泄漏现象。

推出日期

现可在自 **2013 年 6 月起生产**的所有车辆上使用公差已经过优化的冷却液调节器壳体。

补救措施

更换冷却液调节器壳体 **-1-**、水管密封件 **-2-** 和水管 **-3-**。

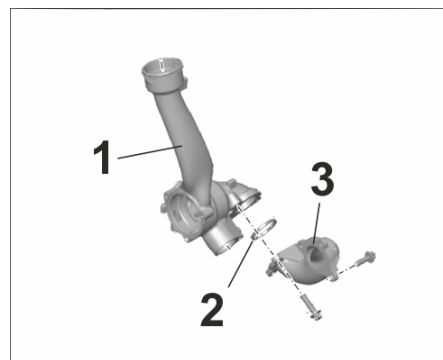

部件概图

工具和材料

工具和材料

零件号:	名称:
9A1.106.022.02	→ 冷却液调节器壳体
900.385.270.01	→ 六角圆头螺栓
9A1.106.238.00	→ 水管
9A1.106.215.00	→ 密封件

更换冷却液调节器壳体

更换冷却液调节器壳体

1. 更换冷却液调节器壳体。 → 195519 拆卸和安装冷却液调节器壳体



信息

如有必要还可使用新的密封件和螺钉。

开具发票

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票:

- **19551910: 更换冷却液调节器壳体**

使用 PQIS 开具发票并进行记录时, 请指定 “19550”作为故障位置 (FES5) 并指定 “5000”作为损坏类别 (SA4)。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991450, 991451, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991650, 991651

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2014

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

51/12 ZH 1959

1

2012-7-27

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

用于冷却液分配器壳和冷却液管的零配件要求 (51/12)

年款:

起始时间 **2013**

车型:

Boxster (981)/Boxster S (981)

关注事项:

冷却液分配器壳和冷却液管

情况:

在需要安装零配件时, 混合安装了不能安装在一起的零配件

- 冷却液分配器壳 (亦称为水导流壳) 和
- 冷却液管 (亦称为水管)。

取决于

- 发动机号 (参见“推出日期”以进行区分) 和
- 零件号 (安装在车辆内的零件的零件号)

为了避免将错误的零件安装在一起, 请务必遵循下述步骤:

a) 截至发动机号的推出日期并且视车辆内安装的零件而定:

以下二者之一 • 更换用水导流壳, 零件号 - 9A1.106.022.01

使用与已安装的零件相同的零件:

- 六角圆头螺栓, M6 x 35 (900.385.270.01 -项目 A-)
- 套筒 (已安装, -项目 B-)
- 带垫圈的半圆头螺钉 (已安装, -项目 D 和 E-)

或 • 更换用水管, 零件号 - 9A1.106.026.30

使用与已安装的零件相同的零件:

- 六角圆头螺栓, M6 x 35 (900.385.270.01 -项目 A-)
- 套筒 (已安装, -项目 B-)
- 带垫圈的半圆头螺钉 (已安装, -项目 D 和 E-)

b) 自发动机号的推出日期起并且视车辆内安装的零件而定:

以下二者之一 • 更换用水导流壳, 零件号 - 9A1.106.022.02

使用不同零件:

- ⇒ 六角圆头螺栓, M6 x 25 (900.385.072.01 -项目 A-)
- 套筒 (已安装, -项目 B-)
- 带垫圈的半圆头螺钉 (已安装, -项目 D 和 E-)

或 • 更换用水管, 零件号 - 9A1.106.026.31

使用不同零件:

- 六角圆头螺栓, M6 x 35 (900.385.270.01 -项目 A-)
- ⇒ 无套筒 (-项目 B-)
- 带垫圈的半圆头螺钉 (已安装, -项目 D 和 E-)

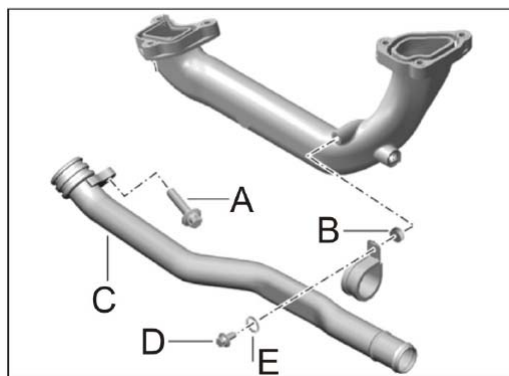


图 1

推出日期:

改进零件从 2012 年 6 月 14 日以及下列发动机号起安装:

MA 1/22 _D 01097 ⇒ 2.7 l - Boxster

MA 1/23 _D 00820 ⇒ 3.4 l - Boxster S

零件号:

900.385.072.01 - 新 - → 六角圆头螺栓 (M6 x 25 mm)

900.385.270.01 - 旧 - → 六角圆头螺栓 (M6 x 35 mm, 仍有提供)

9A1.106.022.02 → 水导流壳

9A1.106.022.01 - 旧 - → 水导流壳 (仍有提供)

9A1.106.026.31 → 水管

9A1.106.026.30 - 旧 - → 水管 (仍有提供)

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Schnell Info

98/13 ZH 1975

1

2013-12-16

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

更换冷却液系统盖 (98/13)

年款:

起始时间 2012



信息

- 文档具有有效期。

如无另行通知，本快讯应始终有效。

车型:

Boxster (981)/Boxster S (981)
Cayman (981)/Cayman S (981)**911 Carrera (991)/911 Carrera S (991)/911 Turbo (991)/911 Turbo S (991)/911 GT3 (991)**

关注事项:

冷却液系统盖。

情况:

经销机构正在对可以正常工作的盖子进行不必要的更换。

所需操作:

如果可在盖子周围看到冷却液残留痕迹，则必须先对冷却液系统执行泄漏检测，然后再更换盖子或其他任何部件。

PIWIS 信息系统的车间手册“190101 检查冷却系统”中说明了对冷却液系统盖执行泄漏检测的步骤。

冷却系统盖上有少许冷却液残留并不是一种缺陷，也不是更换盖子的充分理由。

参考资料:

→ 190101 检查冷却系统

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991450, 991451, 991510, 991511, 991520, 991521, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991650, 991651, 991810, 991811

年款 起始时间 2012

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

