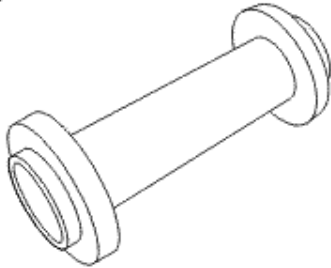


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 355055 更换驱动轴的密封环

工具

名称	类型	编号	描述	
压力件	专用工具	9743		34  9743 000 721 974 30

准备工作

准备工作


1. 拆下导套。

→ 304719 拆卸和安装导 - “拆卸” 部分

拆卸驱动轴的密封环

拆卸驱动轴的密封环

1. 用足力按上导套 **-3-**，并将密封环 **-1-** 顶出导套（使用冲子 **-2-**）。

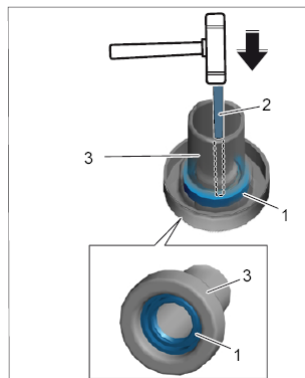


拆卸密封环

安装驱动轴的密封环


安装驱动轴的密封环

1. 将新密封环 **-1-** 放在 压力件 **9743 -2-** 的凹入一侧上。

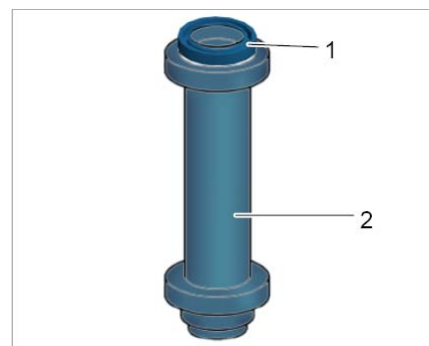

在压力件上放置密封环

2. 用橡胶锤将密封环 **-1-** 敲入导套 **-2-**。

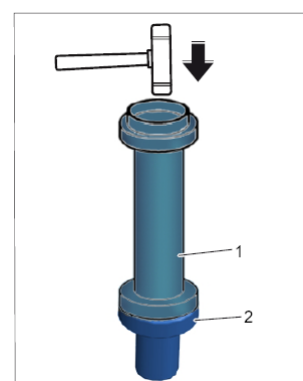

安装密封环

后续工作

后续工作

1. 安装导套。

→ **304719** 拆卸和安装导套 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00

2012-11-21

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

对于 **PDK 变速箱（识别号 250）**： 组合仪表中的警告信息（黄色） “**Gearbox emergency operation**”（变速箱紧急运转中）和故障代码 **P1767 (95/12)**

年款:

起始时间 **2012**



信息

- 文档具有有效期。

此快讯的有效期截至 2013 年 3 月 31 日

车型:

Boxster (981)/Boxster S (981)

911 Carrera (991)/911 Carrera S (991)

装备:

PDK 变速箱（Porsche Doppelkupplung 保时捷双离合器变速箱，识别号 250）

关注事项:

PDK 变速箱控制单元

情况:

组合仪表中显示黄色警告 “**Gearbox emergency operation**”（变速箱紧急运转）且在 **PDK 控制单元**（变速箱控制）中输入故障代码 **P1767**。



信息

在 **PIWIS 检测仪检测软件版本 11.700 推出之前**，如果输入了故障代码 **P1767**，则必须使用安装有测试软件版本 11.300（或更高版本）的 **PIWIS 检测仪 II** 对 **PDK 控制单元**（变速箱控制）重新编程。请参见“步骤”部分。

推出日期:

⇒ 2012 年 10 月 17 日起生产的车辆在 **PDK 变速箱控制单元**中已安装了更新软件。

⇒ 随着 **PIWIS 检测仪检测软件版本 11.700 的推出**（应于 2013 年 2 月提供），我们即可在 **PIWIS 检测仪**中使用 **GFF**（故障查找引导）执行故障查找（也适用于故障代码 **C13201**）。

步骤:

注意

因欠压而导致故障记忆中出现故障条目且控制单元编程被中止。

- 如果在诊断或控制单元编程过程中电流消耗增加，则会导致电压下降，这将产生一个或多个故障条目，并将导致编码过程异常终止。

→ 开始作业之前，请将额定电流至少为 **40 A** 的适当蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

注意

如果 **WLAN** 连接不稳定，则控制单元编程将被中止。

- **WLAN** 连接不稳定可能会中断 **PIWIS** 检测仪 II 与车辆通讯模块 (VCI) 之间的通讯。 因此，控制单元编程可能会被中止。

→ 控制单元编程期间，请务必通过 **USB** 电缆将 **PIWIS** 检测仪 II 与车辆通讯模块 (VCI) 相连。

注意

如果未识别到车钥匙，则控制单元编程将被中止

- 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，如果未识别到车钥匙，则编程将无法启动或被中断。

→ 使用原装车钥匙打开点火开关。 为此，必要时用原装车钥匙替换点火锁中的控制面板。

1 准备工作：

1.1 将额定电流至少为 **40 A** 的蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

1.2 使用**原装车钥匙**开启点火装置。

对于配备“保时捷免钥匙进入系统”的车辆，必要时请使用原装车钥匙代替点火锁中的控制面板执行此操作。

1.3 将 **PIWIS** 检测仪 II（安装有 **11.300** 或更高版本的检测软件）通过 **USB 电缆**与车辆通信模块 (VCI) 相连。 然后将通信模块与车辆相连，并打开 **PIWIS** 检测仪。

1.4 在 **PIWIS** 检测仪的开始界面上调用 ⇒**“Diagnostics”**（诊断）菜单，然后选择可用车型 ⇒**“Carrera”**或 **“Boxster”**以及 ⇒**“991”**或 **“981”**。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。

2 对 PDK 控制单元重新编程：

注意

编程中断

- 控制单元存在故障
- 可能对控制单元造成损坏

→ 开始作业之前，请将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的适当蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

→ 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，从点火锁中取下控制面板，然后将原装车钥匙插入点火锁中以代替控制面板。 将控制面板放置在安全的地方。

→ 在整个工作过程中使用原装车钥匙打开点火开关，否则点火开关在 10 分钟后将自动关闭，并且控制单元编程将中断。



信息

此处介绍的步骤基于 PIWIS 检测仪 II 检测软件版本 **11.300**。

PIWIS 检测仪操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以检测仪的操作说明为准。例如，可能会与版本较高的软件产生不一致的情况。

- 2.1 在控制单元选择屏幕（⇒“**Overview**”（概图）菜单）中选择 ⇒“**Transmission control**”（变速箱控制）控制单元，然后按 **>>** 确认选择。
- 2.2 出现询问 “**Create Vehicle Analysis Log (VAL)?**”（创建车辆分析日志 (VAL)?）时，按 **F12** 创建 VAL 或按 **F11** 取消创建 VAL。
- 2.3 在显示车辆活动已经存储在 PIWIS 信息系统中的通知信息时，按 **>>** 予以确认。
- 2.4 找到 PDK 控制单元后，选择 ⇒“**Programming**”（编程）菜单，然后按 **>>** 确认。
- 2.5 选择 ⇒“**Automatic programming**”（自动编程）功能，然后按 **>>** 确认选择。

将显示要编程的控制单元名称（此处为：PDK）、数据记录名称、保时捷零件号和状态。

- 2.6 按 **F8**（“**Execute**”（执行））启动编程。
将对 **PDK** 和 **DME** 控制单元重新进行编程。

编程期间，会连续显示用于指示编程进度的多个进度条。
编程过程自动执行。
请勿中断编程。

编程成功完成后，将显示信息 “**Programming has been completed successfully**”（编程已成功完成），且 “**Status**”（状态）框中会出现一个勾号。



信息

如果编程/编码中断（例如，由于电压下降或通信中止等），或者无法成功执行编程/编码（错误消息 “**Programming/coding unsuccessful**”（编程/编码失败）），则必须**重复**编程/编码过程。

- 2.7 编程成功完成后，按 **>>** 继续。
- 2.8 选择 ⇒“**Overview**”（概述）菜单，然后按 **<<** 返回至控制单元选择屏幕。

3 执行控制单元编码

- 3.1 在控制单元选择屏幕（⇒“**Overview**”（概图）菜单）中选择 “**DME**”控制单元和 “**Transmission**

control”（变速箱控制）控制单元，然后按 **>>** 确认选择。

3.2 找到 DME 控制单元且其显示在列表中之后，选择 **⇒“Coding/adaptation”**（编码/自适应）菜单。

3.3 选择 **⇒“Automatic coding”**（自动编码）功能，然后按 **>>** 开始编码。

编码成功完成后，将显示信息 **“Coding has been completed successfully”**（编码已成功完成），且 **“Status”**（状态）框中出现一个勾号。

如果未成功完成编码（出现错误消息 **“Coding was not completed successfully”**（编码未成功完成）），则必须**重复**编码过程。

3.4 编码成功完成后，按 **>>** 继续。

4 执行节气门自适应

4.1 选择 **⇒“Maintenance/repairs”**（保养/维修）菜单。

4.2 选择 **“Adaptations”**（自适应）菜单项，然后按 **>>** 确认选择。

4.3 注意显示的前提条件（发动机关闭、点火开关打开、未踩下油门踏板），并按 **>>** 确认。

4.4 选择 **⇒“Throttle valve”**（节气门自适应）功能，使相应的文本行变为蓝色，然后按 **F8** 开始执行节气门自适应。

4.5 按照 PIWIS 检测仪的说明执行节气门自适应。

节气门自适应完成后，PIWIS 检测仪显示屏上的 **“Value”**（值）框中出现一个勾号。

如果节气门自适应**未成功完成**，则必须**重新**执行自适应。

4.6 按 **F8**（**“Stop”**（停止））结束节气门自适应。

4.7 按 **<<** 返回至 **⇒“Maintenance/repairs”**（保养/维修）菜单的开始页面。

4.8 选择 **⇒“Overview”**（概述）菜单，然后按 **<<** 返回至控制单元选择屏幕。

5 读取并清除故障记忆

5.1 在控制单元选择屏幕（**“Overview”**（概述）菜单）中，按 **F7** 调用 **“Additional menu”**（附加菜单）。

5.2 选择 **“Read all fault memories and erase if required”**（读取所有故障记忆并在需要时清除）功能，然后按 **>>** 确认。

检测仪将读取控制单元的故障记忆。

5.3 读取故障记忆后，按 **F8** 清除故障记忆条目。

5.4 系统询问您是否确实要清除所有故障记忆条目时，按 **F12**（“Yes”（是））。

存储在各控制单元故障记忆中的故障随之被删除。



信息

如果无法清除个别控制单元的故障记忆，请先关闭点火开关，然后再次打开点火开关，并分别清除这些控制单元的故障记忆。

如果发现控制单元中存在无法清除且不是由控制单元编程所导致的故障，则必须查找并排除这些故障。

5.5

5.6 清除故障记忆后，选择 ⇒“**Overview**”（概图）菜单，然后按 **<<** 返回至控制单元选择屏幕。

5.7 关闭点火装置。

6 后续工作：



信息

如果发现 PDK 控制单元中存在无法清除且不是由控制单元编程所导致的故障，则必须查找并排除这些故障。

6.1 从车辆上断开 PIWIS 检测仪。

6.2 关闭并断开蓄电池充电器。

6.3 关闭并断开蓄电池充电器。

6.4 对车辆进行体验驾驶后，再次读取 PDK 控制单元的故障记忆，必要时清除故障记忆。

结束补救措施。

工作时间：

37302551: 对变速箱控制单元进行编程。；人工时间 **50 ZE**

981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321

年款 起始时间 2012

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99