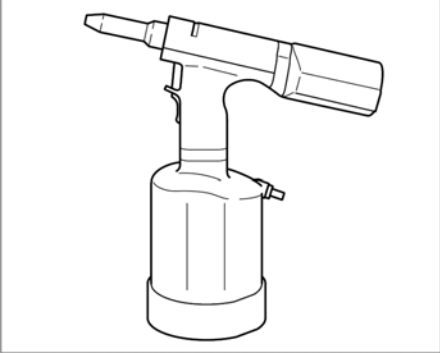


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 5X00IN 更换冲铆钉和熔透接头

工具

名称	类型	编号	描述	
空心铆接工具 TAURUS 4	车间设备	WE 1348		
麻花钻	商用工具	Nr.201		

松开冲铆钉和熔透接头

使用钻头钻出冲铆钉和熔透接头的芯 (-A-)。

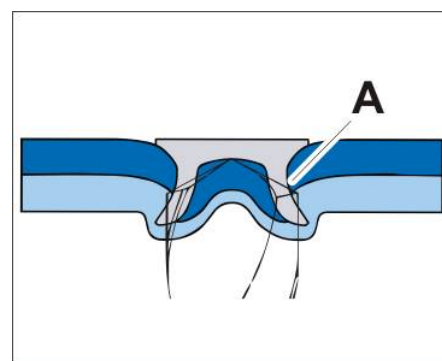

钻出冲铆钉


确保已完全去除冲铆钉的所有钢碎屑，因为这些碎屑可能会引起腐蚀。 → 5X00IN02 关于修理铝制部件的信息

调节空心铆钉

在修理过程中，应用高强度空心铆钉替换被钻出的冲铆钉和熔透接头。与标准步骤相反，所有的铆接点也被粘合在一起。

1. 在新的替换部件上复制所有现有的孔，并用 6.5 mm 钻头预先钻好。

2. 安装并固定车身板件。
3. 使用 6.6 mm 麻花钻 Nr.201 钻通两个部件。
4. 使用合适的钻埋头孔工具在外部车身板件上钻埋头孔，以便安装沉头铆钉。
5. 清除所有钻孔的毛刺。
6. 准备好粘合表面和要粘接的车身板件。→ 5X00IN 处理结构车身粘合剂
7. 高强度空心铆钉必须通过气动 空心铆接工具 TAURUS 4 WE 1348 进行调节。

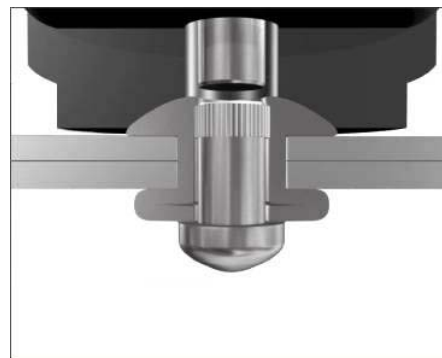

空心铆钉

注释： 仅使用规定的空心铆钉，因为这些铆钉足够牢固，并有特殊的防腐涂层。

981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99