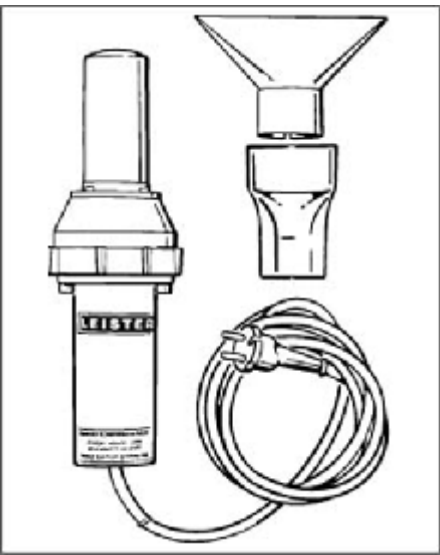
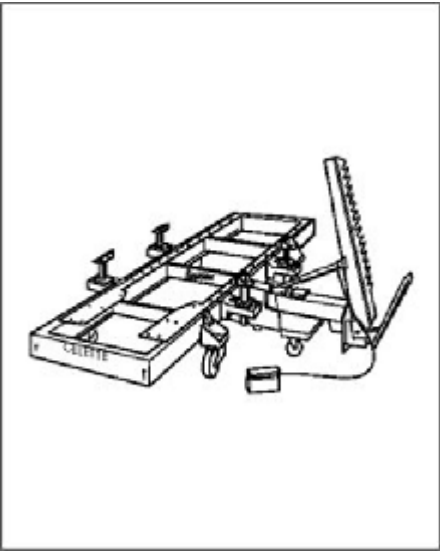
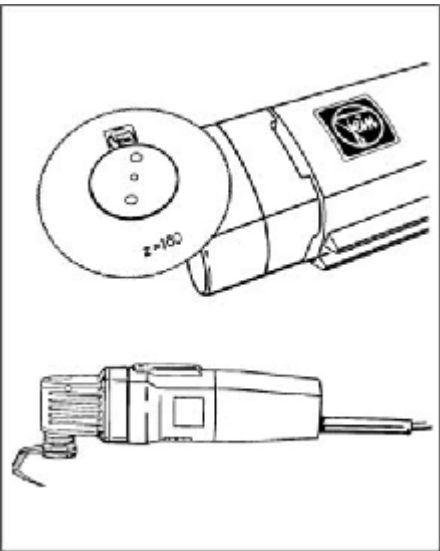
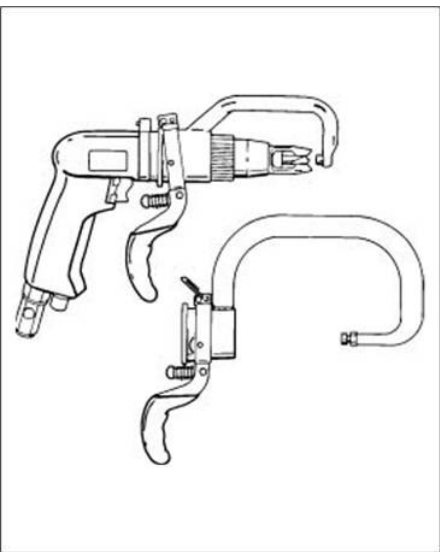
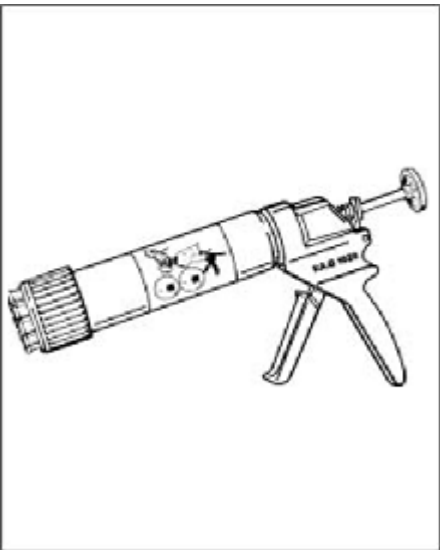





当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。



## WM 531355 更换下角件


### 工具

| 名称       | 类型   | 编号      | 描述 |                                                                                      |
|----------|------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 热风枪      | 车间设备 | WE 1119 |    |    |
| 车身定位系统组件 | 车间设备 | WE 1121 |    |  |
| 专用电动切割工具 | 车间设备 | WE 1137 |    |                                                                                      |

|                            |      |         |  |                                                                                      |
|----------------------------|------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |      |         |  |    |
| 气动点焊清除器, Vario Drill WS 90 | 车间设备 | WE 1139 |  |   |
| 手持式筒形枪                     | 车间设备 | WE 1141 |  |  |
| 电阻点焊单元                     | 车间设备 | WE 1311 |  |                                                                                      |
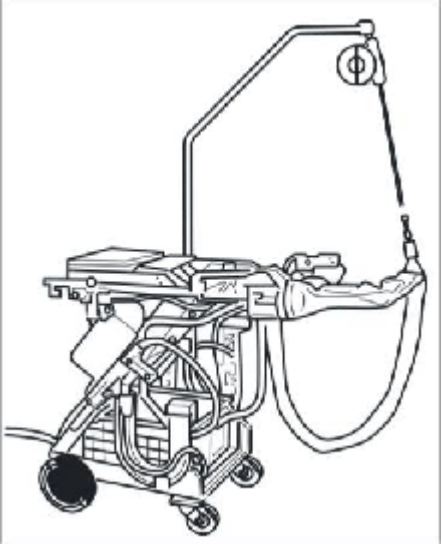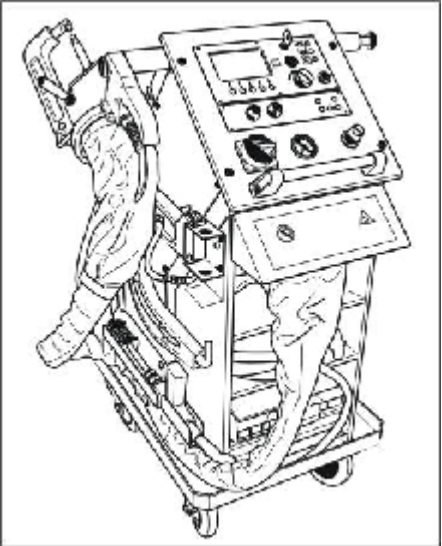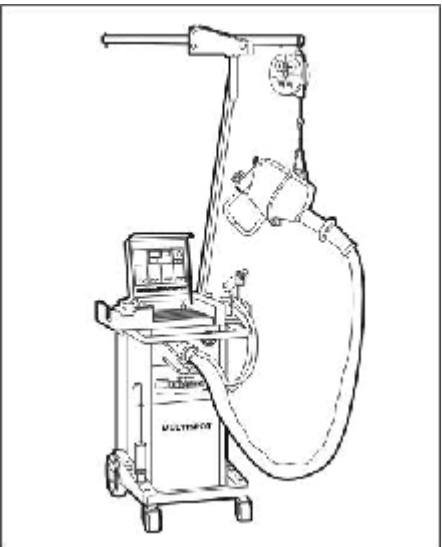
|                          |      |         |  |                                                                                      |
|--------------------------|------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |      |         |  |    |
| 逆变焊机MIDIsport-QSVM-12000 | 车间设备 | WE 1312 |  |   |
| 电阻点焊机                    | 车间设备 | WE 1313 |  |  |
| 空心铆接工具 TAURUS 4          | 车间设备 | WE 1348 |  |                                                                                      |
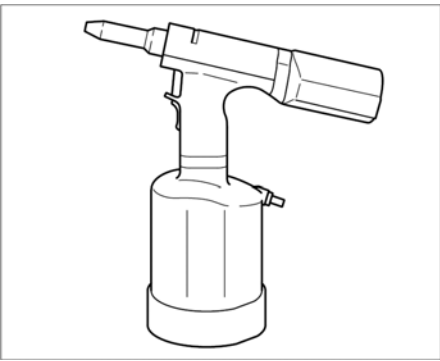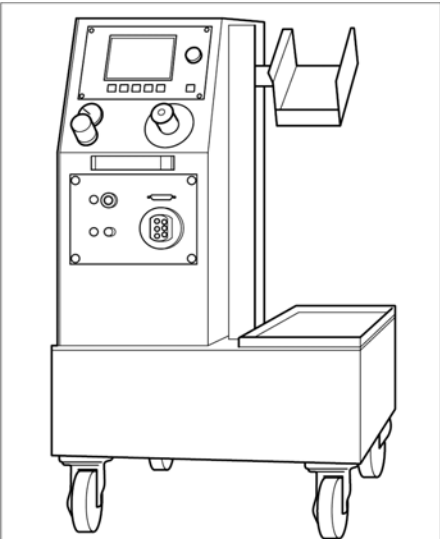
|             |      |         |  |                                                                                      |
|-------------|------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |      |         |  |    |
| 带手推车的铝制工具套装 | 车间设备 | WE 1350 |  |    |
| 电阻点焊单元      | 车间设备 | WE 1352 |  |   |
| 专业测量及校准系统   | 车间设备 | WE 1398 |  |  |
| 移动式抽吸装置（铝）  | 车间设备 | WE 1507 |  |                                                                                      |
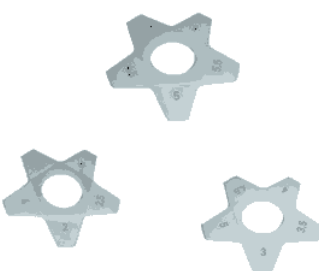
|                      |      |          |  |                                                                                               |
|----------------------|------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |      |          |  |  WE1507.gif |
| 车身锯                  | 车间设备 | WE 1508  |  |  WE1508.gif |
| 星形规（用于测量车身间隙尺寸）      | 专用工具 | Nr.127-1 |  |          |
| 点焊钻；参见组 2.4；《车间设备手册》 | 商用工具 | Nr.129   |  |          |
| 麻花钻                  | 商用工具 | Nr.201   |  |                                                                                               |

|     |      |        |  |                                                                                    |
|-----|------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |        |  |  |
| 沉头孔 | 商用工具 | Nr.202 |  |  |

### 技术价值

| 位置    | 描述 | 类型   | 基本值    | 公差 1 | 公差 2 |
|-------|----|------|--------|------|------|
| 钻头    |    | 直径   | 6.5 mm |      |      |
| 钻头    |    | 直径   | 6.6 mm |      |      |
| 涂抹粘合胶 |    | 涂抹厚度 | 3.0 mm |      |      |
| 涂抹粘合胶 |    | 涂抹厚度 | 3.0 mm |      |      |

### 准备工作

#### 车身维修的准备工作（不使用矫直系统）

1. 在修理区域拆下附件。
  - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
  - 2.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
3. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息” → **5X00IN05 关于铝部件修理的信息**
4. 露出接合区域。
  - 4.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

## 安全指南和有关质量的信息

### 安全指南和有关质量的信息



小心

#### 不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → **5X00IN01 安全指南。**

- 在车身维修过程中保护电气部件 → **5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件**
- 维修过程中的防腐措施 → **5X00IN03 维修过程中的防腐措施**
- 铝制部件维修信息 → **5X00IN05 铝制部件维修信息**
- 各种钢板强度的车身板件 → **5X00IN04 各种钢板强度的车身板件**
- 更换冲铆钉和熔透接头 → **5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头**
- 安置自攻螺钉 → **5X00IN24 安置自攻螺钉**
- 使用车身结构粘合胶 → **5X00IN21 使用车身结构粘合胶**

## 工具和材料

### 用于车身维修的工具和材料



信息

- 用于在钢和铝上作业的工具必须始终分开放置。建议您使用与用于 **带手推车的铝制工具套装 WE 1350** (举例说明) 相似的系统为工具涂上颜色标识。

矫直套件 车身定位系统组件 **WE 1121** 专业测量及校准系统 **WE 1398**

电阻点焊机；选装 逆变焊机 **MIDIsport-QSVM-12000 WE 1312**, 电阻点焊单元 **WE 1352**, 电阻点焊单元 **WE 1311**, 电阻点焊机 **WE 1313**

金属惰性气体 (MIG) 保护焊机；参见组 3.5；《车间设备手册》

气动点焊清除器 气动点焊清除器, **Vario Drill WS 90 WE 1139**

气动车身锯 车身锯 **WE 1508**

振动式车身锯（专用电动切割工具） 专用电动切割工具 **WE 1137**

热风枪 热风枪 **WE 1119**

手持式筒形枪 手持式筒形枪 **WE 1141**

点焊钻 点焊钻；参见组 2.4；《车间设备手册》 **Nr.129** 麻花钻 **Nr.201**

用于铆钉的沉头孔 沉头孔 **Nr.202**

用于高强度铆钉的空心铆接工具 空心铆接工具 **TAURUS 4 WE 1348**


吸铝尘的安全真空吸尘器 移动式抽吸装置（铝） **WE 1507**

星形规（用于测量车身间隙尺寸） **Nr.127-1**

WürthKlebt und Dichtet 车身密封胶；参见零件目录主功能组 8


## 拆卸下部角垫板

### 拆卸下部角垫板

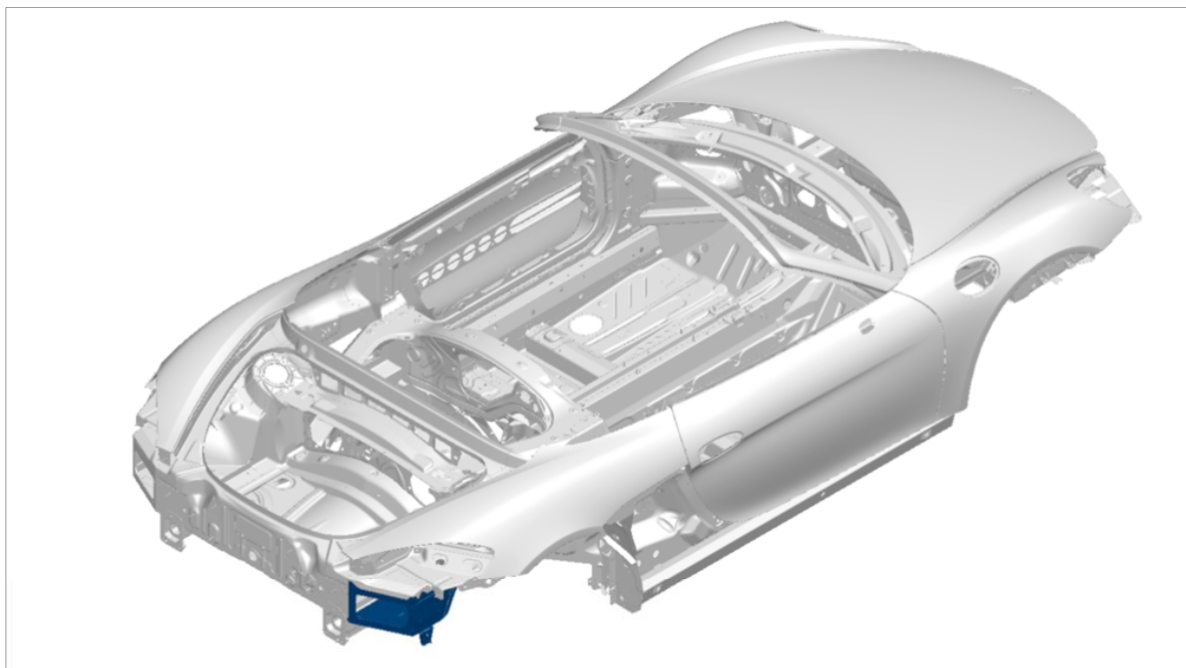

下部角垫板的安装位置

1. 加工切口。

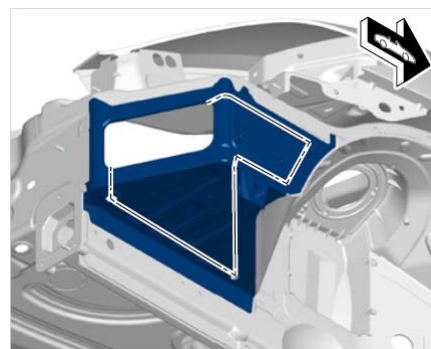

加工切口


2. 使用直径为 → **直径: 6.5 mm** 的钻头钻通铆定点。



## 信息

仅在一侧钻出连接点。 不要损坏底板。

- 2.1. 钻出区域 **-C-** 内的冲铆钉，只需一直钻到位于底部的板上即可。

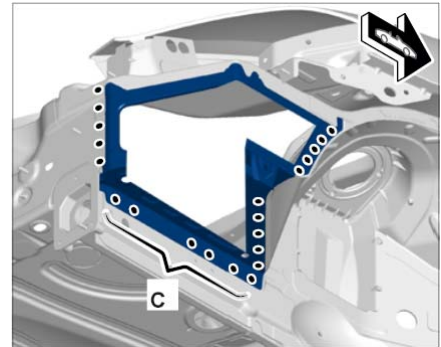

拆卸下部角垫板


3. 钻出点焊缝。 点焊钻头 **Nr.129** 气动点焊清除器, **Vario Drill WS 90 WE 1139**



## 信息


仅在一侧钻出连接点。 不要损坏底板。

- 3.1. 从内部在下部角垫板上钻出点焊缝，一直钻到位于底部的板上。

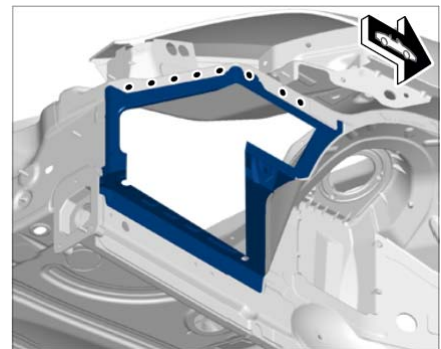

拆卸下部角垫板

4. 对粘合区域加热。 热风枪, **Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119**

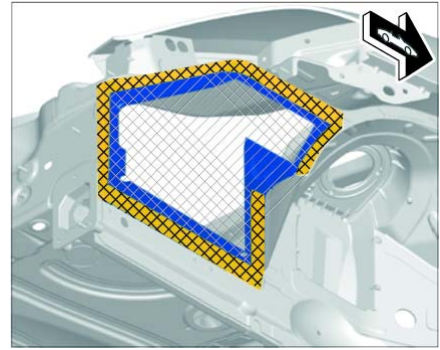

对粘合区域加热

5. 拆卸下部角垫板。

## 准备连接区域以便进行安装


### 准备连接区域以便安装

1. 矫直车身密封表面和连接区域。
2. 去除连接区域的毛刺，然后准备焊接。



#### 信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
  - 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
  - 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。
3. 准备标记区域以便进行焊接和粘合。
  4. 准备车身粘合区域以便粘合。→ **5X00IN21** 使用车身结构粘合胶

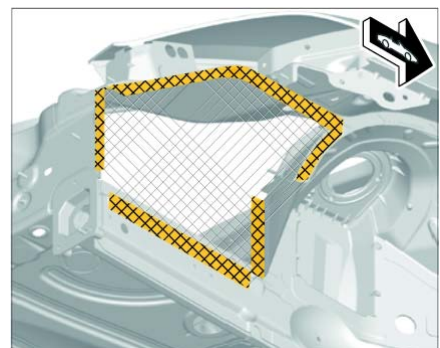


准备连接区域

## 准备下部角垫板以便进行安装


## 准备下部角垫板以便进行安装

1. 将下部角垫板的上部和下部角垫板安装到一起。 检查间隙尺寸。 → 5X00IN 图 - 车身间隙尺寸
  - 1.1. 使用直径为 → 直径: 6.6 mm 的钻头通过现有的孔钻铆钉孔。
  - 1.2. 在偏置一个钻孔长度的区域 -C- 内钻新铆钉孔。
  - 1.3. 将这两个角垫板拆除。

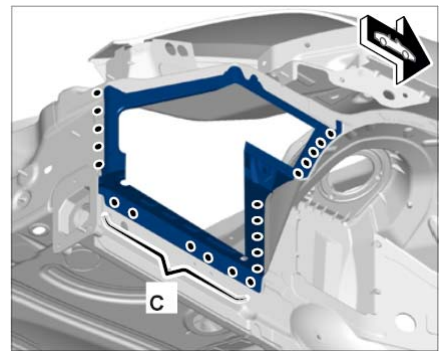

拆卸下部角垫板

2. 准备连接区域以便粘合。

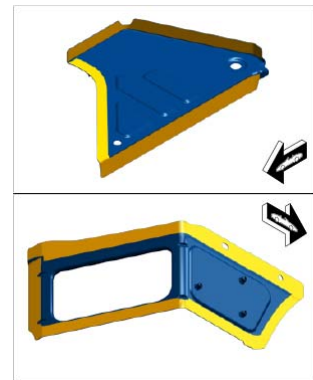

准备角垫板

## 安装下部角垫板

### 安装下部角垫板



#### 信息


- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

1. 涂抹粘合胶。 → 涂抹厚度: 3.0 mm

使用车身结构粘合胶→ 5X00IN 使用车身结构粘合胶

1.1. 安装并固定下部角垫板。

检查间隙尺寸。 → 5X00IN 图 - 车身间隙尺寸

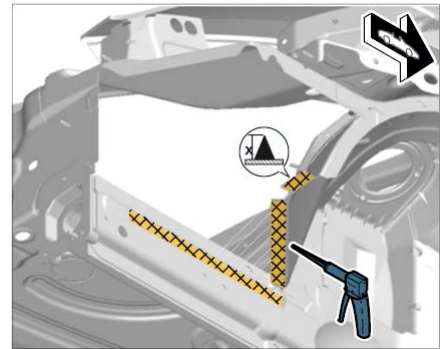

涂抹粘合胶




信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

2. 涂抹粘合胶。 → 涂抹厚度: 3.0 mm

使用车身结构粘合胶→ 5X00IN 使用车身结构粘合胶

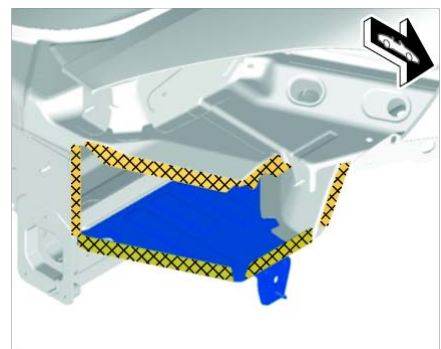

涂抹粘合胶


3. 安装并固定下部角垫板的上部。

检查间隙尺寸。 → 5X00IN 图 - 车身间隙尺寸

4. 区域 **-A-** 中下部角垫板内的铆钉。→ 空心铆钉 999.190.227.01

4.1. 对区域 **-B-** 内的下部角垫板进行电阻点焊。

4.2. 区域 **-C-** 中下部角垫板内的铆钉。→ 空心铆钉 999.190.230.01

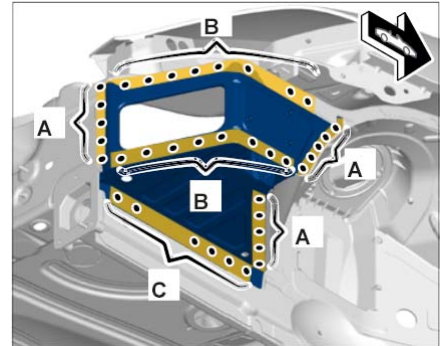

安装下部角垫板

## 后续工作

### 车身维修的后续工作（不使用矫直系统）

1. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
2. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
3. 用车身密封胶还原标准密封状态→ **5X00IN42 接缝密封**。  
还要小心密封维修区域。
4. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
5. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态→ **5X00IN43 车底防护**。
6. 运用标准的空腔防锈→ **5X00IN44 空腔防锈**。还要小心地对维修区域运用空腔防锈措施。
7. 在维修区域安装拆卸的附件。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99