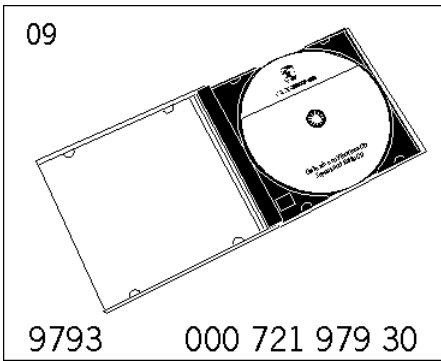


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 575149 消除噪音症状 - 返工车门（车门周围发出噪音/SY1112）

工具

名称	类型	编号	描述	
噪音和振动 CD	专用工具	9793		

概述信息

症状

客户对车门周围的噪音进行投诉。

使用专用工具 **噪音和振动 CD 9793** 可检测出噪音来自车门。

→ 090595 Porsche CD - 用于检查噪音和振动的专用工具

原因和补救措施

原因

在播放音乐或在崎岖不平的路面驾驶时，振动可能会传到各部件，由于部件间公差过大而引起噪音。

补救措施

本部分介绍一组用于校正来自车门的噪音的补救措施。

系列中已经在不同的情况下实施了多种措施。对于受到投诉的车辆，如果已经实施相应的措施，那么可在必要时替换粘贴到车辆上的毛毡条。

始终确保安装零件时，毛毡条仍位于需要的位置。

为提高客户满意度，请执行下列措施，通过在不平坦的路面上试驾或在驾驶同时播放音乐来检查是否有噪音。



信息

使用市售清洗剂和干净的布来清洁所有粘合表面以去除灰尘和润滑脂。

工具和材料

工具和材料

噪音和振动 CD 9793

零件号：

名称：

— — —

商用胶带（例如，tesa 织物带）¹

999.911.664.40

Nitto 泡沫带²

999.911.201.40

Nitto 泡沫带³

999.551.140.40

毛毡条⁴

999.551.127.40

经编织带⁵

此处提供的脚注针对文档中介绍的补救措施的材料。

对车门返工

准备工作

1. → 705919 拆卸和安装前门板 - “拆卸”部分

车门线束发出车门副架上的嗡嗡噪音

原因

车辆在播放音乐或在不平坦的路面行驶时，线束上的产品标签突出并发出嗡嗡噪音。

补救措施

将产品标签固定到车门线束¹上。

固定内开门器的微动开关的线束。

所需操作


1. 将产品标签缠绕到线束上并用胶带¹固定。



信息


根据设备的不同，产品标签的数量和位置不同。此处显示的图示仅作为示例。

- 1.1. 将产品标签固定到已拆下的门板 **-1-** 的相关线束上。

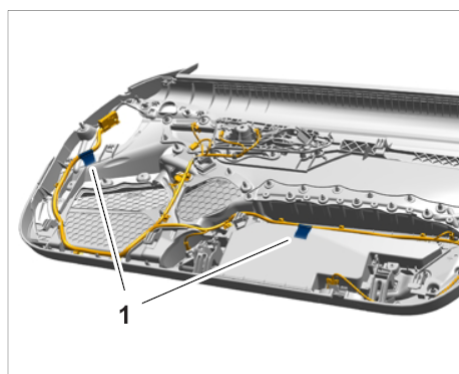

门板上的线束


- 1.2. 将相关线束上的产品标签固定到车门副架 **-2-** 上。

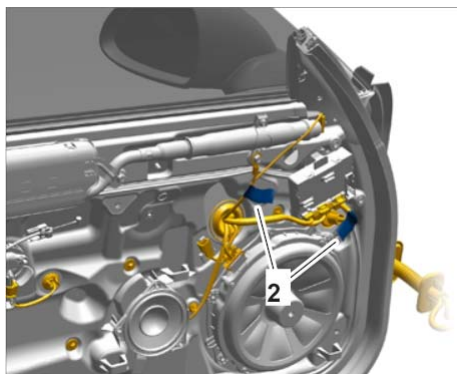

车门副架上的线束

2. 固定内开门器 **-1-** 的微动开关的线束（在门板 **-2-** 上）。


2.1. 将线束固定到与空闲保持架 **-3-** 相同的高度，方法是使用胶带 **1**。

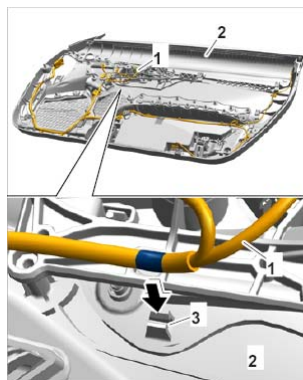

固定内开门器的微动开关的线束

2.2. 使用胶带 **-3-** 来固定保持架内的线束。

2.3. 放置线束 **-1-**，使其在焊接销 **-2-** 和圆形区域 **-3-** 间固定。如有必要，可在此位置缠绕胶带，以使其更加紧固（**-标记-**）。

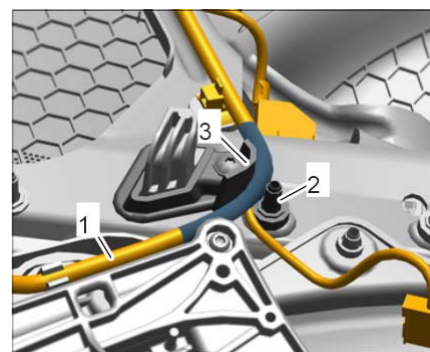

放置内开门器的微动开关的线束

从后视镜连接点饰件密封件周围发出哨音

原因


当空调鼓风机处的通风装置开启时，空气会以一种不受控制的方式从后视镜连接点饰件周围的密封件上的排水口溢出。这会引起哨音，取决于恒温空调面板上的鼓风机设置。

补救措施

可通过在车窗导轨和基本车门框架间粘贴 Nitto 泡沫带 ² 来控制空气从驾驶员区域溢出。

所需操作

1. 向上弯曲车窗导轨（-插图-）的下部 -箭头- 并将其紧固。

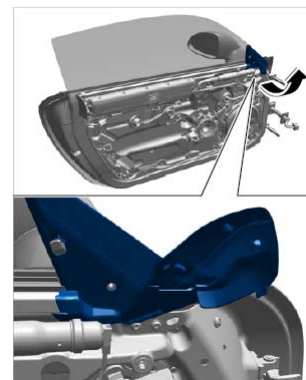

向上弯曲车窗导轨密封件

2. 粘贴 Nitto 泡沫带。

- 2.1. 切下一条长为 25 mm 的 Nitto 泡沫带（-尺寸 X-）。



切 Nitto 泡沫带

- 2.2. 将 Nitto 泡沫带牢固地粘贴到标记位置 → 牢固地粘贴 Nitto 泡沫带。



牢固地粘贴 Nitto 泡沫带

3. 将车窗导轨密封件弯曲至初始位置。

车门框架顶边的嗡嗡噪音

原因


大音量音乐引起车门框架顶边的嗡嗡噪音。

补救措施

沿整条车窗密封条粘贴 Nitto 泡沫带 ³。


所需操作

1. 将 Nitto 泡沫带 ³ 切成车窗密封条 -尺寸 X- 需要的长度。

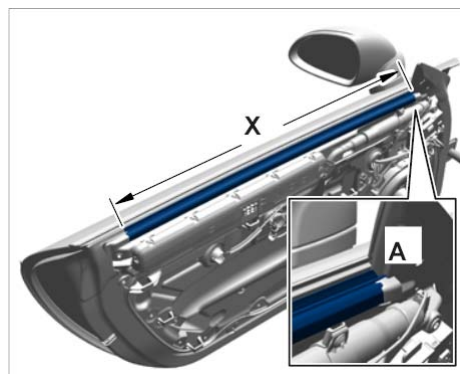

车窗密封条上的 Nitto 泡沫带

2. 将 Nitto 泡沫带粘贴到车门 -插图- -A- 的前端。
3. 牢固地粘贴 Nitto 泡沫带 -1-，方向是沿着车窗密封条 -2- 从前部到后部。

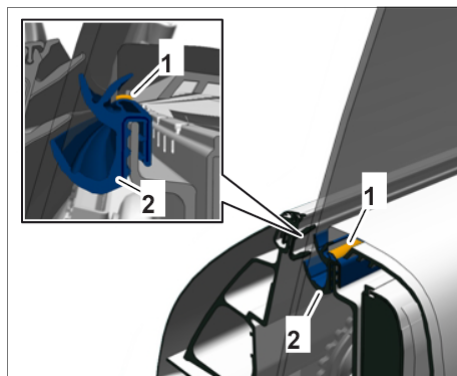

Nitto 泡沫带的粘合表面

车门与基本车门框架间发出卡嗒卡嗒的噪音

原因


例如，在门板和基本车门框架间没有间隔的情况下，车辆在不平坦的路面上行驶时，可能发出卡嗒卡嗒的噪音。

补救措施

在车门和基本车门框架间粘贴毛毡 ⁴ 以在基本车门框架上保持需要的间隙。


所需操作

1. 对橡胶支座进行目视检查以确定其是否完整以及是否正确安装。

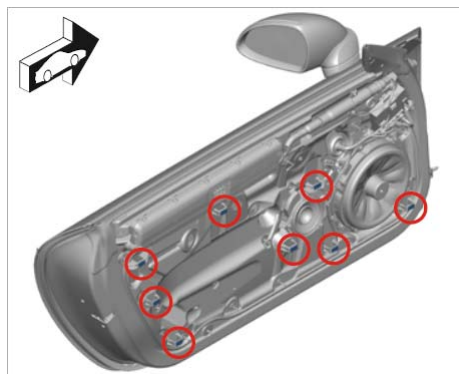

检查橡胶支座

2. 在车窗密封件上安装门板。
3. 接合开门装置的电缆。
4. 连接门板的线束。
 - 4.1. 连接 LED Kessy 的插头并将其锁止。
 - 4.2. 连接控制单元的插头。
5. 将门板牢固地向下压入其最终位置。
6. 拧入紧固螺钉。
7. 在基本车门框架和门板间粘贴毛毡 **4**。
 - 7.1. 切下一条长为 20 mm 的毛毡条。
 - 7.2. 使用塑料楔片，**小心地**将门板按出基本框架并在位置 **-1-** 和 **-2-** 粘贴毛毡。

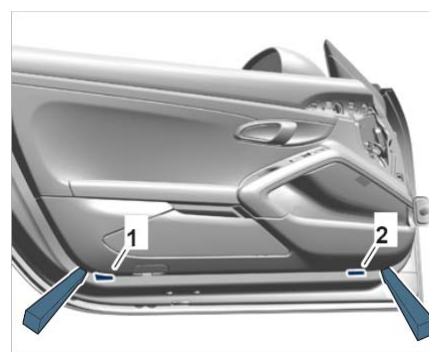

基本车门框架上的毛毡条的位置



信息

粘贴毛毡，使

- 其位于门板下方，从而**不会**出现在可视区域。
- 基本车门框架和门板间的间隙为 1 mm。

8. 安装盖。


8.1. 向下卡入后视镜固定点饰件上的盖。

8.2. 从侧面卡入安全气囊盖。



信息

检查卡子 **-1-**（位于安全气囊盖 **-2-** 上）以确保毛毡已经安装，如有必要，可粘贴或替换经编织带 **5**。

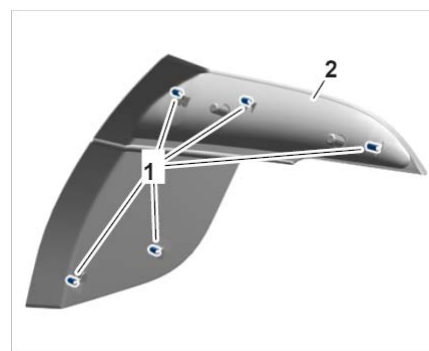

安全气囊盖上的卡子

9. 安装开门装置的护盖。

开具发票

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票：

- **57514900: 对车门返工**

包括： ⇒ 返工左右两侧车门

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定” **70590**“作为故障位置 (**FES5**) 并指定” **2021**“ 作为损坏类别 (**SA4**)。

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99