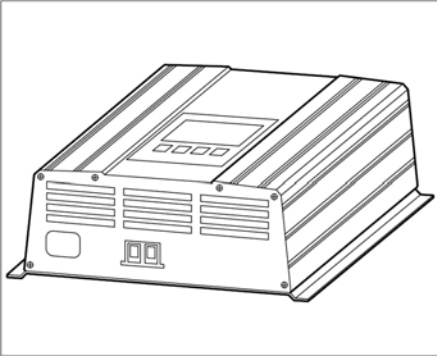
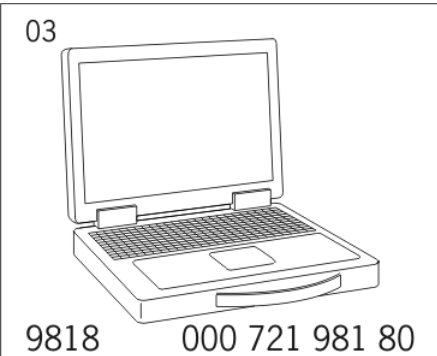


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 577326 消除车身内部的症状： 对车门控制单元重新编程（车窗密封条起皱或损坏/SY2012）

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 HFL 65	车间设备	WE 1353		
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

概述信息

症状

如果在活动顶篷关闭的情况下，使用自动车窗降下功能，B 柱内侧密封条可能会起皱或受损。

原因和补救措施

原因

在执行自动车窗降下功能时，车窗未充分降下。 关闭车窗时，车窗密封条会起皱并受损。

补救措施

使用安装有检测软件版本 11.100（或更高版本）的 PIWIS 检测仪，更改车门控制单元的参数。

这样便可增加执行自动车窗降下功能时的降下距离。

工具和材料

工具和材料

PIWIS 检测仪 II 9818（安装有检测软件版本 11.100 或更高版本）

蓄电池充电器 **HFL 65 WE 1353**（额定电流至少为 40 A）

对车门控制单元编程

对车门控制单元编程

注意

因欠压而导致故障记忆中出现故障条目且控制单元编程被中止。

- 如果在诊断或控制单元编程过程中电流消耗增加，则会导致电压下降，这将产生一个或多个故障条目，并将导致编码过程异常终止。

→ 开始作业之前，请将额定电流至少为 40 A 的适当蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

注意

直接在车辆蓄电池上使用充电电缆/跨接导线。

- 有损坏蓄电池传感器的危险。

→ 始终将充电电缆/跨接导线连接在用于借电起动的外部电源上。

1. 将安装有 **11.100 版检测软件**（或更高版本的检测软件）的 PIWIS 检测仪连接到车辆上并打开。
2. 开启点火装置。
3. 在 “Diagnostics”（诊断）菜单中选择相关车辆 (981)。
4. 在 ⇒“Control unit overview”（控制单元概述）屏幕中，选择 **“Driver’s door”（驾驶员侧车门）**，然后按 **F12** 确认所做的选择。
5. 出现询问 **“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?**）时，按 **F12** 创建 VAL 或按 **F11** 取消创建 VAL。
6. 检查是否有关联现有的活动。

按 **F12** 继续。

7. **执行其他操作之前，先检查能否使用 PIWIS 检测仪检测软件 11.100 对现有车门控制单元重新编码，并检查相关参数：**

7.1. 在 PIWIS 检测仪显示屏上，读取所选 “驾驶员侧车门” 控制单元的 DSN 值。

7.2. 将所读取的 DSN 值与表中的值进行对比：

DSN 值:	PIWIS 检测仪 检测软件版本:	后续操作:

S00002 ⇒ “D” 年款车门控制单元	⇒ 11.100 正常	继续执行步骤 → 8.
S10004、S20004、S10006 或 S20006	⇒ 需要 11.500 (应该会从 2012 年 12 月 14 日起开始提供)。	等到所需的检测软件可用时： 继续执行步骤 → 10.



信息

借助 PIWIS 检测仪**检测软件版本 11.100**，只能对 **D 年款车门控制单元**的相关参数进行重新编码。

- **D 年款车门控制单元**被单独分配给 **DSN S00002**。
- 只有当 **PIWIS 检测仪检测软件版本 11.500** 可用时（应该会从 2012 年 12 月 14 日起开始提供），才能对 **C 年款车门控制单元**（DSN S10004/S20004；S10006/S20006）的**相关参数进行重新编码**。

⇒ 如果接到投诉，还将此问题告知客户。

- 在 ⇒“Codings/adaptations”（编码/自适应）菜单中选择 **“Automatic coding”**（自动编码），然后按 **F12** 确认所做的选择。

- 编码将自动执行。

将出现一个显示编码过程进度的进度条。

编码完成后，PIWIS 检测仪上将显示信息“Coding has been completed successfully”（编码已成功完成），“Status”（状态）框中将出现一个勾号。

按 **F12** 结束编码。

- 在 ⇒“**Control unit overview**”（控制单元概述）菜单中，选择“Passenger’s door”（乘客侧车门）控制单元，然后按 **F12** 确认所做的选择。

- 执行其他操作之前，先检查能否使用 PIWIS 检测仪检测软件 11.100 对现有车门控制单元重新编码，并检查相关参数：**

11.1. 在 PIWIS 检测仪显示屏上，读取所选“驾驶员侧车门”控制单元的 DSN 值。

11.2. 将所读取的 DSN 值与表中的值进行对比：

DSN 值：	PIWIS 检测仪 检测软件 版本：	后续操作：

S00002 ⇒ “D” 年款 车门控制 单元	⇒ 11.100 正常	继续执行 步骤 → 12.
S10004、 S20004、 S10006 或 S20006	⇒ 需要 11.500 （应该会 从 2012 年 12 月 14 日起开 始提 供）。	等到所需 的检测软 件可用 时： 结束补救 措施。 继续执行 步骤 → 14.



信息

借助 PIWIS 检测仪检测软件版本 11.100，只能对 D 年款车门控制单元的相关参数进行重新编码。

- D 年款车门控制单元被单独分配给 DSN S00002。
- 只有当 PIWIS 检测仪检测软件版本 11.500 可用时（应该会从 2012 年 12 月 14 日起开始提供），才能对 C 年款车门控制单元（DSN S10004/S20004；S10006/S20006）的相关参数进行重新编码。

⇒ 如果接到投诉，还将此问题告知客户。

12. 在 “Codings/adaptations”（编码/自适应）菜单中，选择 **“Automatic coding”**（自动编码），然后按 **F12** 确认所做的选择。

13. 编码将自动执行。

将出现一个显示编码过程进度的进度条。

编码完成后，PIWIS 检测仪上将显示信息 “Coding has been completed successfully”（编码已成功完成），“Status”（状态）框中将出现一个勾号。

按 **F12** 结束编码。

14. 切换至 ⇒ “Control unit overview”（控制单元概述）菜单。

15. 按 **“End”**（结束）退出诊断程序。

16. 关闭 PIWIS 检测仪。

17. 关闭点火装置。

18. 从车辆上断开 PIWIS 检测仪。

19. 将充电器从车辆上断开。

结束补救措施。

工作时间

工作时间

57732600: 对车门控制单元编码。; 人工时间 **36 ZE**

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

31/12 ZH 5708


5

2012-5-11

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

运输车辆时车钥匙丢失 (31/12)

工具

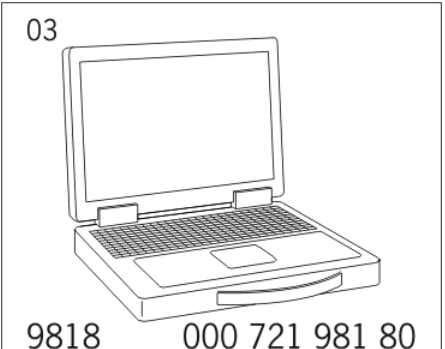名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

年款:

起始时间 2010

车型:

911 Carrera – 所有车型 (991)

Boxster/Cayman – 所有车型 (981)

Panamera – 所有车型 (970)

Cayenne – 所有车型 (92A)

关注事项:

车钥匙（以下亦简称为“遥控器”）

情况:

运输车辆时车钥匙丢失:

运输车辆时（向经销商交车之前）车钥匙丢失的说明和步骤。

所需操作:

如果在交车过程中发现车钥匙丢失，则务必按照以下所述的步骤进行处理:

- 对于整个车锁套件，都必须予以更换。
- 对于丢失的车钥匙，不得（按照防盗措施）用单把新车钥匙（遥控器）予以更换。



信息

新的车锁套件/遥控器（手持式发射器）的订购流程一旦启用，便无须再为符合安全规定而对旧的车锁套件/遥控器执行其他设定流程。

如果不满足此要求，则新的车锁套件/遥控器会被锁定，并且无法再进行设定。 **这种情况下，此项工作不能按保修开具发票。**

必须使用提供的遥控器（手持式发射器）对新的车锁套件进行设定。

⇒ 设定过程赋予车辆**新的“身份”**。

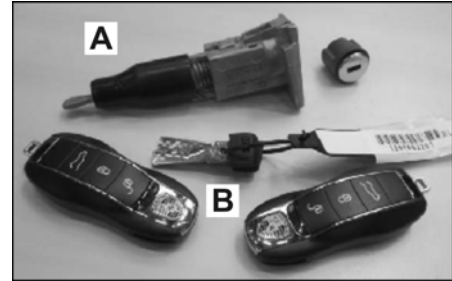


图 1

车锁套件包含：

- 锁止机构（带机械部件）， → 图 1 -A- 和
- 两个遥控器（包括紧急车匙）， → 图 1 -B-。

如果需要替换车锁套件，则会为车辆特制一套新的车锁套件，随后必须对该套件进行自适应或设定，以使其适合车辆。

工具：

PIWIS 检测仪 II 9818

工作时间：

57172000: 拆卸和安装门锁; 人工时间 **258 ZE**

68111900: 拆卸和安装手套箱锁; 人工时间 **22 ZE**

96625500: 更换遥控器; 人工时间 **39 ZE**

包括 设定遥控器。

参考资料：

→ 571719 拆卸和安装门锁

→ 681119 拆卸和安装手套箱锁

有关更多信息，另请参见→ 570800 关于车锁套件/遥控器/紧急车匙的配件要求 (98/11)

92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAW1, 92AAY1, 92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 970150, 970160, 970170, 970171, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970740, 970741, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341, 991130, 991131, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991450, 991451, 991510, 991511, 991520, 991521, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991650, 991651, 991810, 991811, 991830

年款 起始时间 2010

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99