

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 720149 消除噪音症状 - 对前排座椅进行返工（侧垫摩擦中控台/SY0711）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
侧靠垫、尺寸 x		长度	150 mm		



信息

这些针对症状的修理说明取代日期为 2011 年 6 月 16 日的说明。

变更/增补（与之前的说明相比）：

- 这些说明适用于所有前排座椅（以前仅适用于运动型桶型座椅）。

概述信息

症状

侧垫与中控台接触会导致发出叽嘎噪音。

原因和补救措施

原因

侧垫接触到中控台，可能因相对运动而导致发出叽嘎噪音。

补救措施

如遇投诉，请在接触中控台的侧垫表面上涂覆一层抗磨涂层材料（Berucoat AK978，零件号 999.917.822.40）。

工具和材料

工具和材料

999.917.822.40 → 抗磨涂层材料 (Berucoat AK978)

- 遮蔽胶带
- 干净的无绒布

对前排座椅进行返工

对前排座椅进行返工

1. 拆下前排座椅，请参见《车间手册》→ 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分。
对于运动型桶型座椅（识别号 XSA/XSB - XSE/XSF - XSS/XSR），请参见《车间手册》→ 720119 拆卸和安装桶型座椅 - “拆卸”部分。

2. 将干净的无绒布用清水润湿，然后清洁受影响的侧垫区域。
3. 仅适用于运动型桶型座椅：
用遮蔽胶带（-项目 1-）遮盖侧垫，仅露出工作区（-阴影区域-）、x → 长度: 150 mm。

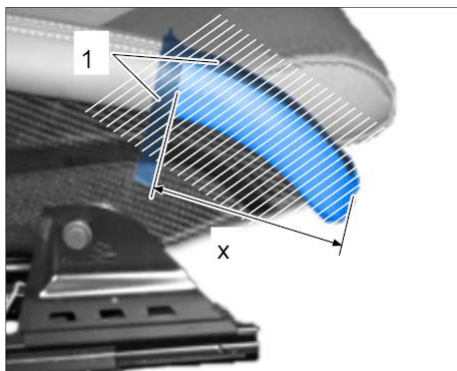


图 1



信息

不得在接缝上涂覆抗磨涂层。

- 用遮蔽胶带遮盖工作区内的接缝。
4. 摇动装有抗磨涂层材料 (Berucoat AK978) 的瓶子至少 30 秒。
 5. 用海绵（位于瓶子顶部）在侧垫的接触面（对于运动型桶型座椅，请参见 -阴影区域-）。
 6. 使抗磨涂层干燥至少 10 分钟。
 7. 小心地撕下遮蔽胶带，然后清除残留的所有粘合胶。
 8. 安装前排座椅，请参见《车间手册》→ 720119 拆卸和安装前排座椅 - “安装”部分。
对于运动型桶型座椅，请参见《车间手册》→ 720119 拆卸和安装桶型座椅 - “安装”部分。

工作时间

工作时间

72012000: 拆卸和安装前排座椅; 人工时间 **102 ZE**
(所有类型的座椅都无法折叠, 桶型座椅除外)

72012010: 拆卸和安装前排座椅; 人工时间 **111 ZE**
(桶型座椅无法折叠)

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991610, 991611, 991620, 991621

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,

C99