

C: 不支持显示 HTML 内容和附件。

A: 这不是故障。

16.6 电子邮件显示不完整。

C1: 电子邮件传输受最高 5,000 个字节的大小限制。

A1: 这不是故障。

C2: 手机中的电子邮件传输限制处于启用状态。

A2: 检查手机中的电子邮件设置。

17 - AHA 应用程序

图例： C = 原因/A = 措施

17.1 AHA 应用程序无法启动。

C1: iPhone 未通过 USB 连接到 PCM。

A1: 将 iPhone 通过 USB 连接到 PCM。

C2: iPhone 已通过 USB 连接到 PCM，但 iPhone 遭阻止。

A2: 必须取消阻止 iPhone，才能从 PCM 中启动 AHA 应用程序。
否则，取消阻止 iPhone 并重新连接 USB 连接器，或者直接在 iPhone 上启动 AHA 应用程序。

17.2 尽管手机已连接到 PCM，但 AHA 应用程序无法启动。

C: 用于 Android 手机的 AUX BT 功能未连接。

A: 用于 Android 的 AHA 应用程序只能随同 AUX BT 功能一起启动（在设置中启用 AUX BT 并将手机作为 MP3 播放器连接）。

17.3 尽管手机已连接到 PCM 且 AHA 应用程序处于启用状态，但是无法检测到该应用程序。

C1: 用于 Android 的 AHA 应用程序无应答。

A1: 在手机上主动退出 AHA 应用程序（“Settings”（设置）⇒“Apps”（应用程序）
⇒“AHA radio”（AHA 收音机）⇒“Force stop”（强制停止），然后重新启动。

C2: Android 版本与 AHA 应用程序不兼容。

A2: 更新 Android 版本以匹配手机（至少使用 4.0 版本）

- 17.4 尽管手机已连接到 **PCM**，但 **AHA** 应用程序无法启动。
-
- C1:** 如果 Apple 设备 (iPod/iPhone) 已连接到 USB 接口，则无法使用 AUX BT 功能。
- A1:** 将 Apple 设备与 USB 接口断开连接，然后与手机建立 AUX BT 连接。
-
- C2:** 并非在所有 Android 设备上都能实现应用程序的初始启动。
- A2:** 必须手动启动一次应用程序。
-
- 17.5 天气显示中所用的语言不正确。
-
- C:** 天气显示中所用的语言取决于手机上的语言设置。
- A:** 这不是故障。
-
- 17.6 天气详情中的降雨概率显示不正确。
-
- C:** 服务器在下午不再传输降雨概率信息。
- A:** 这不是故障。
-
- 17.7 在网络数据连接状况不佳的情况下，在 **Google** 本地搜索中进行的搜索未得到任何结果。
-
- C:** 搜索失败：
- 在选定区域中没有任何结果。
 - 搜索字词在 **Google** 数据库中不存在。
 - 搜索目标不包含在 **PCM** 数据库中。
- A:** 这不是故障。
-
- 17.8 在网络数据连接状况不佳的情况下，在 **Google** 本地搜索中进行的搜索未得到任何结果。
-
- C:** 如果在 20 秒后没有应答（超时），将显示空的命中列表。
- A:** 这不是故障。
-
- 17.9 无法与 **AHA** 服务器建立连接。
-
- C:** 在线服务需要能够访问互联网的手机。
- A:** 这不是故障。
-
- 17.10 在通话期间，无法实现天气显示/**Google** 本地搜索。
-
- C:** 在通话过程中，GSM/GPRS/EDGE 网络中的数据连接被阻止。

A: 这不是故障。

17.11 无线电台不可用。

C: 某些无线电台要求用户登录才能接收内容。

A: 这不是故障。

17.12 信息 “Establishing connection to the AHA server”（正在与 AHA 服务器建立连接）。

C: 启动应用程序后，将通过互联网从 AHA 后端下载所有数据和设置。
该过程可能需要几分钟时间，具体视网络连接情况而定。

A: 这不是故障。

17.13 信息 “Please check AHA app on your device”（请检查您设备上的 AHA 应用程序）。

C: 在异常情况（AHA 应用程序故障、手机的内存不足，等等）中，必须重新启动手机中的 AHA 应用程序。

A: 退出手机上的 AHA 应用程序，或断开 iPhone 上的 USB 连接并重新连接。

17.14 信息 “This station is no longer available”（此电台不再可用）

C: 当无线电台的在线服务中断时，AHA 应用程序不会自动将其从收藏夹列表中清除。

A: 这不是故障。

17.15 信息 “Unfortunately, this station is no longer available in this region”（很遗憾，此电台在本地区已不再可用）。

C: 电台内容在当前地区中不可用。

A: 这不是故障。

17.16 信息 “No network connection”（无网络连接）。

C: 未与互联网建立连接。

A: 这不是故障。
请检查电话和网络连接，并在必要时重新启动手机。

17.17 尽管数据连接是有效的，但是不存在音频传输。

C1: 来自网络提供商的数据连接受限制。

A1:	这不是故障。
C2:	数据传输速率过低（即使数据连接状况良好，AHA 应用程序在某些情况下的数据传输速率也可能不够快）。
A2:	这不是故障。
C3:	手机上所选的播放模式不正确。
A3:	按下音量控制按钮两次（“Mute”（静音）/“Unmute”（取消静音））。
C4:	车辆在国外，未禁用手机上的漫游功能。
A4:	这不是故障。

17.18 音频流的质量变动很大。

C:	音频流的质量取决于具体的电台。
A:	这不是故障。

17.19 在 AHA 工作期间，音频播放被中断。

C:	如果在手机上启用睡眠模式，蓝牙音频流功能将受影响。
A:	这不是故障。

记录

新增主题概述（相关印刷品中标记“**新增**”的部分）。

2010 年 5 月	第一版
2010 年 10 月	1.9 • 1.10 • 2.6 (U3/M3) • 2.23 • 2.24 • 2.25 • 11.7
2011 年 3 月	1.10 (M)
2011 年 11 月	1.10 (A) • 1.3 (C2/A2) • 2.14 • 2.27 • 2.28 • 3.3 • 3.6 • 7.6 • 7.14 • 10.3 (A) • 15.2
2012 年 5 月	1.10 (A) • 3.7 • 10.4
2013 年 6 月	1.10 (A) • 1.11 • 2.1 • 2.2 • 2.3 • 2.4 • 2.5 • 2.35 • 2.36 • 2.37 • 2.38 • 3.8 • 3.9 • 7.11 • 10.4 • 12.12 • 第 16 节 • 第 17 节
2014 年 5 月	1.10 (A) • 6.2 (C4/A4 已省略)

92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAZ1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430,

970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970740, 970741,
970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131,
981140, 981141, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981810, 981811,
991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411,
991420, 991421, 991430, 991431, 991450, 991451, 991510, 991511, 991520, 991521, 991610, 991611,
991620, 991621, 991630, 991631, 991650, 991651, 991810, 991811, 477012

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99

技术信息

Service

52/09 ZH 9110

9

2009-11-5

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

带有导航功能的 PCM 3.x: 新的地图数据记录 (52/09)

年款:

起始时间 2009

车型:

Boxster/Boxster S
Cayman/Cayman S

装备:

带有导航功能的保时捷通讯管理系统 3.x (PCM 3.x)

识别号 672 (导航)

识别号 610 ... 617 (DVD 导航)

关注事项:

- 因车辆生产中的数据发生变化, 为导航提供了新的地图数据记录。
- 使用地图数据记录的操作步骤。

情况:

- 因投诉或配件要求, 更换 PCM 设备。
- 更新到新的地图数据版本。

下面的信息针对“带有导航功能的 PCM 3.0”, 其中包含有关如何使用导航 DVD 处理上述情况的说明。

从本质上说, 我们的零件服务部门所提供的导航 DVD 仅准许**保时捷中心使用** (车间 DVD)。地图数据记录只能通过 **PIWIS 检测仪** 安装在 PCM 上。

对于“情况:”下面提及的各种情况, 我们建议您**最初**只为所在区域 (如“欧洲”) 的每个数据记录版本订购并储备一张 DVD。对于边境区域, 也要订购其他区域的 DVD (如“欧洲”和“俄罗斯”)。有关相应的零件号, 请参见 ⇒ PET。

新数据记录:

一般情况下, 更换新的导航地图数据记录 (在**车辆生产**中实施) 的周期为每年一次, 但我们无法**一直保证**变更日期 (版本) 与车型年的起始日期相吻合。因此, 可能会出现一份地图数据记录跨越两个车型年的情况 (如 09 车型年全年和 A (10) 车型年年初), 而且在极少情况下, 一份地图数据记录甚至可能跨越三个车型年 (如 X 车型年年末 - Y 车型年全年 - Z 车型年年初)。

另请参见 ⇒“版本”部分。

如果客户要求您安装最新地图数据记录: ⇒ 请参见“更新”部分。

导航分配:

车辆 (= 区域) 的相关导航数据记录在车辆生产时已经安装在 PCM 系统内。关于数据记录的车辆和年款分配信息输入并存储在车辆基本数据中, 受启用代码保护。

导航启用代码:

... 可通过使用 **PIWIS 检测仪** 和 **PIWIS 信息系统** 显示出来。只有输入有效的启用代码, 才能为导航系统激活数据记录。

PIWIS 检测仪: ⇒“PCM 3.0”⇒“Coding”（编码）⇒“Enabling code”（启用代码）。

PIWIS 信息系统: 仅限使用必需的访问权限: ⇒“Job Management”（作业管理）⇒ 输入 “Vehicle Ident. No.”（车辆识别号）⇒“Vehicle code information”（车辆代码信息）⇒ 显示选定代码 “PCM enabling code for navigation maps (as at vehicle delivery)”（导航地图的 PCM 启用代码 ...（车辆交付时提供））。

导航软件:

存储在 PCM 中的导航数据记录中有一个 **11 位的软件编号**，可通过使用 **PIWIS 检测仪**和 **PIWIS 信息系统**显示出来。从该软件编号中能够看出最新数据记录的情况。它**不是零件号**，不能用于配件的订购。

PIWIS 检测仪: ⇒“PCM 3.0”⇒“Navigation”（导航）⇒“Identification”（识别）。

PIWIS 信息系统: 仅限使用必需的访问权限: ⇒“Job Management”（作业管理）⇒ 输入 “Vehicle Ident. No.”（车辆识别号）⇒“Vehicle information”（车辆信息）⇒“Electrics/Electronics information”（电气/电子设备信息）部分 ⇒“PCM software version, maps (as at vehicle delivery)”（PCM 软件版本、地图（车辆交付时提供））。

DVD 零件号:

这个 **11 位的软件编号**可用于确定相应的 **DVD 零件号**和识别号（= 区域），方法是使用 ⇒ **PET**（“名称”列）。

DVD 硬件:

导航 DVD 的正面印有以下**数据**及其他信息（示例）:

名称:	PCM 3.0 导航数据库欧洲
版本:	06.2008 ¹
零件号:	997.642.271.50 ²

¹ ... 或 08.2009: ⇒ 在此信息创建时有效。

² ... = 版本 06.2008

版本:

发行版 08.2009（08 = 月份，2009 = 年份）在此信息创建时有效。第一个版本为 06.2008。

车辆生产中的变更日期**大致**可以从版本号推断出来。此日期通常比版本号中指定的日期晚 1 到 3 个月。

PCM 更换:

因**遇到投诉或需要配件**而更换 PCM 设备时，必须使用相应的导航 DVD 再次安装**适用于车辆的地图数据记录**。可使用**您所拥有的启用代码**来启用数据记录，请参见→ **911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作员控制单元**。

如果您尝试安装更新的导航 DVD（更新）或其他区域的导航 DVD，则只有使用**新的启用代码**才能完成上述操作。请参见下面的 ⇒“更新”部分。

更新:

可以应客户的要求，将以前的地图数据记录更新到较新的版本，或者安装其他区域的数据记录。这两项操作都可以通过使用**新的启用代码**来完成，**费用由客户承担**，并可从“**Tequipment**”（精装配件）中进行操作，请参见 → **911000 PCM3.0 - 导航更新**。

参考资料 - 987 + 987C:

→ **911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作员控制单元**

→ **911000 PCM3.0 - 导航更新**

9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAG1, 9PAAG7, 9PAAH1, 9PAAH7, 9PAAI1, 9PAAJ1, 9PAAK1, 9PAAL1, 9PAAL7, 9PAAM1, 9PAAN1, 9PAAP1, 9PAAR1, 9PAAR7, 9PAAS1, 9PAAT1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741,

987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321,
991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621, 997110, 997111, 997120, 997121,
997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351,
997360, 997361, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461,
997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611,
997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681,
997720, 997721, 997810, 997811, 997840, 997841, 997850, 997851, 997860, 997861

年款 起始时间 2009

C00, C02, C05, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C45, C46, C98, C99

技术信息

Service

40/13 ZH 9162

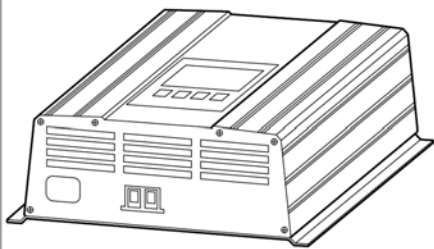
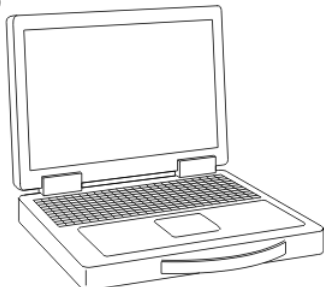
9

2014-3-25

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

仅适用于在生产工厂 **Osnabrück** 中制造的车辆： 在启用转向柱开关（方向盘电子元件）控制单元中的功能时发生故障 **(40/13)**

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 HFL 65	车间设备	WE 1353		
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

年款:

2013



信息

此《技术信息》替换日期为 2013 年 8 月 16 日的《技术信息》。更改/增补（与以前的技术信息相比）：

- 零件标识符和部件名称更正/增补 - 之前为“94500 – 转向柱开关控制单元”，现为“91620 – 方向盘电子装置控制单元”。

车型:

Boxster (981)/Boxster S (981)

Cayman (981)/Cayman S (981)

关注事项:

转向柱开关控制单元（也称为综合转向柱模块）/方向盘电子元件

情况：

仅适用于在生产工厂 Osnabrück (VIN 名称 “K”) 中制造的车辆：
启用以下某项功能时，在编码过程中可能会发生故障

- 巡航控制、
- 行车电脑、
- 多功能方向盘或
- 加热式方向盘

在转向柱开关（方向盘电子元件）控制单元中进行编码时可能会发生故障。

所需操作：

在受影响的车辆上启用或编码“巡航控制”等功能之前，必须对转向柱开关（方向盘电子元件）控制单元重新编程。

受影响的车辆：

仅适用于带有生产工厂 Osnabrück 所对应的 VIN 的车辆：

相关 VIN 示例（第 11 位字符为字母 “K”）： WP0 XXX XX X D K X XXXXX

工具：

PIWIS 检测仪 II 9818，所装检测软件版本为 **12.600**（或更高版本）

蓄电池充电器 HFL 65 WE 1353（额定电流为 40 A）

步骤：

注意

因欠压而导致故障记忆中出现故障条目且控制单元编程被中止。

- 如果在诊断或控制单元编程过程中电流消耗增加，则会导致电压下降，这将产生一个或多个故障条目，并将导致编码过程异常终止。

→ 开始作业之前，请将额定电流至少为 40 A 的适当蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

注意

如果 WLAN 连接不稳定，则控制单元编程将被中止。

- WLAN 连接不稳定可能会中断 PIWIS 检测仪 II 与车辆通讯模块 (VCI) 之间的通讯。因此，控制单元编程可能会被中止。

→ 控制单元编程期间，请务必通过 USB 电缆将 PIWIS 检测仪 II 与车辆通讯模块 (VCI) 相连。

注意

如果未识别到车钥匙，则控制单元编程将被中止

- 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，如果未识别到车钥匙，则编程将无法启动或被中断。

→ 使用原装车钥匙开启点火装置。为此，必要时用原装车钥匙替换点火锁中的控制面板。

1 准备工作：

1.1 将额定电流至少为 40 A 的蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

- 1.2 使用**原装车钥匙**开启点火装置。对于配备“保时捷免钥匙进入系统”的车辆，必要时请使用原装车钥匙代替点火锁中的控制面板执行此操作。
- 1.3 **PIWIS 检测仪 II 9818**（安装有 **12.600** 或更高版本的检测软件）必须通过 **USB 电缆**与车辆通讯模块 (VCI) 相连。然后，将通讯模块与车辆相连，并开启 **PIWIS 检测仪**。

2 对方向盘电子元件控制单元重新编程：



信息

此处介绍的步骤基于 **PIWIS 检测仪 II 软件版本 12.600**。

PIWIS 检测仪操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以这些操作说明为准。
例如，可能会与更高的软件版本产生不一致的情况。

- 2.1 在 **PIWIS 检测仪**的开始界面上，调用 ⇒**“Diagnostics”（诊断）**菜单，然后选择相关车型。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。

- 2.2 在控制单元选择屏幕（⇒**“Overview”（概述）**菜单）中，按 **F7** 调用 ⇒**“Additional menu”（附加菜单）**。

- 2.3 出现询问 **“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?**）时，按 **F12** 创建 VAL 或按 **F11** 取消创建 VAL。

- 2.4 当显示车辆活动已存储到 **PIWIS 信息系统**中的通知信息时，按 **F12** 进行确认。

- 2.5 选择 ⇒**“Campaign”（活动）**功能，并按 **F12** 确认选择。

然后，系统会提示您输入活动编号。

- 2.6 要输入活动编号，请单击相关文本框，光标会开始闪烁。

- 2.7 输入编程代码 **T1Q8Q**，然后按 **Enter** 予以确认。

文本框变为蓝色。

按 **F12** 启动引导编程顺序。

按 **F12** 阅读信息并按照提示进行操作。

- 2.8 成功完成编程/编码后，按 **F11** 返回到概图。

3 后续工作：

- 3.1 **重新设定转向锁设置：**

设定过程是使用 **PIWIS 检测仪 II** 在助力转向控制单元的 **“Actual values/input signals”（实际值/输入信号）**菜单中进行监控的。

3.1.1 设定转向锁设置：

⇒ 在车辆静止且发动机处于怠速运转状态下时，
将方向盘向右转到底，然后向左转到底，并在短时间内将其保持在完全锁止位置。

3.1.2 如果无法设定转向锁设置，请在以下条件下重复设定过程：

- 首先校准转向角传感器。 → **456005 对转向角传感器进行初始化和校准。此操作也会清除限位。**
- 然后重新设定转向锁设置。 在进行此操作时检查以下各项： 如果达到设定过程的第二阶段（消息显示在 PIWIS 检测仪 II 上），请关闭点火装置约 20 秒。 然后再次开启点火装置。 现在将重新设定转向锁设置并显示以下消息： **设定过程的状态，左以及设定过程的状态，右 = 缓慢行驶时设定，设定完成。**

3.2 读取并清除故障记忆。

3.3 从车辆上断开 PIWIS 检测仪。

3.4 关闭并断开蓄电池充电器。

3.5 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，再次用控制面板替换点火锁中的原装车钥匙。

工作时间：

916225650: 对方向盘电子元件控制单元编程（启用过程中发生故障）；人工时间 **36 ZE**

开具发票：

按人工操作作为所需的工作开具发票：

- **91622565:** 对方向盘电子元件控制单元编程（启用过程中发生故障）

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定 **“91620”**作为故障位置 (**FES5**) 并指定 **“9735”**作为损坏类别 (**SA4**)。

参考资料：

→ **489025 助力转向机： 设定转向锁设置**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991610, 991611, 991620, 991621

年款 2013

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

89/13 ZH 9175

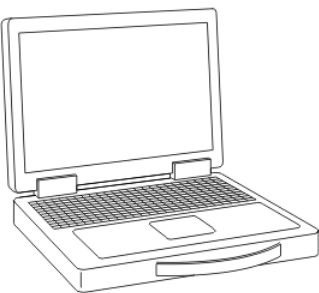
9

2013-12-19

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

在未经授权的情况下更换停车辅助系统传感器 (89/13)

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

年款:

起始时间 2005

车型:

所有 911 Carrera 车型 (991/997)

所有 Cayenne 车型 (92A)

所有 Panamera 车型 (970)

所有 Boxster/Cayman 车型 (981/987)

装备:

倒车辅助

关注事项:

停车辅助系统传感器

情况:

在未经授权的情况下更换停车辅助系统传感器。

经过后续检测，大多数因客户投诉而送至保修零件检测中心的传感器实际上所有功能均正常。



信息

⇒ 系统明确可靠地检测到传感器存在故障。

停车辅助系统控制单元的故障记忆中存有故障代码。

操作原理:



信息

工作原理 ⇒ 物理原理:

⇒“停车辅助系统”在超声波范围内工作。

传感器会同时用作发射器和接收器。

启用后，传感器会发送超声波信号，信号经过障碍物反射后会由传感器再次接收。

术语**超声波**是指频率高于人类听觉范围的声波。

超声波**无法被人察觉**或听到。

⇒ 车辆周围直接发出的噪音可能会影响甚至破坏该系统，但人耳却不一定会听到此类噪音。

噪音示例（包括超声波范围内的噪音）和**环境条件**:

- 卡车上的气动制动系统、
- 建筑工地上的汽锤和
- 车辆附近的一般啸叫和哨声噪音。
- 因车辆或管道盖排气等因素而产生的不同的空气层（暖空气/冷空气）、
- 脏污严重的传感器或
- 结冰的传感器

也可能会损坏该系统。

⇒ 对车辆进行的结构性改造，如:

- 喷漆不当的传感器（例如，喷漆过厚）、
- 牌照架可移动的牌照、
- 弯折或未固定牢靠的牌照（尤其是前牌照）或
- 由独立零配件商店（未经保时捷许可）提供的附加零配件（如扰流板等）

可能会损坏该系统。

⇒ 即使出现下列情况，系统仍可以正常工作:

- 检测到植物或
- 路缘边石。

步骤:

使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 检查“停车辅助系统”和传感器的功能:

⇒ 首先选择“停车辅助系统”控制单元

⇒ 然后在“**Actual values**”（实际值）菜单中突出显示待检查的传感器

⇒ 然后检查显示的实际值（到障碍物的距离）是否合理。

92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440,

970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970740, 970741, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991450, 991451, 991510, 991511, 991520, 991521, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991650, 991651, 991810, 991811, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997840, 997841

年款 起始时间 2005

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99