

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 927819 拆卸和安装大灯清洗系统的泵

工具

名称	类型	编号	描述	
通用拆卸工具	商用工具	Nr.21		


准备工作

准备工作

1. 拆下挡风玻璃洗涤液储液罐。 → 926019 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统储液罐 - “拆卸” 部分

部件信息

部件信息

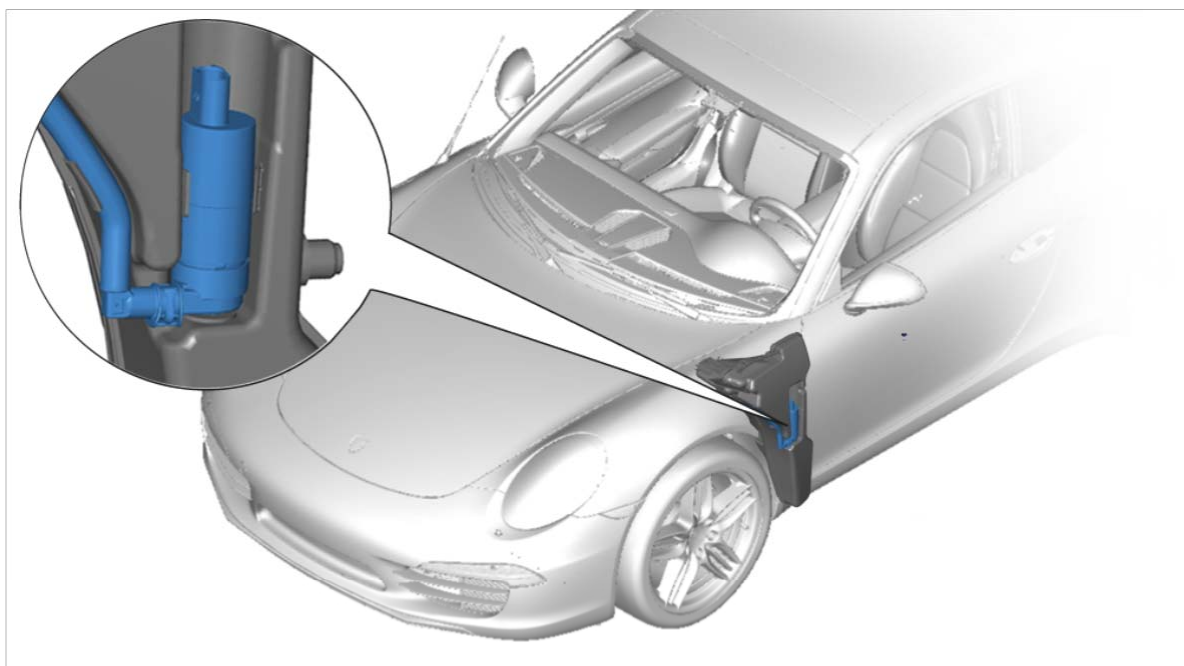

大灯清洗系统泵的安装位置（以 991 为例）

拆卸大灯清洗系统的泵


拆卸大灯清洗系统的泵



信息


- 如果用热风枪加热密封软管，可以更方便地将其拔出！

1. 从大灯清洗系统泵上拔下水管 -Pfeil A- 。

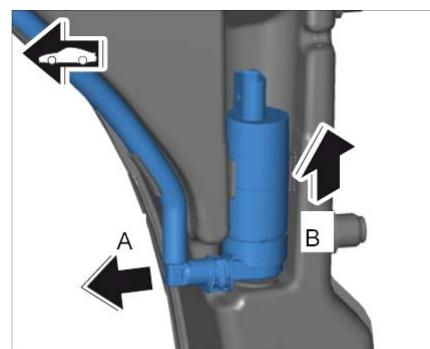

拆卸前照灯清洗器泵

2. 将大灯清洗系统泵从储液罐中向上拉出 **-Pfeil B-**。
3. 使用 **通用拆卸工具 Nr.21** 将橡胶密封件从储液罐中撬出 **-Pfeil A-**，然后将其拆下 **-Pfeil B-**。

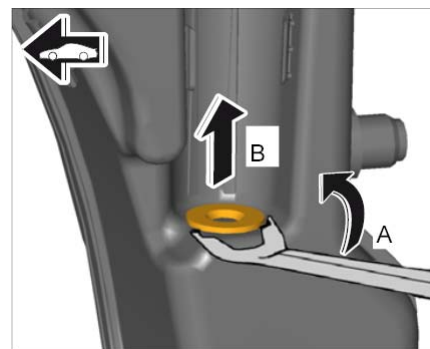


撬出橡胶密封件

安装大灯清洗系统的泵


安装大灯清洗系统的泵

1. 在密封面上涂抹合适的橡胶润滑剂（轮胎安装膏） **-Pfeil A-**，然后将橡胶密封件压入储液罐 **-Pfeil B-**，直到其牢固接合。

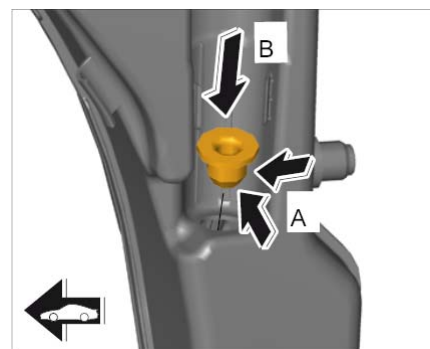

安装橡胶密封件

2. 在密封面上涂抹合适的橡胶润滑剂（轮胎安装膏） **-Pfeil A-**，然后将挡风玻璃清洗系统泵压入橡胶密封件 **-Pfeil B-**，直到压不动为止。

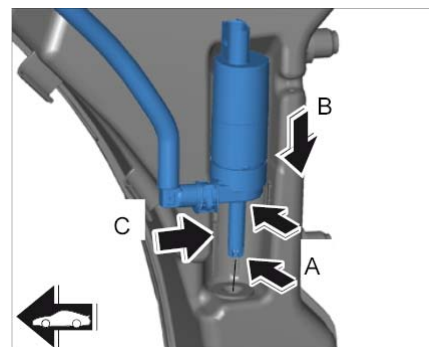

安装风挡清洗器系统的泵

3. 将水管连接到挡风玻璃清洗系统泵处的接头上 -Pfeil C- 。

后续工作

后续工作

1. 安装挡风玻璃洗涤液储液罐。 → 926019 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统储液罐 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

62/12 ZH 9415


9

2012-8-6

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

前照灯玻璃损坏 (62/12)

工具

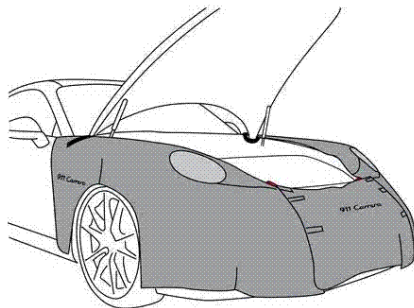名称	类型	编号	描述	
Panamera 的防护罩	车间设备	WE 1365		PORSCHE siehe Handbuch Werkstattausrüstung Voir le Manuel Equipement d'atelier Refer to the Workshop Equipment manual Vease Manual de Equipamiento de Taller Vedere il Manuale dell'attrezzatura d'officina ワークショップ・イクイップメント・マニュアルを参照
Cayenne 的防护罩	车间设备	WE 1417		✖ WE1417.gif
991	车间设备	WE 1470		

年款:

起始时间 2005

车型:

911 Carrera - 所有车型

Boxster - 所有车型

Cayenne - 所有车型

Panamera - 所有车型

关注事项:

大灯

情况:

前照灯玻璃损坏。

注意

盖住打开的大灯

- 大灯处有变热和擦损的危险

→ 请不要盖住大灯，例如使用翼子板保护装置或薄膜。

→ 关闭点火开关。

如果防护罩放置于车辆的翼子板区域，请务必遵循以下几点：

⇒ 主大灯开关通常必须设置为 **o** - “大灯关闭”。

当该开关设置为“**AUTO**”（自动）时，行车灯会根据环境亮度自动打开。

这意味着大灯可能会自动亮起，并且可能会因防护罩下方积聚的热气受损（例如在大灯区域使用不带纱网分隔层的防护罩时）。

⇒ 关闭点火开关。

尤其是对于带氙气照明系统（识别号 I601）的车辆：

⇒ 在大灯区域使用带一体式纱网材料的防护罩（→ 图 1）。



图 1

工具:

991 WE 1470 (VAS 6757) 的车辆防护罩，还可用于 **Boxster** (981) 和 **9x7** 车辆，

Cayenne 的防护罩 **WE 1417** ⇒ 只能使用“**Datex**”制造商生产的防护罩，

Panamera 的防护罩 **WE 1365** ⇒ 只能使用“**Datex**”制造商生产的防护罩。

92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181,

987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997830, 997840, 997841, 997850, 997851, 997860, 997861, 997870, 997880, 997881

年款 起始时间 2005

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99


技术信息	Service	9
	39/12 ZH 9436	

2012-5-11

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

因接到“制动灯一直亮”（故障代码 4340）的投诉需调节制动灯开关 (39/12)

工具

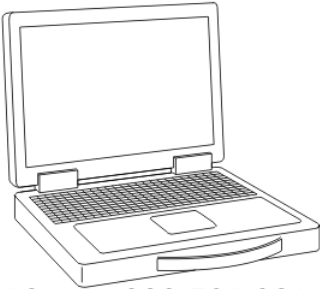名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

年款:

起始时间 2010

车型:

Panamera/Panamera S/Panamera Turbo

911 Carrera (991)/911 Carrera S (991)

Boxster (981)/Boxster S (981)

关注事项:

制动灯开关

情况:

在接到抱怨“制动灯一直点亮”的投诉或 PSM 控制单元中存在故障代码 4340 时，可能需要更换功能完好的部件。

所需操作:

如果接到以下投诉或显示以下警告信息（这两类情况可能单独出现，也可能同时出现）：

- 制动灯一直点亮、
- 组合仪表中显示警告信息 “PSM failure”（PSM 故障）、
- 组合仪表中显示警告信息 “Start/stop operation deactivated”（起动/停止操作已禁用）或
- PSM 控制单元中输入了故障代码 4340
- 仅限 911 Carrera/Boxster (9x1) 车辆： DME 控制单元中输入了故障代码 P0571

⇒ ... 在执行其他任何操作（例如在踏板轴承座或制动灯开关支架上执行操作）之前：

- 必须检查制动灯开关的调整值、
- 必须将实际值如实地记录到相关的 PIWIS 工单 (PQIS) 中、

- 然后，在必要时根据相应的规格进行设置，请参见→ 943619 拆卸和安装制动灯开关的“调节”部分⇒ 另请记录在相关的 PIWIS 工单 (PQIS) 中设置的标称值。

零件号:

970.606.451.00 → 传感器 （制动踏板）

工具:

PIWIS 检测仪 II 9818

参考资料:

→ 943619 拆卸和安装制动灯开关

970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321

年款 起始时间 2010

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99