

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 201055 消除车身外部症状 - 更换燃油箱（在给汽车加油时提前关闭/SY1712）

概述信息

症状

在给车辆加油时，加油枪在加满燃油箱之前保持关闭状态。

原因、推出日期和补救措施

原因

如果油箱加油口中的内管扭曲，则止回阀可能被堵塞，从而阻止对燃油箱加油。

推出日期

对于自 2012 年 6 月 1 日起（通过燃油箱加油口旁边的绿色 X 予以标示）生产的所有车辆，不存在内管扭曲的问题。

补救措施

检查油箱加油口中的内管位置，必要时更换燃油箱。

工具和材料

工具和材料

零件号

名称

991.201.021.00

→ 燃油箱（识别号 098）

991.201.022.00

→ 燃油箱（识别号 099）



信息

另请检查将要安装的替换燃油箱，确保内管放置在油箱加油口中的正确位置。

更换燃油箱

准备工作

1. 排放燃油，→ 200317 排放和加注燃油

检查油箱加油口中的内管位置



信息

拆卸燃油油位传感器之前，用涂改笔标记安装位置。

制造商认可的燃油箱在油箱加油口旁边标有绿色 X 标记， → 燃油箱上的标记。
带有该标记的燃油箱不存在内管扭曲的问题。




燃油箱上的标记


对于不带该标记的燃油箱，拆下凸缘，执行目视检查：

1. 拆下燃油油位传感器。 → 201519 拆卸和安装燃油油位传感器 - “拆卸”部分
2. 对打开的燃油箱执行目视检查：

凸起的长方形轮廓 -1-（位于燃油箱内部的内管 -A- 上）正对定位销 -2-（位于燃油箱外部的加油口 -B- 上）的中心（ -绿线- ）。

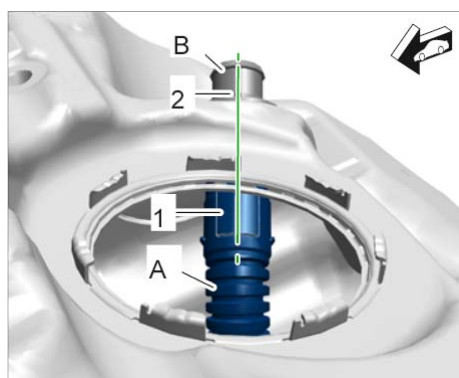

目视检查 - 内管正确居中对齐

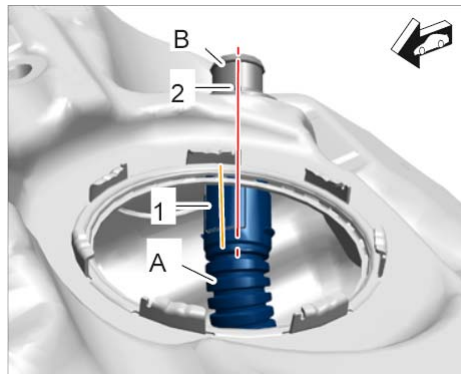

目视检查 - 内管未正确居中对齐

3. 内管是否放置在相对于加油口的正确位置？

如果**放置正确**（→ 目视检查 - 内管正确居中对齐）：⇒ 问题是由于其他故障引起的。

如果**放置不正确**（→ 目视检查 - 内管未正确居中对齐）：⇒ 更换燃油箱。



信息

为避免损坏止回阀，**请勿试图将扭曲的内管转回到正确的位置。**

更换燃油箱

→ 201019 拆卸和安装燃油箱

后续工作

1. 加注燃油，→ 200317 排放和加注燃油

开具发票

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票：

- **20100105: 检查燃油箱**（⇒ 检查燃油箱）

或者：

- **20105500: 更换燃油箱**（⇒ 检查和更换燃油箱）

981320, 981321, 981330, 981331

年款 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99