

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 644049 对前车窗返工（涂覆）

一般警告说明

疏水车窗的警告注释

注意

污物

- 视野受损且造成眩目

→ 只能对侧窗涂抹涂层。

→ 尤其是绝不能在挡风玻璃上涂抹涂层。

准备工作

检查车窗玻璃



信息

- 疏水涂层非常耐用。 如果疏水特性降低，不需要采取任何特殊措施即可以对车窗涂抹新的涂层。
- 通过检查车窗上的水滴来检查是否需要涂抹新的涂层。


使用带喷雾器的喷水壶喷水，并通过水滴形状检查疏水层。

- 疏水涂层上水滴大小 - 正常



疏水涂层上水滴大小 - 正常

- 水滴形成 - 涂层磨损。

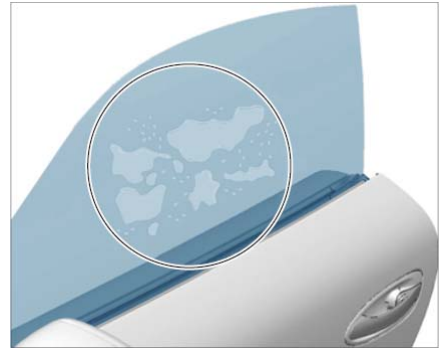

疏水涂层上水滴大小 - 磨损

准备用于处理的组分



信息

混合后的疏水涂层剂必须在 24 小时之内使用！

1. 将组分 2 瓶中的所有内容物倒入组分 1 瓶中。
2. 重新将瓶盖紧，并立即摇动至少三分钟。

清洁车窗表面



信息

车窗必须在抛光后立即涂抹上光蜡。

1. 用市售玻璃清洁剂清洁车窗。
2. 使用上光蜡前充分摇匀。
3. 用水打湿抛光布，涂抹上光蜡并抛光几分钟。
4. 让上光蜡膜干燥，然后彻底将其除去。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99