

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 692449 消除噪音症状 - 对前排安全带锁扣进行返工（安全带扣摩擦座椅侧垫/SY1913）

概述信息

症状

锁止前排安全带锁扣时，安全带扣与座椅罩的缝线相摩擦，导致发出叽嘎噪音。

原因、推出日期和补救措施

原因

不同的材料搭配会导致发出叽嘎噪音。

推出日期

自 2013 年 8 月 30 日起，在车辆生产过程中会安装粘贴有毛毡的全新安全带扣。

补救措施

在安全带扣上的指定位置粘贴毛毡。

工具和材料

工具和材料

971.857.758 → 毛毡（需要两块）

（⇒ 正确的零件号长度仅包含 9 个字符）。

对安全带扣进行返工

对安全带扣进行返工

将一块毛毡粘贴在安全带扣铭文的下方，包裹住安全带扣两侧边缘的四周。



信息

毛毡应着重覆盖下边缘的整个表面（-箭头-）。

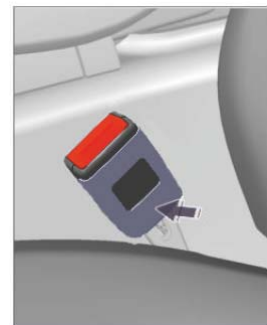


图 1

开具发票

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票：

- **692449: 对前排安全带锁扣进行返工**

使用 PQIS 开具发票并进行相关记录时，请指定 **“69240 – 前排安全带锁扣”** 作为故障位置 **(FES5)**，并指定 **“2017 – 摩擦，叽嘎噪音”** 作为故障类别 **(SA4)**。

970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970740, 970741, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991450, 991451, 991510, 991511, 991520, 991521, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991650, 991651, 991810, 991811, 991830

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99