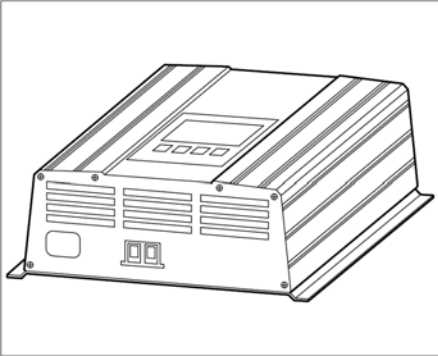
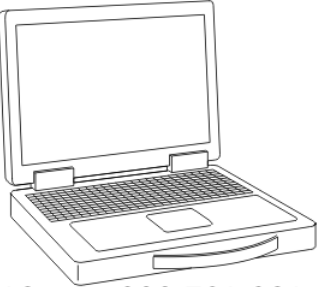


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 902525 消除车身外部的症状 - 对组合仪表控制单元重新编程 （使用遥控器无法将软篷完全打开/SY0413）

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 HFL 65	车间设备	WE 1353		
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

概述信息

症状

使用遥控器无法将软篷完全打开；打开过程会中断。

原因、引入日期和补救措施

原因

使用遥控器无法将软篷完全打开，这是因为对前端电子装置控制单元的编码不正确。

推出日期

自 **2013 年 1 月 1 日**起制造的所有车辆，其前端电子设备控制单元均不存在编码错误的问题。

补救措施

对组合仪表控制单元进行重新编程（例如前端电子设备控制单元，也会在组合仪表控制单元的自动编程程序中进行重新编码）。



信息

在对组合仪表进行重新编码时，由客户在组合仪表中配置的**个性化设置**可能会**丢失**，并被重置为适用于该车辆的**国家/地区型号**的**默认值**。

因此，在完成组合仪表的重新编码后，请告知您的客户，他们必须重新设置之前在组合仪表中所配置的个人设置，并向他们提供设置相关选项所需的一切帮助和支持。

例如，这将影响“Vehicle”（车辆）菜单中的下列设置：

- 停车操作过程中降低乘客侧的车外后视镜
- 锁止设置
- 灯光和视野设置
- 单位（千米/英里、摄氏度/华氏度...）
- 语言

请在执行完编程后告知客户这一情况。

工具和材料

工具和材料

蓄电池充电器 **HFL 65 WE 1353**（额定电流为 **40 A**）
PIWIS 检测仪 II 9818（安装有软件版本 **11.900** 或更高版本）

对控制单元重新编程

准备工作

注意

因欠压而导致故障记忆中出现故障条目且控制单元编程被中止。

- 如果在诊断或控制单元编程过程中电流消耗增加，则会导致电压下降，这将产生一个或多个故障条目，并将导致编码过程异常终止。

→ 开始作业之前，请将额定电流至少为 **40 A** 的适当蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

注意

如果 **WLAN** 连接不稳定，则控制单元编程将被中止。

- **WLAN** 连接不稳定可能会中断 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 之间的通讯。因此，控制单元编程可能会被中止。

→ 控制单元编程期间，请务必通过 **USB** 电缆将 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 相连。

注意

如果未识别到车钥匙，则控制单元编程将被中止

- 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，如果未识别到车钥匙，则编程将无法启动或被中断。

→ 使用原装车钥匙开启点火装置。为此，必要时用原装车钥匙替换点火锁中的控制面板。

1. 将额定电流至少为 **40 A** 的蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。
2. 使用**原装车钥匙**开启点火装置。对于配备“保时捷免钥匙进入系统”的车辆，必要时请使用原装车钥匙代替点火锁中的控制面板执行此操作。
3. **PIWIS 检测仪 II 9818**（安装有 **11.900** 或更高版本的检测软件）必须通过 **USB 电缆**与车辆通讯模块 (VCI) 相连。然后将通信模块与车辆相连，并开启 **PIWIS 检测仪**。

对组合仪表控制单元重新编程



信息

此处所述的步骤以 **PIWIS 检测仪 II** 的 **11.900** 版软件为准。

PIWIS 检测仪操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以这些操作说明为准。
例如，可能会与版本较高的软件产生不一致的情况。

1. 在 **PIWIS 检测仪**的开始界面上，调用 ⇒“**Diagnostics**”（**诊断**）菜单，然后选择相关车型。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。
2. 在控制单元选择屏幕（⇒“**Overview**”（**概图**）菜单）中，按 **F7** 调用 ⇒“**Additional menu**”（**附加菜单**）。
3. 出现询问“**Create Vehicle Analysis Log (VAL)?**”（创建车辆分析日志 (VAL)?）时，按 **F12** 创建 VAL 或按 **F11** 取消创建 VAL。
4. 在显示分配给车辆的活动已经存储在 **PIWIS 信息系统**中的通知信息时，按 **>>** 予以确认。
5. 选择 ⇒“**Campaign**”（**活动**）功能，并按 **>>** 确认选择。

然后，系统会提示您输入活动编号。
6. 要输入活动编号，请单击相关文本框，光标会开始闪烁。
7. 输入编程代码 **W9S7A**，然后按 **Enter** 予以确认。

文本框变为蓝色。
按 **>>** 启动引导编程程序。

按 **>>** 阅读信息并按照提示进行操作。



信息

在编程程序引导期间，阅读并按照 **PIWIS 检测仪**上的信息和说明进行操作。请勿中断编程和编码。

编程和编码分几个步骤执行：

- 首先，对**组合仪表控制单元**进行**重新编程和编码**。

- 然后，再对**前端电子装置控制单元**、**后端电子装置控制单元**和 **PCM 控制单元**自动进行重新编码。

8. 成功完成编程/编码后，按  返回到概图。

将组合仪表控制单元重置为出厂设置

1. 在 **“control unit selection”（控制单元选择）** 屏幕（⇒**“Overview”（概图）** 菜单）中，选择 **“Instrument cluster”（组合仪表）** 控制单元，然后按  确认选择。
2. 在找到后端电子装置控制单元且其显示在概图中之后，选择 ⇒**“Codings/adaptations”（编码/自适应）** 菜单。

在菜单栏中选择 ⇒**“Codings/adaptations”（编码/自适应）** 菜单。

3. 选择 ⇒**“Restore factory settings/codes”（恢复出厂设置/代码）**，然后按  启动流程。
4. 成功恢复出厂设置后，按  继续。
5. 选择 ⇒**“Overview”（概图）** 菜单，然后按  返回至控制单元选择屏幕。

后续工作

1. 读取并清除故障记忆。
2. 从车辆上断开 PIWIS 检测仪。
3. 关闭并断开蓄电池充电器。
4. 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，再次用控制面板替换点火锁中的原装车钥匙。

开具发票

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票：

- **90252510: 对组合仪表控制单元重新编程**

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定 **” 94490“作为故障位置 (FES5)**并指定 **” 9739“作为损坏类别 (SA4)**。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Schnell Info

80/13 ZH 9025

9

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

组合仪表： 控制单元编程和编码期间间歇性故障

年款:

起始时间 2012 截止时间 2014

车型系列:

Boxster/Cayman (981)
911 Carrera (991)

关注事项:

组合仪表

情况:

控制单元编程和编码期间间歇性故障

情况:

在 PDK 控制单元自动编程期间，由于某些车辆引入了 12.900 版 PIWIS 检测仪（范围等限定为 WD09 和 WD44 车间活动），出于兼容性考虑，除车辆上的 DME 控制单元以外，还将使用新的数据记录对**组合仪表**进行编程。

由于诊断数据存在错误，组合仪表编程期间可能间歇性中断。此外，在某些情况下，组合仪表不能成功编码。

我们将在将来的课程中告诉您如何解决此问题。与此同时，如果这些故障产生，则必须执行如下所述的补救措施。

如果这些故障产生，不需要更换组合仪表。

所需操作:

补救措施:

- 如果**编程中断**，请继续执行以下操作：

- 1 关闭并重新启动 PIWIS 检测仪上的诊断应用程序。
- 2 在控制单元选择屏幕（“Overview”（概图）菜单）中选择组合仪表，然后按 **F12** 确认选择。
- 3 找到组合仪表后，检查其是否检测为 “unprogrammed”（未编程）。

未编程的控制单元由 “Status”（状态）列中的符号 “control unit with lightning symbol”（带照明符号的控制单元）表示
→ 未编程的控制单元。



未编程的控制单元

- 组合仪表未检测为“unprogrammed”（未编程）⇒，继续步骤 4。
- 组合仪表检测为“unprogrammed”（未编程）⇒，继续步骤 8。

- 4 选择“Drive links/checks”（驱动链接/检查）菜单。
- 5 选择“Control unit reset”（控制单元重置）功能，然后按 **F12** 进行确认。
- 6 按 **F8** 执行控制单元重置。
- 7 重置控制单元后，按 **F11** 返回至控制单元选择屏幕（“Overview”（概图）菜单）。
- 8 关闭并重新启动诊断应用程序。
- 9 在控制单元选择屏幕（“Overview”（概图）菜单）中，按 **F7** 调用“Additional menu”（附加菜单）。
- 10 选择“Campaign”（活动）功能，然后通过输入编程代码 **C8K6B** 执行组合仪表编程。

如果执行上述措施后组合仪表仍然不能再编程，请继续执行以下操作：

- 1 关闭 PIWIS 检测仪上的诊断应用程序。
- 2 关闭点火装置。
- 3 将 PIWIS 检测仪的诊断接头从车辆中的诊断插座上断开。
- 4 关闭并断开蓄电池充电器。
- 5 重置蓄电池。为此，请断开并重新连接车辆蓄电池的负极端子。
- 6 连接并打开蓄电池充电器。
- 7 将 PIWIS 检测仪的诊断接头连接到车辆中的诊断插座上。
- 8 打开点火装置。
- 9 重新启动 PIWIS 检测仪上的诊断应用程序。
- 10 在控制单元选择屏幕（“Overview”（概图）菜单）中，按 **F7** 调用“Additional menu”（附加菜单）。
- 11 选择“Campaign”（活动）功能，然后通过输入编程代码 **C8K6B** 执行组合仪表编程。
- 12 控制单元编程成功完成后，执行断开蓄电池后的操作说明→ **2X00IN 断开蓄电池后的操作说明**。

- 如果组合仪表编码不成功，请继续执行以下操作：

- 1 在车辆组合仪表的 “Settings”（设置）>> “Locking”（锁定）菜单中，启用 “Auto memory”（自动记忆）功能。
- 14 选择 “Automatic coding”（自动编码）功能（PIWIS 检测仪 > 组合仪表 >> 自动编码），使用 PIWIS 检测仪重新编码组合仪表。
- 15 在车辆的组合仪表中，再次禁用 “Auto memory”（自动记忆）功能。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991450, 991451, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991650, 991651

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2014

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99