

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

三元催化器支架上的螺钉松动/丢失：更换支架和两个螺钉 (12/17)

年款:

起始时间 2017

车型系列：

Boxster (982)

内容：

气缸盖上的三元催化器支架

情况：

在三元催化器支架上（-项目 A-），螺钉（-项目 B-）可能松动。




信息

baochi123D

如遇投诉，指出三元催化器支架的螺钉松动，则**必须更换三元催化器支架和两个螺钉**。

baochimindcheservice@gmail.com

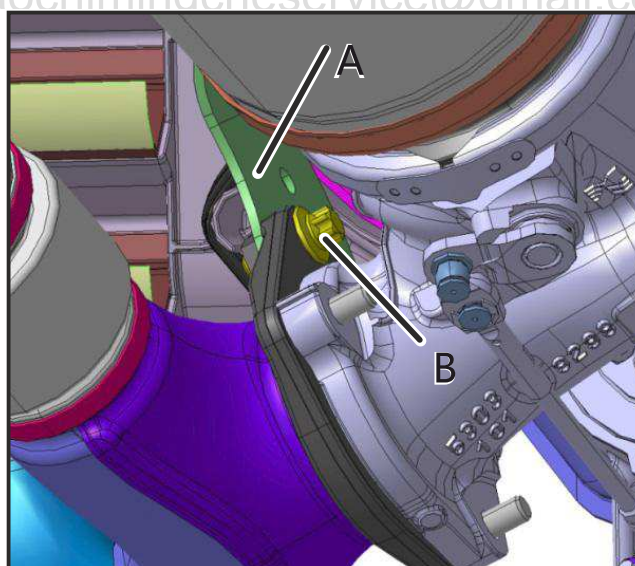

三元催化器保持架

推出日期：

自 2016 年 5 月 19 日起，在生产过程中安装了改进的螺钉和支架。

手順：

- 1 拆卸涡轮增压器，请参见→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器 (VTG) 的“拆卸”部分。
- 2 用新支架更换气缸盖上的支架（零件号：982.251.305.C），并且更换新螺钉（零件号：900.378.131.00），→ **紧固扭矩: 25 Nm (19 ftlb.)**
- 3 安装涡轮增压器，请参见→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器 (VTG) 的“安装”部分。

开具发票：

按人工操作作为相关工作开具发票：

21305505	更换涡轮增压器	- -
----------	---------	--------

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请输入以下代码：

21301	涡轮增压器支座
1817	松动

参考：

→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器 (VTG)

982120, 982121, 982130, 982131, 982320, 982321, 982330, 982331

年款 起始时间 2017
C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99