

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 螺柱焊

工具

名称	类型	编号	描述	
凹痕消除装置	车间设备	WE 1726		 VAS 852 001.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
螺杆突出部	项目 A	长度	2 mm		
螺杆突出部	项目 A	长度	2 mm		


为螺杆焊接做准备



信息

下面的描述仅用作指导。所涉及的步骤和多个应用区域的描述可参见相应设备操作说明。

1. 去除接地卡箍夹固点处的油漆和氧化涂层。
2. 施加尽可能最大的夹紧力，将焊机的接地卡箍 **凹痕消除装置 WE 1726** 固定在铆接点附近。焊接点应位于两个接地卡箍的正中间。

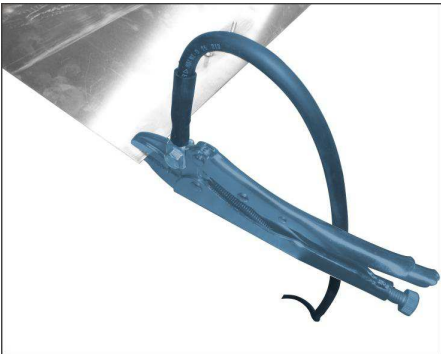

连接接地卡箍


3. 去除焊接点处的漆面和氧化层。
4. 必要时，连接惰性气体，并根据下表中的焊接参数设置最小流量。



信息

根据要进行焊接螺栓的类型，要使用的支撑夹具和所需的废气管也会有所不同。请参见设备自带的操作说明，了解正确配对的详情。

5. 安装焊枪 -1- （带螺杆所需的气焊嘴 -2- ）以及合适的螺杆固定器 -3- 。

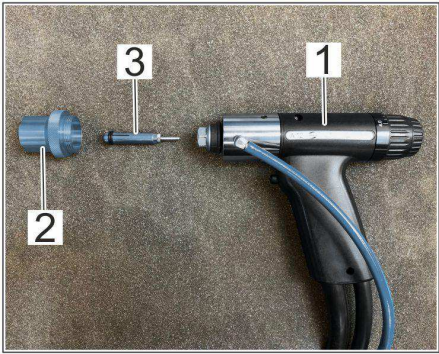

准备焊枪

6. 根据下表，在螺杆焊机上设置焊接参数。

焊接参数

螺栓	焊接时间 [ms]	电流 [安培]	升程 [mm]	气体预流量时间 [ms]	气体参数 [l/min]
钢制螺栓，M5	30	600	1.0	1,000	10
钢制螺栓，M4	18	600	1.0	1,000	
不锈钢螺栓，M6	32	650	1.0	1,000	
不锈钢螺栓，M5	30	600	1.0	1,000	
铝制螺栓，M5/T5	5	950	1.4	1,000	
铝制接地针脚，M8	25	1,000	1.4	2,000	
铝制接地针脚，M10	60	1,000	1.4	2,000	6–8
旋压焊接铆钉	7	950	1.0	1500	


焊接螺杆

警告

电焊


- 存在电击或灼伤风险
 - 穿戴个人防护装备。
 - 断开蓄电池的两个端子。
 - 切勿在湿处焊接，也不得在脚下潮湿的情况下执行焊接操作。
 - 应将高度易燃物品移出工作区。保证工作区通风良好。
 - 用抽取系统抽出烟气。
 - 请阅读焊机安全详细信息。
 - 在使用焊机之前应检查焊机是否完全正常工作。

1. 将焊接螺杆 -1- （头部间隙为 → 长度: 2 mm ）安装到支撑夹具 -2- 中。

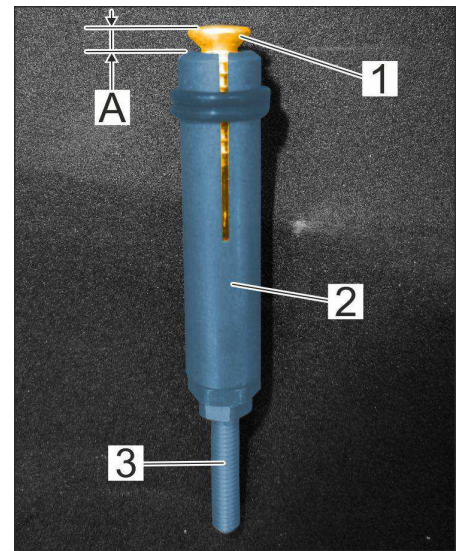

插入焊接螺杆

2. 拧入止动螺钉 -3-，一直拧到焊接螺杆处并固定，以便将焊接螺杆固定到位。

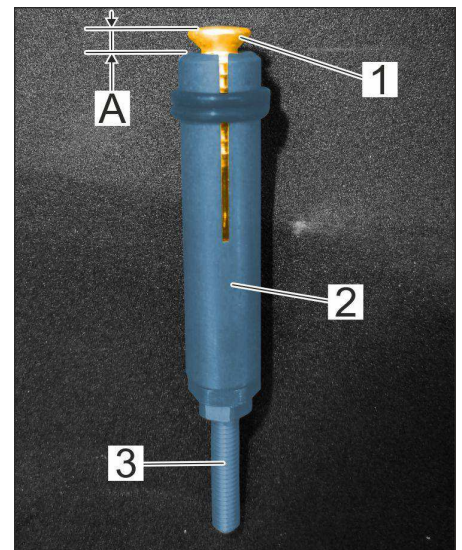


将焊接螺杆固定到位



信息


只有在焊接电流回路闭合后，才能开始焊接过程。为此，焊接元件与工件之间必须有电接触。

3. 将带焊接螺杆的螺杆固定器装入焊枪内。检查螺杆 -1- 相对于气焊嘴 -2- 的突出量是否为 → **长度: 2 mm**。

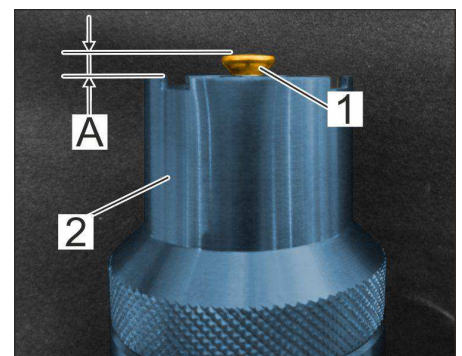

在废气管中支撑焊接螺杆

4. 将焊接螺杆焊接到工件上。

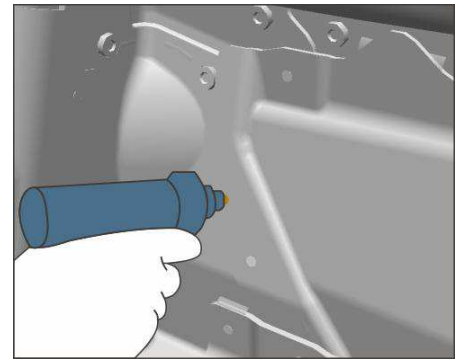

在焊接螺杆上焊接

- 4.1. 检查焊接参数。
- 4.2. 当使用铝制螺杆时，通过打磨去除焊接螺杆上的氧化涂层。
- 4.3. 将焊枪径直定位到工件上，并检查焊枪附件是否均匀且牢固地入位。
- 4.4. 通过按下触发器，开始进行焊接。
- 4.5. 等待至少 2 秒钟，以便熔化的焊池冷却下来并达到稳定状态。



信息

完成焊接后，将焊枪径直从焊接元件上拔下，以避免损坏螺杆固定器和螺杆。

92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 991890, 991891, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992610, 992620, 9YAAA1, 9YAAC1, 9YAAE1, 9YAAK1, 9YAAL1, 9YAAM1, 9YABB1, 9YABD1, 9YABN1, 9YACF1, 9YACH1

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99