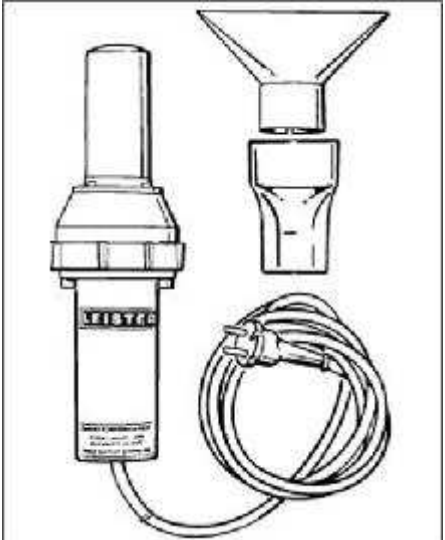
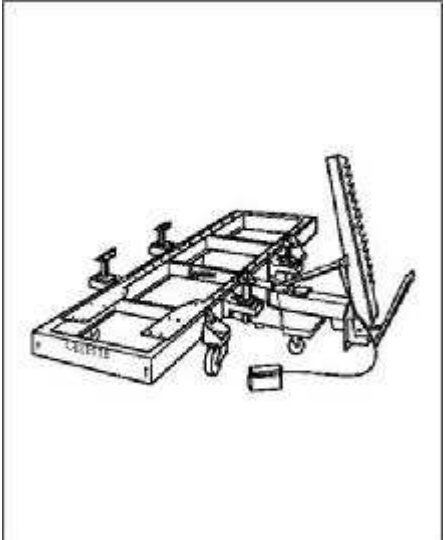
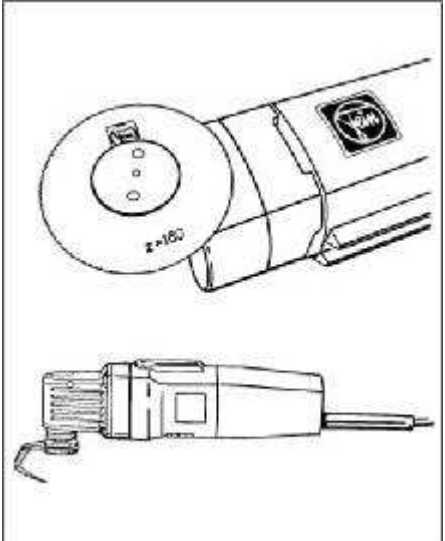
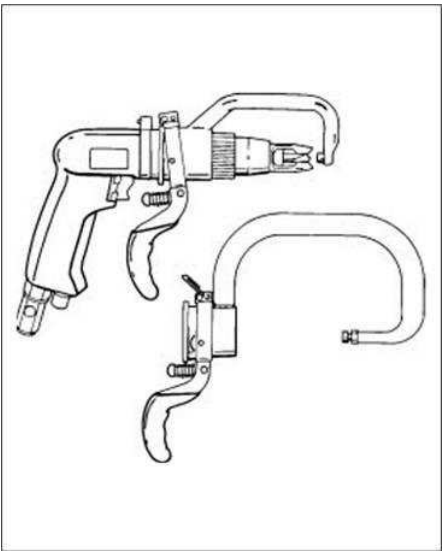
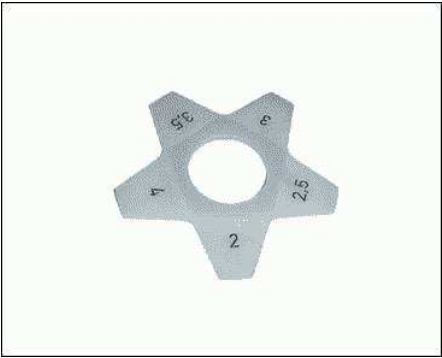





当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 514255 更换 B 柱加强件

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪, Leister-Electron/V.A.G. 1416	车间设备	WE 1119		
Celette 车身矫直系统	车间设备	WE 1121		
专用电动精细切割工具	车间设备	WE 1137		
气动点焊清除器, Vario drill WS 90	车间设备	WE 1139		

				
逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000	车间设备	WE 1312		 VAS 6755.gif
车身锯	车间设备	WE 1508		 VAS 6780.gif
星形规	商用工具	Nr.127-1 Pos.1		
星形规	商用工具	Nr.127-1 Pos.2		

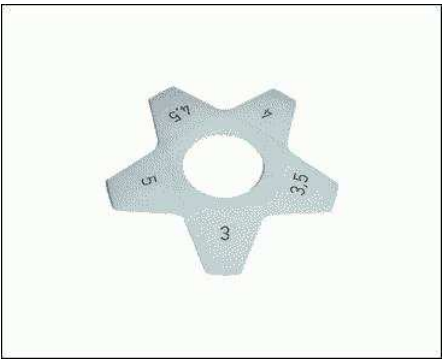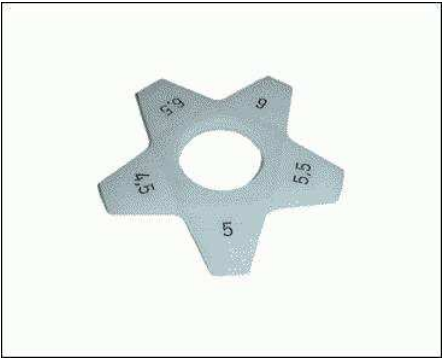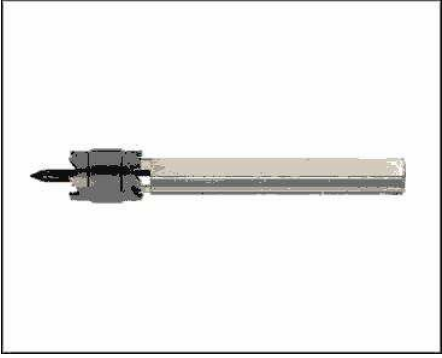				
星形规	商用工具	Nr.127-1 Pos.3		
点焊切割工具	商用工具	Nr.128-2		
点焊钻头	商用工具	Nr.129		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
钻头		直径	6.5 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		

预备工作

准备工作

- 拆下侧围板。 → 535555 *更换侧围板-“拆卸”部分*

Preliminary work

车身维修的准备工作（不使用矫直系统）

1. Anbauteile im Reparaturbereich ausbauen.
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
 - 2.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
3. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息”→ 5X00IN05 关于铝部件修理的信息
4. 露出接合区域。
 - 4.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



小心

不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。

- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
- 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 维修操作期间的防腐措施
- 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 关于铝制部件维修的信息
- 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
- 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
- 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 固定自攻螺钉
- 使用车身结构粘合胶。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 PAH.071.781.00



信息

如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。 在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。

一般警告注释

车身修理安全指南

→ 5X00IN04 安全指南

工具和材料

工具和材料

点焊钻头 Nr.129

点焊切割工具 Nr.128-2

星形规 Nr.127-1 Pos.1

星形规 Nr.127-1 Pos.2

星形规 Nr.127-1 Pos.3

车身锯 WE 1508

热风枪 , Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000 WE 1312

专用电动精细切割工具 WE 1137

气动点焊清除器 , Vario drill WS 90 WE 1139

Celette 车身矫直系统 WE 1121

拆卸 B 柱加强件

拆卸 B 柱加强件




信息

仅在一侧钻出连接点。 不要损坏底板。




B 柱加强件的安装位置

1. 拆下侧梁的连接件。
 - 1.1. 钻出点焊缝。点焊钻头 Nr.129 气动点焊去除器，Vario Drill WS 90 WE 1139

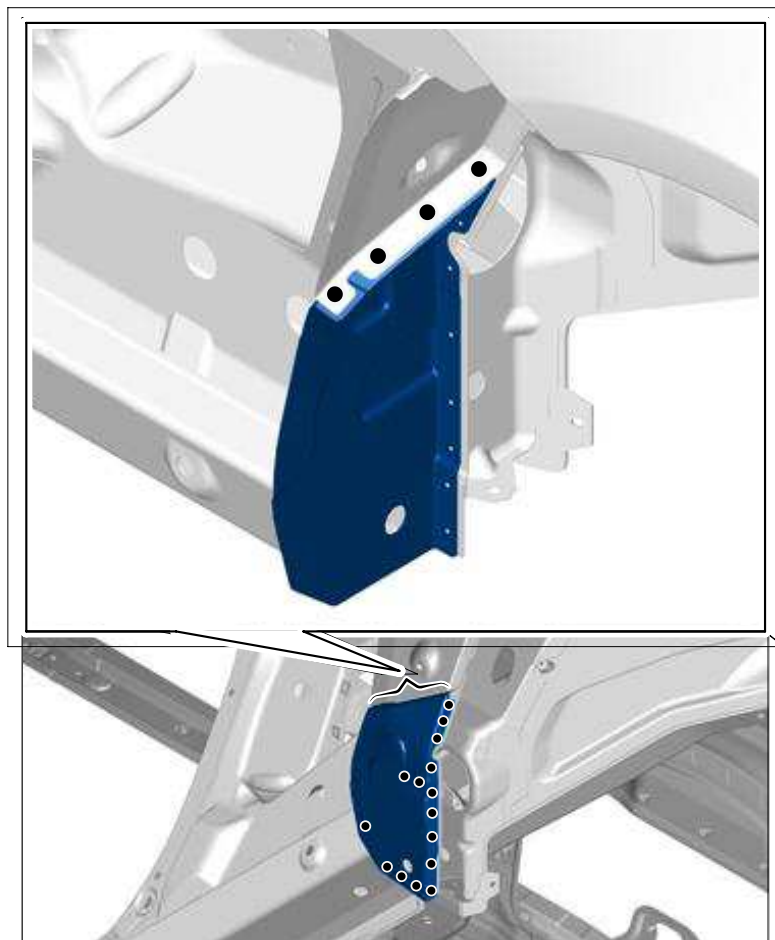

后侧梁连接件

2. 对标记为黄色的粘合区域加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119
- 2.1. 拆下连接件。

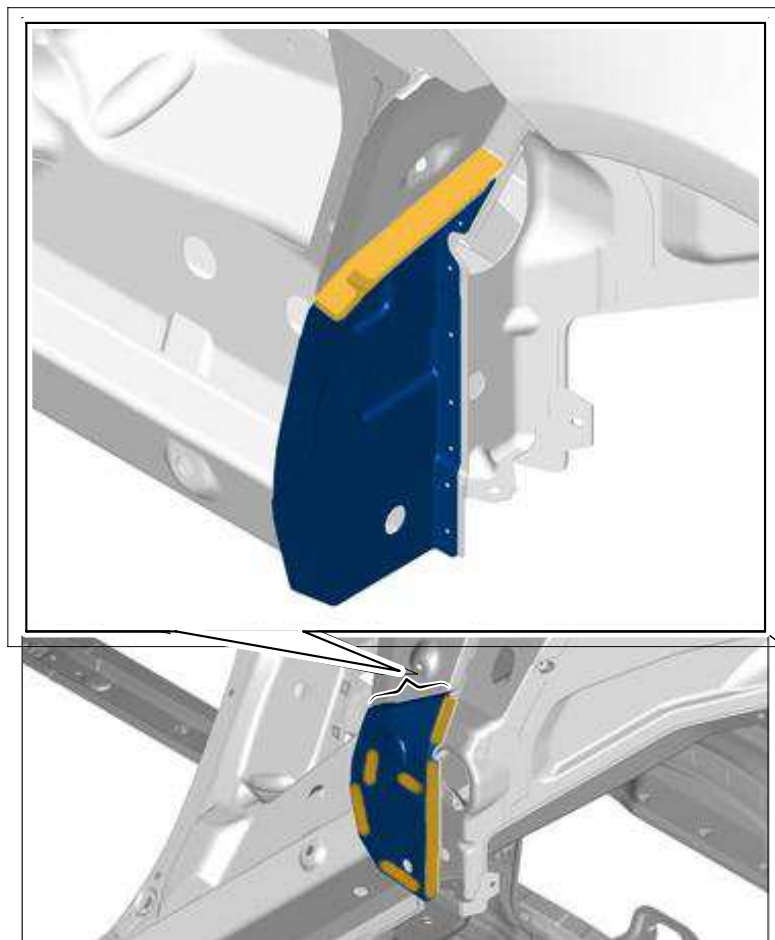


连接件的粘合区域

3. 拆下 B 柱加强件。


3.1. 钻出点焊缝。点焊钻头 Nr.129 气动点焊去除器，Vario Drill WS 90 WE 1139

3.2. 去除区域 -A- 中的焊缝。

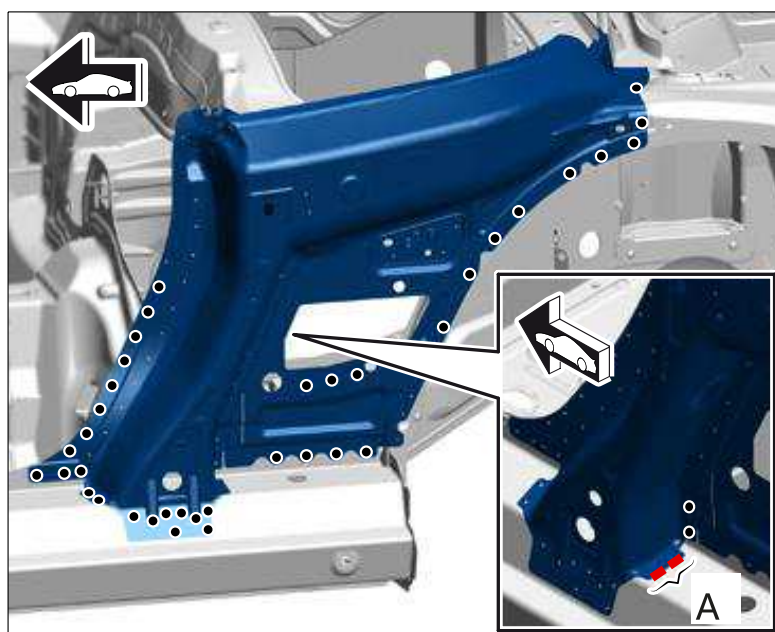

拆卸 B 柱加强件

4. 由内部去除区域 -A- 中的焊缝。

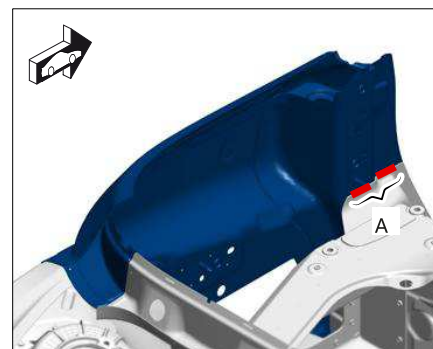

拆卸 B 柱加强件

5. 拆下 B 柱加强件。


准备 B 柱加强件以便进行安装

准备 B 柱加强件以便进行安装

1. 安装 B 柱加强件并将其固定到车身上。检查间隙尺寸。 → 5X00IN 车身间隙尺寸图


定位 B 柱加强件。

- 1.1. 在区域 -A- 中为铆钉钻孔。 → 直径: 6.5 mm

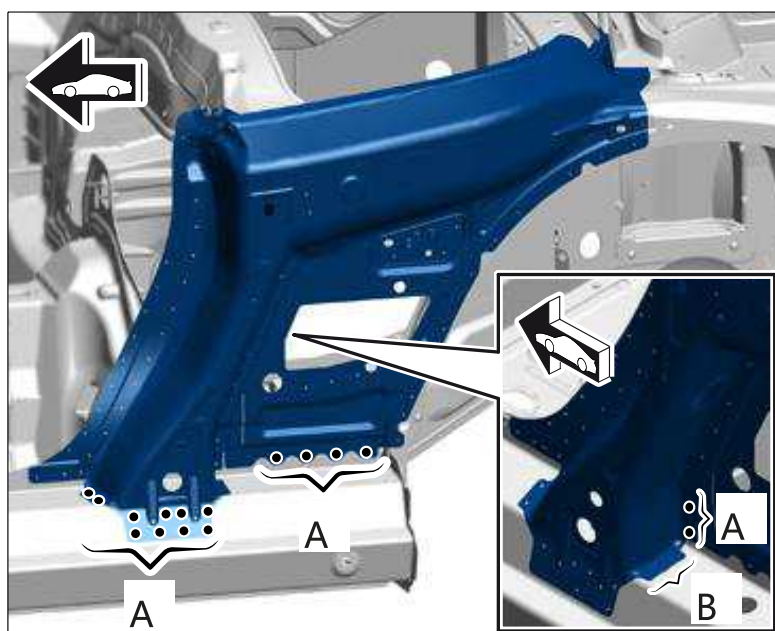

钻孔

2. 准备连接区域以便进行焊接和粘合。

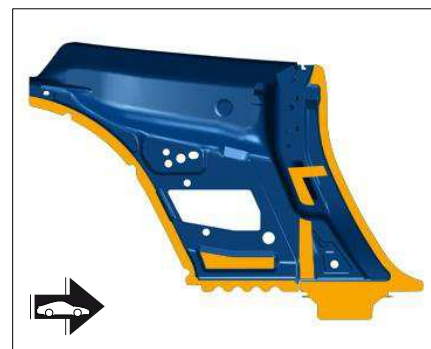

准备 B 柱加强件

准备连接区域以安装 B 柱加强件


准备连接区域以安装 B 柱加强件

1. 矫直车身密封表面和连接区域。
2. 对连接区域去毛刺，然后准备焊接。



信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
 - 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
 - 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。
3. 准备标记区域以便进行焊接和粘合。

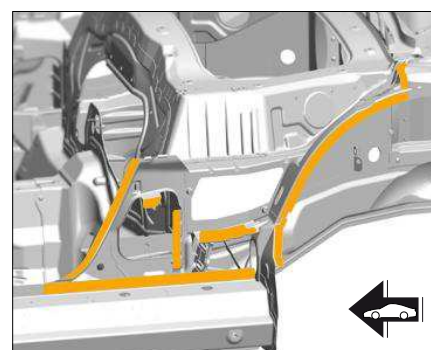

准备 B 柱加强件的连接区域

安装 B 柱加强件


安装 B 柱加强件



信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

1. 涂抹粘合胶。 → **涂抹厚度: 3.0 mm**

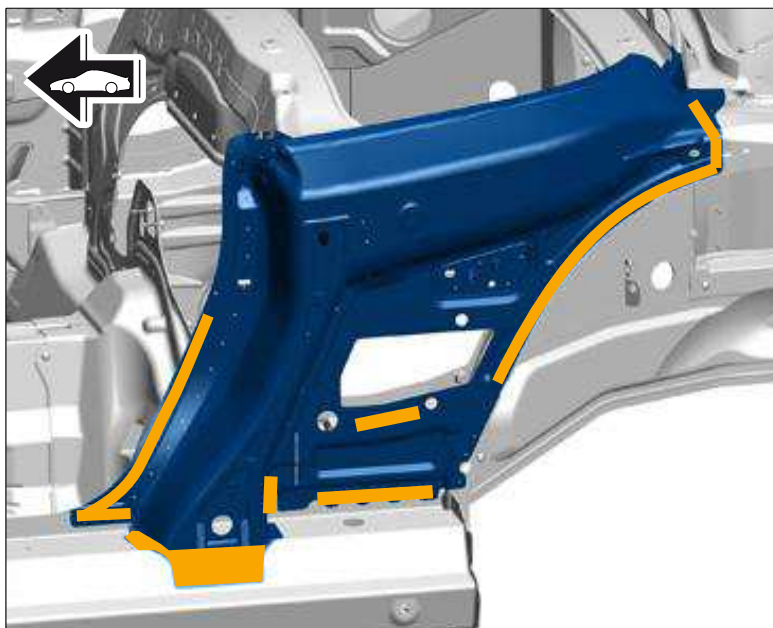


安装 B 柱加强件

2. 安装 B 柱加强件。


2.1. 在区域 **-A-** 中用铆钉固定。→ 空心铆钉 999.190.227.01

2.2. 使用惰性气体对区域 **-B-** 进行全焊。

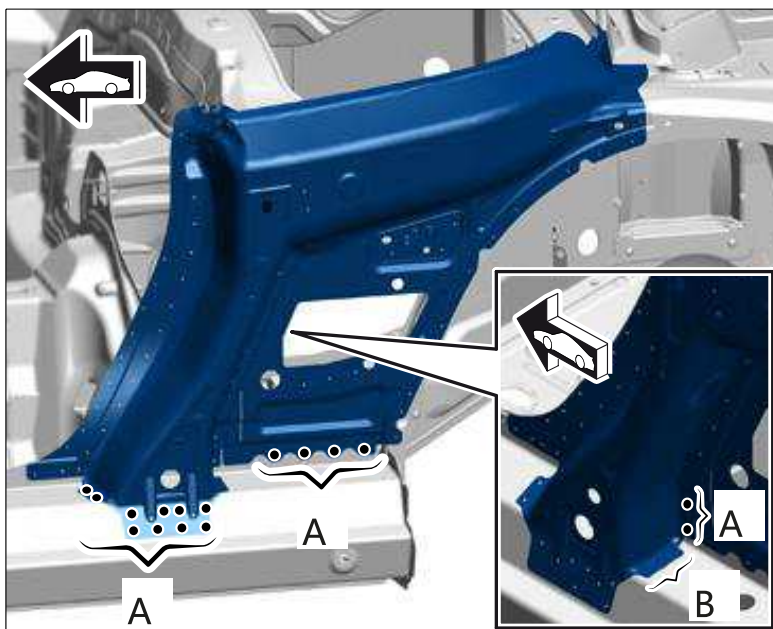

安装 B 柱加强件

3. 使用电阻点焊焊接 B 柱加强件。

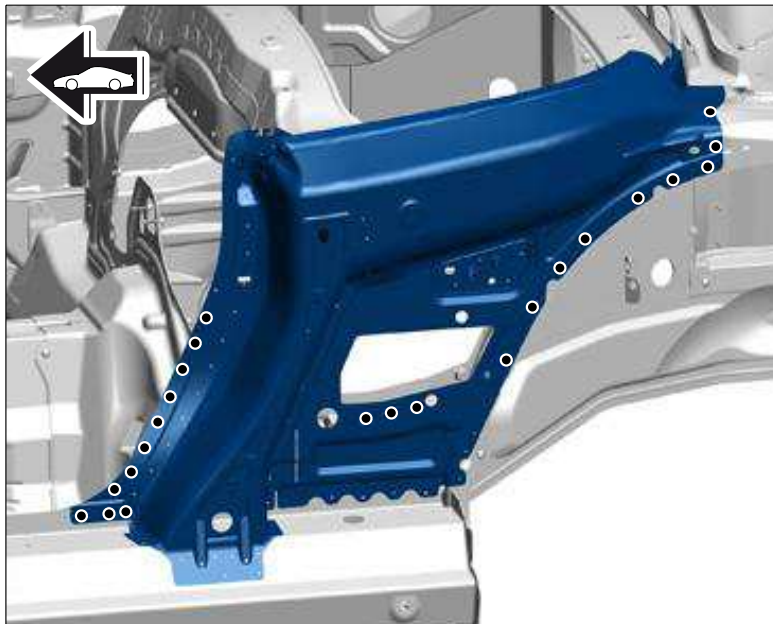

安装 B 柱加强件

4. 粘合后侧梁连接件。




信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。


5. 涂抹粘合胶。 → **涂抹厚度: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 -“信息”部分

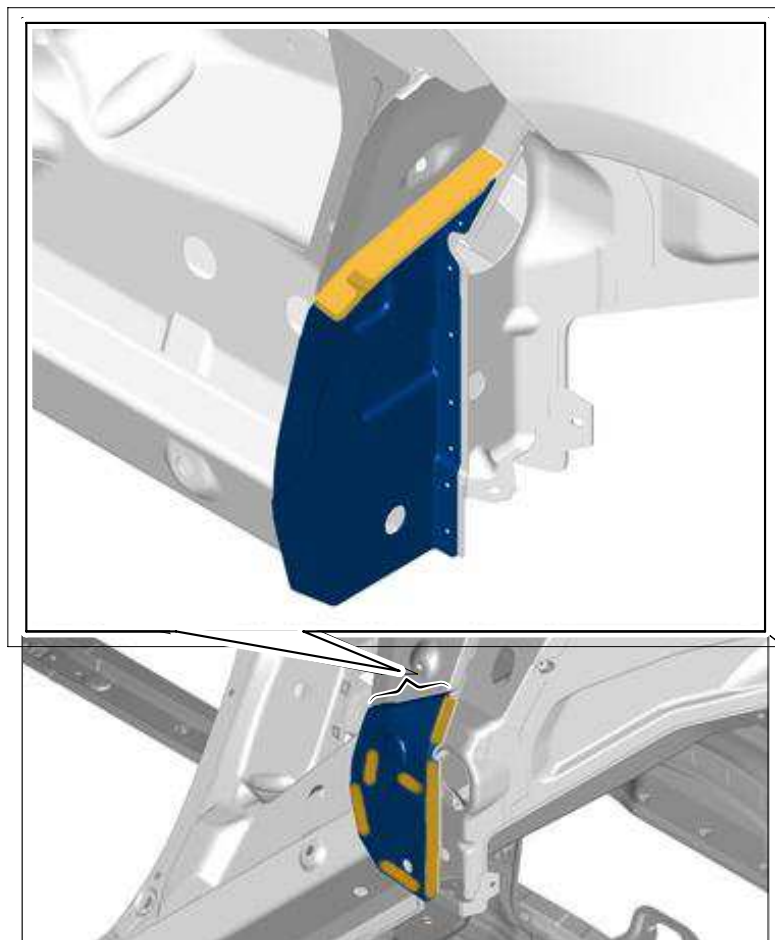

连接件的粘合区域

6. 对后侧梁连接件进行电阻点焊。

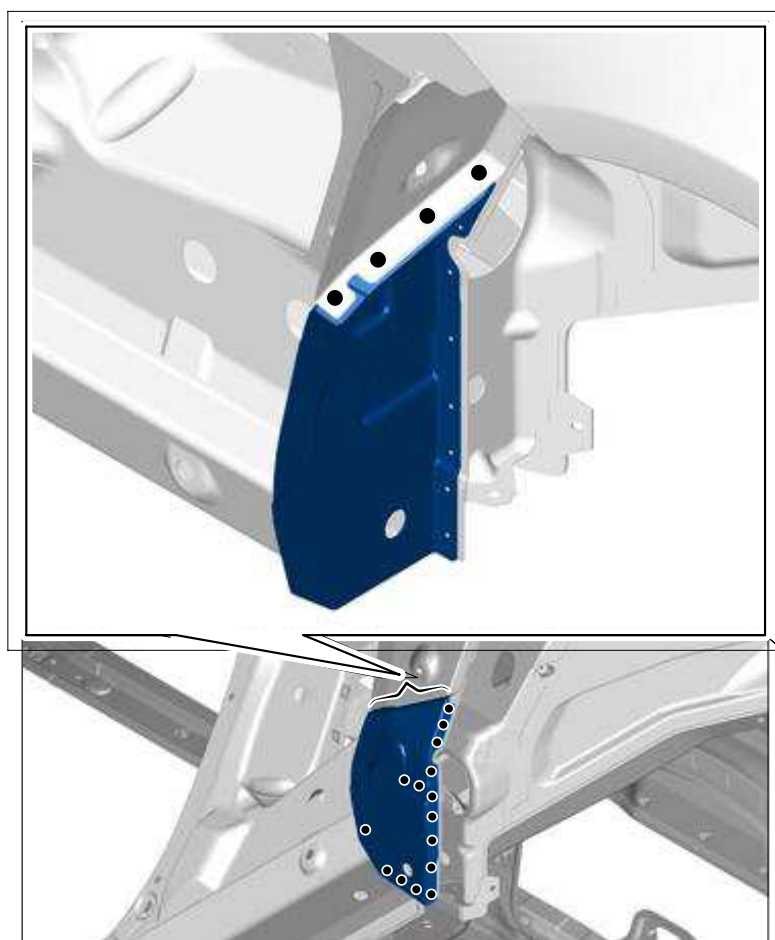

后续工作

车身维修的后续工作（不使用矫直系统）

1. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
2. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
3. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封。

还要小心密封维修区域。
4. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
5. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态→ 5X00IN43 车底防护。
6. 实施标准的空腔防锈→ 5X00IN44 空腔防锈。对维修区域也应进行空腔防锈处理。
7. 在维修区域安装拆卸的附件。

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99