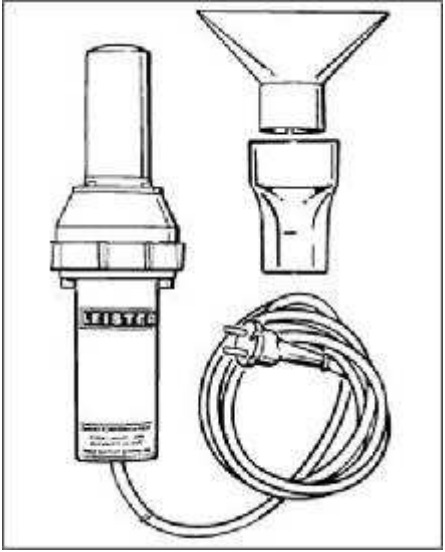
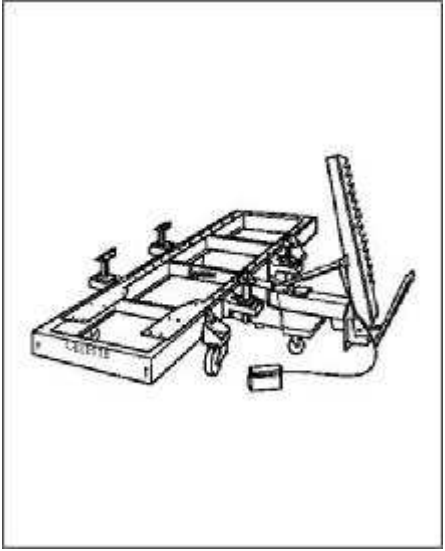
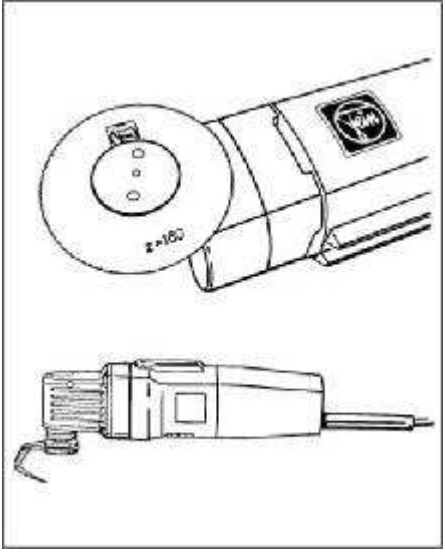
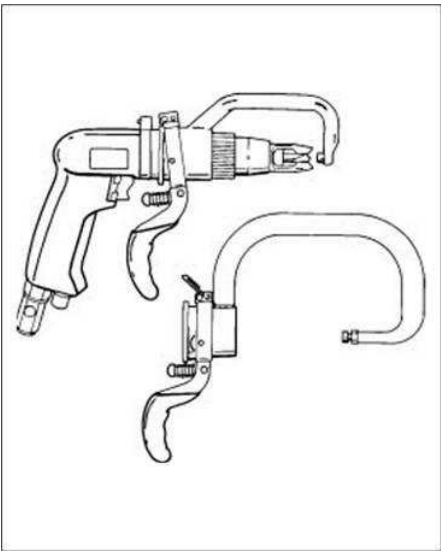






当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 535555 更换侧围板

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪, Leister-Electron/V.A.G. 1416	车间设备	WE 1119		
Celette 车身矫直系统	车间设备	WE 1121		
专用电动精细切割工具	车间设备	WE 1137		
气动点焊清除器, Vario drill WS 90	车间设备	WE 1139		

				
逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000	车间设备	WE 1312		 VAS 6755.gif
车身锯	车间设备	WE 1501		 VAS 6598A.gif
车身锯	车间设备	WE 1508		 VAS 6780.gif
星形规	商用工具	Nr.127-1 Pos.1		

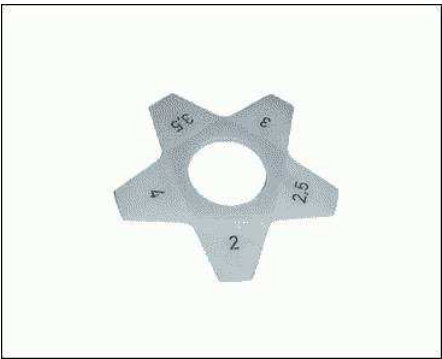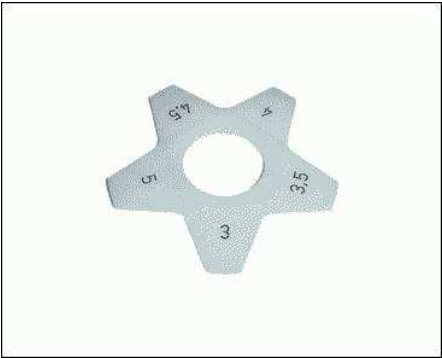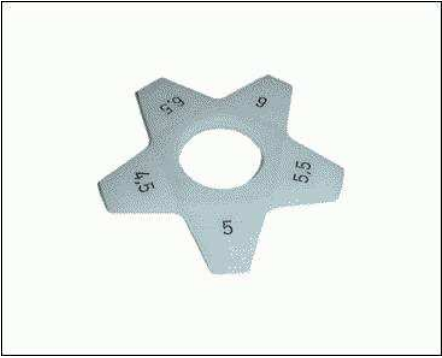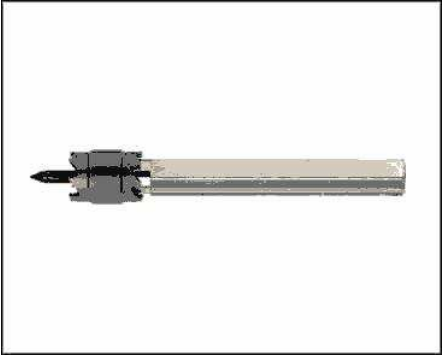				
星形规	商用工具	Nr.127-1 Pos.2		
星形规	商用工具	Nr.127-1 Pos.3		
点焊切割工具	商用工具	Nr.128-2		
点焊钻头	商用工具	Nr.129		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
钻头		直径	8.0 mm		

钻头		直径	8.0 mm		
钻头		直径	6.5 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		

预备工作

车身维修的准备工作（不使用矫直系统）

1. Anbauteile im Reparaturbereich ausbauen.
- 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
- 2.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
3. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息”→ 5X00IN05 关于铝部件修理的信息
4. 露出接合区域。
- 4.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
 - 伤害危险
- 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。
- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
 - 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 维修操作期间的防腐措施
 - 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 关于铝制部件维修的信息
 - 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
 - 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
 - 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 固定自攻螺钉
 - 使用车身结构粘合胶。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 PAH.071.781.00



如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。 在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。

一般警告注释

车身修理安全指南

→ 5X00IN04 安全指南

工具和材料

工具和材料

点焊钻头 Nr.129

点焊切割工具 Nr.128-2

星形规 Nr.127-1 Pos.1

星形规 Nr.127-1 Pos.2

星形规 Nr.127-1 Pos.3

车身锯 WE 1508

热风枪 , Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000 WE 1312


专用电动精细切割工具 WE 1137

气动点焊清除器 , Vario drill WS 90 WE 1139

Celette 车身矫直系统 WE 1121

拆卸侧围板

拆卸侧围板

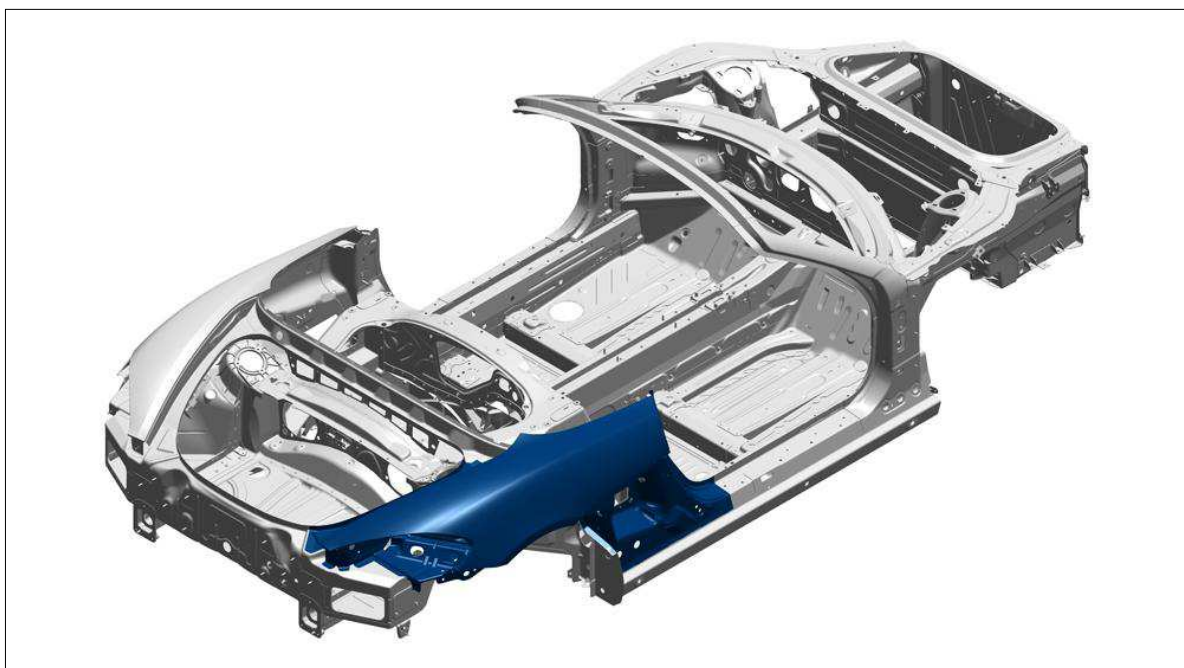


侧围板的安装位置



信息

仅在顶板上开出切口。执行此操作时请确保不要损坏底板。


1. 加工切口。专用电动切割工具 – 精细 WE 1137 车身锯 WE 1508
2. 切割标记区域内的侧围板。

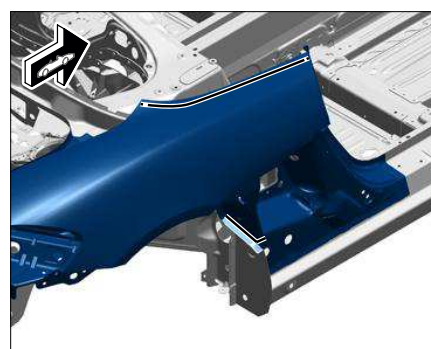

侧围板切断



侧围板切断

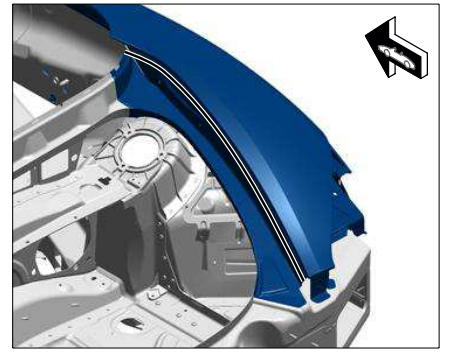

侧围板切断




信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。


3. 钻出点焊缝。点焊钻头 Nr.129 气动点焊去除器，Vario Drill WS 90 WE 1139



钻出点焊缝

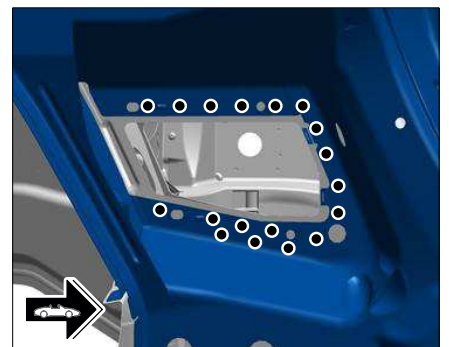

钻出点焊缝

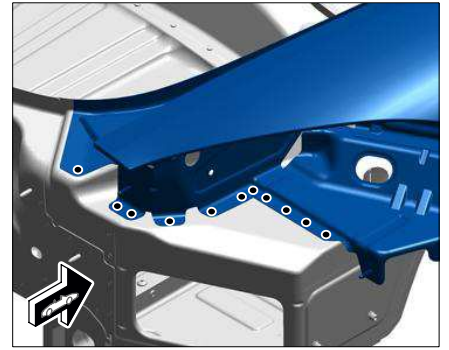


钻出点焊缝

4. 对粘合区域加热。 **热风枪**，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119



对粘合区域加热

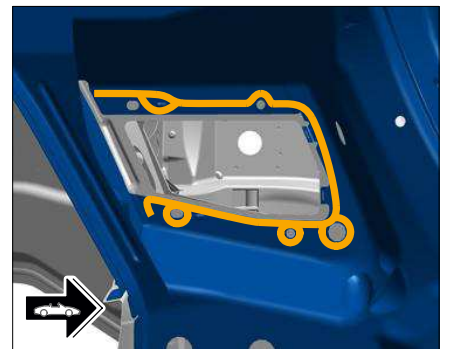

对粘合区域加热


5. 拆卸侧围板。



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

6. 在排水板区域钻出点焊缝。 **点焊钻头 Nr.129 气动点焊去除器**，Vario Drill WS 90 WE 1139

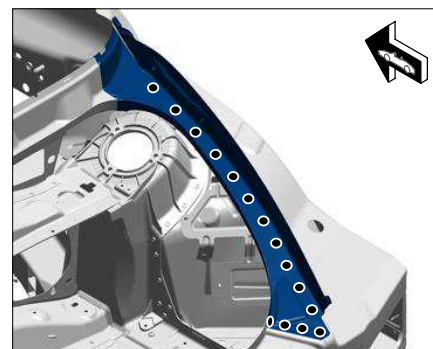

钻出点焊缝




钻出点焊缝



钻出点焊缝

7. 在轮罩区域钻出点焊缝。点焊钻头 Nr.129 气动点焊清除器，Vario Drill WS 90 WE 1139

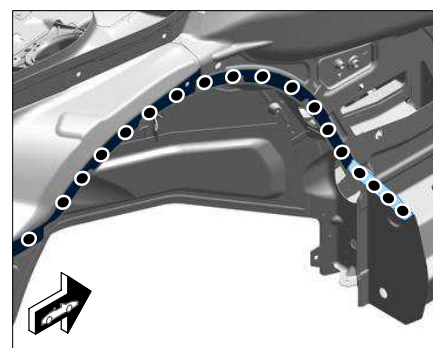

钻出点焊缝

8. 在软篷厢区域钻出点焊缝。点焊钻头 Nr.129 气动点焊清除器，Vario Drill WS 90 WE 1139




信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

9. 加工区域内切口 -A- 。 – 精细 专用电动切割工具 -精细 WE 1137 车身锯 WE 1508

9.1. 钻出区域内点焊缝 -B- 。 电焊钻头 Nr.129 气动点焊清除器, Vario Drill WS 90 WE 1139

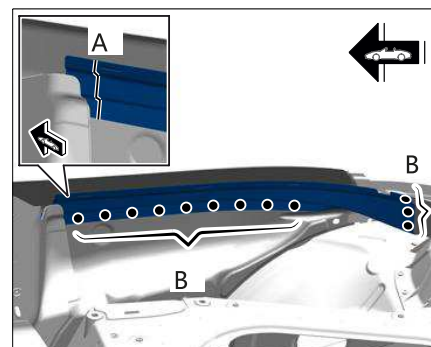


钻出点焊缝

10. 对粘合区域加热。 热风枪, Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119




对粘合区域加热

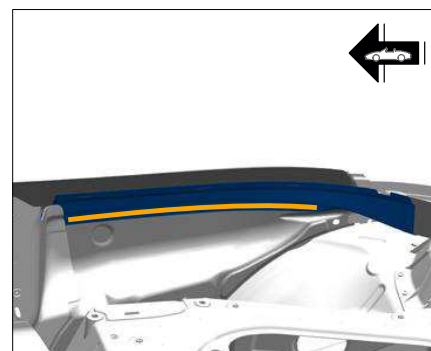

对粘合区域加热



对粘合区域加热

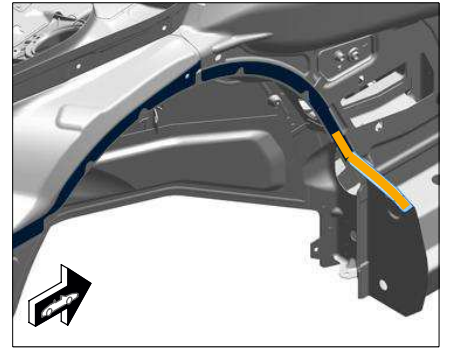

对粘合区域加热


11. 拆卸侧围板的剩余部分。



信息

仅在顶板上开出切口。执行此操作时请确保不要损坏底板。

12. 在内侧部分加工切口。 **专用电动切割工具 – 精细 WE 1137 车身锯 WE 1501**

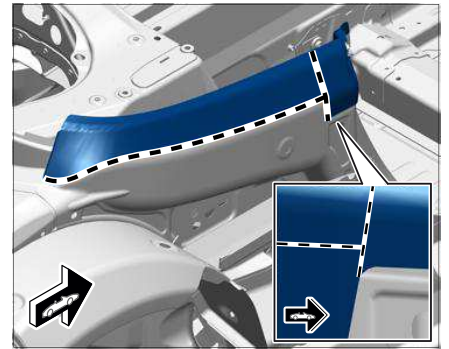


内侧部分的切口



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。


13. 在内侧部分钻出点焊缝。 **点焊钻头 Nr.129 气动点焊去除器, Vario Drill WS 90 WE 1139**

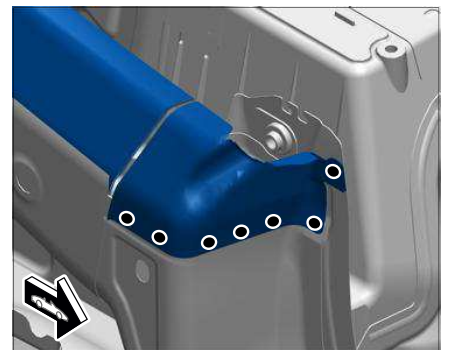

拆卸内侧部分


14. 拆卸侧围板的内侧部分。

15. 在侧围板加强件上钻出点焊缝。 **点焊钻头 Nr.129 气动点焊清除器, Vario Drill WS 90 WE 1139**

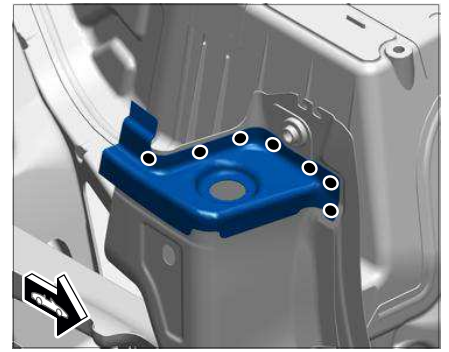

钻出点焊缝

16. 对粘合区域加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

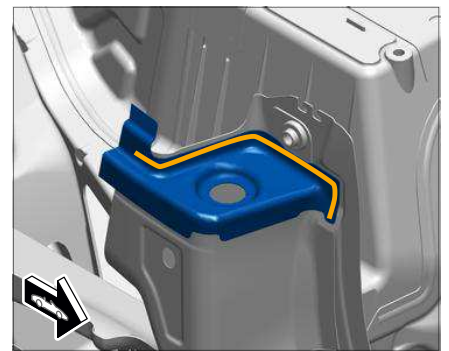

对粘合区域加热

17. 拆卸侧断面加强件。

准备侧围板以便进行安装

准备侧围板以便进行安装


1. 准备连接区域以便进行焊接和粘合。



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。


2. 加工切口。专用电动切割工具 – 精细 WE 1137 车身锯 WE 1508
3. 如图所示，使用新零件中的切口松开钣金件。

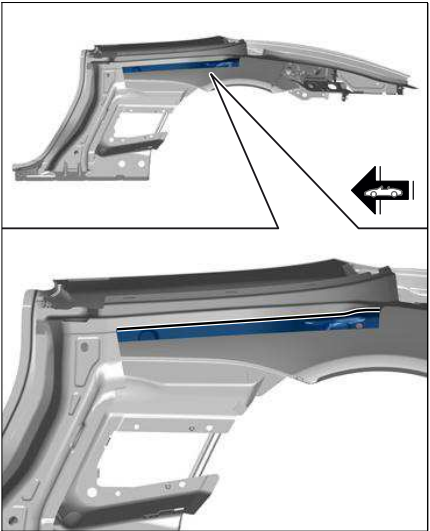


准备侧围板以便进行安装

品红色	电阻点焊和粘合
红色	塞焊（惰性气体）/使用惰性气体进行全焊，而不进行粘合
黄色	铆接和粘合
蓝色	粘合


4. 准备连接区域以便进行焊接和粘合。

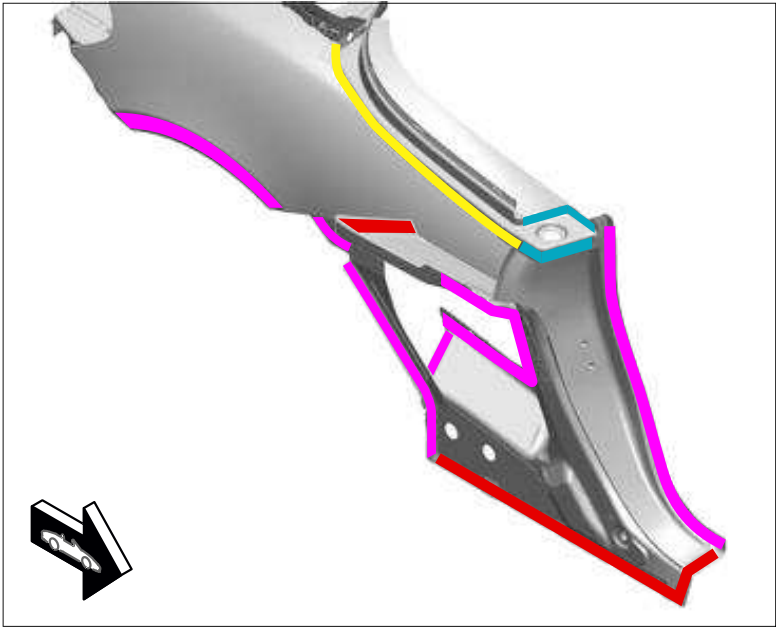

准备侧围板以便进行安装

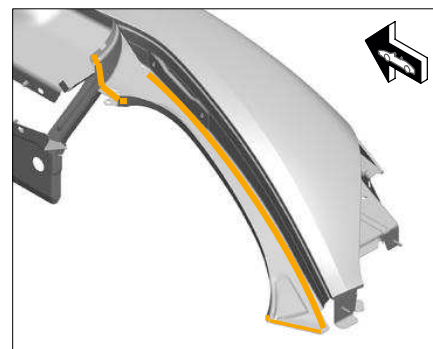


准备侧围板以便进行安装

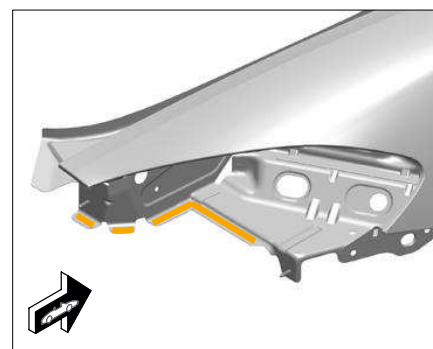

准备侧围板以便进行安装


5. 使用密封件关闭软篷厢区域 -**箭头**- 内部的空腔。

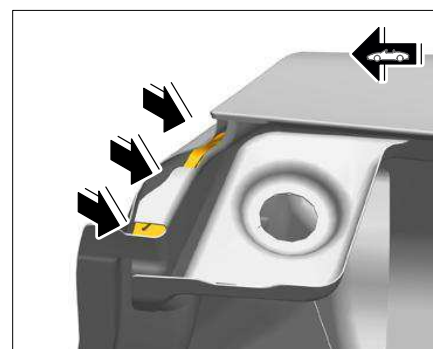

涂抹密封


6. 准备连接区域的轮罩以便粘合和焊接。

- 6.1. 使用以下工具在要进行塞焊的区域 -**箭头**- 钻孔：直径为 → **直径: 8.0 mm** 钻头直径 的钻头。

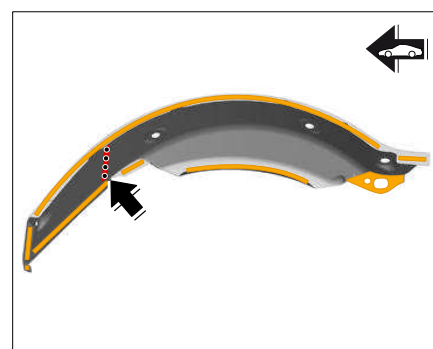

准备轮罩以便安装

7. 使用以下工具在要进行塞焊的标记区域 -**B**- 钻孔：直径为 → **直径: 8.0 mm** 钻头直径 的钻头。

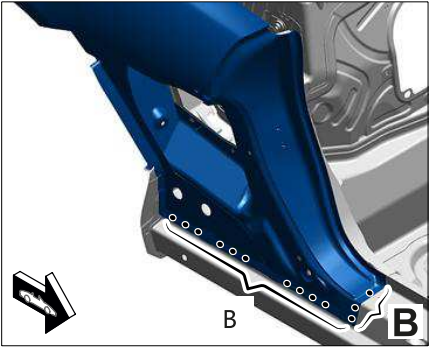

钻孔

橙色	电阻点焊和粘合
红色	塞焊（惰性气体）/使用惰性气体进行全焊，而不进行粘合

准备车身连接区域以安装后侧板

准备车身连接区域以安装后侧板


1. 矫直车身密封表面和连接区域。
2. 对连接区域去毛刺，然后准备焊接。



信息


- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
 - 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
 - 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。
3. 准备标记区域以便进行焊接和粘合。

品红色	电阻点焊和粘合
红色	塞焊/使用惰性气体进行全焊，而不进行粘合
黄色	铆接和粘合
蓝色	粘合

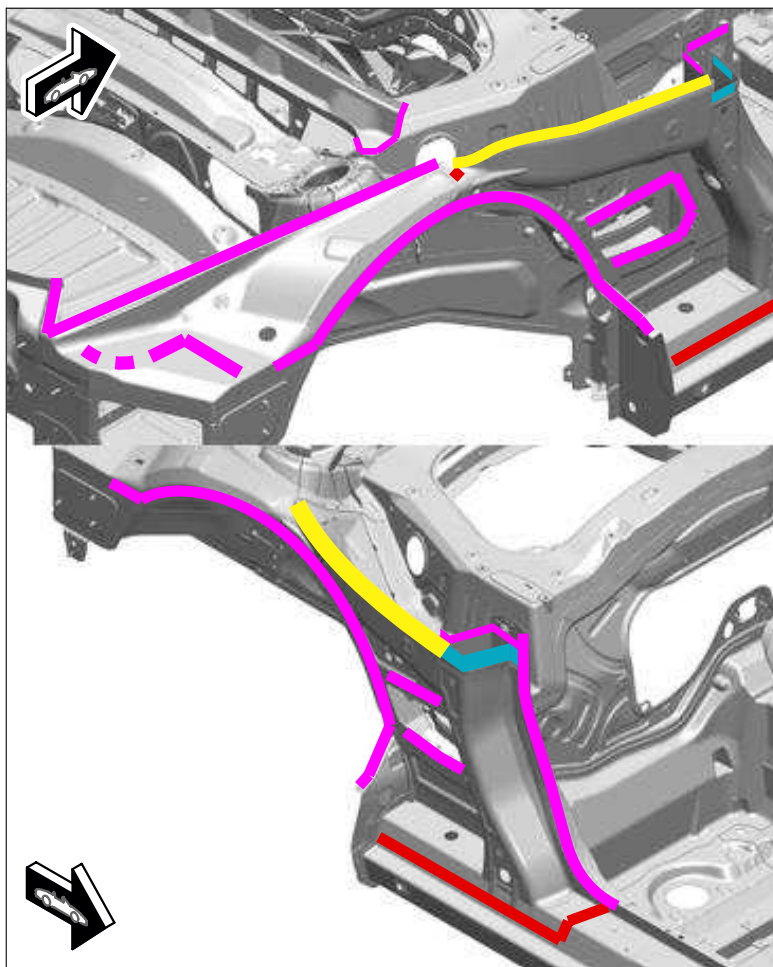


焊接和粘合区域概图

4. 安装侧围板。
5. 区域 **-箭头-** 必须返工。安装侧围板且不张紧。

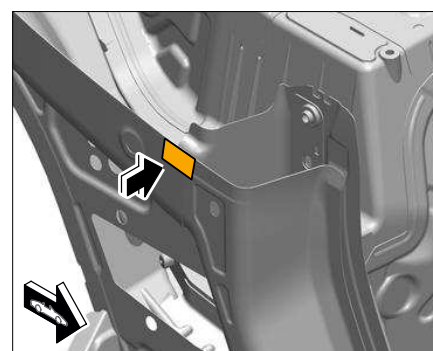


安装侧围板

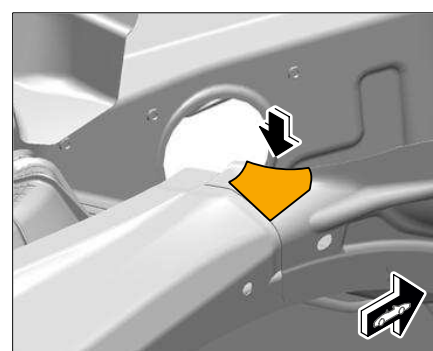

安装侧围板

6. 塞焊点 -A- 。

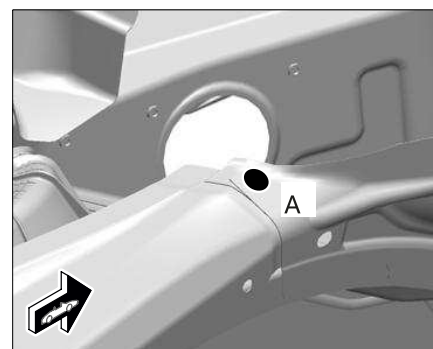

准备车身


安装后侧板

安装后侧围板




信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
 - 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
 - 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。
1. 安装带有轮罩的侧围板，然后检查是否安装到位。检查间隙尺寸。 → 5X00IN 图 - 车身间隙尺寸
 2. 为铆钉钻孔。 → **直径: 6.5 mm**

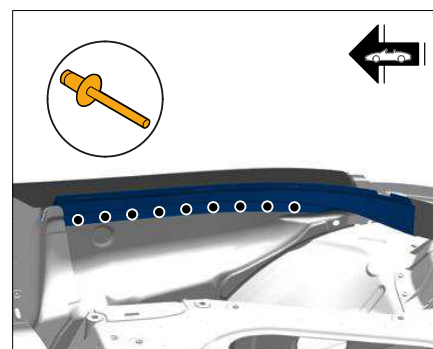

钻孔


3. 检查以确保模制零件 -1- 与密封件 -2- 之间无间隙。

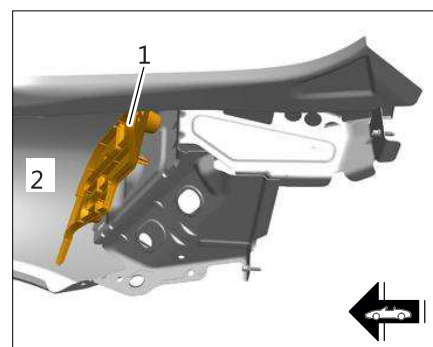

安装模制零件


4. 将粘合胶涂到轮罩上。 → **涂抹厚度: 3.0 mm**

使用结构车身粘合胶。 → 5X00IN21 使用结构车身粘合胶 -“安装”部分

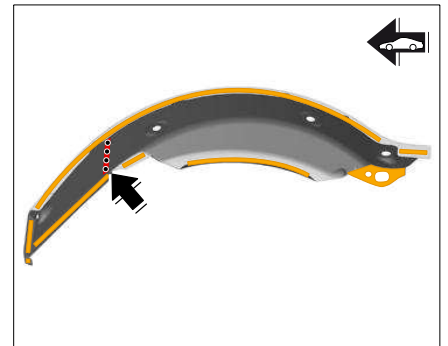


准备轮罩以便安装

5. 用钳子将轮罩安装到侧围板上，然后固定入位。

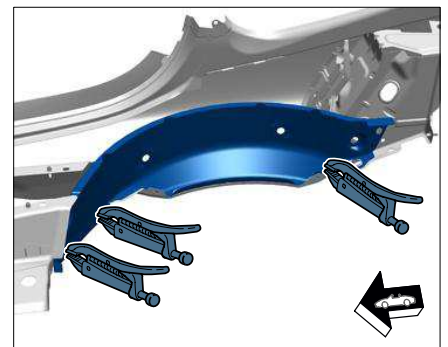


粘合轮罩

6. 检查以确保模制零件正确入位 -**箭头**- 。

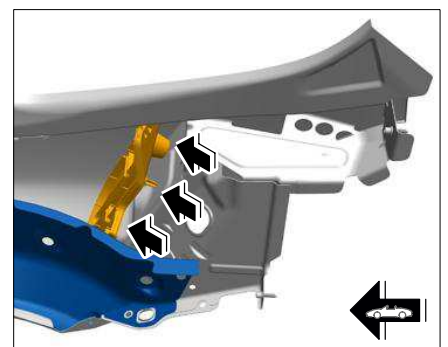

安装并固定模制零件


7. 在车身上涂抹泡沫填充剂。 → 5X00IN22 使用车身泡沫填充剂 -“安装”部分

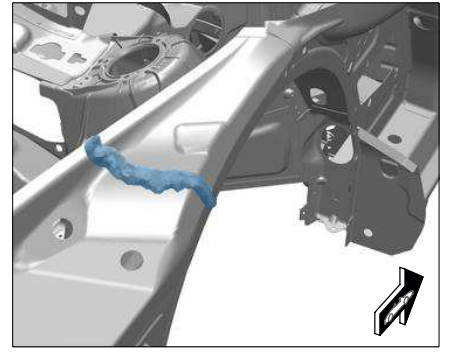

粘合模制零件

8. 在侧围板上涂抹泡沫填充剂。 → 5X00IN22 使用车身泡沫填料 -“安装”部分
 确保用密封剂密封所有开口和间隙。


在将侧围板安装到车身上时，必须将内侧部分和侧围板之间的间隙密封。

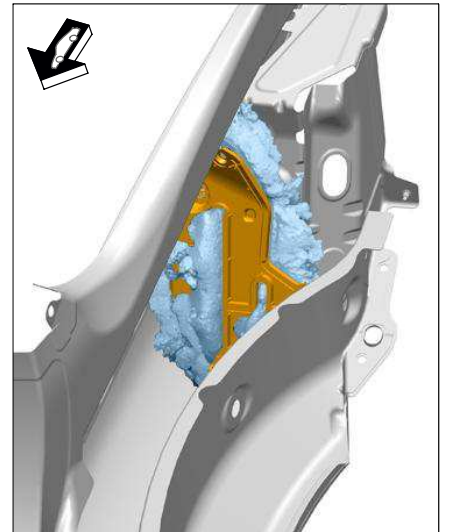


粘合模制零件

9. 如图所示涂抹粘合胶。 → **涂抹厚度: 3.0 mm**

使用结构车身粘合胶。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 -“安装”部分

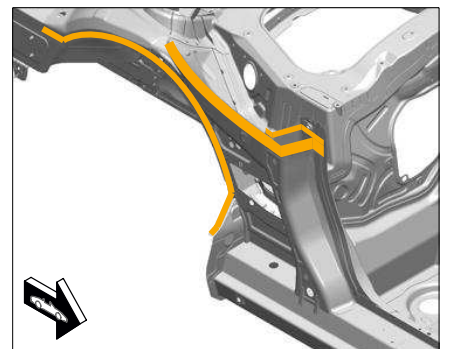

涂抹粘合胶

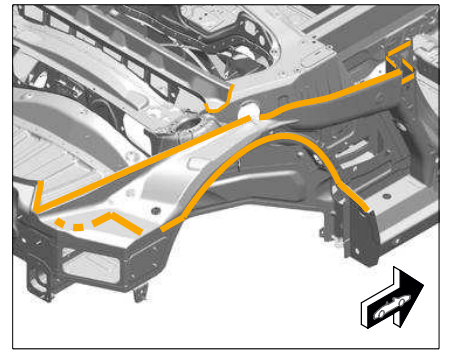


涂抹粘合胶

10. 安装并固定后部侧面部分。

检查间隙尺寸。→ 5X00IN 图- 车身间隙尺寸


11. 对车门开口和轮罩处的区域 **-A-** 进行电阻点焊。

11.1. 对后侧面部分的区域 **-B-** 进行塞焊。

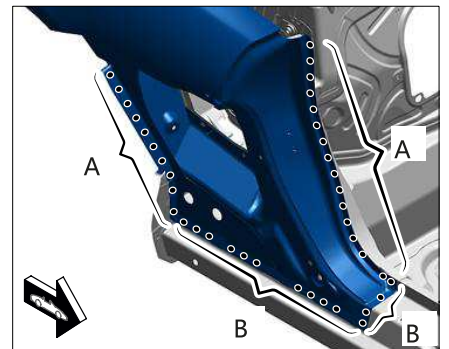


焊接侧围板

12. 对排水区域进行电阻点焊。

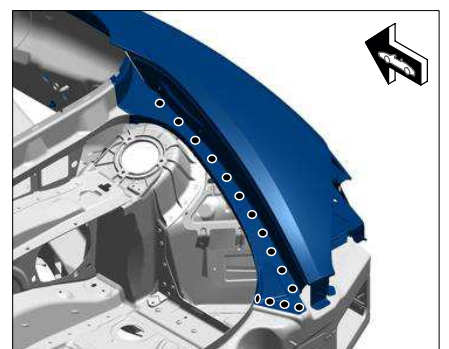


焊接侧围板

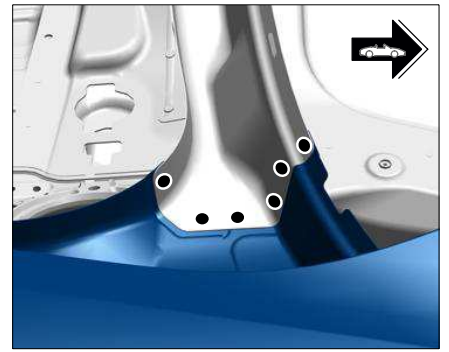


焊接侧围板

13. 对灯罩区域进行电阻点焊。

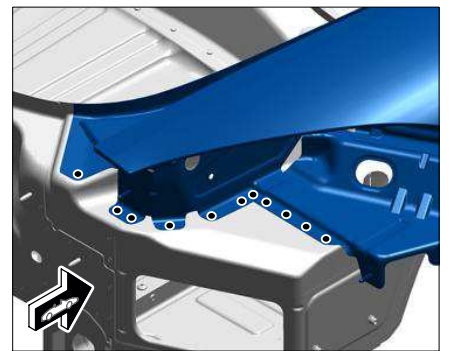

焊接侧围板

14. 对轮罩区域进行电阻点焊。

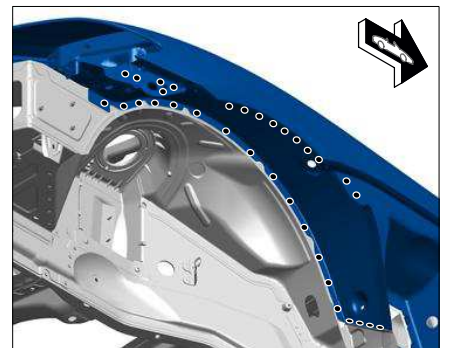


焊接侧围板

15. 对 B 柱区域进行电阻点焊。




焊接侧围板

16. 对进气口区域的后侧部进行电阻点焊。

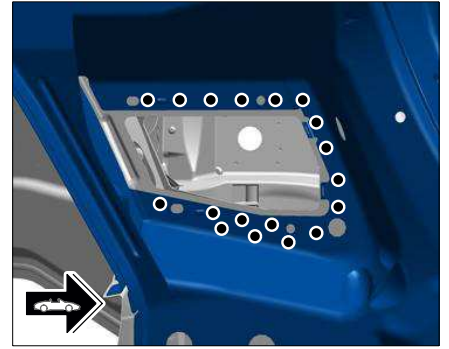


焊接侧围板

17. 对轮罩区域进行塞焊。

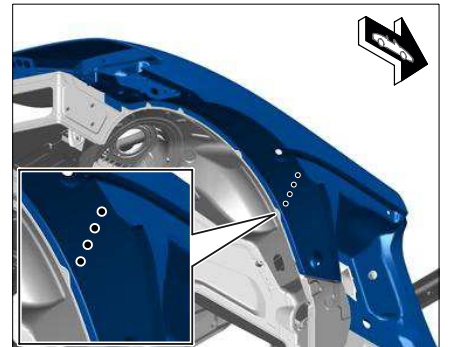


焊接侧围板

18. 软篷厢区域内的侧围板中的铆钉。→ 空心铆钉 999.190.229.01

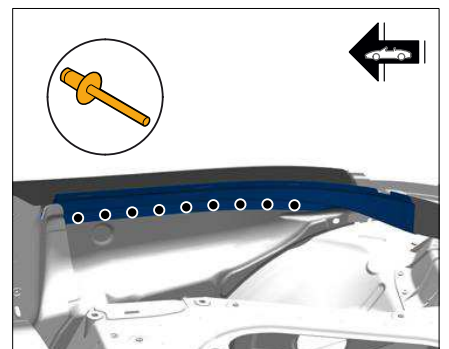

铆接侧围板

19. 轮拱的凸缘边。

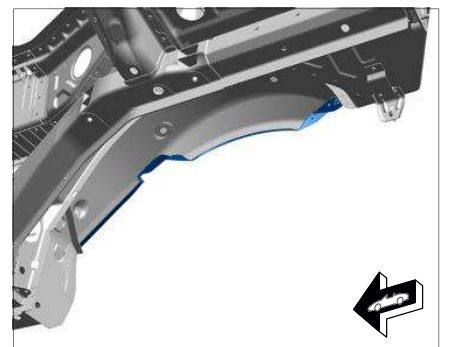

轮拱的凸缘边

后续工作

车身维修的后续工作（不使用矫直系统）

- 1. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
 - 2. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
 - 3. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封。

还要小心密封维修区域。
 - 4. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
 - 5. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态→ 5X00IN43 车底防护。
 - 6. 实施标准的空腔防锈→ 5X00IN44 空腔防锈。对维修区域也应进行空腔防锈处理。
 - 7. 在维修区域安装拆卸的附件。
-

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99