

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 536855 更换后轮罩

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		 V.A.G. 1416.gif
车身定位系统组件	车间设备	WE 1121		 V.A.G 1920.gif
专用电动切割工具	车间设备	WE 1137		 V.A.G 1561A.gif
气动点焊清除器，Vario Drill WS 90	车间设备	WE 1139		

				 V.A.G 1731.gif
手持式筒形枪	车间设备	WE 1141		 V.A.G 1628.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1311		 VAS 6530A.gif
逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000	车间设备	WE 1312		 VAS 6755.gif
带手推车的铝制工具套装	车间设备	WE 1350		

				 V.A.G 2010/2.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1352		 VAS 6545.gif
专业测量及校准系统	车间设备	WE 1398		 VAS 6527.gif
车身锯	车间设备	WE 1508		 VAS 6780.gif
焊接和铜焊系统 MIG/MAG	车间设备	WE 1518		

				 VAS 6741.gif
废气抽吸系统	车间设备	WE 1668		 VAS 6572/2.gif
紧凑型助力器	车间设备	WE 1670		 VAS 6790.gif
定位规	车间设备	WE 1690		 VAS 6937.gif
气体保护电弧焊接设备	车间设备	WE 1699		

				 VAS 6044A.gif
补充铆接组件	车间设备	WE 1703		 VAS 6790/2.gif
移动式抽吸装置，钢制	车间设备	WE 1704		 VAS 6571/1.gif
定位规 (4.5 – 6.5)	车间设备	WE 1724		 VAS 6936.gif
定位规 7 – 9	车间设备	WE 1725		

				 VAS 6938.gif
车身凹痕消除系统（铝制）	车间设备	WE 1726		 VAS 852 001.gif
铆钉附件的加长件（紧凑型助力器）	车间设备	WE 1728		 VAS 6792/2.gif
沉头孔	车间设备	WE 1729		 VAS 6957.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1743		

				 VAS 821 101.gif
--	--	--	--	--

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
钻头		直径	6.6 mm		
钻头		直径	6.6 mm		
涂抹粘合胶	均匀摊开	涂胶深度	0.5 mm		
涂抹粘合胶	均匀摊开	涂胶深度	0.5 mm		
胶条		涂抹厚度	3 mm		

准备工作

车身维修的准备工作（使用矫直系统）

1. 拆下维修区域中的附加零件。
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 使用校正系统设置校正平台。
3. 在校正平台上安置车辆。
4. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
 - 4.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
5. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于修理铝制部件的信息”→ 5X00IN05 关于修理铝制部件的信息 -“信息”章节
6. 露出接合区域。
 - 6.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

安全和质量说明

安全指南和有关质量的信息



小心

不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。

- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
- 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 维修操作期间的防腐措施
- 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 关于铝制部件维修的信息
- 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
- 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
- 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 固定自攻螺钉
- 使用车身结构粘合胶。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 PAH.071.781.00



信息

如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。

工具和材料

用于车身维修的工具和材料



信息

- 用于在钢和铝上作业的工具必须始终分开放置。建议您使用与用于 **带手推车的铝制工具套装 WE 1350**（举例说明）相似的系统为工具涂上颜色标识。

矫直套件 **车身定位系统组件 WE 1121 专业测量及校准系统 WE 1398**

电阻点焊机；选装 **逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000 WE 1312**, 电阻点焊机 WE 1352, 电阻点焊机 WE 1311, 电阻点焊机 **WE 1743**

MIG 焊机，或者 **气体保护电弧焊接设备 WE 1699**、**焊接和铜焊系统 MIG/MAG WE 1518**

气动点焊清除器 **气动点焊清除器，Vario Drill WS 90 WE 1139**

气动车身锯 **车身锯 WE 1508**

振动式车身锯（专用电动切割工具）**专用电动切割工具 WE 1137**

热风枪 **热风枪 WE 1119**

手持式筒形枪 **手持式筒形枪 WE 1141**

点焊钻头

用于铆钉的沉头孔 **沉头孔 WE 1729**

用于高强度铆钉的空心铆接工具 **紧凑型助力器 WE 1670**、**补充铆接组件 WE 1703**、**铆钉附件的加长件（紧凑型助力器）WE 1728**

用于钢制部件作业的安全真空吸尘器 **移动式抽吸装置，钢制 WE 1704**


用于铝制和碳纤维增强塑料 (CFRP) 部件作业的安全真空吸尘器 **废气抽吸系统 WE 1668**

用于测量车身间隙尺寸的星形规 **定位规 WE 1690**、**定位规 (4.5 – 6.5) WE 1724**、**定位规 7 – 9 WE 1725**

准备工作

准备工作

1. 拆下封板。 → 530255 更换后端

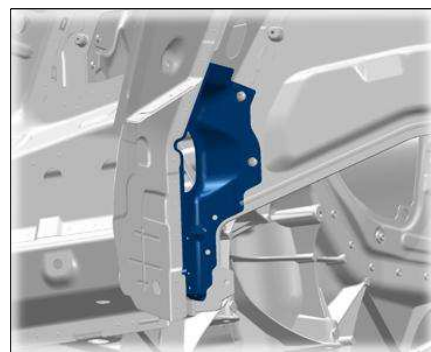

拆卸封板


拆卸后轮罩

拆卸后轮罩




信息

从空腔上拆下热熔钻螺钉。

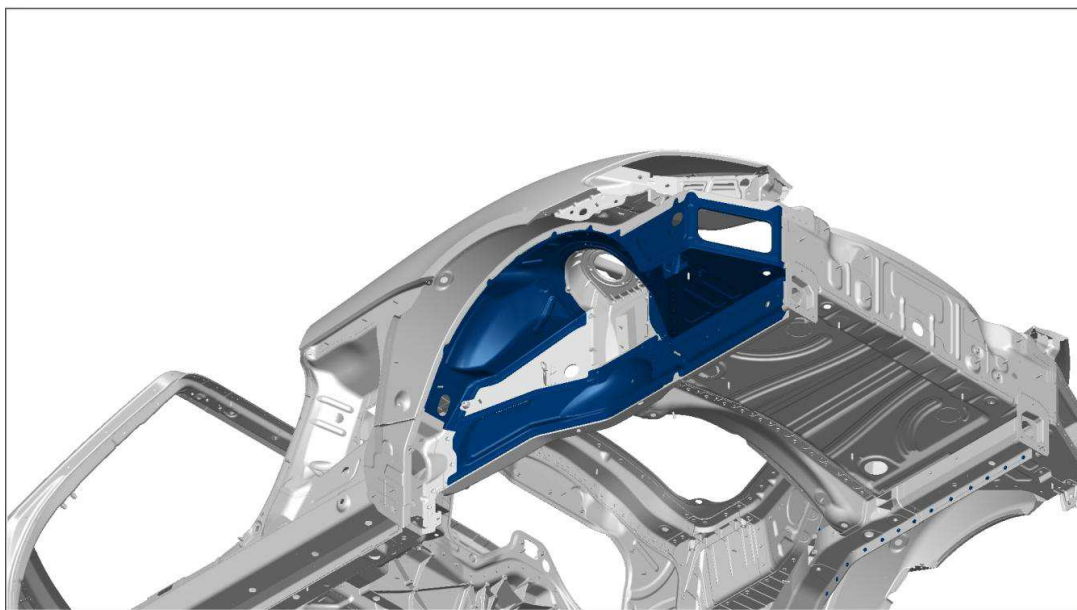


后轮罩安装位置

1. 粗略地切割后轮罩。

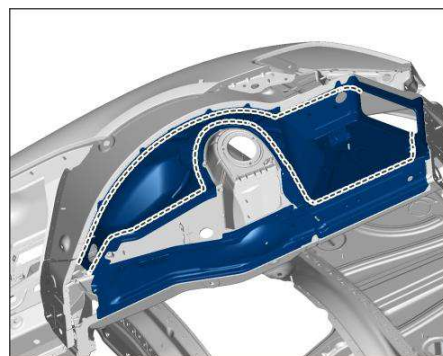

粗略地切割后轮罩


2. 旋开并取下热熔钻螺钉。

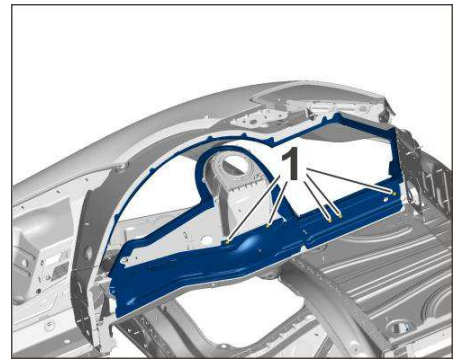


拧下热熔钻螺钉

3. 拆下冲铆钉，使用 **车身凹痕消除系统（铝制）WE 1726** 和 **紧凑型助力器 WE 1670** 执行此操作。

→ 5X00IN 更换冲铆钉和熔透接头

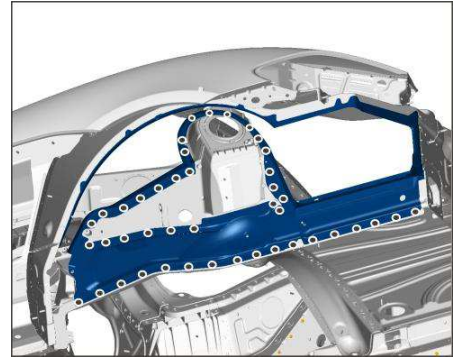

拆卸冲铆钉

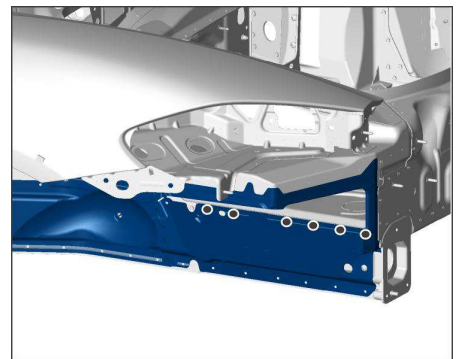

拆卸冲铆钉



信息


仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

4. 从内侧钻出点焊缝。 **气动点焊清除器，Vario drill WS 90 WE 1139**



钻出点焊缝

5. 钻出连接点。

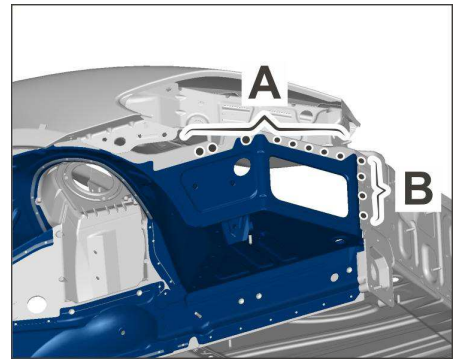


钻出连接点

5.1. 钻出点焊缝 -A-。 **气动点焊清除器**，Vario drill WS 90 WE 1139

5.2. 使用直径为 → **直径: 6.6 mm** 的钻头钻通铆定点。

6. 加热粘合区域。 **热风枪 WE 1119**

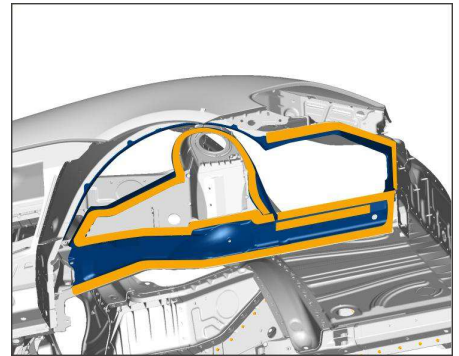

对粘合区域加热



信息

使用合适的工具小心地拆下剩余部分。 铆接接头需要连接点。

7. 拆下剩余的钣金件及内侧后轮罩后部。

准备要安装的后轮罩

准备要安装的后轮罩




信息


- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

1. 安装后轮罩并将其固定到车身。


2. 在两块金属板上钻出铆接孔。 → **直径: 6.6 mm**

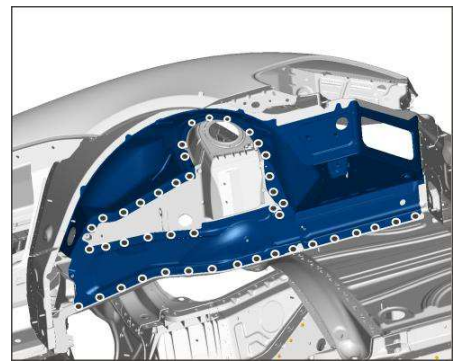

空心铆钉钻孔

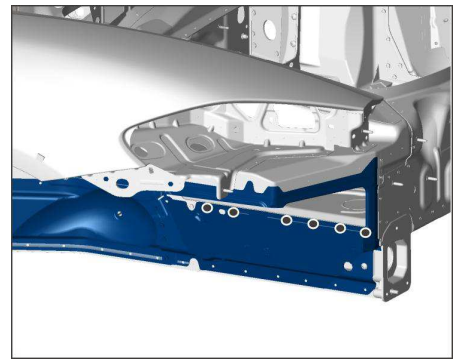

空心铆钉钻孔

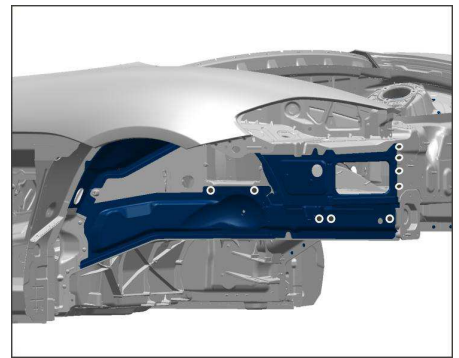

空心铆钉钻孔

3. 拆卸后轮罩。
4. 准备好标记区域以便进行接合。 → 5X001N 使用车身结构粘合胶



准备后轮罩



准备后轮罩

品红色	粘合 + 电阻点焊
黄色	粘合 + 铆接

准备车身连接区域以备安装后轮罩

准备车身连接区域以备安装后轮罩


- 1. 对齐车身密封表面和连接。
- 2. 去除连接区域的毛刺，然后准备焊接。




信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。


- 3. 准备好标记区域以便进行接合。 → 5X00IN 使用车身结构粘合胶

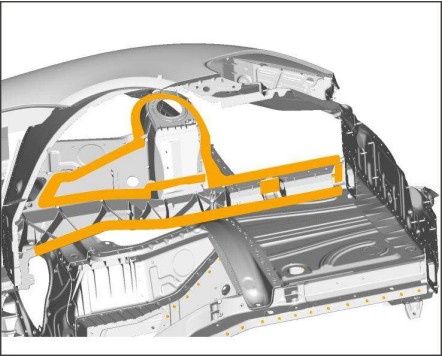

准备车身连接区域

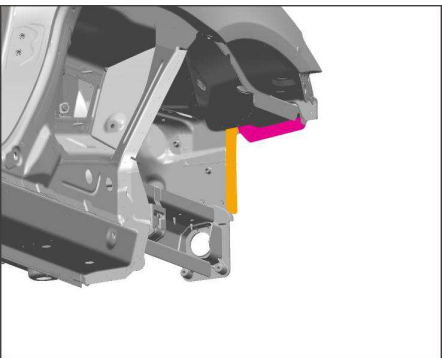

准备车身连接区域

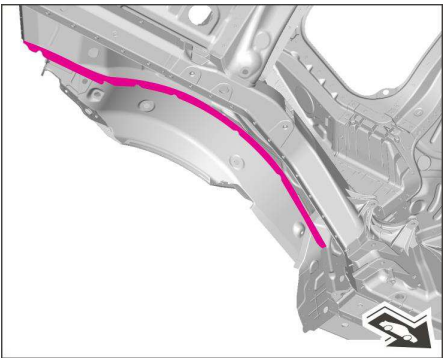

准备车身连接区域

品红色	粘合 + 电阻点焊
黄色	粘合 + 铆接

安装后轮罩

安装后轮罩




信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。


- 安装后轮罩，然后检查是否安装到位。
- 在车身接合区域涂抹粘合胶。

在整个粘合表面上均匀涂抹粘合胶。 → 涂胶深度: 0.5 mm


使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶

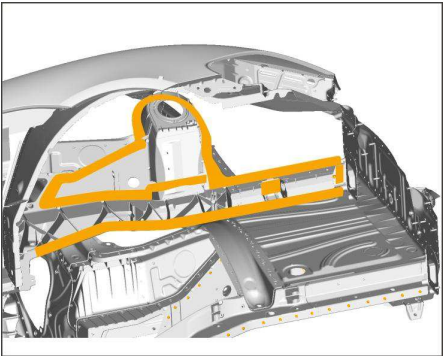

涂抹粘合胶。

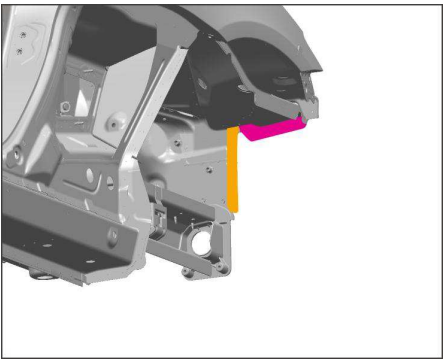

涂抹粘合胶。

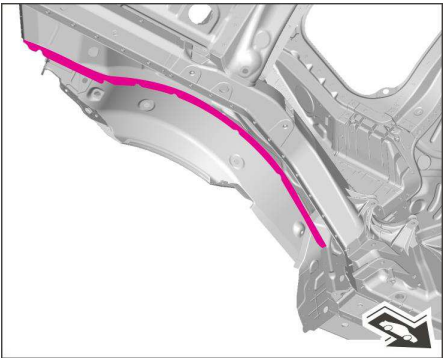

涂抹粘合胶。


品红色	粘合 + 电阻点焊
黄色	粘合 + 铆接

3. 将粘合胶涂抹到后轮罩上。

在整个粘合表面上均匀涂抹粘合胶。 → 涂胶深度: 0.5 mm



涂抹粘合胶。

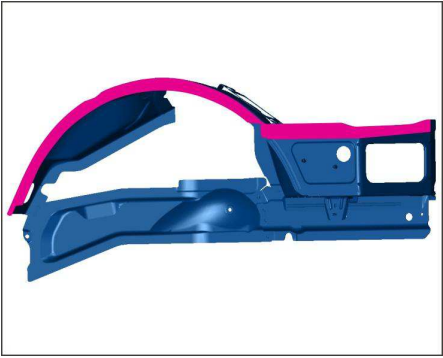


涂抹粘合胶。


品红色	粘合 + 电阻点焊
黄色	粘合 + 铆接

3.1. 另外，在粘合面四周涂上密封剂。 → **涂抹厚度: 3 mm**


4. 铆接后轮罩。 → 空心铆钉 999.190.227.01

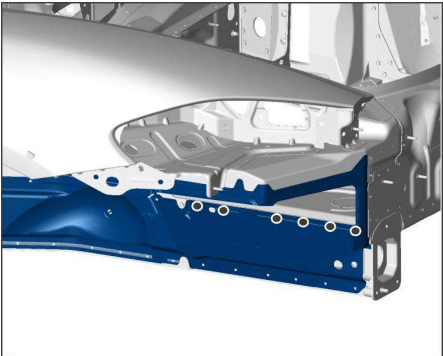

铆接后轮罩

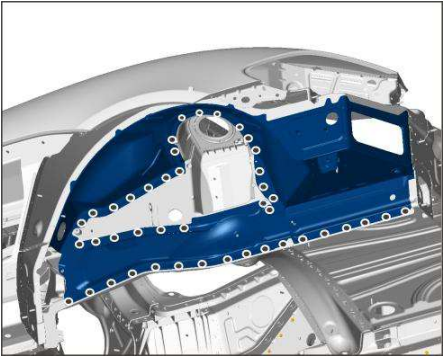


铆接后轮罩

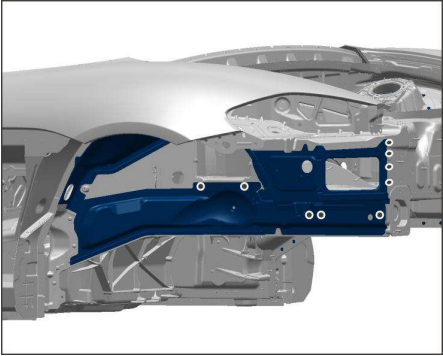


铆接后轮罩

5. 对车轮拱罩区域的后轮罩进行电阻点焊。

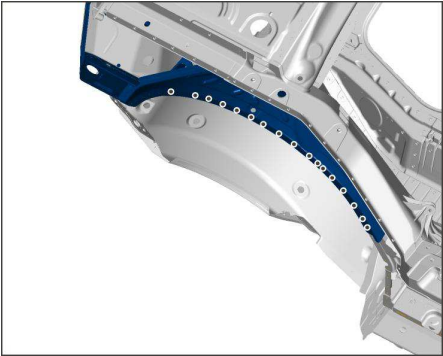

对后轮罩进行电阻点焊

6. 连接下部角板区域的后轮罩。

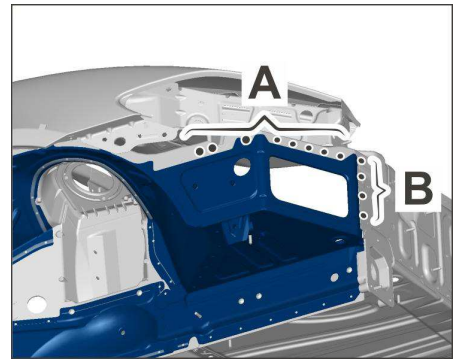


连接后轮罩

- 6.1. 对区域 **-A-** 中的后轮罩进行电阻点焊。
- 6.2. 铆接区域 **-B-** 中的后轮罩。 → 空心铆钉 999.190.227.01

后续工作

后续工作

1. 安装封板。 → 530255 更换后端

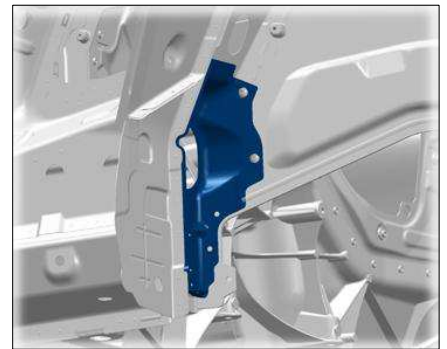

拆卸封板

车身维修的后续工作（使用矫直系统）

1. 将车辆从矫直系统上移开。
 2. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
 3. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
 4. 用车身密封胶还原标准密封状态 → 5X00IN42 接缝密封。

还要小心密封维修区域。
 5. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
 6. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态 → 5X00IN43 车底防护。
 7. 运用标准的空腔防锈 → 5X00IN44 空腔防锈。对维修区域也要小心采用空腔防锈措施。
 8. 在修理区域安装拆下的附件。
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99