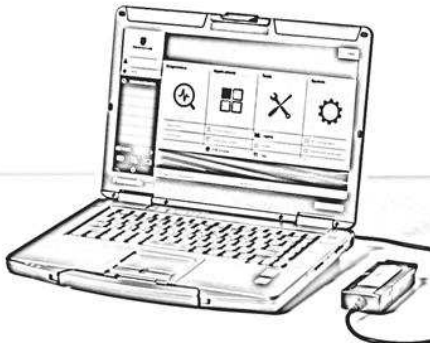


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

症状 - 车身外部 - 未按指定方式发出锁止声（识别号 7AH/7AL）：对后端电子装置控制单元重新编码 (SY 51/18)

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 45A	车间设备	WE 1391		
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

年款:

起始时间 2016



信息

这些基于症状的修理说明取代日期为 2018 年 8 月 2 日的修理说明。

变更/增补：

- 文档已更新后，以包含 911/Boxster/Cayman 和 Cayenne 车型系列的相关 flash 代码。

车型系列：

Macan (95B)

911 (991)/Boxster/Cayman (981/982)

Cayenne (92A)

国家或地区/市场：

北美地区 (NAR)

装备：

防盗警报系统（识别号 7AH/7AL）

内容：

后端电子设备控制单元

症状：

锁止车辆时，锁止声有时只能听到一次而不是两次。

原因：

喇叭和后端电子装置控制单元之间的通信不畅可能导致锁止声只能听到一次。

补救措施：

对后端电子装置控制单元重新编码，请参见→ 578955 *更换后端电子装置控制单元*。

工具

- **PIWIS 检测仪 3 9900**，已安装检测软件版本 **38.200.010**（或更高版本）。
- **蓄电池充电器**（额定电流**至少为 40 A**）。推荐使用 **蓄电池充电器 45A WE 1391**，例如

手順：

注意

欠电压将导致编码/编程中止。

- **诊断期间耗电量增大可能导致电压下降，由此可能产生一个或多个故障条目，并使编码过程终止。**

→ 开始作业之前，请将充电电流至少为 40 A 的适当蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

注意

如果 WiFi 连接不稳定，则编程/编码将被中止。

- **WLAN 连接不稳定可能会中断 PIWIS 检测仪 3 与车辆通讯模块 (VCI) 之间的通讯。因此，编码/编程可能会中止。**

→ 控制单元编程/编码期间，请始终通过 USB 电缆将 PIWIS 检测仪 3 与车辆通讯模块 (VCI) 相连。

1 准备工作：

- 1.1 连接额定电流**至少为 40 A**的蓄电池充电器。
- 1.2 使用**原装车钥匙**开启点火装置。对于配备“保时捷免钥匙进入系统”的车辆，必要时请使用原装车钥匙代替点火锁中的控制单元执行此操作。
- 1.3 **PIWIS 检测仪 3 9900** 安装的软件版本为 **38.200.010** 或更高版本时，必须通过 **USB 电缆**与车辆通讯模块 (VCI) 连接。然后，将通讯模块与车辆连接，并开启 PIWIS 检测仪。
- 1.4 在 PIWIS 检测仪的开始屏幕上，调用“**Diagnostics**”（**诊断**）菜单。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。

2 对 ⇒“**后端电子装置**”控制单元重新编码：



信息

此处所述过程基于 **PIWIS 检测仪 3 9900** 测试软件版本 **38.200.010**。

PIWIS 检测仪操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以这些操作说明为准。
例如，可能会与版本较高的软件产生不一致的情况。

菜单	⇒	控制单元/功能	⇒	操作	⇒	确认/执行
• 操作说明/信息或			• 操作 ⇒ 结果/后果			
2.1	控制单元 “Overview”（概览）	“Additional menu”（附加菜单）		调出		F7
2.2	⇒ 请按照说明操作：					
	• 必要时创建车辆分析日志 (VAL) 并					是 / 否 /
	• 执行任何可用于车辆的活动。					F12
2.3	“Campaign”（活动）			选择		F12
	活动编号		值：			
2.4	• Macan	• 95B“S3T6P”		输入		F12
	• 911 (991)/Boxster/Cayman (981/982)	• 991/981/982“T8M5L”				
	• Cayenne E2 II (92A)	• 92A“N1D6Z”				
在编程程序引导期间，阅读并按照 PIWIS 检测仪上的信息和说明 进行操作。然后按 >> 继续。						
在编程过程中，对控制单元进行重新编程，然后根据需要自动重新编码。						
请勿中断编程和编码。						
在控制单元编程（需要时还要进行编码）完成后，系统将提示您关闭点火装置，等待指定时间后，再重新开启。						
2.5	控制单元 “Overview”（概览）	后端电子设备。		选择		F12
2.6	“Extended identifications”（扩展识别）			选择		
在此活动过程中编程的软件版本				3610		
如果未成功完成编程（错误信息“Programming unsuccessful”（编程不成功）），则必须 重复 进行编程。						

3 后续工作：

3.1 读取并清除所有故障记忆。



信息

如果个别控制单元中仍然存在故障记忆条目，请起动发动机片刻，然后再关闭。等待约 10 秒后，再次开启点火装置，重新建立 PIWIS 检测仪与车辆之间的连接。然后，分别再次读取和清除受影响控制单元的故障记忆。

3.2

- 3.3 关闭点火开关。
- 3.4 断开 PIWIS 检测仪与车辆的连接。
- 3.5 对于配备保时捷“免钥匙进入系统”的车辆，再次用控制单元替换点火锁中的原装车钥匙。
- 3.6 关闭并断开蓄电池充电器的连接。

所需操作结束。

开具发票：

按人工操作为相关工作开具发票：

57892550	对后端电子装置控制单元编程	-
		-

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请输入以下代码：

91500	蜂鸣器
1614	未按指定方式工作

参考：

→ 578955 更换后端电子装置控制单元

92AAA1, 92AAB1, 92AAD1, 92AAF1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAB1, 95BAD1, 95BAF1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAS1, 95BAX1, 95BAZ1, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991850, 991851, 991860, 991861, 991880, 991881

年款 起始时间 2016
C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99