

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

车辆内部症状 - 活动顶篷无法正常工作：更换张紧绳 (SY 176/18)

年款:

起始时间 2013 截止时间 2019

车型

Boxster (982)

内容：

活动顶篷的张紧绳

症状：

活动顶篷无法正常工作 and/或车顶衬里区域中撕破的张紧绳下垂。

此问题可能出现在车辆的一侧或两侧。

→ 问题：活动顶篷的张紧绳

baochi123D

baochimingcheservice@gmail

Aug 23, 2019



问题：活动顶篷的张紧绳

原因：

由于部件公差，张紧绳可能会松动。张紧绳也可能会卡在活动顶篷运动学部件中。

补救措施：

安装维修包中的部件，请参见步骤部分。

如果活动顶篷张紧绳松动，则不得更换整个车顶衬里。

部品番号:



信息

这是适用于所有列出的零件号的一般信息。

对于下面所列的零件号及相关车辆，必须遵守以下几点（取决于装备）：

- 如果此处描述的补救措施需要特殊的、修改过的或新的部件，其零件号将在“零件号”部分中相应列出。
- 在维修时，这些零件号的索引范围可能会扩大（比文档中指定的型号更新的型号），因此在执行其他任何工作之前，必须通过 PET2（保时捷电子版零配件目录）进行交叉检查。
- 还必须使用 PET2 来检查完整地执行维修工作是否需要其他部件。



信息

- 使用一个维修包只能维修一侧（左侧或右侧）。
- 如果必须更换左右两侧的张紧绳，您将需要两个维修包。
- 如果使用了两个维修包，则还必须在保修索赔中指定此情况。

981.561.961.00

→ 维修包

工具

- 钻头
- 铆接工具
- 真空吸尘器

手順：




信息

以一侧为例介绍了拆卸和安装步骤。另一侧的拆卸和安装顺序实际上与上面的程序相同。

更换张紧绳和控制线：

- 1 将活动顶篷移入维修位置，请参见→ 6101IN 活动顶篷维修位置。
- 2 在偏转凸耳上钻出铆钉（-1-），然后去除钻屑。

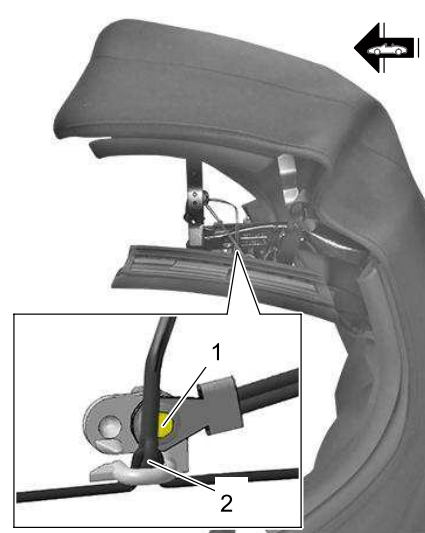

偏转凸耳上的铆钉


- 3 更换张紧绳（-1-）。
 - 3.1 拆下旧张紧绳。
 - 3.1.1 拧下螺钉（-2-）。
 - 3.1.2 用平口螺丝刀小心地松开张紧绳的球头端（-3-）。
 - 3.1.3 握住带弹簧的张紧绳的末端，然后穿过两个环将其拉出车顶衬里（-4-）。

3.2 安装维修包中的新张紧绳。

3.2.1 例如，使用线的可弯曲部分从前向后首先引导带球头端的张紧绳穿过车顶衬里。请确保将张紧绳穿过车顶衬里的切口区域中的两个环和控制绳（-5-）。


3.2.2 卡入紧固点处球头端。

3.2.3 如图所示定位弹簧末端，安装螺钉并拧紧至 → **紧固扭矩: 2.8 Nm (2 ftlb.)**。在拧紧螺钉后，弹簧末端必须与车顶衬里成约 45° 角。

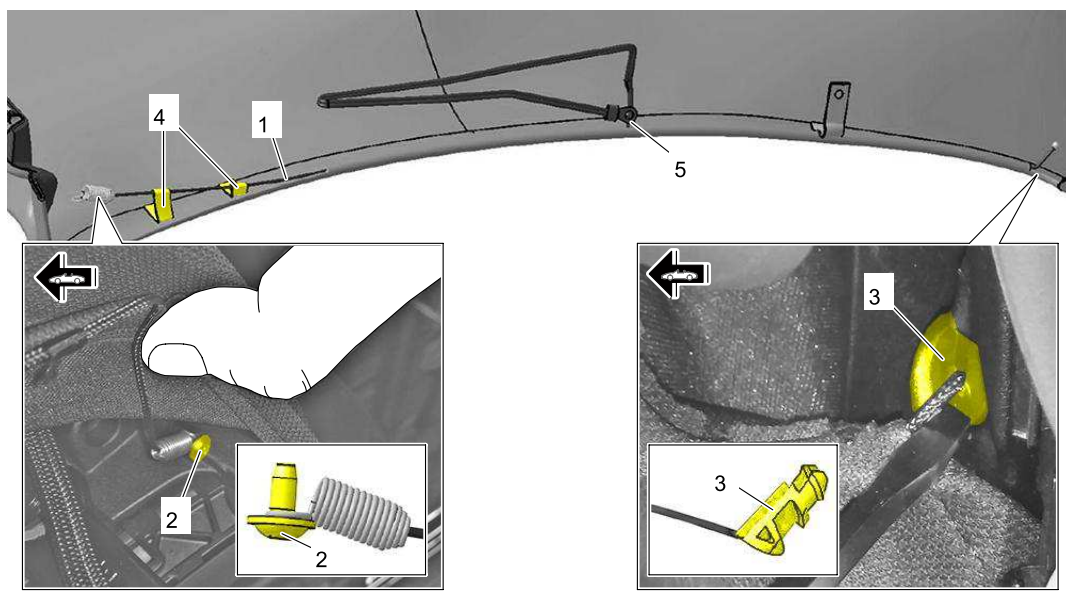

张紧绳的概图

4 在铆接之前检查控制线（-1-）是否正确布线。

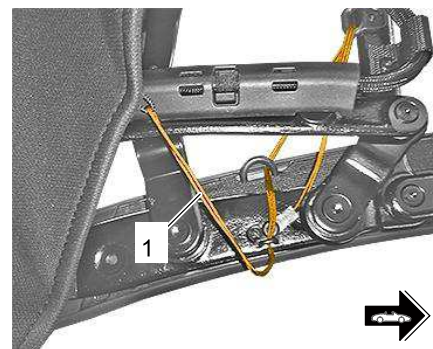


控制线布线

5 固定控制线（-2-）。

5.1 将控制线铆接到偏转凸耳（-1-）。

5.2 如图所示在偏转凸耳中接合控制线。

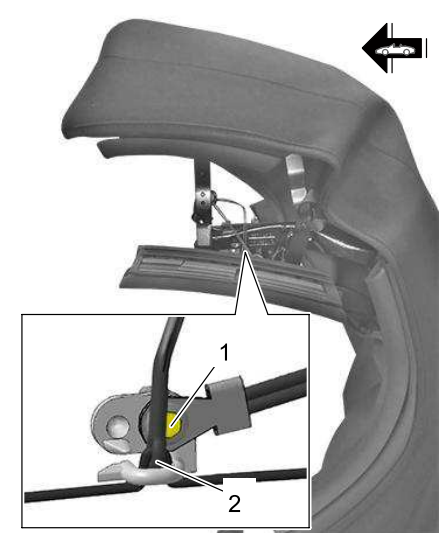

偏转凸耳上的铆钉

6 将活动顶篷移出维修位置并且检查操作，请参见→ 6101IN 活动顶篷维修位置。

所需操作**结束**。

开具发票：

按人工操作为相关工作开具发票：

61015000	对活动顶篷（两侧）进行返工	-
61014902	对活动顶篷（右侧）进行返工	-
61014901	对活动顶篷（左侧）进行返工	-

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请输入以下代码：

61430	张紧绳
1817	松动

参考：

→ 6101IN 活动顶篷维修位置

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2013, 年款 截止时间 2019

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99