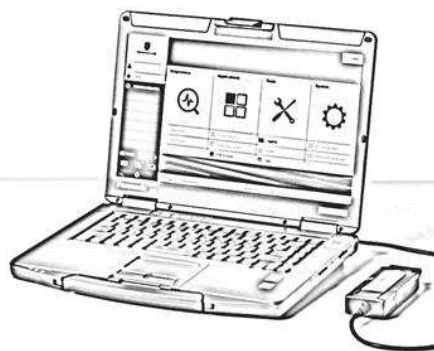


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

车辆内部症状 - 座椅记忆功能无法识别车钥匙：对座椅控制单元重新编码 (SY 06/19)

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 45A	车间设备	WE 1393		
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

年款:

起始时间 2013 截止时间 2019

车型系列：

Cayman (981/982)/Boxster (981/982)

国家或地区/市场：

PCNA/PCL

装备：

- 运动型座椅，左侧，电动，14 向（识别号 321）
- 运动型座椅，右侧，电动，14 向（识别号 322）
- 运动型座椅升级版，左侧，电动，18 向（识别号 323）
- 运动型座椅升级版，右侧，电动，18 向（识别号 324）
- 运动型桶型座椅，左侧（识别号 388）
- 运动型桶型座椅，右侧（识别号 389）
- 舒适型座椅的座椅位置控制，左侧（识别号 537）
- 舒适型座椅的座椅位置控制，右侧（识别号 538）

内容：

驾驶员座椅记忆/乘客座椅记忆控制单元

症状：

第四把钥匙已设定，无法通过记忆功能存储/检索座椅位置。

原因：

如果控制单元编码没有以最佳方式进行调整，记忆功能可能无法正常工作。

补救措施：

对驾驶员座椅记忆/乘客座椅记忆控制单元重新编码，请参见“步骤”。

工具

- **PIWIS 检测仪 3 9900**，已安装检测软件版本 **38.050.020**（或更高版本）。
- **蓄电池充电器**（额定电流至少为 **40 A**）。推荐使用 **蓄电池充电器 45A WE 1393**，例如

手順：



信息

此处所述过程基于 **PIWIS 检测仪 3 9900** 测试软件版本 **38.050.020**。

PIWIS 检测仪操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以这些操作说明为准。
例如，可能会与版本较高的软件产生不一致的情况。

- 1 对“**驾驶员座椅记忆**”和“**乘客座椅记忆**”控制单元逐一进行重新编码：

注意

如果 **WiFi 连接不稳定**，则编程/编码将被中止。

- **WLAN 连接不稳定可能会中断 PIWIS 检测仪 3 与车辆通讯模块 (VCI) 之间的通讯。因此，编码/编程可能会中止。**

→ 控制单元编程/编码期间，请始终通过 **USB 电缆**将 **PIWIS 检测仪 3** 与车辆通讯模块 (VCI) 相连。

- 1.1 将 **PIWIS 检测仪**与车辆连接并打开 **PIWIS 检测仪**。

注意

欠电压将导致编码/编程中止。

- **诊断期间耗电量增大可能导致电压下降，由此可能产生一个或多个故障条目，并使编码过程终止。**

→ 开始作业之前，请将充电电流至少为 **40 A** 的适当蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

- 1.2 打开点火装置。

- 1.3 启动“**Diagnostics**”（**诊断**）。

- 1.4 **创建初始 VAL：**

- 1.4.1 必须选择“**Additional menu**”（**附加菜单**）（通过按 **F7**）。

- 1.4.2 选择“**Vehicle Analysis Log (VAL)**”（**车辆分析日志 (VAL)**）菜单项，然后按 **F12** 继续。

- 1.4.3 按照检测仪上的说明操作。

- 1.5 选择“**Driver seat memory**”（**驾驶员座椅记忆**）控制单元。

- 1.6 选择“Coding/programming”（ 编码/编程 ）选项卡。
- 1.7 选择“Automatic coding”（ 自动编码 ）, 然后按 F12 继续。
- 1.8 按照检测仪上的说明操作。
- 1.9 采用与“Driver seat memory”（ 驾驶员座椅记忆 ）控制单元相同的方式 , 对“Passenger seat memory”（ 乘客座椅记忆 ）控制单元重新编码。

开具发票：

按人工操作为相关工作开具发票：

72932600	对座椅调节装置控制单元编程	-
		-

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请输入以下代码：

72930	座椅调节控制单元
1142	编码错误

981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2013, 年款 截止时间 2019

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99