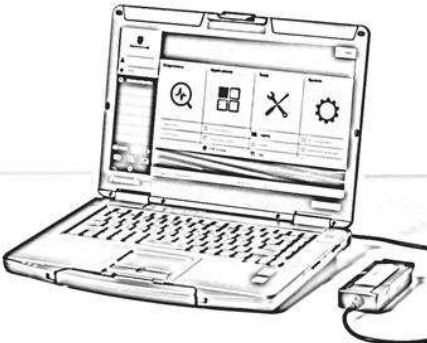


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

车辆内部的症状 - 车辆右侧的音箱（识别号 9VK）过载：对 PCM 控制单元重新编码 (SY 182/18)

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 45A	车间设备	WE 1393		
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

年款:

起始时间 2017 截止时间 2019

车型系列:

718 Boxster (982)

装备:

- 音响套装 1 (识别号 9VK)

内容:

右侧音箱

症状:

在音量较高时，右侧音箱有时会比左侧音箱更快地发生过载的情况。

原因:

如果未对控制单元编码进行最理想的优化，可能会发生音箱过载不均衡的情况。

补救措施:

如遇客户投诉，请按照“步骤”中的说明，对 PCM 控制单元执行自动重新编码。

推出日期：

自 2018 年 9 月 5 日起，已在生产过程中安装了软件经改进的控制单元。

工具

- **PIWIS 检测仪 3 9900**，已安装检测软件版本 **37.800.010**（或更高版本）。
- **蓄电池充电器**（额定电流至少为 **40 A**）。推荐使用 **蓄电池充电器 45A WE 1393**，例如

手順：

注意

因欠压而导致故障记忆中出现故障条目且控制单元编程被中止。

- 如果在诊断或控制单元编程过程中电流消耗增加，则会导致电压下降，这将产生一个或多个故障条目，并将导致编码过程异常终止。

→ 开始对控制单元编程前，将额定电流至少为 40 A 的适当蓄电池充电器与车辆相连。

1 准备工作：

1.1 连接额定电流至少为 40 A 的蓄电池充电器。

1.2 开启点火装置。

注意

如果 WiFi 连接不稳定，则编程/编码将被中止。

- WLAN 连接不稳定可能会中断 PIWIS 检测仪 3 与车辆通讯模块 (VCI) 之间的通讯。因此，编码/编程可能会中止。

→ 控制单元编程/编码期间，请始终通过 USB 电缆将 PIWIS 检测仪 3 与车辆通讯模块 (VCI) 相连。

1.3 **PIWIS 检测仪 3 9900** 安装的软件版本为 **37.800.010** 或更高版本时，必须通过 **USB 电缆** 与车辆通讯模块 (VCI) 连接。然后，将通讯模块与车辆连接，并开启 PIWIS 检测仪。

1.4 在 PIWIS 检测仪的开始屏幕上，调用“**Diagnostics**”（**诊断**）菜单。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。

1.5 创建初始 VAL。

1.5.1 按 **F7** 选择“Additional menu”（附加菜单）。

1.5.2 选择“Vehicle Analysis Log (VAL)”（车辆分析日志 (VAL)）菜单项，然后按 **F12** 继续。

1.5.3 按照检测仪上的说明操作。

2 “PCM”控制单元 ⇒ 重新编码：



信息

此处所述过程基于 **PIWIS 检测仪 3 9900** 测试软件版本 **37.800.010**。

PIWIS 检测仪操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以这些操作说明为准。
例如，可能会与版本较高的软件产生不一致的情况。

- 2.1 选择 **PCM/CDR** 控制单元。
- 2.2 选择“**Coding/programming**”（**编码/编程**）选项卡。
- 2.3 选择“**Automatic coding**”（**自动编码**），然后按 **F12** 继续。
- 2.4 按照 **PIWIS 检测仪**上的说明操作。

3 后续工作：

- 3.1 读取并清除所有故障记忆。



信息

如果个别控制单元中仍然存在故障记忆条目，请起动发动机片刻，然后再关闭。等待约 10 秒后，再次开启点火装置，重新建立 PIWIS 检测仪与车辆之间的连接。然后，分别再次读取和清除受影响控制单元的故障记忆。

- 3.2 关闭点火开关。
- 3.3 断开 PIWIS 检测仪与车辆的连接。
- 3.4 关闭并断开蓄电池充电器的连接。

所需操作**结束**。

开具发票：

按人工操作为相关工作开具发票：

91522550	对中央电脑编程	- -
----------	---------	--------

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请输入以下代码：

91440	音箱放大器
4000	电气故障

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 991110, 991111, 991120, 991121, 991140, 991141, 991150, 991151, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991410, 991411, 991420, 991421, 991440, 991441, 991610, 991611, 991620, 991621, 991640, 991641

年款 起始时间 2017, 年款 截止时间 2019
C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99