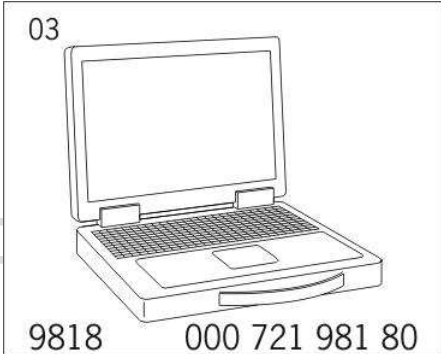


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

在 PCM 4.0 (识别号 7UG) 上：故障记忆条目“Microphone 1, open circuit” (麦克风 1 , 断路) 和“Microphone 2, open circuit” (麦克风 2 , 断路) – 请勿更换部件 (30/16)

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

年款:

起始时间 2017

车型系列：

Macan (95B)

718 Boxster (982)

911 Carrera (991)

装备：

PCM 4.0 (识别号 7UG)

内容：

麦克风 1

麦克风 2

情况：

如果在故障诊断过程中读取故障记忆，且如果存储了故障记忆条目“00061C Microphone 1, open circuit” (00061C 麦克风 1 , 断路) 和“00061F Microphone 2, open circuit” (00061F 麦克风 2 , 断路)，则故障记忆条目可能由中央电脑中的不适当诊断而导致。

在更换部件之前，检查故障记忆条目是否合理。

补救措施：

读取麦克风的功耗：

- 如果麦克风的功耗大于 2 mA，则麦克风完全正常工作。补救措施结束。继续开具发票
- 如果麦克风的功耗小于 2 mA，则麦克风未正常工作。故障不是由此处所述原因导致。找到故障原因并进行校正。补救措施结束。继续开具发票。

工具

PIWIS 检测仪 II 9818 ，所装 PIWIS 检测仪检测软件版本为 16.300 （或更高）。

手 顺：

1 读取麦克风的功耗。

1.1	控制单元 “Overview”（概览）	PCM/CDR	F12
1.2	⇒ 请按照说明操作： • 必要时创建车辆分析日志 (VAL) 并 • 执行任何可用于车辆的活动。		是 / 否 / F12
1.3	“Actual values/input signals”（实际值/输入信号）	选择	F12
1.4	“General”（常规）	选择	F12
1.5	“Microphone power consumption: microphone 1”（麦克风功耗：麦克风 1）和“Microphone power consumption: microphone 2”（麦克风功耗：麦克风 2）	选择	F12
1.6	麦克风 1 和麦克风 2 的功耗		读取并记录



信息

开具发票部分仅包含读取两个麦克风功耗的人工操作。

开具发票：

按人工操作为相关工作开具发票：

91570180	检查电话麦克风	- -
----------	---------	--------

使用 PQIS 开具发票和进行记录时，请输入以下代码：

91570	电话麦克风
4021	信号错误

95BAA1, 95BAB1, 95BAC1, 95BAD1, 95BAF1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAS1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 982320, 982321, 982330, 982331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991140, 991141, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321,

991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991440, 991441, 991460, 991461, 991610, 991611, 991620, 991621, 991640, 991641, 991660, 991661

年款 起始时间 2017

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99