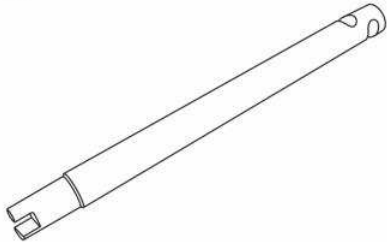


2016-10-11

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

有关挡风玻璃清洗系统的“喷射模式”的客户投诉： 参见信息 (102/16)

工具


名称	类型	编号	描述	
调节工具	专用工具	9852		43  9852 000 721 985 20

年款:
起始时间 2012
车型系列：
911 Carrera (991)
Boxster (981/982)/Cayman (981/982)

内容：
挡风玻璃清洗系统上的喷嘴

情况：
如遇客户投诉有关喷嘴的“喷射模式”，务必遵循以下几点：

如果有足够的洗涤液，泵能正常工作且清洗系统线路没有扭绞、损坏或阻塞，
喷射模式（ → 挡风玻璃清洗系统的喷射模式 ）**必须遵守相应《车间手册》中的技术规范**，请参见→ 926619 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统的喷嘴

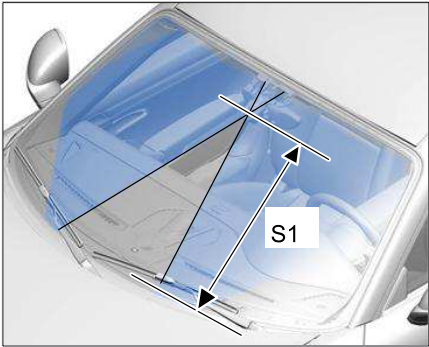

挡风玻璃清洗系统的喷射模式



如果喷射模式不符合规定，则 调节工具 9852 可用来调整喷射宽度，另请参见→ 926619 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统的喷嘴。
无需更换喷嘴。

⇒ 不得用其他尖锐物体（例如针）调整喷嘴。 它们会损坏喷嘴。

⇒ 另请告知客户：

- 不得且一定不能使用尖锐物体调整喷嘴
- 如有必要，应由授权的保时捷经销商使用所需的专用工具调整喷嘴。

工具

调节工具 9852

参考：

→ 926619 拆卸和安装风挡清洗系统的喷嘴

开具发票：

按人工操作为相关工作开具发票：

92661600	调整挡风玻璃清洗系统的喷嘴	-
		-

使用 PQIS 开具发票和进行记录时，请输入以下代码：

92660	挡风玻璃清洗系统的喷嘴
1614	功能与指定的不同

981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982320, 982321, 982330, 982331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991880, 991881

年款 起始时间 2012

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99