

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

照明部件起雾程度评估 (114/16)

年款:

起始时间 2006

车型系列:

所有车型系列

内容:

下列照明部件:

- 大灯
- 侧面转向指示灯
- 前转向指示灯
- 雾灯
- 辅助大灯
- 牌照灯
- 尾灯
- 辅助制动灯

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

情况:

客户投诉称, 照明部件起雾。

Aug 24, 2019

尤其当外界温度较低和/或空气湿度较高时, 湿气会聚在灯罩内侧。



信息

由于存在开放的防溅水通风系统 (为了补偿压力), 照明部件**并未设计成完全密封的**。

照明部件上形成的湿气并非因车辆的缺陷造成的, 绝对不会降低照明输出功率。由于上述原因, 如果客户因照明部件起雾而提出投诉, 则该投诉与安全性**不相干, 不一定能作为更换相关照明部件的正当理由**。

对于照明部件的更换**审批**以及相应的结算, 必须根据以下图片进行**评估**。

此技术信息旨在帮助您**评估起雾程度**, 并向客户解释相关的情况。

该技术信息并非用于对部件更换予以全面认可。必须根据此文档中提供的信息, 作出更换部件的决定。如果在某些情况下, 您没有十足的把握作出决定, 建议您与上级联系人进行联络。

- 在通过保修或善意保修的渠道**更换部件时, 务必进行清晰明确的文档记录**, 并附到相应的工单上。

⇒ 在 PSA (保时捷服务分析) 过程中, 将**根据需要检查**文档记录。

⇒ 此外, 如果未遵循与文档记录相关的说明, 我们将保留拒绝保修索赔的权利。

补救措施:

为了进行评估, 起雾程度分为四个等级:

- 第 1 等级: 照明部件起雾
- 第 2 等级: 发光面起雾
- 第 3 等级: 照明部件上产生少量水滴
- 第 4 等级: 照明部件上产生大量水滴

必须执行不同的措施，具体取决于起雾的程度。
更多信息，请参见下面几个部分的内容。

第 1 等级：照明部件起雾

手順：

- 1 对照明部件 -1- 执行目视检查，评估具体的情况。



信息

请参见“向客户解释情况的技巧”，以便更好地向客户解释这种物理现象。

- 2 如果只是照明部件的技术设计区域起雾 **-标记-**，则不会影响照明输出。
更换照明部件 -1- 并不能解决问题。



第 1 等级：照明部件起雾

第 2 等级：发光面起雾

手順：

- 1 对照明部件 -1- 执行目视检查，评估具体的情况。
- 2 如果照明部件的技术设计区域和技术照明区域起雾 **-标记-**，则必须检查照明部件 -1-。



第2 等级：发光面起雾

- 2.1 检查受影响的照明组件的间隙尺寸和气隙，并在必要时予以修正。 → 5X00IN 间隙尺寸
- 2.2 检查照明部件上的换气和通风元件 -1- 是否脏污、安装是否正确以及有无损坏。



换气和通风元件（示例图）



信息

在试驾之前，必须更换脏污或损坏的换气和通风元件。

- 3 对车辆进行试驾，以 50 km/h (30 mph) 的速度行驶至少 30 分钟，然后检查雾气是否已清除。



信息


请参见“向客户解释情况的技巧”，以便更好地向客户解释这种物理现象。

- 如果雾气已清除，那么更换照明部件并不能解决问题。
- 如果雾气未清除，则更换照明部件并完成相关的文档记录。

第3 等级：照明部件上产生少量水滴

手順：

- 1 对照明部件 -1- 执行目视检查，评估具体的情况。
- 2 如果照明部件的技术设计区域和技术照明区域起雾，并产生少量水滴 -标记-，则必须检查照明部件 -1-。

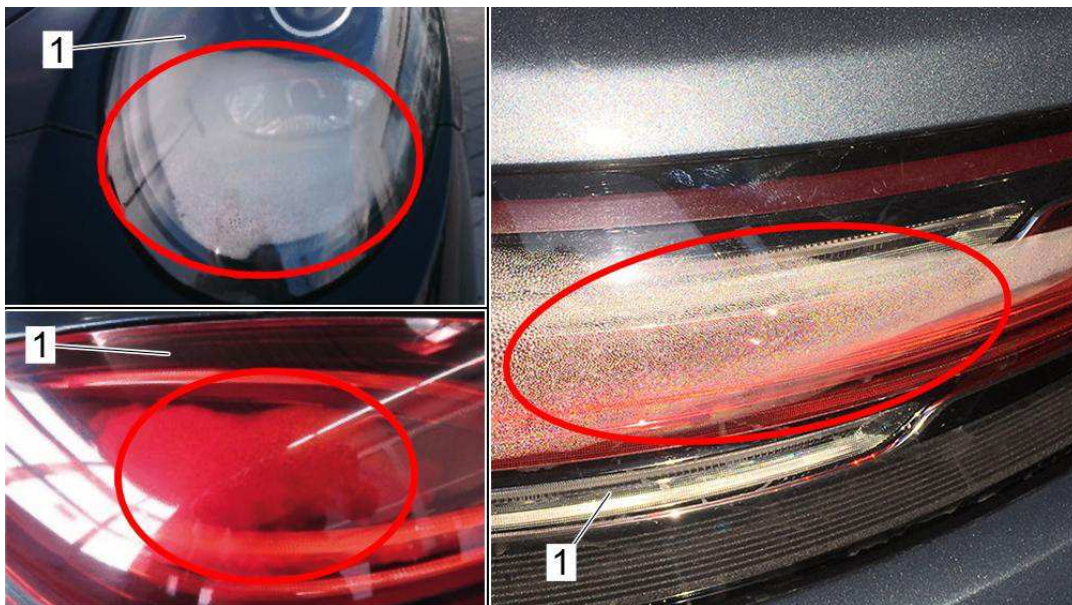

第3 等级：照明部件上产生少量水滴

- 2.1 检查受影响的照明组件的间隙尺寸和气隙，并在必要时予以修正。 → 间隙尺寸
- 2.2 检查照明部件上的换气和通风元件 -1- 是否脏污、安装是否正确以及有无损坏。



换气和通风元件（示例图）



信息

在试驾之前，必须更换脏污或损坏的换气和通风元件。

- 3 对车辆进行试驾，以 50 km/h (30 mph) 的速度行驶至少 30 分钟，然后检查雾气是否已清除。



信息

请参见“向客户解释情况的技巧”，以便更好地向客户解释这种物理现象。

- 如果雾气已清除，并且产生的水滴有所减少，那么更换照明部件并不能解决问题。
- 如果雾气未清除，并且产生的水滴没有减少，则更换照明部件并完成相关的文档记录。

第4 等级：照明部件上产生大量水滴

手順：

- 1 对照明部件 -1- 执行目视检查，评估具体的情况。
- 2 如果照明部件的技术设计区域和技术照明区域起雾，并产生大量水滴 -标记-，则必须更换照明部件 -1-。



第 4 等级：照明部件上产生大量水滴

向客户解释情况的技巧

- 由于车辆配有**开放的防溅水通风系统**（为了补偿压力），照明部件内存在**不同的“气候区”**。在灯罩上，非常热的部位受车灯加热，而相对较冷的部位被行驶时的气流所冷却。
- 这会导致灯罩内侧的湿气凝结，这种情况在空气湿度较高，温差较大时，表现得尤为明显。
- 在驶过自动洗车机，或使用高压清洗设备清洗车辆后，照明部件也可能会起雾。

⇒ 起雾的物理过程**不会对车灯功能造成任何影响**，而且**这方面的投诉与安全性不相关**。

根据环境条件，所有照明部件都有可能起雾，这种现象在采用透明灯罩的车灯上表现得尤为明显。

开具发票：

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请输入以下代码：

94150	大灯
5012	起雾、冷凝、潮湿

918310, 918320, 918330, 92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBH1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ADB1, 97ADD1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BBA1, 97BBE1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CDB1, 97CDD1, 97CFF1, 97CFH1, 980310, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982320, 982321, 982330, 982331, 986310, 986311, 986320, 986321, 986330, 986331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991880, 991881, 993130, 993131, 993140, 993141, 993330, 993331, 993340, 993341, 993360, 993370, 993371, 993380, 993381, 993410, 993411, 993530, 993531, 993630, 993631, 993770, 993771, 993780, 993781, 996110, 996111, 996120, 996121, 996210, 996211, 996310, 996311, 996410, 996411, 996420, 996421, 996430, 996431, 996440, 996441, 996450, 996451, 996610, 996611, 996620, 996621, 996630, 996631, 996650, 996651, 996810, 996811, 996820, 996830,

996840, 996841, 996850, 996851, 996880, 996890, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997830, 997840, 997841, 997850, 997851, 997860, 997861, 997870, 997880, 997881, 9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAG1, 9PAAG7, 9PAAH1, 9PAAH7, 9PAAI1, 9PAAJ1, 9PAAK1, 9PAAL1, 9PAAL7, 9PAAM1, 9PAAN1, 9PAAP1, 9PAAR1, 9PAAR7, 9PAAS1, 9PAAT1, 9YAAA1, 9YAAE1, 9YAAM1, 9YABB1, 9YACF1

年款 起始时间 2006

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99