

壹、前言.....	4
一、系統目的.....	4
二、系統特色.....	6
貳、系統架構.....	8
一、系統主流程.....	8
二、系統功能圖.....	9
三、品質管理系統與其他系統關連.....	10
參、基本資料建立.....	12
一、基本資料管理系統之關連作業.....	12
※ 公司資料建立作業.....	12
※ 廠別資料建立作業.....	14
※ 庫別資料建立作業.....	15
※ 生產線資料建立作業.....	16
※ 職務類別建立作業.....	17
※ 幣別匯率建立作業.....	18
※ 常用片語建立作業.....	19
※ 註記/簽核資料建立作業.....	20
※ 程式註記/簽核建立作業.....	21
二、管理維護系統之關連作業.....	22
※ 使用者權限建立作業.....	22
三、庫存管理系統之關連作業.....	23
※ 品號資料建立作業.....	23
四、產品結構管理系統之關連作業.....	25
※ 產品途程資料建立作業.....	25
五、採購管理系統之關連作業.....	26
※ 廠商品號檢驗項目建立作業.....	26
六、品質管理系統之基本資料.....	28
※ 品管參數設定建立作業.....	28
※ MIL-STD-105E 建立作業.....	32
※ 品管類別資料建立作業.....	36
※ 檢驗項目資料建立作業.....	39
※ 品號檢驗項目建立作業.....	41
※ 不良原因代號建立作業.....	44
肆、檢驗單憑證列印及日常異動作業.....	46
一、品管檢驗程序.....	46
二、MIL-STD-105E 之應用流程.....	47
※ 進貨單建立作業.....	48
※ 進貨檢驗單憑證.....	49

※ 進貨檢驗單建立作業.....	54
※ 進貨檢驗單不良原因維護作業.....	65
※ 託外進貨單建立作業.....	66
※ 託外進貨檢驗單憑證.....	67
※ 託外進貨檢驗單建立作業.....	72
※ 託外進貨檢驗單不良原因維護作業.....	82
※ 生產入庫單建立作業.....	83
※ 生產入庫檢驗單憑證.....	84
※ 生產入庫檢驗單建立作業.....	89
※ 生產入庫檢驗單不良原因維護作業.....	98
※ 移轉單建立作業.....	99
※ 移轉檢驗單憑證.....	100
※ 移轉檢驗單建立作業.....	105
※ 移轉檢驗單不良原因維護作業.....	115
※ 其他檢驗單建立作業.....	116
※ 其他檢驗單不良原因維護作業.....	119
伍、 清單與明細表.....	120
※ MIL-STD-105E 表.....	120
※ 品管類別資料清單.....	122
※ 檢驗項目明細表.....	124
※ 品號檢驗項目明細表.....	126
※ 不良原因代號清單.....	128
※ 進貨單檢驗明細表.....	129
※ 託外進貨檢驗明細表.....	132
※ 生產入庫檢驗明細表.....	135
※ 移轉檢驗明細表.....	139
陸、 管理報表列印.....	142
※ 待驗明細表.....	142
※ 廠商/品號檢驗明細表	146
※ 廠商/線別不良原因分析表	150
※ 品號別不良原因分析表.....	156
柒、 品質管制圖表.....	161
※ 品號/廠商不良率(p)管制圖	162
※ 品號/廠商不良數(np)管制圖	168
※ 品號/廠商缺點數(c)管制圖	174
※ 品號/廠商單位缺點數(u)管制圖	179
捌、 上機實習.....	185
一、 基本資料設定.....	185

二、 進貨檢驗.....	190
三、 託外進貨檢驗.....	193
四、 生產入庫檢驗.....	195
五、 製程移轉檢驗.....	198
六、 其他檢驗單建立.....	200

壹、前言

一、系統目的

近代工商企業競爭日益劇烈，商品與商品之間，常有劇烈的商業競爭。為了確保產品品質符合標準，進而提高產品品質，除對製造技術不斷研究改進外，工廠操作的嚴格管制尤為重要。

現今的消費者是挑剔的，即使再好的產品。受歡迎的產品，若無良好的品質，完美無瑕之質感，最終還是會受到消費者之抵制，因此在競爭激烈的地球村上，想要佔有一席之地除了產品具競爭力外，品質將左右公司之生存。因此工廠中任何一項採買，生產活動，都應經過品管之嚴厲要求，將退貨降到最低，無形中提高公司之競爭力。藉由品管檢驗之方法，加強生產者的品質意識，改善產品品質，如此循環下去，產品逾完美，不僅消費者受益更保護了生產者本身。

通常在管制技術上有二個要求，一個是如何保持各種操作條件，及產品品質合乎規定的限度；另一個是如何減少損耗，提高效率。鼎新電腦之「品質管理系統」乃是以統計數理分析為基礎，應用在公司生產過程中、採購進貨、生產入庫及託外進貨的品質檢驗，可依情況選擇全數檢驗或抽樣檢驗，其配合公司使用人員，管理人員的知識及經驗，以數理的分析與客觀的判斷，謀求操作標準化，來提高生產效率及降低成本。

品質管理系統透過彈性參數設定，以符合不同行業，不同生產型態之品管要求，並與「採購管理系統」、「製令/託外管理系統」、「廠區生產追蹤系統」搭配，以求達到全面整合的架構，且利用圖形報表產出提供相關品質分析報表，以提供品質改善參考，並以達到高品質要求為目標，讓企業能在競爭激烈的環境中脫穎而出。

一般工廠之檢驗有以下四種：

- 1.應商(或進料)--對外採購原物料所做的檢驗
- 2.加工廠商(或託外進貨)--對外託外加工所做的檢驗。
- 3.製程檢驗(或移轉)--物料在公司內部部門或加工廠商間轉移所做的檢驗。
- 4.最終檢驗(或生產入庫)--製造廠商在製成品運交客戶之前所做的檢驗。

至於本系統在設計上，則以下列三點為原則：

- 1.系統功能，必須提供即時而完整的報表資料。

2.作業程序必須與一般人工作業一致。

3.操作方法必須簡捷，易學。

目的在使本系統，能讓一般中小型企業的人員在不具備電腦專業知識，不必大幅度更改現行的作業程序，僅由閱讀本系統的操作手冊，即可將『品質管理系統』之作業導入電腦化，以達到提高效率，節省人力之目標。

二、系統特色

- * 提供採購/託外進料檢驗(IQC)、製程檢驗(IPQC)、半成品檢驗(PQC)、製成品檢驗(FQC)等相關檢驗程序功能。
- * 可針對不同品號定義不同檢驗項目、製程代號、檢驗水準、缺點等級、檢驗標準，以配合產生檢驗單時，可依不同檢驗項目產生檢驗資料。
- * 對於多廠、多生產線之品質管理作業型態亦適用。
- * 提供採購作業程序中，廠商進料交貨暫收的資料登帳作業，並自動產生進料檢驗單可供品檢人員檢驗處理。
- * 提供託外加工作業程序中，廠商進料交貨暫收的資料登帳作業，並自動產生外包進料檢驗單可供品檢人員檢驗處理。
- * 提供品管控制參數設定，MIL-STD-105E 建立作業，料件檢驗項目建立作業提供進料檢驗單中，各料品之檢驗方式、AQL 抽樣數量、其允收水準…等相關資料，以減少品檢人員查表填單之工作。
- * 採購進料檢驗單若判定為允收或特採收料時，系統自動將檢驗資料結轉至採購進貨單將檢驗資料寫入，以供相關部門處理，減少重複輸入登帳的作業。
- * 託外加工進料檢驗單若判定為允收或特採收料時，系統自動將檢驗資料結轉至託外加工進貨單並將檢驗資料寫入，以供相關部門處理，減少重複輸入登帳的作業。
- * 與應付管理系統連線，可自動結轉應付帳款，並提供應付帳款明細報表以供與廠商核對使用。
- * 提供廠商 IQC 不良原因分析統計圖表，並可與採購管理系統及製令/託工管理系統連線，提供廠商進貨統計表及廠商評核分析，以供品管部門及相關主管參考，並可作廠商管理之依據。
- * 提供線別不良原因分析統計圖表，並可作各生產線製程檢驗評核分析，以供品管部門及相關主管參考。
- * 提供品管部門處理每日製造部門各生產線之製成品及半成品檢驗資料登錄作業。提供品管部門處理每日製造部門各生產線製程檢驗資料之登錄作業。
- * 提供品管部門處理每日製造部門各生產線之不良品報廢之單據登錄作業。
- * 提供待驗明細清單以提供品管部門安排檢驗行程，以防止料品入庫後品管人員不知要檢驗之問題。
- * 提供 PQC/FQC/IQC 之品管統計圖表以供品管部門及相關主管參考。
- * 提供製成品檢驗及製程檢驗(或途程移轉)入庫之整合功能，可以減少倉管人員重複登錄生產完工入庫資料之作業。


- * 具有多種功能鍵 (FUNCTION KEY)，及視窗查詢功能，使操作時更具親和力。完備之操作手冊，充分提供使用者操作指引。
- * 特提供完整的檔案結構(FILE LAYOUT)，客戶若有特殊需求可自行設計。
- * 提供『使用者權限建立作業』可靈活運用電腦資源，而不必顧慮機密資料外洩。
- * 可以結合最新技術之線上傳呼(B.B.Call;DS pager)，自動檢測(On Line.Monitor)，縱向作業流程控制器(Workflow)，橫向電子表單簽核(Easyflow)，達到快速回應(QuickResponse)的即時資訊整合系統的需求。
(此最新技術整合部分可參閱 IT 技術手冊)
- * 提供自訂憑證及自訂報表之功能，可依客戶需求作自行調整。

貳、系統架構


一、系統主流程



二、系統功能圖

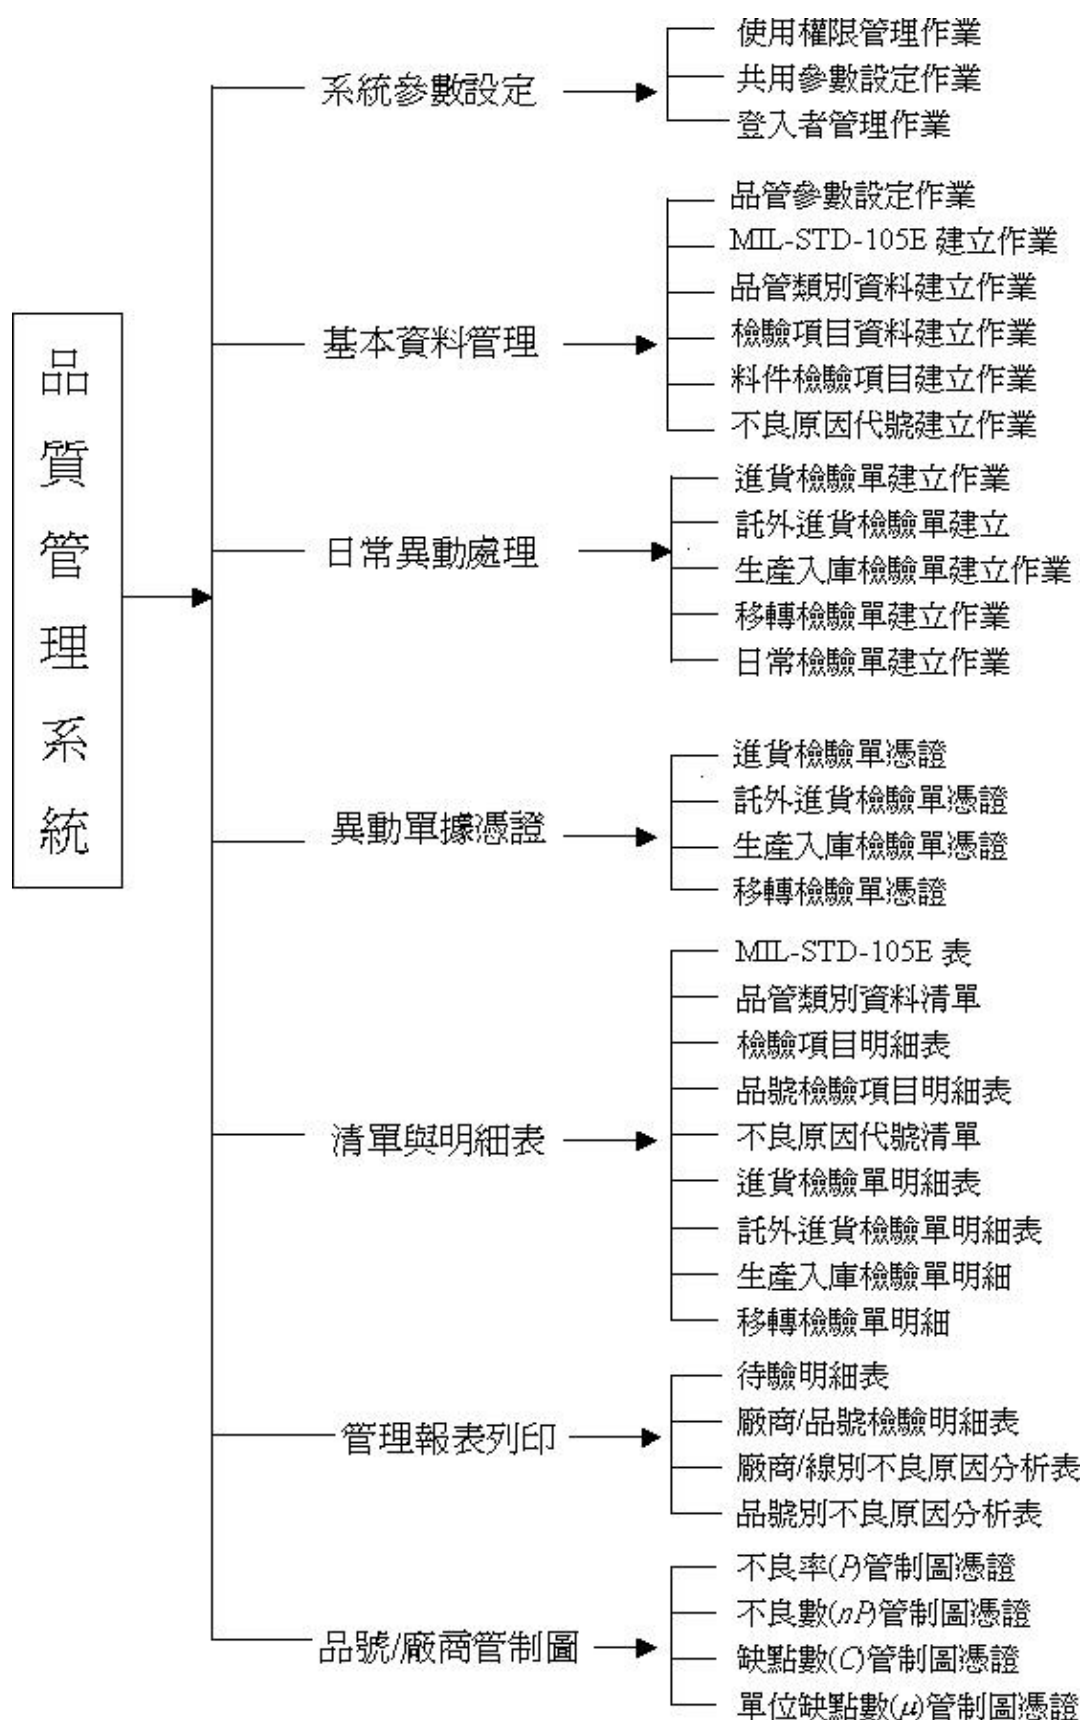

三、品質管理系統與其他系統關連

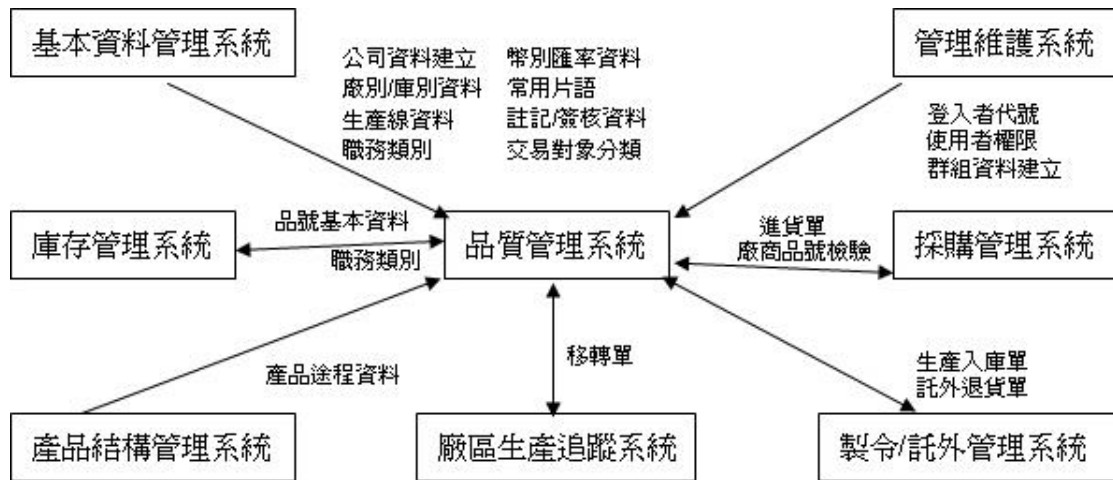

1.基本資料管理系統 (CMS)

* 基本資料管理系統是本系列模組的基礎系統。因此有關『職務分類資料』、『廠別資料』、『庫別資料』、『生產線資料』、『幣別匯率資料』、『常用片語建立』、『程式註記/簽核建立作業』及『交易對象分類資料』等作業必須先於本系統中進行規劃及建立。

2.管理維護系統 (ADM)

* 所有使用本系統的使用者資料必須於本系統定義使用者的代號群組及權限，作業的名稱為『登入者代號建立』、『群組資料建立』及『使用者權限建立作業』。

3.庫存管理系統 (INV)

* 將每一品號歸屬其品管類別。應該還包括異動單據 本系統需與庫存管理系統連線才可使用。因每一料件均需於『品號資料建立作業』，定義其品管類別、檢驗方式及檢驗天數。檢驗單據輸入後系統會參考上述之值帶出相關資料。

4.製令/託外管理系統 (MOC)

* 託外進貨單及生產入庫單作半成品檢驗或製成品檢驗。本系統需與製令/託外管理系統連線才可使用。『託外進貨單驗收作業』、『生產入庫檢驗單建立作業』之來源單據為製令/託外管理系統之『託外進貨單建立作業』、『生產入庫單建立作業』，檢驗確認亦會回寫相關檢驗結果。

5.廠區生產追蹤系統 (SFT)

* 本系統需與廠區生產追蹤系統連線才可使用。『移轉檢驗單建立作業』之來源單據為廠區生產追蹤系統之『移轉單建立作業』，檢驗確認亦會回寫相關檢驗結果。

6.採購管理系統 (PUR)

* 本系統需與採購管理系統連線才可使用。『進貨檢驗單建立作業』之來源單據為採購管理系統之『進貨單建立作業』，檢驗確認亦會回寫相關檢驗結果。另有關 MIL-STD-105E 的轉換規則亦會更新採購系統之『廠商品號特殊檢驗方式建立作業』，檢驗方式亦會參考其特殊檢驗方式。

參、基本資料建立

一、基本資料管理系統之關連作業

※ 公司資料建立作業

■ 程式代號：CMSI11

■ 作業目的

本產品可以區隔不同資料區來進行資訊管理，資料區的區隔即用公司別來識別，所以當您有二個公司（含測試區）必須進行管理時，應先於「多公司資料建立作業」建立完成後，再至本作業設定公司的基本資料。

■ 輸入畫面

公司代號		GPSD25	
公司簡稱		鼎新	
公司全名		鼎新電腦	
英文公司全名		Data System Consulting Co., Ltd.Data	
資料庫名稱	GPSD25	統一編號	12375447
電話	02-89111688	稅籍編號	
傳真	02-89111666	負責人	孫先生
E-MAIL	dsc@dsc.com.tw		
備註			
登記地址	台北縣新店市中興路一段222號		
英文公司地址	No.222, Sec. 1, Jungshing Rd., Hsin-Tien Taipei, R.O.C.		
法人		主管海關	
		免稅額度	1000
<input checked="" type="button" value="確定"/>		取消	
瀏覽		127.0.0.1 - 211	

■ 作業重點

- 1.本系統所提供之各種報表，其表頭皆可印出公司名稱，此公司名稱乃於『基本資料管理系統』中之『公司資料建立作業』中所設定者。
- 2.故可於系統使用之前執行公司名稱設定，否則所列印之報表表頭將不會印出公司名稱。若在本系統之前，電腦已安裝有本系列

軟體中之其他系統，且已執行過『公司資料建立作業』，則本系統可以不必重複設定，直接延用即可。

※ 廠別資料建立作業

■ 程式代號：CMSI02

■ 作業目的

廠別資料為庫存或商品異動相關報表資料的篩選條件，如計有三個工廠，每一工廠有四個庫別，在產生庫存明細表及進耗存統計表等相關報表時，均可用廠別來篩選條件。當然將來在執行MRP/LRP(物料需求計畫--生產計畫系統)時，廠別亦是一個重要資料區隔或篩選條件。

為配合全球 ERP 的管理，如果你只有單一製造廠管理，亦請您設定一個廠別代號來標示，在其他系統的異動單據（銷貨單、銷退單、進貨單、退貨單…等）輸入時必須指定廠別。

■ 輸入畫面

■ 作業重點

1. 此處所指之廠別係指所有系統共用之廠別。所有關於廠內製令、託外加工方面之報表在列印時都會按照廠別順序來呈現及彙總或當作篩選條件，因此廠別之劃分與代號設定十分重要。各廠別之代號與名稱整理好後，可以利用『廠別資料建立作業』輸入電腦。

※ 庫別資料建立作業

■ 程式代號：CMSI03

■ 作業目的

商品存貨儲存倉庫，期初上線時請將庫別資料先行建立，再進行庫存系統的「品號資料建立」。

■ 輸入畫面

庫別資料建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

庫別代號 1A

庫別名稱 成品倉

廠別代號 001 台北廠

庫別性質
☒ 存貨倉 ☐ 非存貨倉

☒ 納入可用量計算
☒ 存權時庫存量不足准許出庫
☐ 確認時庫存量不足准許出庫
☐ 儲位管理

備註

儲位編號	儲位說明	備註
A	成品倉A的儲位	

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

※ 生產線資料建立作業

■ 程式代號：CMSI04

■ 作業目的

生產線乃定義廠內生產排程或製造成本計算時商品製造費用分攤基礎的單元，有關成本資料應於「成本計算系統」上線時將資料準備完成並補輸入。

■ 輸入畫面

生產線資料建立作業(CMSI04)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

生產線代號 601 標準機器負荷 100.00%

生產線名稱 製一課 製費分攤依據 1:人時

廠別代號 001 台北廠

每日人工產能 160 人時 標準人工成本 100 人時

每日機器產能 80 機時 標準製造費用 120 人時

標準人工效率 90.00% 備註

機台代號	機台名稱	機器產能	負荷率	週行事曆代號	日行事曆代號	備註
S01	機台一	50	100.00%			
S02	機台二	30	100.00%			

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

※ 職務類別建立作業

■程式代號：CMSI09

■作業目的

生管／採購／業務／會計／出納職能群組人員建立，為了方便將來異動單據（訂單／銷貨單／採購單／…）的資料輸入，應於本作業中先行定義各大的職務職能之使用者。

■輸入畫面

人員代號	人員名稱	備註
001	陳小銘	
301	孫業務	
303	陳外務	
304	黃外務	
310	陳淑華	

■作業重點

1.作業目的為建立品管職務人員的基本資料對於從事品管工作的使用者，應於事先定義，在使用者資料建立完成後，針對品管工作的人員請於「職務類別建立作業」中明訂，這個定義將來在進行品管檢驗資料建立作業，在輸入的品管人員資料時，系統將限制該人員必須為事先設定品管職務群組中的使用者。

※ 幣別匯率建立作業

■ 程式代號：CMSI06

■ 作業目的

系統所使用到的各種幣別，必需先在本作業定義各幣別單價取位、單位成本取位、及匯率。至於報關買進賣出匯率可透過【海關匯率整批產生作業】來處理。

■ 輸入畫面

生效日期	銀行買進匯率	銀行賣出匯率	報關買進匯率	報關賣出匯率
90/12/31	1	1	1	1

■ 作業重點

對於 貴公司在加工核價及託外進貨時所可能使用到之幣別，應該逐一賦予幣別代號，利用『幣別匯率建立作業』輸入電腦。未事先設好之幣別代號，在輸入各種單據時將不予接受。至於匯率資料，應該在系統上線使用後，依需要將最新之匯率隨時輸入，以便一些作業能擷取利用。特別注意，本國幣別亦應設定其幣別，且其幣別代號應設為「本國幣別」，而其匯率則固定為 1。

※ 常用片語建立作業

■程式代號：CMSI12

■作業目的

可將常用的片語先行編號記錄，將來遇有備註欄或說明欄時，可直接使用片語的開窗將資料帶出，省去不少輸入的時間。

■輸入畫面

GP 常用片語建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

使用者

☐ 個人 ☒ 全公司共用

序號 0001 片語內容 全公司月底傳票

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■作業重點

1.對於電腦化作業中經常有需要輸入之常用片語，如退貨不良原因、廠商價格條件、廠商付款條件、所有單據之備註…等。可以利用『常用片語建立作業』輸入之，以便後續在輸入作業時，隨時可以擷取使用。

※ 註記/簽核資料建立作業

■ 程式代號：CMSI17

■ 輸入畫面

註記/簽核資料建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

註記/簽核分類 1: 註記

代號 QMS01

簡稱 品質專用代號

註記/簽核一 請嚴格執行料件品檢制度各項作業

註記/簽核二

註記/簽核三

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 作業重點

- 1.若要在品管相關報表後面加上簽核欄或註記，請先在本作業設定之。對於本系統所提供的憑證或報表列印（加工核價單、製造命令、領退料單、託外進退貨單、生產入庫單）時，是可由使用者自訂其簽核程序（經理核准、主任核准、製表）及憑證報表表尾的註記。
- 2.請先將常用的註記及簽核格式編碼於本作業建檔。

※ 程式註記/簽核建立作業

■ 程式代號：CMSI18

■ 作業目的

用來設定程式所需的註記或簽核內容，通常對報表而言列印時並無簽核欄位，因此若有管理需求時，須於報表列出時加上簽核欄位或須印出對此報表內容的註記說明時需先至本作業建立該程式的註記/簽核資料。

■ 輸入畫面

程式註記/簽核建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

程式代號 ACTR07 ☐ 會計傳票明細表

註記代號 111 ☐ 會計傳票註記 ☐ 列印時修改註記

註記一 會計傳票註記 ☐ 每頁列印註記

註記二

註記三

簽核代號 211 ☐ 會計傳票簽核 ☐ 列印時修改簽核

簽核一 總經理: 財務經理: 會計 ☐ 每頁列印簽核

簽核二

簽核三

憑證格式 ☐ 列印時選擇憑證格式

☐ 每頁列印合計

☐ 列印製表條件 ☐ 列印製表人

匯率來源 I. 銀行買進匯率

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 作業重點

1. 本作業在設定每一支憑證報表列印時所採用的註記代號及簽核代號，作業前必須先確定『註記/簽核資料建立作業』已經完成資料規劃及建檔。

二、管理維護系統之關連作業

※ 使用者權限建立作業

■ 程式代號：ADMI05

■ 作業目的

用來建立本軟體系統所有使用者的權限設定。

■ 輸入畫面

程式名稱	執行	資料管制
使用者權限複製作業	☒	☒
使用者系統別權限產生作業	☒	☐
整批修改最近密碼變更日期	☒	☐
系統資料建立作業	☒	☐
程式代號建立作業	☒	☐
檔案資料建立作業	☒	☐
群組資料建立作業	☒	☐
使用者權限建立作業	☒	☐
登入者代號建立作業	☒	☐
電子表單關聯建立作業	☒	☐
多公司資料建立作業	☒	☐

■ 作業重點

1. 在系統運作之前，應該先行計劃公司內有那些人員或那些部門單位需要直接使用電腦執行本系統。確定後，必須對於每一需要使用之人員或部門單位賦予唯一之「使用者代碼」，然後利用『管理維護系統』中之『登入者代號建立作業』、『群組資料建立作業』及使用者權限建立作業』一一加以輸入。對於所輸入之各使用者，應該對其在公司內之職掌予以明確界定，然後對於每一使用者逐一檢討其對於每一項作業之使用權限。權限的管理請詳『管理維護系統』中之各項作業說明。

三、庫存管理系統之關連作業

※ 品號資料建立作業

■ 程式代號：INVI02

■ 作業目的

此作業可建立個別品號的品管類別、檢驗方式及檢驗天數，後續在「品質管理系統」產生檢驗資料時，系統會根據各品號設定之品管類別、檢驗方式及檢驗天數，產生檢驗項目及檢驗期限。

■ 輸入畫面

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名
1C	原料倉	1:存貨倉	001	台北廠

■ 欄位說明

1. 品管類別

- * 若此欄位未輸入，品管系統之檢驗單據無法自動產生檢驗內容項目；品管類別代號應事先利用品管系統的「品管類別資料建立作業」建立完成，始能開窗查詢或輸入。

2. 檢驗方式

- * 輸入各別品號之檢驗方式（指檢驗程度或寬嚴程度），輸入品管類別後可自動帶出並允許修改。

- * 選項：0.免檢、1.抽檢(減量)、2.抽檢(正常)、3.抽檢(加嚴)及4.全檢。
- * 當檢驗方式選擇「0.免檢」，表示該品號不須透過品管系統檢驗即可直接入庫。
- * 若檢驗方式選擇「1.抽檢(減量)」、「2.抽檢(正常)」或「3.抽檢(加嚴)」，其抽檢樣本數及 AC (Accept：允收)、RE 值 (Reject：拒收) 皆透過 MIL-STD-105E 抽樣計劃標準產生。
- * 若檢驗方式選擇「4.全檢」，表示全部入庫產品皆須檢驗，並透過品管系統檢驗入庫。

3.檢驗天數

- * 針對各品號設定檢驗天數，可計算檢驗期限，讓品管人員知道甚麼時候要把品號檢驗完畢。

四、產品結構管理系統之關連作業

※ 產品途程資料建立作業

■程式代號：BOMI07

■作業目的

產品標準途程建立，一產品可設定多種途程，為開立製令製程之資料來源。

執行製程檢驗前須設定產品途程的檢驗方式檢驗天數。

■輸入畫面

變動天數	落後天數	幣別	加工單價	加工單位	檢驗方式	檢驗天數	完工判斷依據
1	0	NTD	0	pcs	2:抽檢(正常)	0	:數量
1	0	NTD	0	pcs	2:抽檢(正常)	0	:數量
1	0.4	NTD	150	pcs	2:抽檢(正常)	0	:數量
1	1	NTD	0	pcs	2:抽檢(正常)	0	:數量

■作業重點

- 1.先定義該各產品途程的檢驗方式及檢驗天數。
- 2.當製令製程產生時，其檢驗方式及天數會自動帶出至製令製程建立作業中，後續執行移轉單檢驗時可自動由此帶出。

五、採購管理系統之關連作業

※ 廠商品號檢驗項目建立作業

■ 程式代號：PURI12

■ 作業目的

此作業可建立各別廠商、不同品號、不同加工製程之個別檢驗方式（即檢驗程度或寬嚴程度）。

■ 輸入畫面

品號	品名	規格	製程代號	製程名稱	檢驗方式	檢驗記錄	核准狀況	備註
▶ QMS1001	C-原料	QMS原料	****		2:正常	2	1:已核准	廠商品號檢驗
QMS1002	D-原料	QMS原料	****		3:加嚴		1:已核准	廠商品號檢驗
QMS4001	A-成品	QMS成品	****		3:加嚴	34	1:已核准	

瀏覽 單身資料筆數: 3 QMS1001 C-原料 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單身

1. 製程代號

* 製程代號可輸入「****」（4個「*」），表示該廠商為採購進貨商，定義商品進貨時之檢驗方式；若該廠商為製程加工廠商，可在製程代號定義是哪一段製程加工的檢驗方式。

2. 檢驗方式

* 0.免檢、1.減量、2.正常、3.加嚴、4.全檢。

3. 檢驗記錄

* 每次的檢驗單（如：進貨檢驗單、託外加工檢驗單、移轉檢驗單）檢驗結果皆以累計方式記錄於此欄位上。

* 若「品管參數設定」之「啟動檢驗方式轉換規則」打勾，轉換依據是以此檢驗記錄作為判定來源。

◆品質管理系統之檢驗單據，在設定品號檢驗方式時，其方式之抓取先後順序為：

- * 廠商品號檢驗項目建立作業之檢驗方式。
- * 以品號基本資料之檢驗方式為其檢驗方式。

六、品質管理系統之基本資料

※ 品管參數設定建立作業

■ 程式代號：QMSI01

■ 作業目的

本作業乃針對『品質管理系統』中，定義品質控管中會用到之檢驗方式及方法與時機。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

品質控管參數

1. 啟動檢驗方式轉換規則 (MA011)

- * 選擇是否啟動檢驗方式轉換規則。
- * 若勾選表啟動，才可設定連續批數與拒收批數不可空白。

2. 連續批數 (正常→減量) (MA001)

- * 可選擇數字 1~30。
- * 檢查連續批數需大於等於拒收批數。

3.拒收批數 (正常→減量) (MA002)

- * 可選擇數字 0 ~ 連續批數。

4.連續批數 (正常→加嚴) (MA003)

- * 可選擇數字 1 ~ 30。
- * 檢查連續批數需大於等於拒收批數。

5.拒收批數 (正常→加嚴) (MA004)

- * 可選擇數字 0 ~ 連續批數。

6.連續批數 (減量→正常) (MA005)

- * 可選擇數字 1 ~ 30。
- * 檢查連續批數需大於等於拒收批數。

7.拒收批數 (減量→正常) (MA006)

- * 可選擇數字 0 ~ 連續批數。

8.連續批數 (加嚴→正常) (MA007)

- * 可選擇數字 1 ~ 30。
- * 檢查連續批數需大於等於拒收批數。

9.拒收批數 (加嚴→正常) (MA008)

- * 可選擇數字 0 ~ 連續批數。

10.連續批數 (加嚴→終止交易) (MA009)

- * 可選擇數字 1 ~ 30。
- * 檢查連續批數需大於等於拒收批數。

11.拒收批數 (加嚴→終止交易) (MA010)

- * 可選擇數字 0 ~ 連續批數。

12.判定之取決方式 (MA012)

- * 品管判定取決方式，有 1.依檢驗項目自動判定、2.人工判定。
 - (1).依檢驗項目自動判定：表示若該品號的檢驗項目有五項，其中一項判定拒收時，系統會自動判斷該品號拒收。
 - (2).人工判定：則由人工自行判斷之。

13.執行進貨檢驗程序 (MA013)

- * 判斷是否執行進貨檢驗程序。

14.執行製程移轉檢驗程序 (MA014)

- * 判斷是否執行製程移轉檢驗程序。

15.執行生產入庫檢驗程序 (MA015)

- * 判斷是否執行生產入庫檢驗程序。

16.執行託外進貨檢驗程序 (MA016)

- * 判斷是否執行託外進貨檢驗程序。

■作業重點

1.啟動檢驗方式轉換規則：

檢驗方式轉換原則可根據過去檢驗結果調整 打勾後方可設定「減量」、「正常」、「加量」及「終止交易」等不同檢驗程度的轉換規則，設定其連續批數中，幾批以上(含)被拒收或幾批以下(含)被拒收就要轉換。

以上述設定為例：若向某供應廠商採購 A 原料，該原料目前之檢驗方式為「正常檢驗」，正常檢驗一般使用在檢驗過程的開始，則只要該供應廠商進貨該原料，加嚴檢驗使用在供應商的品質變壞時，而欲使供應商改善品質，連續三批中有一批以上(含)被拒收，則下一次進貨時檢驗方式就會從「正常檢驗」改為「加嚴檢驗」。減量檢驗之目的在品質佳時，以減少自己之檢驗成本，若該供應廠商進貨該原料，連續三批都允收，則下一次進貨時檢驗方式就會放寬，從「正常檢驗」改為「減量檢驗」。

2.判定之取決方式：分為兩種

(1).依檢驗項目自動判定：表示若該品號的檢驗項目有五項(如：長度、硬度、外觀…等)，只要其中一項判定拒收時，系統會自動判斷該品號拒收。

(2).人工判定：表示該品號是否拒收，由人工自行判斷之並自行修正檢驗單單頭之判定欄位。

3.執行「進貨」、「生產入庫」、「製程移轉」、「託外進貨」檢驗程序 將要檢驗的單據在此設定。

進 貨：指「採購管理系統」之「進貨單」；

生產入庫：指「製令/託外管理系統」之「生產入庫單」；

製程移轉：指「製程管理系統」之「移轉單」；

託外進貨：指「製令/託外管理系統」之「託外進貨單」。

打勾表示上述單據之驗收一定要經過「品質管理系統」作檢驗，例：若「進貨單」不透過「品質管理系統」作檢驗，在「採購管理系統」可以「進貨單驗收作業」做簡單的驗收作業（單純標示驗收或驗退），若勾選「執行進貨檢驗程序」的選項，則必須透過「品質管理系統 \ 進貨檢驗單建立作業」執行驗收作業，進貨單建立作業之「驗收數量」將被鎖定，並由品管系統檢驗完後回寫，使用者不可透過「採購管理系統 \ 進貨單驗收作業」驗收物品。

4.MIL-STD-105D 的轉換規則，範例如下所述：

- (1).若無特殊規定，一般均用採用正常檢驗。
- (2).若連續 5 批中有 2 批拒收，則轉為嚴格檢驗。在嚴格檢驗中，若有連續 5 批允收，則回覆為正常檢驗。在嚴格檢驗中，若有連續 5 批中有 4 批拒收，則終止此廠商之交易。
- (3).若連續 10 批允收，則轉為減量檢驗。在減量檢驗中，若有 1 批拒收，則回覆為正常檢驗。

※ MIL-STD-105E 建立作業

■ 程式代號：QMSI02

■ 作業目的

定義 MIL-STD-105E 計量值抽樣計劃表之內容轉換規則亦由此作業設定。系統出貨時已內含標準值。即檢驗水準為一般水準 I、II、III 三級及等殊檢驗 1、2、3 三級並依不同寬嚴程度（減量、正常、加嚴）對應之各種批量區間及允收水準定義其抽樣數、允收數、拒收數等資料。如有特殊要求時，可由負責單位自行設定之。將各種檢驗水準與寬嚴程度之抽驗值在此輸入。由此可判斷當批量落在其範圍區間時，應取多少數量作抽驗，在不同檢驗係數下，多少數量為可允收 (AR)，多少數量為拒收 (RE)。一般是將標準 MIL-STD-105E 計數值檢驗表的內容入檔，供輸入檢驗單據時，快速查得其檢驗數據。亦可自訂公司內部特殊之檢驗水準。

■ 輸入畫面

起始批量	截止批量	0.010 AC/RE/n	0.015 AC/RE/n	0.025 AC/RE/n	0.040 AC/RE/n	0.065 AC/RE/n	0.10 AC/RE/n	0.15 AC/RE/n	0.25 AC/RE/n	0.40 AC/RE/n
2	8	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50	0/ 1/32
9	15	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50	0/ 1/32
16	25	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50	0/ 1/32
26	50	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50	0/ 1/32
51	90	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50	0/ 1/32
91	150	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50	0/ 1/32
151	280	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50	0/ 1/32
281	500	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50	0/ 1/32
501	1,200	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50	0/ 1/32
1,201	3,200	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50	0/ 1/32
3,201	10,000	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50	1/ 2/125
10,001	35,000	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	1/ 2/200	1/ 2/125
35,001	150,000	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	1/ 2/315	1/ 2/200	2/ 3/200
150,001	500,000	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	1/ 2/500	1/ 2/315	2/ 3/315	3/ 4/315
500,001	99,999,999	0/ 1/125	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	1/ 2/800	1/ 2/500	2/ 3/500	3/ 4/500	5/ 6/500

■ 欄位說明

單頭

1. 檢驗水準 (MB001)

- * 設定檢驗水準，計 1.一般(I)、2.一般(II)、3.一般(III)，S1.特殊(S-1)、S2.特殊(S-2)、S3.特殊(S-3)、S4.特殊(S-4)，U1.

自訂 1、U2.自訂 2、U3.自訂 3、U4.自訂 4、U5.自訂 5、U6.
自訂 6、U7.自訂 7、U8.自訂 8、U9.自訂 9。

2.寬嚴程度

- * 設定寬嚴程度，計 1.減量、2.正常及 3.加嚴。

3.備註 (MB003)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身

1.起始批量 (MC003)

- * 不可空白，此欄位必須大於零。

2.截止批量 (MC004)

- * 不可空白，此欄位必須大於零。

3.抽樣數量 (MC005)

- * 不可空白，此欄位必須大於零。

4.AQL=0.010(MC006)； AQL=0.015(MC007)； ...； AQL=1000 (MC031)


- * 不可空白。
- * 使用 EditMask 中間以「/」分隔前後各兩碼，儲存時分隔符號不存檔。
EX：輸入 _1/_1 則存入 _1_1 (底線表空白)，僅能輸入數字 0~9，且後兩碼需大於等於「/」前兩碼。

5.備註 (MC032)

- * [F2]片語資料查詢。

■作業重點

1.MIL-STD-105E 表之應用流程如下：

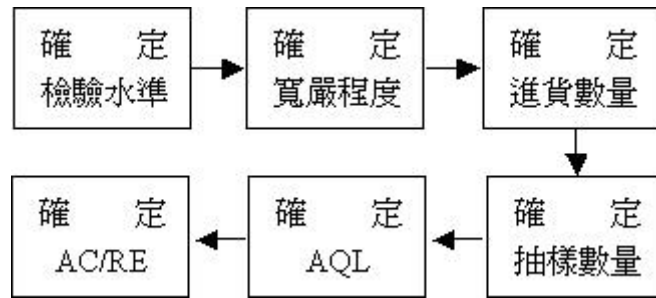

2.檢驗水準：在 MIL-STD-105E 標準裡，樣本數（抽樣數量）是依「檢驗水準」及「送驗批量」而定的。

一般分為「一般水準」（可分成 3 個等級：I、II、III）及「特殊水準」（可分成 4 個等級：S-1、S-2、S-3、S-4）兩類。若公司要使用之檢驗水準非此兩大類者，可於此作業自訂其他的檢驗水準（系統允許自訂檢驗水準 U1~U9）。

註一（兩大類檢驗水準及其等級的檢驗寬鬆例子）：

檢驗水準	描述及例子
一般（I）	鑑別力較低（檢驗程度較鬆），如一般產品用螺柱、螺帽、包材的檢驗。
一般（II）	鑑別力中等，如零配件的檢驗。
一般（III）	鑑別力較高，如飛機零配件的檢驗。
特殊（S-1）	最低水準，適於檢驗較簡單、便宜、或是檢驗過程具危險性產品之檢驗。
特殊（S-2）	次低水準。
特殊（S-3）	次高水準。
特殊（S-4）	最高水準，適於較複雜、昂貴產品、或是破壞性的檢驗。

3.寬嚴程度：

指「1.減量」、「2.正常」及「3.加嚴」三種寬嚴程度；可針對不同的寬嚴程度設定抽樣計劃表。

(1).單身移下一筆時，「截止批量」需大於「起始批量」且預設下一筆的起始批量等於上一筆的截止批量+1。

(2).定義 MIL-STD-105E 計量值抽樣計劃表之內容。系統出貨時已內含標準值。即檢驗水準為一般水準 I、II、III 三級與寬嚴程度（減量、正常、加嚴）對應之批量、抽樣數、允收水準、合格數、不合格數之對應關係。有特殊要求時，可由負責單位自行設定之。

(3).檢驗開始時，一律採用正常檢驗，除非負責單位另有指示。如品質好廠商可採用減量檢驗以鼓勵生產者繼續控制其品質；如

品質不好，則採用嚴格檢驗以刺激生產者改善品質，可依照『品管參數設定建立作業』。

4.起始批量 / 截止批量：指送驗批量的區間。

5.AC(Accept，允收)，抽樣樣本中可允許之最大不良數或缺點數，稱允收數；RE(Reject，拒收)，是指拒收數；n 是抽樣的樣本數量。

6.AQL：允收水準(Acceptable Quality Level 之簡稱)，指令消費者滿意的送驗批所含的最大不良率。換言之，若生產者之產品，其平均不良率小於或等於 AQL 時，理應判定為合格而允收之。AQL 之%越小，表示風險越大，須執行更嚴謹的檢驗方式。

例：

AQL=1%，某批進貨數量 1000 及採用檢驗水準(II)時，試求其正常檢驗之抽樣計劃由本表查得單次抽樣計劃為：

抽樣數量 80 個，AC=2，RE= 3。

1000 個中抽取 80 個樣本檢驗，其中含有不良數 m，則表示：
 $m \leq AC(2 \text{ 個})$ ，允收該批； $m \geq RE(3 \text{ 個})$ ，拒收該批。

MIL-STD-105E 抽樣計劃的抽樣數量會隨著 AQL 及檢驗水準變動。

7.若要列印本表，請執行清單與明細表中之「MIL-STD-105E 表」。

※ 品管類別資料建立作業

■ 程式代號：QMSI03

■ 作業目的

對於類似之檢驗方式且同允收水準者，可將其歸類成同一品管類別，例：硬度、色澤、外觀檢驗等等…。定義其檢驗方式（免檢、減量、正常、加嚴、全檢）與三種缺點等級（嚴重、主要、次要）之允收水準。注意：一料件只能對應一品管類別。將欲作品質管制者，依不同之檢驗方式在此定義其允收品質中，其不同品質缺失時應採取之檢驗系數，並加以分類。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 品管類別 (MD001)

* 所輸入之品管類別資料須存在於品管類別資料檔中。

2.類別名稱 (MD002)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

3.檢驗方式 (MD003)

- * 計 0.免檢、1.減量、2.正常、3.加嚴及 4.全檢五種方式。
 * 若檢驗方式採免檢或全檢時，則 AQL-CR 嚴重、AQL-MA 主要、AQL-MI 次要不可輸入。

4.AQL-CR 嚴重(MD004)；AQL-MA 主要(MD005)；AQL-MI 次要 (MD006)

- * 若檢驗方式採減量或正常或加嚴時，則不可空白。
 * (外顯 AQL，內存欄位代號)

EX：AQL=0.010 則內存欄位=MC006，外顯值=0.010。

外顯值	內存值
0.010	MC006
0.015	MC007
0.025	MC008
0.040	MC009
0.065	MC010
0.10	MC011
0.15	MC012
0.25	MC013
0.40	MC014
0.65	MC015
1.0	MC016
1.5	MC017
2.5	MC018

5.備註 (MD007)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

■作業重點

1.為「品號檢驗項目建立作業」之前置作業之一。檢驗方式可定義為「0.免檢」、「1.減量」、「2.正常」、「3.加嚴」、「4.全檢」五種。若檢驗方式定義為「0.免檢」或「4.全檢」，則 CR (Critical：嚴重)、MA (Major：主要)、MI (Minor：次要) 的 AQL 值不須

輸入。

2.對於類似之檢驗方式且同允收水準可將其歸類成同一品管類別，例：硬度、色澤、外觀檢驗等等…定義其檢驗方式（免檢、減量、正常、加嚴、全檢）允收水準（嚴重、主要、次要）之對應關係，一料件只能對應一品管類別。

3.品號只能對應一種品管類別，後續須在「庫存管理系統\品號資料建立作業」設定每一品號之品管類別，及在「品質管理系統\品號檢驗項目建立作業」設定每一類別須執行的檢驗項目。

4.日後檢驗時，系統會依據「廠商品號特殊檢驗方式建立作業」（或「品號資料建立作業」之檢驗方式）與檢驗項目之檢驗水準與缺點等級至品管類別求出其允收水準。

5.若要列印本資料時，請執行「品號類別資料清單」。

※ 檢驗項目資料建立作業

■程式代號：QMSI04

■作業目的

凡是公司在品質檢驗中所有之檢驗項目均應在此輸入，並定義其產品缺點等級，以便日後判斷檢驗之產品該允收或拒收。對於所有需檢驗之項目，均需予以編號入檔，並記錄其檢驗水準、缺點等級與檢驗標準說明，以提供料件檢驗時之歸屬。

■輸入畫面

■欄位說明

1.檢驗代號 (ME001)

- * 可輸入檢驗項目之代號，存於檢驗項目資料資料庫內。但不允許空白。

2.檢驗名稱 (ME002)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

3.檢驗水準 (ME003)

- * 計 1.一般(I)、2.一般(II)、3.一般(III)，S1.特殊(S-1)、S2.特殊(S-2)、S3.特殊(S-3)、S4.特殊(S-4)，U1.自訂 1、U2.自訂 2、U3.自訂 3、U4.自訂 4、U5.自訂 5、U6.自訂 6、U7.自訂 7、U8.自訂 8、U9.自訂 9。

4.缺點等級 (ME004)

- * 計 CR.嚴重、MA.主要及 MI.次要。

5.檢驗標準說明 (ME005)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

6.備註 (ME006)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.為「品號檢驗項目建立作業」之前置作業之一。
- 2.可將公司內之品管檢驗項目分類，在此逐一輸入。
- 3.檢驗水準：分為一般(I)、一般(II)、一般(III)、特殊(S-1)…等。
- 4.缺點等級：分為「嚴重」、「主要」及「次要」。

缺點等級	描述
CR (Critical：嚴重)	會造成使用者生命危險、或是喪失產品主要功能之缺點。
MA (Major：主要)	指產品的實際功能未達設計之預期目標，或是會減低產品可用性之缺點。
MI (Minor：次要)	對產品之實際功能及可用性沒有影響，但會影響使用者心理情緒之缺點。

- 5.若要列印本資料時，請執行「檢驗項目明細表」。

※ 品號檢驗項目建立作業

■ 程式代號：QMSI05

■ 作業目的

凡須品檢之產品，均可在定義其品管類別及其須經過那些檢查項目，對於須做品質檢驗之料件其所有檢驗項目，利用此作業先行建檔。日後在該料件檢驗時，會依據所建之品管類別自動帶出檢驗項目，以供品管人員檢驗，便於減化人員需查標準書之時間。

■ 輸入畫面

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗水準	缺點等級	檢驗標準說明	備註
1000	長度	2：一般(II)	MA：主要	檢驗項目1-修改過	
2000	電阻	2：一般(II)	MA：主要	檢驗項目2-修改過	

■ 欄位說明

單頭

1.品管類別 (MF001)

- * 可點選  (icon)或[F2]品管類別查詢，並自動顯示類別名稱於後。但不允許空白。

2.類別名稱 (C 020)

- * 只作顯示，不可輸入。

3.品號 (MF002)

- * 填滿「*」表將所有品號納入選項。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號基本資料查詢，並自動帶出該品號之品名，規格欄位資料。

4.品名 (C 30)

- * 只作顯示，不可輸入。

5.規格 (C 30)

- * 只作顯示，不可輸入。

6.備註 (MF007)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.製程代號 (MF008)

- * 新增輸入時預設「****」，亦可修改。點選  (icon)或[F2]製程代號資料查詢，並自動顯示製程名稱於後。但不允許空白。
- * 當輸入時若填滿「*」表所有製程代號皆納入選項。

單身

1.檢驗代號 (MG003)

- * 不可空白；不可重複。
- * [F2]檢驗項目查詢，並顯示檢驗名稱欄位資料，自動帶出該檢驗代號之檢驗水準，缺點等級及檢驗標準說明。

2.檢驗名稱 (C 30)

- * 只作顯示，不可輸入。

3.檢驗水準 (MG004)

- * 項目有 1.一般(I)、2.一般(II)、3.一般(III)，S1.特殊(S-1)、S2.特殊(S-2)、S3.特殊(S-3)、S4.特殊(S-4)，U1.自訂 1、U2.自訂 2、U3.自訂 3、U4.自訂 4、U5.自訂 5、U6.自訂 6、U7.自訂 7、U8.自訂 8 及 U9.自訂 9。

4.缺點等級 (MG005)

- * 分別有 CR.嚴重、MA.主要及 MI.次要三種。

5.檢驗標準說明 (MG006)

- * [F2]片語資料查詢。

6.備註 (MG007)

* [F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.須先輸入「品管類別資料」及「檢驗項目資料」，方可於此作業設定各品管類別之品管檢驗項目。
- 2.同一品管類別中，可再針對不同品號或製程代號分別設定其檢驗項目，輸入之品管類別與對應之品號應與「品號基本資料建立作業」上所設定之品號類別相同。
- 3.若品號輸入「*****」(20 個「*」)或製程代號輸入「****」(4 個「*」)，表示不分品號或製程，只要是該品管類別的檢驗項目的內容皆相同。皆以此單身檢驗項目為準。
- 4.檢驗代號：應事先在「檢驗項目建立作業」中將檢驗代號建立完成，其檢驗水準及缺點等級自動帶出。
- 5.若要列印本資料時，請執行「品號檢驗項目明細表」。
- 6.『：複製品號檢驗項目』(icon)，使用者須新增權限才可複製功能。

※ 不良原因代號建立作業

■ 程式代號：QMSI06

■ 作業目的

可將會發生不良原因在此先行輸入，後續檢驗時可將只要輸入不良原因代號即可，以便日後進貨或入庫時，若查有不良時，即可查詢此檔並記錄之。可減少使用者輸入資料的時間。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1.不良原因代號 (MH001)

- * 不可空白，不可重複。
- * 可輸入品質不良原因之代號。

2.原因說明 (MH002)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

3.備註 (MH003)


- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.對於所有會導致「品質不良之因素」，均需予以歸納編號入檔。日後檢驗時若發生不良，則需利用上述不良代號予以記錄，供往後不良原因分析表使用。
- 2.若要列印本資料時，請執行「不良原因代號清單」。

肆、檢驗單憑證列印及日常異動作業

一、品管檢驗程序

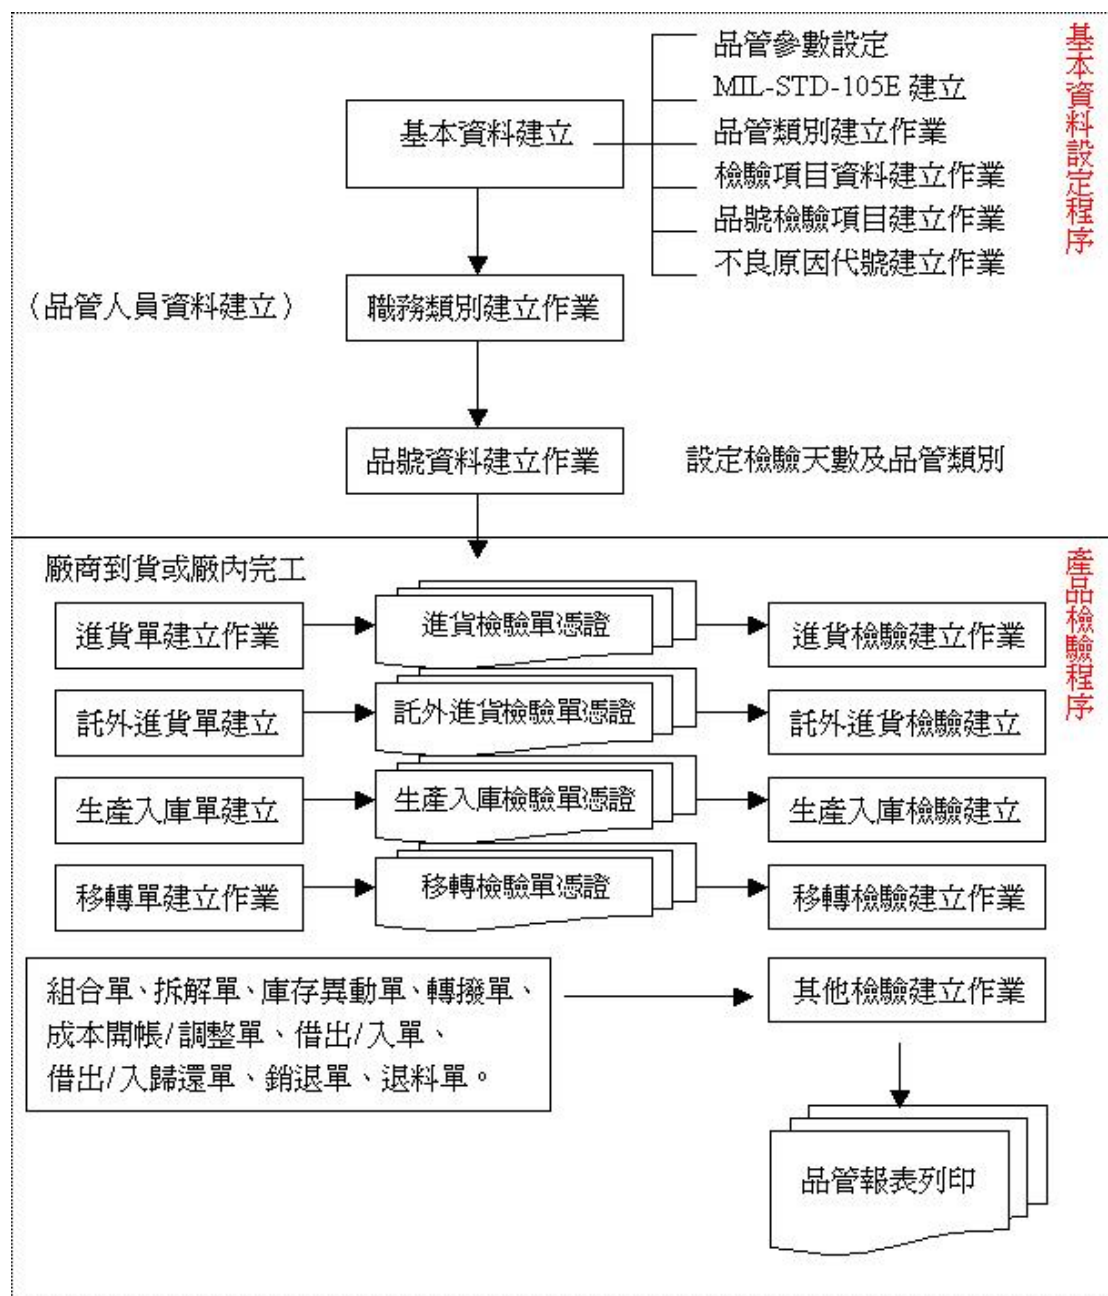

二、MIL-STD-105E 之應用流程

本系統之抽樣計劃標準是採用 MIL-STD-105E 標準，其應用流程共分 6 個階段，本系統之進貨／託外進貨／生產入庫／製程檢驗建立作業之檢驗參數即依此模式產生，茲簡單說明如下：



1.決定送驗批量：

當廠商到貨或廠內完工時，於進貨單建立作業／託外進貨單建立／生產入庫單建立／移轉單建立作業輸入的進貨數量即為送驗批量。

2.決定檢驗水準：

依「品號檢驗項目建立作業」各檢驗項目之「檢驗水準」決定，如：一般(I)、(II)、(III)、特殊…等。

3.決定抽樣方式：

抽樣方式分單次、雙次、多次等三種抽樣計劃，本品管系統則統一以「單次抽樣計劃」為產生依據。

4.決定檢驗程度：

檢驗程度分正常、減量、加嚴三種檢驗，可依不同廠商、不同品號、不同製程。決定檢驗程度的順序如下：

- (1).於「廠商品號特殊檢驗方式建立作業」中指定檢驗方式。
- (2).該品號於「品號基本資料建立作業」中所設定的檢驗方式。

5.決定 AQL 值：

步驟如下：

- (1).決定檢驗程度。
- (2).「品號檢驗項目建立作業」之缺點等級（如：嚴重、主要、次要）。
- (3).依該品號在「品號基本資料建立」上設定的「品管類別」再對應至「品管類別建立作業」中來決定 AQL 值。

6.取得樣本數、AC 數、RE 數：

至「MIL-STD-105E 建立作業」依檢驗水準、送驗批量、檢驗程度（即寬嚴程度）、及 AQL 值取得檢驗樣本數及 AC、RE 值，並自動產生至「檢驗單建立作業」中。

※ 進貨單建立作業

■ 程式代號：PURI09

■ 作業目的

提供商品進貨紀錄，了解採購商品是否已經進貨，品管單位可以輸入商品檢驗通過數量的資料。可以紀錄應付帳款、發票資料、扣款金金額。庫存系統計算成本來源之一。

單據性質若有勾選【更新核價】功能，則在進貨單確認存檔後，會更新品號廠商建立作業中的價格資料。

■ 輸入畫面

進貨單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 34D 庫存進貨單 保稅碼 0. 依品號預設

進貨單號 0950403001 單據日期 95/04/03

供應商 1002 嘉嘉供應商 進貨日期 95/04/03

EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別 001 台北廠 件數 0

廠商單號 列印 0 傳送次數 0

幣別 NTD 匯率 1 簽核狀態 N: 不執行電子簽核

付款條件 ID1 結帳後一星期付款 60天票期 備註

交易條件 1 一般交易 海關手冊

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量
0001	2. 正式品號	QMS1001	C-原料	QMS原料	1,000	pcs	0
0002	2. 正式品號	QMS1002	D-原料	QMS原料	15,000	pcs	0

原幣進貨金額	0	原幣貨款金額	0	本幣貨款金額	0
原幣扣款金額	0	原幣稅額	0	本幣稅額	0
本幣進貨費用	0	原幣金額合計	0	本幣金額合計	0
數量合計	0	總包裝量	0	本幣沖自籌額	0
				原幣沖自籌額	0

瀏覽 單身資料筆數: 2 QMS1002 D-原料 127.0.0.1 - 211

■ 作業重點

1. 產品採購到貨時，先於「進貨單建立作業」中輸入進貨品號及進貨數量，若品管參數設定之「執行進貨檢驗程序」打勾，則「驗收數量、驗退數量、計價數量」不可輸入，且亦不得執行「採購管理系統 \ 進貨單驗收作業」將品號驗收入庫，必須透過品質管理系統之「進貨檢驗單建立作業」執行檢驗，並由系統自動回寫檢驗結果。

※ 進貨檢驗單憑證

■程式代號：QMSR11

■作業目的

將『進貨檢驗單建立作業』之品號檢驗項目資料，透過此作業列印檢驗結果，作為資料審查或核准或歸檔之用。輸入之進貨檢驗單可將其列印成憑證格式，以發給檢驗人員做為執行檢驗之標準。有「自訂憑證」之功能，可自行設計自己的進貨檢驗單憑證套表格式。若進貨檢驗單檔無進貨檢驗單資料，則會自動產生一筆進貨檢驗單資料。

■輸入畫面

進貨檢驗單憑證(QMSR11)[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇進貨單別 **34D** ☐ 庫存進貨單

選擇進貨單號
 起 迄

選擇品號
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇進貨單進貨日期
 起 迄

選擇檢驗單檢驗日期
 起 迄

選擇檢驗單單據日期
 起 迄

選擇檢驗狀態 待驗

選擇確認狀態 全部

進貨檢驗單憑證(QMSR11)[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇列印狀態 未列印

☒ 列印單價金額
☐ 列印檢驗結果

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 廠商

FAX NO

[illegible]

基

1.

- * 以「列印」傳送方式，則進階選項的選擇 FAX/Email 傳送狀態、選擇 FAX/Email 傳送方式、FAX NO/Email Address，預覽列印頁上之 FAX/列印鈕，不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，FAX/Email 需隱藏。

2.

- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其單據性質須為「34. 進貨單據」者之單別，但不允許空白。

3.

- * 可輸入進貨單號之範圍區間，若空白表全部。

4.

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。

- * 可點選 (icon)或[F2]品號資料查詢，若空白表全部。

5.選擇進貨單進貨日期 (PUR.TG003)

- * 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢所需列印之進貨日期期間，若空白表全部。

6.選擇檢驗單檢驗日期 (TA004)

- * 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢所需列印之檢驗日期期間，若空白表全部。

7.選擇檢驗單單據日期 (TA019)

- * 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢所需列印之單據日期期間，若空白表全部。

8.選擇檢驗狀態 (PUR.TH028)

- * 進貨檢驗類型有 1.待驗、2.合格、3.不良、4.特採及 9.全部五種狀態。

9.選擇確認狀態 (QMS.TA014)

- * 計有 Y.已確認 (『核』)、N.未確認 (『 』)、V.作廢 (『廢』) 及全部 (不須篩選確認碼) 四種。

進階選項

1.選擇列印狀態

- * 分別有 Y.已列印、N.未列印及全部。

2.列印單價金額

- * 可勾選是否列印單價金額，預設 N。
- * 若列印單價金額為 N 時，則金額不印。

3.列印檢驗結果

- * 可勾選是否列印檢驗結果，預設 N。

4.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C 1)

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。
- * 計 Y.已傳送、N.未傳送及全部。

5.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C 1)

- * 傳送方式區分 1.FAX To 廠商/客戶、2.Email To 廠商/客戶、3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 選擇 FAX/Email 傳送方式以 FAX To 廠商/客戶或 FAX To 自訂對象時，則預覽列印列上的 FAX/Email 鈕下之 EMAIL 選項不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

6.FAX NO/Email Address (C 36)

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.「進貨單建立作業」輸入完成後，可由「進貨檢驗單憑證列印作業」，自動產生其檢驗內容項目並將憑證印出。(註：若只要產生檢驗內容項目，不需要列印憑證，只要按下「預覽」鈕即可。)
- 2.檢驗結果可於「進貨檢驗單建立作業」輸入；若輸入後要將檢驗結果列印存檔，亦可於此作業列印。
- 3.若公用參數設定中的數量表達方式=「3.製造雙單位」，則報表才會顯示進貨包裝數量、包裝單位（請注意畫橢圓的地方）。
- 4.產生「檢驗內容項目」的方式有兩種：
 - (1).「進貨檢驗單建立作業」以『新增』方式產生，此種方式是針對「進貨單單身特定的一筆資料」產生其檢驗資料。
 - (2).在「進貨檢驗單憑證」以『預覽』的方式產生，是可以針對多張進貨單單身每一筆資料產生其檢驗資料。
- 5.可由本作業，自動產生其檢驗內容項目並將憑證印出。
- 6.若公用參數設定中的數量表達方式為「製造雙單位」，則報表會顯示進貨包裝數量、包裝單位。
- 7.若列印檢驗結果為「N」時，則下列欄位印空白。
 - (1).單頭：判定、破壞數、驗退數、允收數。

(2).單身：不良數、判定。

8.如果品號檢驗項目單頭檔 (QMSMG) 有建該筆品號，則抓該筆檢驗標準說明及檢驗水準，否則抓品號跟製程不分者 (即****)。

※ 進貨檢驗單建立作業

■ 程式代號：QMSI07

■ 作業目的

凡進貨物品若須檢驗，則在收貨後進行檢驗，並將資料在此作業輸入進貨單品號檢驗結果，進而更新進貨單資料。

■ 輸入畫面

GP 進貨檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 34D 庫存進貨單 品號 QMS1001 簽核狀態 N.不執行電子簽核

進貨單號 0950403001 品名 C-原料 檢驗日期 95/04/03

進貨序號 0001 規格 QMS原料 確認者

單據日期 95/04/03 廠商 1002 嘉嘉供應商

檢驗資料 進貨資料 資料瀏覽

檢驗期限 95/04/03 扣款金額 0

檢驗人員 扣款原因

檢驗方式 2:抽檢(正常) 備註

破壞數 0 判定 2:允收

驗退數 0 列印次數 0 傳送次數 0

品管類別 M200 物料

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數	判定	備註
5000	進貨檢驗		500	MA:主要	0	1	0	Y:允收	

抽樣數量合計 500 不良數量合計 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

GP 進貨檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 34D 庫存進貨單 品號 QMS1001 簽核狀態 N.不執行電子簽核

進貨單號 0950403001 品名 C-原料 檢驗日期 95/04/03

進貨序號 0001 規格 QMS原料 確認者

單據日期 95/04/03 廠商 1002 嘉嘉供應商

檢驗資料 進貨資料 資料瀏覽

進貨日期 95/04/03 幣別 NTD 單據日期 95/04/03

進貨數量 1000 匯率 1 進貨包裝數量 0

採購單號 - 進貨庫別 1C 原料倉 儲位

製造商 單位 pcs 包裝單位

承認型號 驗收日期 95/04/03 急料

批號

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數	判定	備註
5000	進貨檢驗		500	MA:主要	0	1	0	Y:允收	

抽樣數量合計 500 不良數量合計 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

GP 進貨檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

不良原因代號 原因說明 缺點數 備註

1001 長度過長 1

瀏覽

欄位說明

單頭

1.進貨單別 (TA001)

- * 可點選  (icon)或[F2]進貨資料查詢，且僅能輸入單據性質為「34.進貨單單據」者之單別，並顯示單據名稱於後，但不允許空白。
- * 當變動時則清除進貨單號。
- * 若單別、單號、序號不為空白時，游標移至檢驗日期。

2.進貨單號 (TA002)

- * 不可空白。
- * 若變動時則清除進貨序號。

3.進貨序號 (TA003)

- * 不可空白。
- * 可輸入進貨檢驗單之序號。輸入後自動帶出該進貨序號之品號、品名、規格、廠商、廠商名稱、進貨日期、進貨數量、進貨單位、小單位、幣別、匯率、進貨庫別、採購單號、急件、驗收日期、製造商、承認型號、製造商簡稱等之資料。

4.單據日期 (TA019)

- * 預設系統日大於等於庫存現行年月時，則自動預設系統日期。亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。
- * 輸入日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設檢驗日期等於單據日期。
- * 當連續新增時自動預設前一筆單據日期。

5.品號 (TH004)

- * 此欄位僅作顯示，不作輸入。

6.品名 (TH005)

- * 此欄位僅作顯示，不作輸入。

7.規格 (TH006)

- * 此欄位僅作顯示，不作輸入。

8.廠商 (TG005)

- * 此欄位僅作顯示，不作輸入。

9.檢驗日期 (TA004)

- * 自動顯示。

10.確認者 (TA020)

- * 自動顯示人員名稱。

11.簽核狀態 (TA021)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中及 N.不執行電子簽核。

檢驗資料

1.檢驗期限 (TA005)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢進貨檢驗單之檢驗期限，但不允許空白。

2.檢驗人員 (TA006)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗人員資料查詢，人員職務分類須為「A.品管」者，輸入後自動顯示人員名稱。

3.檢驗方式 (TA012)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 檢驗方式種類有 0.免檢、1.抽檢(減量)、2.抽檢(正常)、3.抽檢(加嚴)及 4.全檢。

4.破壞數 (TA007)

- * 此欄位必須大於等於零。

5.驗退數 (TA008)

- * 此欄位必須大於等於零。

6.扣款金額 (TA009)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 若須扣款則輸入，確認後回寫進貨單之相關欄位。

7.扣款原因 (TA010)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 若須扣款則輸入，確認後回寫進貨單之相關欄位。

8.備註 (TA015)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.判定 (TA011)

- * 進貨檢驗單之判定方式有 2.允收、3.拒收及 4.特採。

10.列印次數 (TA013)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

11.確認碼 (TA014)

- * 隱藏不可輸入，僅顯示圖示「核」或「廢」字。
- * 有三種 Y.已確認、N.未確認及 V.作廢。
- * 當為 N 時可變更為 V，當為 V 時可變更為 N，不可將 Y 直接為 V 或將 V 直接為 Y。

12.傳送次數 (TA024)

- * 記錄 FAX/MAIL 之累計傳送次數。

13.品管類別 (TA025)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示類別名稱於後。

進貨資料

1.進貨日期 (TG003)

- * 此欄位僅作顯示。

2.進貨數量 (TH007)

- * 此欄位僅作顯示。

3.單位 (TH008)

- * 進貨單位，此欄位僅作顯示。

4.幣別 (TG007)

- * 此欄位僅作顯示。

5.匯率 (TG008)

- * 此欄位僅作顯示。

6.進貨庫別 (TH009)

- * 此欄位僅作顯示。

7.採購單號 (TH011+'-'+TH012+'-'+TH013)

* 此欄位僅作顯示。

8.小單位 (TH035)

* 此欄位僅作顯示。

9.包裝單位 (TH053)

* 此欄位僅作顯示。

10.急件 (PUR.TD025)

* 此欄位僅作顯示。

11.驗收日期 (PUR.TH014)

* 此欄位僅作顯示。

12.製造商 (PUR.TD017)

* 此欄位僅作顯示。

13.承認型號 (PUR.TD029)

* 此欄位僅作顯示。

14.製造商簡稱 (PUR.MA002)

* 此欄位僅作顯示。

15.進貨單單據日期 (PUR.TG014)

* 此欄位僅作顯示。

16.進貨包裝數量 (TH049)

* 此欄位僅作顯示。

單身 (可開窗維護單身明細)

1.檢驗代號 (TB004)

* [F2]檢驗項目資料查詢，並顯示檢驗名稱於後，但不可空白。

2.檢驗名稱 (ME002)

* 此欄位僅作顯示。

3.檢驗標準說明 (MG006)

- * 抓取『品號檢驗項目建立作業』單身的「檢驗標準說明資料」。

4.抽樣數量 (TB005)

- * 此欄位必須大於零。
- * 抽樣數量須大於不良數量、AC 及 RE 數量。
- * 若檢驗方式採「全檢」時，則預設抽樣數量=進貨數量。

5.缺點等級 (TB006)

- * 不可空白。
- * 進貨檢驗單之缺點等級有三種 CR.嚴重、MA.主要、MI.次要。

6.AC (TB007)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 若檢驗方式採「全檢」時，則預設抽樣數量=進貨數量。

7.RE (TB008)

- * 若檢驗方式為「減量」或「正常」或「加嚴」者，則僅作顯示。
- * 此欄位必須大於等於零。

8.不良數量 (TB009)

- * 由檢驗人員自行輸入。
- * 此欄位必須大於等於零。
- * 抽樣數量需大於等於不良數量。

9.判定 (TB010)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 判定方式有 Y.允收、N.拒收。
- * 判定為「拒收」時，驗退數量或不良數量必須大於零。

10.備註 (TB012)

- * [F2]片語資料查詢。

11.確認碼 (TB011)

- * 隱藏不顯示。
- * 判斷是否確認 Y.已確認、N.未確認。

單尾

1.抽樣數量合計 (TA022)

* 單身之抽樣數量加總。

■作業重點

- 1.進貨檢驗單單別-單號-序號與原進貨單單別-單號-序號相同，並帶出進貨品號、進貨廠商等資料供品管人員參考。
- 2.檢驗期限：單據日期+檢驗天數（品號基本資料中設定），會依工廠行事曆(基本資料管理系統設定)若遇到休假日則往後遞延；系統會參考「基本資料管理系統/建立作業/行事曆建立作業」，「行業別=工廠」的行事曆資料。
- 3.檢驗方式：檢驗方式的抓取順序為
 - (1).「廠商品號特殊檢驗方式建立」之檢驗方式。
 - (2).「品號基本資料檔」之檢驗方式。
- 4.驗退數：將來進貨驗退之數量，確認後回寫進貨單之驗退數量欄位。
 - (1).若此批進貨判定結果為【拒收】，驗退數須 >0 。
 - (2).進貨單之驗收數量及計價數量=進貨數量-驗退數量。
- 5.扣款金額／扣款原因：若須扣款則輸入，確認後回寫進貨單之相關欄位。
- 6.判定：允收／拒收／特採，若「品管參數設定作業」中，判定取決方式為「1.依檢驗項目自動判定」，只要單身其中一項檢驗結果判定為拒收時，則單頭之判定系統會自動回寫「拒收」，此判定也可由人工自行修改；若有不良但仍允許進貨，此欄位可自行變更為「特採」。
- 7.關於進貨品號之檢驗項目內容，系統會依「品號檢驗項目建立」自動產生（也可以自行於單身輸入檢驗項目代號），其中抽樣數量、缺點等級、AC(允收數)、RE（拒收數），則參考「MIL-STD-105E」產生(請參考「MIL-STD-105E」之應用流程)。
- 8.不良數：由檢驗人員自行輸入，若不良數 $\geq$ RE(拒收數)，該檢驗項目之「判定」自動變更為「N 拒收」，否則為「Y 允收」，可由人工自行修改。
- 9.若判定不良者，可輸入不良原因資料（請注意畫圓的地方），後續可列印「廠商/線別不良原因分析表」、「品號別不良原因分析表」、「品號/廠商缺點數(C)管制圖」、「品號/廠商單位缺點數()管制圖」。
- 10.檢驗標準說明：抓取「品號檢驗項目建立作業」單身的「檢驗標準說明資料」。

11.進貨檢驗單據確認時，自動將此次判定結果回寫至「廠商品號特殊檢驗方式建立作業」之檢驗記錄中。做為下次廠商再進料時之檢驗方式的參考。

12.確認時，若「品管控制參數設定作業」之「啟動檢驗方式轉換原則」打勾，則自動判定轉換原則，若符合轉換條件，則自動變更其檢驗方式於「廠商品號特殊檢驗方式建立作業」中，如：

原檢驗方式為【正常】，目前連續3批進貨中，沒有任何拒收記錄，則系統會自動將檢驗方式變更為【減量】。

13.檢驗單據確認後回寫之進貨單驗收作業及進貨單建立作業。

14.若判定不良者，可開窗維護『：單身明細』(icon)輸入不良原因資料 (請注意畫橢圓的地方)。

15.進貨單單身的檢驗項目系統會依『品號類別資料建立作業』(QMSI03)自動產生，也可以由進貨檢驗單憑證列印時產生之。

16.單身輸入不良數 AC 若大於等於拒收數 RE，則判定「N.拒收」，單頭也有判定，分為允收、拒收、特採。若品管參數設定作業中，判定之判決方式為依檢驗項目自動判定，只要單身其中一項檢驗結果判定為拒收時，則單頭之判定系統會自動判定預設「拒收」，此判定也可由人工自行修改。

17.作確認時，若品管控制之『品管參數設定建立作業』(QMSI03)中，啟動【檢驗方式】轉換原則打勾，其會依此原則將單頭之判定結果更新至『廠商品號特殊檢驗方式建立作業』。

18.可作檢驗確認或取消確認，做為託外廠商日後品質之評比。

19.本作業提供『：維護進貨檢驗單不良原因』(icon)之歷史記錄，點選後串建檔『進貨檢驗單不良原因維護作業』(QMSI11)中。

(1).確認碼為 Y，且有進貨檢驗單建立作業程式(QMSI07)之新增修改權限，可串『進貨檢驗單不良原因維護作業』，為【修改】狀態。

(2).確認碼為 Y，且無進貨檢驗單建立作業程式(QMSI07)之新增修改權限，可串『進貨檢驗單不良原因維護作業』，為【查詢】狀態。

(3).確認碼為 N， (icon)不可輸入。

20.重新賦予單頭原幣未稅貨款金額&原幣營業稅額、本幣未稅金額&本幣營業稅額。

(1).原幣未稅金額：由單身原幣未稅金額的累計。

- (2).原幣營業稅額：由單身原幣稅額的累計。
- (3).本幣未稅金額：由單身本幣未稅金額的累計。
- (4).本幣營業稅額：由單身本幣稅額的累計。

21.當確定採購之原物料已交貨，即應利用『進貨檢驗單建立作業』，輸入電腦。本系統需與採購系統連線，此處輸入之驗退數在該單據確認後，會回寫採購系統之『進貨單建立作業』的驗退數。同時依 MIL-STD-105E 的轉換規則更新『廠商品號特殊檢驗方式建立作業』的檢驗記錄與檢驗方式，輸入之檢驗內容，可以隨時以【查詢】功能調閱。如果資料有誤，或檢驗內容有所更動，可以直接以【修改】功能更正，或以【刪除】功能取消之。

22.進貨檢驗單的判定狀態：

進貨檢驗單的判定狀態可分為「2.允收」、「3.拒收」、「4.特採」，判定狀態可由下列方式來判斷：新增該單據時更新「2.允收」。若檢驗單身判定為「N.拒收」，則檢驗單頭之判定狀態自動更新「3.拒收」（品管控制參數設定檔之判定取決方式=依檢驗項目自動判定）。若判定為「4.特採」，則需人工手動調整。

進貨單接收作業(PUR113)[最新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單號 34D 0950403001 0001 供應商 1002 嘉嘉供應商

廠別 001 台北廠 廠商單號

品號 QMS1001 單據日期 95/04/03 確認者 DS System super

品名 C-原料 幣別 NTD 匯率 1 計價單位 pcs

規格 QMS原料 進貨數量 1,000 單位 pcs 小單位

備註 進貨包裝數量 0 包裝單位 急料

採購單號 進貨日期 95/04/03 簽核狀態 N:不執行電子簽核

批號

詳細欄位 資料欄位

庫別 IC 原料倉 驗收日期 95/04/03 檢驗狀態 2:合格

儲位 扣款金額 0 類型 2.正式品號

驗收數量 1,000 扣款說明

計價數量 1,000 原幣沖自籌額 0

驗退數量 0 本幣沖自籌額 0 沖自籌額碼

驗收包裝數量 0 備註

驗退包裝數量 0

瀏覽 單身資料筆數:0 127.0.0.1 - 211

進貨單建立作業(PUR109)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 34D 庫存進貨單 保稅碼 0.依品號預設

進貨單號 0950403001 單據日期 95/04/03

供應商 1002 嘉嘉供應商 進貨日期 95/04/03

EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別 001 台北廠 件數 0

廠商單號 列印 0 傳送次數 0

幣別 NTD 匯率 1 簽核狀態 N:不執行電子簽核

付款條件 ID1 結帳後一星期付款 60天票期 備註

交易條件 1 一般交易 海關手冊

序號	類型	品號	品名	規格	單位	計價單位	進貨數量	驗收數量	計價數量	檢驗狀態	確認碼
0001	2.正式品號	QMS1001	C-原料	QMS原料	pcs	pcs	1,000	1,000	1,000	2:合格	Y:已確認
0002	2.正式品號	QMS1002	D-原料	QMS原料	pcs	pcs	15,000	15,000	15,000	2:合格	Y:已確認

原幣進貨金額	245,000	原幣貨款金額	245,000	本幣貨款金額	245,000
原幣扣款金額	0	原幣稅額	12,250	本幣稅額	12,250
本幣進貨費用	0	原幣金額合計	257,250	本幣金額合計	257,250
數量合計	16,000	總包裝量	0	本幣沖自籌額	0
				原幣沖自籌額	0

瀏覽 單身資料筆數: 2 QMS1002 D-原料 127.0.0.1 - 211

※ 進貨檢驗單不良原因維護作業

■程式代號：QMSI11

■作業目的

進貨檢驗單不良時可補輸入或修改不良原因，以方便品管人員資料進行維護。

■輸入畫面

不良原因代號	原因說明	缺點數	備註

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

維護由『進貨檢驗單建立作業』(QMSI07)之  (icon)進行

1.不良原因代號 (TC005)

* [F2]不良原因查詢，並自動對應帶出原因說明，但不可空白。

2.原因說明 (MH002)

* 此欄位僅作顯示。

3.缺點數 (TC006)

* 此欄位必須大於等於零。

4.備註 (TC007)

* [F2]片語資料查詢。

※ 託外進貨單建立作業

■ 程式代號：MOCI06

■ 作業目的

託外製令完工後，可利用此作業輸入託外進貨資訊。

■ 輸入畫面

託外進貨單別: 590 託外進貨單
 託外進貨單號: 0950403001
 單據日期: 95/04/03
 保稅碼: 0. 依品號預設

加工廠商: 1001 國內供應商
 廠別: 001 台北廠
 簽核狀態: N: 不執行電子簽核
 傳送次數: 0
 託外進貨日期: 95/04/03
 EBO拋轉狀態: 不需拋轉

發票資料 | 其他資料 | 資料瀏覽

稅別碼: P05 進項三聯式發票-應稅外加
 統一編號: 16892457
 發票號碼:
 申報年月: 95/04
 發票聯數: 2 三聯式
 課稅別: 2: 應稅外加
 營業稅率: 5.00%
 發票日期: / /
 扣抵區分: 1: 可扣抵進貨及費用

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	進貨庫別	庫別名稱
0001	2. 正式品號	QMS3001	B-半成品	QMS半成品	2,000	pcs	1B	半成品倉 00

原幣加工金額	0	本幣未稅金額	0	原幣未稅金額	0
原幣扣款金額	0	本幣稅額	0	原幣稅額	0
本幣進貨費用	0	本幣金額合計	0	原幣金額合計	0
數量合計	0	包裝數量合計	0		

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS3001 B-半成品 127.0.0.1 - 211

■ 作業重點

1. 成品或半成品加工完畢，由加工廠商將成品或半成品送回廠時，先於「託外進貨單建立作業」中輸入進貨品號及進貨數量，若品管參數設定之「執行託外進貨檢驗程序」打勾，則「驗收數量、驗退數量」不可輸入，且亦不得執行「製令/託外管理系統-託外進貨單驗收作業」將加工品驗收入庫，必須透過品管系統之「託外進貨檢驗單建立作業」執行檢驗，並由系統自動回寫檢驗結果。

※ 託外進貨檢驗單憑證

■ 程式代號：QMSR14

■ 作業目的

將『託外進貨檢驗單建立作業』之各個品號檢驗項目資料，透過此作業列印檢驗結果，作為資料檢核或存檔的依據。

■ 輸入畫面

託外進貨檢驗單憑證 [鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇託外進貨單別 590 

託外進貨單

選擇託外進貨單號
 起
 迄

選擇品號
☒ 區間選擇
 起 
 迄 

選擇託外進貨日期
 起 31 迄 31

選擇檢驗日期
 起 31 迄 31

選擇單據日期
 起 31 迄 31

選擇檢驗狀態 待驗 

選擇確認狀態 全部 

 列印  預覽  設計憑證  設定印表機  紙張格式  取消  自訂

託外進貨檢驗單憑證 [鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇列印狀態 未列印 

☒ 列印單價金額

☐ 列印檢驗結果

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送 

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 廠商 

FAX NO 

 列印  預覽  設計憑證  設定印表機  紙張格式  取消  自訂

■報表格式

[illegible]

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 以「列印」傳送方式，則進階選項的選擇 FAX/Email 傳送狀態、選擇 FAX/Email 傳送方式、FAX NO/Email Address，預覽列印頁上之 FAX/列印鈕，不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

2.選擇託外進貨單別 (MOC.TI001)

- * 可點選 (icon)或[F2]單別資料查詢，其單別性質須為「59. 託外進貨」者之單別，但不允許空白。

3.選擇託外進貨單號 (MOC.TI002)

- * 可輸入託外進貨單號之範圍區間，若空白表全部。

4.選擇品號 (MOC.TI004)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。

- * 可點選 (icon)或[F2]品號資料查詢商品品號之範圍區間，若空白表全部。

5.選擇託外進貨日期 (MOC.TI003)

- * 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢託外進貨單之日期區間，若空白表全部。

6.選擇檢驗日期 (TD004)

- * 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢移轉檢驗單之檢驗日期區間，若空白表全部。

7.選擇單據日期 (TD019)

- * 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢移轉檢驗單之單據日期區間，若空白表全部。

8.選擇檢驗狀態 (MOC.TI035)

- * 生產入庫檢驗之狀態，區分為 1.待驗、2.合格、3.不良、4.特採及 9.全部。

9.選擇確認狀態 (QMS.TD014)

- * 計有 Y.已確認 (『核』)、N.未確認 (『 』)、V.作廢 (『廢』) 及全部 (不須篩選確認碼) 四種。

進階選項

1.選擇列印狀態

- * 可下拉選擇項此憑證是否列印。
- * 計 Y.已列印、N.未列印及全部三種。

2.列印單價金額

- * 可勾選是否列印單價金額，預設 N。
- * 若列印單價金額為「N」時，則金額不印。

3.列印檢驗結果

- * 可勾選是否列印檢驗結果，預設 N。

4.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C 1)

- * 計 Y.已傳送、N.未傳送及全部。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，FAX/Email 需隱藏。

5.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C 1)

- * 區分 1.FAX To 廠商/客戶、2.Email To 廠商/客戶、3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 選擇 FAX/Email 傳送方式以「FAX To 廠商/客戶」或「FAX To 自訂對象」時，則預覽列印列上的 FAX/Email 鈕下之 EMAIL 選項不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，FAX/Email 需隱藏。

6.FAX NO/Email Address (C 36)

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.可由本作業，自動產生其檢驗內容項目並將憑證印出。
- 2.若公用參數設定中的數量表達方式為「製造雙單位」，則報表會顯示進貨包裝數量、包裝單位。
- 3.若列印檢驗結果為「N」，則下列欄位印空白，單頭：判定、破壞數、驗退數、允收數。單身：不良數、判定。
- 4.如果品號檢驗項目單頭檔 (QMSMG) 有建該筆品號 (製程)，則抓該筆檢驗標準說明及檢驗水準，否則抓品號跟製程不分者 (即****)。
- 5.「託外進貨單建立作業」輸入完成後，可由「託外進貨檢驗單憑證列印作業」，自動產生其檢驗內容項目並將憑證印出。(註：若只要產生檢驗內容項目，不需要列印憑證，只要按下  鈕即可。)
- 6.檢驗結果可於「託外進貨檢驗單建立作業」輸入；若輸入後要將檢驗結果列印存檔，亦可於此作業列印。
- 7.輸入之託外進貨檢驗單可將其列印成憑證格式，以發給檢驗人員做為執行檢驗之標準。有「自訂憑證」之功能，可自行設計自己的託外進貨檢驗單憑證套表格式。若託外進貨檢驗單檔無託外

進貨單資料，則會自動產生一筆託外進貨檢驗單資料。

8.產生「檢驗內容項目」的方式有兩種：

(1).在「託外進貨檢驗單建立作業」以『新增』方式產生，此種方式是針對「託外進貨單單身特定的一筆資料」產生其檢驗。

(2).在「託外進貨檢驗單憑證」以『預覽』的方式產生，是可以針對多張託外進貨單單身每一筆資料產生其檢驗資料。

※ 託外進貨檢驗單建立作業

■ 程式代號：QMSI08

■ 作業目的

凡加工物品若須檢驗，則在收貨後進行檢驗並將資料在此作業輸入託外進貨單品號檢驗之結果，進而更新託外進貨單資料。

■ 輸入畫面

託外進貨檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

託外進貨單別 590 託外進貨單 品號 QMS3001 檢驗日期 95/04/03

託外進貨單號 0950403001 品名 B-半成品 確認者

託外進貨序號 0001 規格 QMS半成品

單據日期 95/04/03 加工廠商 1001 國內供應商

檢驗資料 託外進貨資料 資料瀏覽

檢驗期限 95/04/03 扣款金額 0

檢驗人員 扣款原因

檢驗方式 2:抽檢(正常) 備註

破壞數 0 判定 2:允收 傳送次數 0

驗退數 0 列印次數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核

品管類別 M300 半成品

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數	判定	備註
1000	長度	檢驗項目1-修改過	315	MA:主要	1	2	0	Y:允收	
4000	高度		315	MA:主要	1	2	1	Y:允收	

抽樣數量合計 630 不良數量合計 1

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

託外進貨檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

託外進貨單別 590 託外進貨單 品號 QMS3001 檢驗日期 95/04/03

託外進貨單號 0950403001 品名 B-半成品 確認者

託外進貨序號 0001 規格 QMS半成品

單據日期 95/04/03 加工廠商 1001 國內供應商

檢驗資料 託外進貨資料 資料瀏覽

進貨日期 95/04/03 幣別 NTD 託外進貨單據日期 95/04/03

進貨數量 2000 匯率 1 包裝單位

報廢數量 0 進貨庫別 IB 半成品倉 儲位 001

單位 pcs 急件 N 計價單位 pcs 進貨包裝數量 0

製令單號 - 驗收日期 95/04/03 報廢包裝數量 0

批號

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數	判定	備註
1000	長度	檢驗項目1-修改過	315	MA:主要	1	2	0	Y:允收	
4000	高度		315	MA:主要	1	2	1	Y:允收	

抽樣數量合計 630 不良數量合計 1

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

GP 託外進貨檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

不良原因代號 原因說明 缺點數 備註

4002 高度太低 1

瀏覽

欄位說明

單頭

1. 託外進貨單別 (TD001)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 託外進貨資料查詢，其單據性質須為「59. 託外進貨單單據」者之單別，自動顯示單據名稱於後，但不允許空白。
- * 若單別、單號、序號不為空白時，游標移至檢驗日期。
- * 變動時清除託外進貨單號。

2. 託外進貨單號 (TD002)

- * 不可空白。
- * 變動時清除託外進貨序號。

3.託外進貨序號 (TD003)

- * 不可空白。
- * 輸入後自動帶出該託外進貨序號之品號、品名、規格、加工廠商、廠商名稱、進貨日期、進貨數量、報廢數量、單位、計價單位、幣別、匯率、進貨庫別、製令單號、扣款金額、扣款說明等之資料。

4.單據日期 (TD019)

- * 若系統日大於等於庫存現行年月時，則自動預設系統日期。
亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。
- * 輸入日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設檢驗日期等於單據日期。
- * 當連續新增時自動預設前一筆單據日期。

5.品號 (TI004)

- * 此欄位僅作顯示。

6.品名 (TI005)

- * 此欄位僅作顯示。

7.規格 (TI006)

- * 此欄位僅作顯示。

8.加工廠商 (TH005)

- * 此欄位僅作顯示。

9.檢驗日期 (TD004)

- * 此欄位自動顯示。

10.確認者 (TD020)

- * 自動顯示人員名稱。

檢驗資料

1.檢驗期限 (TD005)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。

2.檢驗人員 (TD006)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗人員資料查詢，其職務分類須屬「A.品管」者，並顯示人員名稱於後。

3.檢驗方式 (TD012)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 託外進貨檢驗單之檢驗方式有 0.免檢、1.抽檢(減量)、2.抽檢(正常)、3.抽檢(加嚴)及 4.全檢。

4.破壞數 (TD007)

- * 此欄位必須大於等於零。

5.驗退數 (TD008)

- * 此欄位必須大於等於零。

6.扣款金額 (TD009)

- * 此欄位必須大於等於零。

7.扣款原因 (TD010)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.備註 (TD015)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.判定 (TD011)

- * 託外進貨檢驗單之判定種類為 2.允收、3.拒收及 4.特採。

10.列印次數 (TD013)

- * 系統自動以零開始累算列印次數，以顯示託外進貨檢驗單列印之次數狀況。

11.確認碼 (TD014)

- * 隱藏不可輸入，僅顯示圖示「核」或「廢」字。

- * 有 Y.已確認、N.未確認及 V.作廢三種。
- * 當為 N 時可變更為 V，當為 V 時可變更為 N，不可將 Y 直接為 V 或將 V 直接為 Y。

12.傳送次數 (TD024)

- * 記錄 FAX/MAIL 之累計傳送次數。

13.品管類別 (TD025)

- * 此欄位僅作顯示，並自動顯示類別名稱。

14.簽核狀態 (TD021)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中及 N.不執行電子簽核。

託外進貨資料

1.進貨日期 (TH003)

- * 此欄位僅作顯示。

2.進貨數量 (TI007)

- * 此欄位僅作顯示。

3.單位 (TI008)

- * 此欄位僅作顯示。

4.幣別 (TH007)

- * 此欄位僅作顯示。

5.匯率 (TH008)

- * 此欄位僅作顯示。

6.進貨庫別 (TI009)

- * 此欄位僅作顯示。

7.製令單號 (TI013+'-'+TI014)

- * 此欄位僅作顯示。

8.報廢數量 (TI021)

* 此欄位僅作顯示。

9.計價單位 (TI035)

* 此欄位僅作顯示。

10.急件 (MOC.TI048)

* 此欄位僅作顯示。

11.託外進貨單據日期 (MOC.TH029)

* 此欄位僅作顯示。

12.包裝單位 (TI049)

* 此欄位僅作顯示。

13.進貨包裝數量 (TI016)

* 此欄位僅作顯示。

14.報廢包裝數量 (TI050)

* 此欄位僅作顯示。

單身

*** 可開窗維護 [單身明細]**

1.檢驗代號 (TE004)

* [F2]檢驗項目資料查詢，並自動顯示檢驗名稱於後，但不可空白。

2.檢驗名稱 (ME002)

* 此欄位僅作顯示。

3.檢驗標準說明 (MG006)

* 此欄位僅作顯示。

4.抽樣數量 (TE005)

* 若檢驗方式為「減量」或「正常」或「加嚴」者，則僅作顯示。

* 若檢驗方式採「全檢」時，則預設抽樣數量=進貨數量。

* 抽樣數量須大於不良數量、AC 及 RE 數量。

5.缺點等級 (TE006)

- * 不可空白。
- * 若檢驗方式為「減量」或「正常」或「加嚴」者，則僅作顯示。
- * 缺點等級分為 CR.嚴重、MA.主要、MI.次要。

6.AC (TE007)

- * 若檢驗方式為「減量」或「正常」或「加嚴」者，則僅作顯示。
- * 若檢驗方式採「全檢」時，則預設抽樣數量=進貨數量。
- * 此欄位必須大於等於零。
- * 抽樣數量需大於等於 AC。

7.RE (TE008)

- * 若檢驗方式為「減量」或「正常」或「加嚴」者，則僅作顯示。
- * 此欄位必須大於等於零。
- * 抽樣數量需大於等於 RE。

8.不良數量 (TE009)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 抽樣數量需大於等於不良數量。

9.判定 (TE010)

- * 此欄位僅作顯示，顯示是否判定 Y.允收或 N.拒收。
- * 判定為「拒收」時，驗退數量或不良數量必須大於零。

10.備註 (TE012)

- * [F2]片語資料查詢。

11.確認碼 (TE011)

- * 隱藏不顯示。
- * 區分為 Y.已確認及 N.未確認兩種。

單尾

1.抽樣數量合計 (TD022)

- * 單身之抽樣數量加總。

2.不良數量合計 (TD023)

* 單身之不良數量加總。

■作業重點

- 1.託外進貨檢驗單單別-單號-序號與原託外進貨單單別-單號-序號相同，並帶出加工品號、託外加工廠商等資料供品管人員參考。
- 2.檢驗期限：單據日期+檢驗天數（品號基本資料中設定）。系統會參考「基本資料管理系統/建立作業/行事曆建立作業」，「行業別=工廠」的行事曆資料。
- 3.檢驗方式抓取順序為：
 - (1).「廠商品號特殊檢驗方式建立」之檢驗方式。
 - (2).「品號基本資料檔」之檢驗方式。
- 4.驗退數：託外進貨之驗退數量，確認後會回寫託外進貨單之驗退數量欄位。
 - (1).若此批託外進貨判定結果為【拒收】，驗退數須 >0 。
 - (2).託外進貨單之驗收數量及計價數量=進貨數量－驗退數量。
- 5.扣款金額／扣款原因：若須扣款則輸入，確認後回寫託外進貨單之相關欄位。
- 6.判定：允收／拒收／特採，若「品管參數設定作業」中，判定取決方式為「1.依檢驗項目自動判定」，只要單身其中一項檢驗結果判定為「拒收」時，則單頭之判定系統會自動回寫「拒收」，此判定也可由人工自行修改；若有不良但仍允許進貨，此欄位可自行變更為「特採」。
- 7.關於託外進貨品號之檢驗項目內容，系統會依「品號檢驗項目建立」自動產生（也可以自行於單身輸入檢驗項目代號），其中抽樣數量、缺點等級、AC(允收數)、RE（拒收數），則參考「MIL-STD-105E」產生(請參考「MIL-STD-105E」之應用流程)。
- 8.不良數：由檢驗人員自行輸入，若不良數 $\geq$ RE(拒收數)，該檢驗項目之「判定」自動變更為「N 拒收」，否則為「Y 允收」，可由人工自行修改。
- 9.檢驗標準說明：抓取「品號檢驗項目建立作業」單身的「檢驗標準說明資料」。
- 10.若判定不良者，可輸入不良原因資料（請注意畫橢圓的地方），後續可列印「廠商/線別不良原因分析表」、「品號別不良原因分析表」、「品號/廠商缺點數(C)管制圖」、「品號/廠商單位缺點數(μ)管制圖」。

11.託外進貨檢驗單輸入當確定託外加工之加工件已交貨，即應利用『託外進貨檢驗單建立作業』，輸入電腦。本系統需與製令系統連線，此處輸入之驗退數在該單據確認後，會回寫製令系統之『託外進貨單建立作業』的驗退數。同時依 MIL-STD-105E 的轉換規則更新『廠商品號特殊檢驗方式建立作業』的檢驗記錄與檢驗方式，做為下次加工廠商再進貨時之檢驗方式的參考。輸入之檢驗內容，可以隨時以【查詢】功能調閱。如果資料有誤，或檢驗內容有所更動，可以直接以【修改】功能更正，或以【刪除】功能取消之。

12.託外進貨檢驗單的判定狀態託外進貨檢驗單的判定狀態可分為「2.允收」、「3.拒收」、「4.特採」，判定狀態可由下列方式來判斷：新增該單據時更新「2.允收」。若檢驗單身判定為「N.拒收」，則檢驗單頭之判定狀態自動更新「3.拒收」(品管控制參數設定檔之判定取決方式=依檢驗項目自動判定)。若判定為「4.特採」，則需人工手動調整。

13.託外進貨檢驗單據確認時，自動將此次判定結果回寫至「廠商品號特殊檢驗方式建立作業」之【檢驗記錄】中。

廠商品號檢驗項目建立作業(PUR112)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

廠商代號 1001 簡稱 國內供應商

廠商分類 901 五金類

備註

品號	品名	規格	製程代號	製程名稱	檢驗方式	檢驗記錄	核准狀況	備註
▶ QMS1001	C-原料	QMS原料	****		2:正常	2	1:已核准	廠商品號檢
QMS1002	D-原料	QMS原料	****		3:加嚴		1:已核准	廠商品號檢
QMS3001	B-半成品	QMS半成	****		2:正常	2	1:已核准	
QMS4001	A-成品	QMS成品	****		3:加嚴	34	1:已核准	

瀏覽 單身資料筆數: 4 QMS1001 C-原料 127.0.0.1 - 211

14.確認時，若「品管控制參數設定作業」之「啟動檢驗方式轉換原則」打勾，則自動判定轉換原則，若符合轉換條件，其「廠商品號特殊檢驗方式建立作業」之【檢驗方式】將自動更新。
例：原檢驗方式為【正常】，目前連續3批進貨中，沒有任何拒收記錄，則系統會自動將檢驗方式變更為【減量】。

15.處理程序同『進貨檢驗單建立作業』。

16.若判定不良者，可開窗維護『：單身明細』(icon)輸入不良原因資料。(請注意畫橢圓的地方)

17.可列印『廠商/線別不良原因分析表』或『品號別不良原因分析表』。

18.扣款金額會減少加工廠商的應付帳款。

19.可作檢驗確認或取消確認，做為託外廠商日後品質之評比。

20.本作業提供 (icon)維護進貨檢驗單不良原因之歷史記錄，點選後串建檔『託外進貨檢驗單不良原因維護作業』(QMSI12)中。

(1).確認碼為 Y，且有託外進貨檢驗單建立作業程式 (QMSI08) 之新增修改權限，可串『託外進貨檢驗單不良原因維護作業』，為[修改] 狀態。

(2).確認碼為 Y，且無託外進貨檢驗單建立作業程式(QMSI08)之新增修改權限，可串『託外進貨檢驗單不良原因維護作業』，為[詢] 狀態。

(3).確認碼為 N， (icon)不可輸入。

21.檢驗單確認後回寫之託外進貨單：

託外進貨單建立作業(MOC106)[重新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

託外進貨單別: 590 託外進貨單 加工廠商: 1001 國內供應商
 託外進貨單號: 0950403001 廠別: 001 台北廠
 單據日期: 95/04/03 簽核狀態: N:不執行電子簽核 列印: 0
 保稅碼: 0. 依品號預設 傳送次數: 0 託外進貨日期: 95/04/03
 EBO拋轉狀態: 不需拋轉

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼: P05 進項三聯式發票-應稅外加
 統一編號: 16892457 發票號碼: 申報年月: 95/04
 發票聯數: 2 三聯式 課稅別: 2:應稅外加 營業稅率: 5.00%
 發票日期: / / 扣抵區分: 1:可扣抵進貨及費用

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	驗收數量	驗退數量	檢驗狀態	確認碼	單位
0001	2.正式品號	QMS3001	B-半成品	QMS半成品	2,000	2,000	0	2:合格	Y:已確認	pcs

原幣加工金額: 0 本幣未稅金額: 0 原幣未稅金額: 0
 原幣扣款金額: 0 本幣稅額: 0 原幣稅額: 0
 本幣進貨費用: 0 本幣金額合計: 0 原幣金額合計: 0
 數量合計: 2,000 包裝數量合計: 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS3001 B-半成品 127.0.0.1 - 211

※ 託外進貨檢驗單不良原因維護作業

■ 程式代號：QMSI12

■ 作業目的

託外進貨檢驗單不良時可補輸入或修改不良原因，以方便品管人員維護。

■ 輸入畫面

不良原因代號	原因說明	缺點數	備註

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

維護由『託外進貨檢驗單建立作業』(QMSI08)之  (icon) 進入

1. 不良原因代號 (TF005)

* [F2] 不良原因查詢，並自動對應帶出原因說明，但不可空白。

2. 原因說明 (MH002)

* 此欄位僅作顯示。

3. 缺點數 (TF006)

* 此欄位必須大於等於零。

4. 備註 (TF007)

* [F2] 片語資料查詢。

※ 生產入庫單建立作業

■ 程式代號：MOCI05

■ 作業目的

廠內製令完工後，可利用此作業輸入生產入庫資訊。

■ 輸入畫面

生產入庫單建立作業(MOCI05)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單

入庫單號 0950403001

單據日期 95/04/03

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

備註

保稅碼 0. 依品號預設

入庫日期 95/04/03

確認者

☐ 自動扣料

☐ 產生分錄

列印 0

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

序號	類型	產品品號	品名	規格	單位	入/出別	庫別	庫別名稱	儲位	儲存位置	入庫數量	驗收數量
0001	2:正式品號	QMS4001	A-成	QMS	pcs	入庫	1A	成品倉			25,000	0

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS4001 A-成品 127.0.0.1 - 211

■ 作業重點

1. 產品生產完成時，先於「生產入庫單建立作業」中，輸入完工品號及入庫數量，若「品管參數設定」之「執行生產入庫檢驗程序」打勾，則「驗收數量、驗退數量」不可輸入，必須透過品質管理系統之「生產入庫檢驗單建立作業」執行檢驗並自動回寫。

※ 生產入庫檢驗單憑證

■ 程式代號：QMSR15

■ 作業目的

將『生產入庫檢驗單建立作業』之各個品號檢驗項目資料，可透過此作業列印檢驗結果，作為資料檢核或存檔的依據。

■ 輸入畫面

生產入庫檢驗單憑證 [鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇生產入庫單別 580 生產入庫單

選擇生產入庫單號
 起 [] 迄 []

選擇品號
☒ 區間選擇
 起 [] 迄 []

選擇生產入庫日期
 起 [] 迄 []

選擇檢驗日期
 起 [] 迄 []

選擇單據日期
 起 [] 迄 []

選擇檢驗狀態 待驗

選擇確認狀態 全部

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

生產入庫檢驗單憑證 [鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇列印狀態 未列印

☒ 列印單價金額

☐ 列印檢驗結果

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 自訂對象

FAX NO []

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

■報表格式

生產入庫檢驗單

製表日期: 96/12/18 頁次: 1/1

生產入庫單別: 580	生產入庫單	生產線: 601	製一課	庫別: 1A	成品倉
生產入庫單號: 0950403001		品號: QMS4001		單位: pcs	入庫包裝數量: 0
生產入庫序號: 0001		品名: A-成品		入庫數量: 25000	
單據日期: 96/11/06		規格: QMS成品		允收數:	
檢驗期限: 95/04/03		備註:		驗退數:	
檢驗人員:		確認碼: Y	包裝單位:	破壞數:	
檢驗方式: 抽檢(加嚴)		判定:	意料: N	扣款金額: 0	

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	檢驗水準	缺點等級	AC/RE	不良數	判定	備註
1000	長度		800	一般(II)	主要	0/ 1			
2000	電阻		800	一般(II)	主要	0/ 1			
3000	外觀		800	一般(II)	主要	0/ 1			
4000	高度		800	一般(II)	主要	0/ 1			
	以下空白//								

1/3 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 以「列印」傳送方式，則進階選項的選擇 FAX/Email 傳送狀態、選擇 FAX/Email 傳送方式、FAX NO/Email Address，預覽列印頁上之 FAX/列印鈕，不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，FAX/Email 需隱藏。

2.選擇生產入庫單別 (MOC.TG001)

- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其單別性質須為「58.生產入庫」者之單別，但不允許空白。

3.選擇生產入庫單號 (MOC.TG002)

- * 可選擇生產入庫單號範圍，若空白表全部。

4.選擇品號 (MOC.TG004)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查商品品號範圍，空白表全

部。

5.選擇生產入庫日期 (MOC.TF003)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查所需列印生產入庫日期之期間，若空白表全部。

6.選擇檢驗日期 (TG004)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢所需列印檢驗日期之期間，若空白表全部。

7.選擇單據日期 (TG019)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢所需列印單據日期之期間，若空白表全部。

8.選擇檢驗狀態 (MOC.TG016)

- * 生產入庫檢驗狀態區分 1.待驗、2.合格、3.不良、4.特採及 9.全部。

9.選擇確認狀態 (QMS.TG014)

- * 計有 Y.已確認(『核』)、N.未確認(『 』)、V.作廢(『廢』)及全部(不須篩選確認碼)四種。

進階選項

1.選擇列印狀態

- * 區分為 Y.已列印、N.未列印及全部。

2.列印單價金額

- * 可勾選是否列印單價金額，預設 N。
- * 若列印單價金額為「N」時，則金額不印。

3.列印檢驗結果

- * 可勾選是否列印檢驗結果，預設 N。

4.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C 1)

- * 計 Y.已傳送、N.未傳送及全部。

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，FAX/Email 需隱藏。

5.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C 1)

- * 區分 3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 選擇 FAX/Email 傳送方式以「FAX To 廠商/客戶」或「FAX To 自訂對象」時，則預覽列印列上的 FAX/Email 鈕下之 EMAIL 選項不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，FAX/Email 需隱藏。

6.FAX NO/Email Address (C 36)

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，FAX/Email 需隱藏。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.可由本作業，自動產生其檢驗內容項目並將憑證印出。
- 2.若列印檢驗結果為「N」時，則下列欄位印空白。
 - (1).單頭：判定、破壞數、驗退數、允收數。
 - (2).單身：不良數、判定。
- 3.若公用參數設定中的數量表達方式為「製造雙單位」，則報表會顯示入庫包裝數量、包裝單位。
- 4.如果品號檢驗項目單頭檔(QMSMG)有建該筆品號，則抓該筆檢驗標準說明及檢驗水準，否則抓品號跟製程不分者(即****)。
- 5.生產入庫單建立作業」輸入完成後，可由「生產入庫檢驗單憑證列印作業」，自動產生其檢驗內容項目並將憑證印出。(註：若只要產生檢驗內容項目，不需要列印憑證，只要按下  鈕即可。)

- 6.檢驗結果可於「生產入庫檢驗單建立作業」輸入；若輸入後要將檢驗結果列印存檔，亦可於此作業列印。
- 7.輸入之生產入庫檢驗單可將其列印成憑證格式，發給檢驗人員做為執行檢驗之標準。有「自訂憑證」之功能，可自行設計自己的生產入庫檢驗單憑證套表格。生產入庫檢驗單檔無生產入庫單資料，會自動產生一筆生產入庫檢驗單資料。
- 8.產生「檢驗內容項目」的方式有兩種：
 - (1).在「生產入庫檢驗單建立作業」以『新增』方式產生，此種方式是針對「生產入庫單單身特定的一筆資料」產生其檢驗資料。

(2).在「生產入庫檢驗單憑證」以『預覽』的方式產生，是可以針對多張生產入庫單單身每一筆資料產生其檢驗資料。

※ 生產入庫檢驗單建立作業

■ 程式代號：QMSI09

■ 作業目的

凡廠內生產物品，入庫前若須檢驗，則在完工後進行檢驗，可將資料在此作業輸入生產入庫單品號檢驗之結果，進而更新生產入庫單資料。

■ 輸入畫面

生產入庫檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

生產入庫單別 580 生產入庫單 品號 QMS4001 簽核狀態 N.不執行電子簽核

生產入庫單號 0950403001 品名 A-成品 檢驗日期 96/11/06

生產入庫序號 0001 規格 QMS成品 確認者

單據日期 96/11/06 生產線別 601 製一課

檢驗資料 生產入庫資料 資料瀏覽

檢驗期限 95/04/03 破壞數 0

檢驗人員 驗退數 0

檢驗方式 3:抽檢(加嚴) 備註

判定 2:允收 列印次數 0 傳送次數 0

品管類別 M400 製成品

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數	判定	備註
1000	長度		800	MA:主要	0	1	0	Y:允	
2000	電阻		800	MA:主要	0	1	0	Y:允	
3000	外觀		800	MA:主要	0	1	0	Y:允	
4000	高度		800	MA:主要	0	1	0	Y:允	

抽樣數量合計 3200 不良數量合計 0

瀏覽 單身資料筆數: 4 1000 長度 127.0.0.1 - 211

GP 生產入庫檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

生產入庫單別 580 生產入庫單 品號 QMS4001 簽核狀態 N.不執行電子簽核

生產入庫單號 0950403001 品名 A-成品 檢驗日期 96/11/06

生產入庫序號 0001 規格 QMS成品 確認者

單據日期 96/11/06 生產線別 601 製一課

檢驗資料 生產入庫資料 資料瀏覽

入庫日期 95/04/03 製令單號 - 急料 N

入庫數量 25000 pcs 入庫庫別 1A 成品倉 儲位

報廢數量 0 入庫包裝數量 0

入庫單單據日期 95/04/03 報廢包裝數量 0

批號

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數	判定	備註
1000	長度		800	MA:主要	0	1	0	Y:允	
2000	電阻		800	MA:主要	0	1	0	Y:允	
3000	外觀		800	MA:主要	0	1	0	Y:允	
4000	高度		800	MA:主要	0	1	0	Y:允	

抽樣數量合計 3200 不良數量合計 0

瀏覽 單身資料筆數: 4 1000 長度 127.0.0.1 - 211

GP 生產入庫檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

不良原因代號 原因說明 缺點數 備註

1001	長度過長	1	
------	------	---	--

瀏覽

欄位說明

單頭欄位

1.生產入庫單別 (TG001)

- * 可點選  (icon)或[F2]生產入庫資料查詢，單據性質僅能為「58.生產入庫單單據」者之單別，並自動顯示單據名稱，但不允許空白。
- * 若單別、單號、序號不為空白時，游標移至檢驗日期。
- * 當變動時則清除生產入庫單號。

2.生產入庫單號 (TG002)

- * 不可空白。
- * 變動時清除生產入庫序號。

3.生產入庫序號 (TG003)

- * 不可空白。
- * 輸入後自動帶出該生產入庫序號之品號、品名、規格、生產線別、線別名稱、入庫數量、入庫日期、報廢數量、單位、入庫庫別、製令單號及急件之資料。

4.單據日期 (TG019)

- * 若系統日大於等於庫存現行年月時，則自動預設系統日期。
亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。
- * 輸入日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設檢驗日期等於單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單據日期。

5.品號 (TG004)

- * 此欄位僅作顯示。

6.品名 (TG005)

- * 此欄位僅作顯示。

7.規格 (TG006)

- * 此欄位僅作顯示。

8.生產線別 (TF011)

- * 此欄位僅作顯示。

9.檢驗日期 (TG004)

- * 自動顯示。

10.確認者 (TG020)

- * 自動顯示人員名稱。

11.簽核狀態 (TG021)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中及 N.不執行電子簽核。

檢驗資料

1.檢驗期限 (TG005)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。

2.檢驗人員 (TG006)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗人員資料查詢，其職務分類須屬於「A.品管」者。

3.檢驗方式 (TG012)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 0.免檢、1.抽檢(減量)、2.抽檢(正常)、3.抽檢(加嚴)及 4.全檢。

4.破壞數 (TG007)

- * 此欄位必須大於等於零。

5.驗退數 (TG008)

- * 此欄位必須大於等於零。

6.備註 (TG015)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.判定 (TG011)

- * 區分為 2.允收及 3.拒收。
- * 判定為「拒收」時，驗退數量或不良數量必須大於零。

8.列印次數 (TG013)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

9.確認碼 (TG014)

- * 隱藏不可輸入，僅顯示圖示「核」或「廢」字。
- * 區分為 Y.已確認、N.未確認及 V.作廢三種。

10.傳送次數 (TG024)

- * 記傳 FAX/MAIL 之累計傳送次數。

11.品管類別 (TG025)

- * 此欄位僅作顯示，並自動顯示類別名稱。

生產入庫資料

1.入庫日期 (TF003)

- * 此欄位僅作顯示。

2.入庫數量 (TG011)

- * 此欄位僅作顯示。

3.單位 (TG007)

- * 此欄位僅作顯示。

4.入庫庫別 (TG010)

- * 此欄位僅作顯示。

5.製令單號 (TG014+'-'+TG015)

- * 此欄位僅作顯示。

6.報廢數量 (TG012)

- * 此欄位僅作顯示。

7.急件 (MOC.TG24)

- * 此欄位僅作顯示。

8.入庫單單據日期 (MOC.TF012)

- * 此欄位僅作顯示。

9.入庫包裝數量 (TG025)

- * 此欄位僅作顯示。

10.包裝單位 (TG029)

- * 此欄位僅作顯示。

11.報廢包裝數量 (TG026)

- * 此欄位僅作顯示。

單身欄位

- * 可開窗維護 [單身明細]

2.檢驗代號 (TH004)

- * [F2]檢驗項目資料查詢，並自動顯示檢驗名稱於後，但不可空白。
- * 若檢驗方式採「全檢」時，則預設抽樣數量=入庫數量。

3.檢驗名稱 (ME002)

- * 此欄位僅作顯示。

4.檢驗標準說明 (MG006)

- * 此欄位僅作顯示。

5.抽樣數量 (TH005)

- * 此欄位須大於零。
- * 抽樣數量須大於不良數量、AC 及 RE 數量。

6.缺點等級 (TH006)

- * 不可空白。
- * 區分為 CR.嚴重、MA.主要及 MI.次要。

7.AC (TH007)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 抽樣數量需大於等於 AC。

8.RE (TH008)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 抽樣數量需大於等於 RE。

9.不良數量 (TH009)

- * 此欄位必須大於等於零。

- * 抽樣數量需大於等於不良數量。

10.判定 (TH010)

- * 判定之種類有 Y.允收及 N.拒收兩種。
- * 判定為「拒收」時，驗退數量或不良數量必須大於零。

11.備註 (TH012)

- * [F2]片語資料查詢。

單尾

1.抽樣數量合計 (TG022)

- * 單身之抽樣數量加總。

2.不良數量合計 (TG023)

- * 單身之不良數量加總。

■作業重點

1.生產入庫檢驗單單別-單號-序號與原生產入庫單單別-單號-序號相同，並帶出品號、生產線別等資料供品管人員參考。

2.檢驗期限：單據日期+檢驗天數（品號基本資料中設定）。

系統會參考「基本資料管理系統/建立作業/行事曆建立作業」，「行業別=工廠」的行事曆資料。

3.檢驗方式：須先於「品號基本資料」設定其檢驗方式。

4.判定：允收／拒收／特採，若「品管參數設定作業」中，判定取決方式為「1 依檢驗項目自動判定」，只要單身其中一項檢驗結果判定為拒收時，則單頭之判定系統會自動回寫「拒收」，此判定也可由人工自行修改；若有不良但仍允許入庫，此欄位可自行變更為「特採」。

5.驗退數：為生產入庫品號檢驗時產生之驗退數量，確認後回寫生產入庫單之驗退數量欄位。

(1).若該批判定結果【拒收】，則驗退數須 >0 。

(2).生產入庫單之驗收數量=進貨數量－驗退數量－報廢數量。

6.關於生產入庫品號之檢驗項目內容，系統會依「品號檢驗項目建立」自動產生（也可以自行於單身輸入檢驗項目代號），其中抽樣數量、缺點等級、AC(允收數)、RE（拒收數），則參考「MIL-STD-105E」產生(請參考「MIL-STD-105E」之應用流程)。

7.處理程序同『進貨檢驗單建立作業』。

8.若判定不良者，可開窗維護『：單身明細』(icon)輸入不良

原因資料。(請注意畫橢圓的地方)

9.可列印『廠商/線別不良原因分析表』或『品號別不良原因分析表』。

10.本作業提供 (icon)維護生產入庫檢驗單不良原因之歷史記錄，點選後串建檔『生產入庫檢驗單不良原因維護作業』(QMSI13)中進行維護。

(1).確認碼為 Y，且有『生產入庫檢驗單建立作業』(QMSI09)之新增修改權限，可串『生產入庫檢驗單不良原因維護作業』，為【修改】狀態。

(2).確認碼為 Y，且無『生產入庫檢驗單建立作業』(QMSI09)之新增修改權限，可串『生產入庫檢驗單不良原因維護作業』，為【查詢】狀態。

(3).確認碼為 N， (icon)不可輸入。

11.不良數：由檢驗人員自行輸入，若不良數 $\geq$ RE(拒收數)，該檢驗項目之「判定」自動變更為「N 拒收」，否則為「Y 允收」，可由人工自行修改。

12.檢驗標準說明：抓取「品號檢驗項目建立作業」單身的「檢驗標準說明資料」。

13.若判定不良者，可輸入不良原因資料（請注意畫橢圓的地方），後續可列印「廠商/線別不良原因分析表」、「品號別不良原因分析表」、「品號/廠商缺點數(C)管制圖」、「品號/廠商單位缺點數(μ)管制圖」。

14.生產入庫檢驗單輸入當確定廠內製令已生產入庫，即應利用『生產入庫檢驗單建立作業』，輸入電腦。本系統需與製令系統連線，此處輸入之驗退數在該單據確認後，會回寫製令系統之『生產入庫單建立作業』的驗退數。輸入之檢驗內容，可以隨時以【查詢】功能調閱。如果資料有誤，或檢驗內容有所更動，可以直接以【修改】功能更正，或以【刪除】功能取消之。

15.生產入庫檢驗單的判定狀態：

生產入庫檢驗單的判定狀態可分為「2.允收」、「3.拒收」及「4.特採」，判定狀態可由下列方式來判斷：新增該單據時更新「2.允收」。若檢驗單身判定為「N.拒收」，則檢驗單頭之判定狀態自動更新「3.拒收」（品管控制參數設定檔之判定取決方式=依檢驗項目自動判定）。若判定為「4.特採」，則需人工手動調整。

16.檢驗單確認後回寫之生產入庫單據：

生產入庫單建立作業(MOC105)[刷新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單 入庫日期 95/04/03

入庫單號 0950403001 確認者 DS System super

單據日期 95/04/03 自動扣料

廠別代號 001 台北廠 產生分錄

生產線別 601 製一課 列印 0

備註 簽核狀態 N:不執行電子簽核

保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0

序號	類型	產品品號	品名	規格	單位	入/出別	庫別	入庫數量	驗收數量	驗退數量
0001	2:正式品號	QMS4001	A-成品	QMS成品	pcs	入庫	1A	25,000	25,000	0

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS4001 A-成品 127.0.0.1 - 211

※ 生產入庫檢驗單不良原因維護作業

■ 程式代號：QMSI13

■ 作業目的

生產入庫檢驗單不良時可補輸入或修改不良原因，以方便品管人員資料進行維護。

■ 輸入畫面

不良原因代號	原因說明	缺點數	備註

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

維護由『生產入庫檢驗單建立作業』(QMSI09)之  (icon) 進入

1. 不良原因代號 (TI005)

* [F2] 不良原因查詢，並自動對應帶出原因說明，但不可空白。

2. 原因說明 (MH002)

* 此欄位僅作顯示。

3. 缺點數 (TI006)

* 此欄位必須大於等於零。

4. 備註 (TI007)

* [F2] 片語資料查詢。

※ 移轉單建立作業

■程式代號：SFCI05

■作業目的

建立廠內投料或託工投料，此投料性質之移轉單為產生領料單之來源。

■輸入畫面

移轉單別: D21 製程移轉單 列印次數: 0 更新碼 傳送次數: 0

移轉單號: 0961107001 備註:

單據日期: 96/11/07 移轉日期: 96/11/07 簽核狀態: N.不執行電子簽核

廠別代號: 001 台北廠 確認者:

移出類別: 1:生產線別 移入類別: 1:生產線別

移出部門: 601 移入部門: 602

部門名稱: 製一課 部門名稱: 製二課

序號	類型	製令單別	製令單號	產品品號	產品品名	產品規格	急料	單位	移出工序	移出製程	製程名稱	移入工序	移入製程	製程名
0001	2.正式	510	09611060	QMS4001	A-成品	QMS成品		pcs	0010	101	工作站1-0020	102	102	工作站

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS4001 A-成品 127.0.0.1 - 211

■作業重點

若在某製程其生產或加工品號完工要移轉到下一個製程時，會將要移轉的品號先於「移轉單建立作業」中，輸入其完工品號、完工製程及入庫數量…等，若「品管參數設定」之「執行製程移轉檢驗程序」打勾，則「報廢數量、驗收數量、驗退數量」不可輸入，必須透過品質管理系統之「製程移轉檢驗單建立作業」執行檢驗並自動回寫。

※ 移轉檢驗單憑證

■ 程式代號：QMSR17

■ 作業目的

將『移轉檢驗單建立作業』之各個品號檢驗項目及單據資料，可透過此作業以單號列印檢驗結果與書面憑證，作為資料審查或核准或歸檔之用。

■ 輸入畫面

移轉檢驗單憑證[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇移轉單別 D21 
 製程移轉單

選擇移轉單號
 起
 迄

選擇品號
☒ 區間選擇
 起 
 迄 

選擇移轉單移轉日期
 起 31 迄 31

選擇檢驗單檢驗日期
 起 31 迄 31

選擇檢驗單單據日期
 起 31 迄 31

選擇檢驗狀態 待驗

選擇確認狀態 全部

 列印  預覽  設計憑證  設定印表機  紙張格式  取消  自訂

移轉檢驗單憑證[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇列印狀態 未列印

☒ 列印單價金額
☐ 列印檢驗結果

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 自訂對象

FAX NO 

 列印  預覽  設計憑證  設定印表機  紙張格式  取消  自訂

■報表格式

[illegible]

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 以「列印」傳送方式，則進階選項的選擇 FAX/Email 傳送狀態、選擇 FAX/Email 傳送方式、FAX NO/Email Address，預覽列印頁上之 FAX/列印鈕，不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

2.選擇移轉單別 (SFC.TC001)

- * 可點選 (icon)或[F2]單據性質資料查詢，其單據性質須為「D2.移轉」或「D3.入庫」者之單別，但不允許空白。

3.選擇移轉單號 (SFC.TC002)

- * 可輸入移轉單單號之範圍區間，若空白表全部。

4.選擇品號 (SFC.TC047)

* 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。

* 可點選 (icon)或[F2]品號資料查詢，若空白表全部。

5.選擇移轉單移轉日期 (SFC.TB003)

* 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢所需列印之移轉日期期間，若空白表全部。

6.選擇檢驗單檢驗日期 (TJ004)

* 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢所需列印之檢驗日期期間，若空白表全部。

7.選擇檢驗單單據日期 (TJ019)

* 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢所需列印之單據日期期間，若空白表全部。

8.選擇檢驗狀態 (SFC.TC039)

* 區分 1.待驗、2.合格、3.不良、4.特採及 9.全部。

9.選擇確認狀態 (QMS.TJ014)

* 計有 Y.已確認 (『核』)、N.未確認 (『 』)、V.作廢 (『廢』) 及全部 (不須篩選確認碼) 四種。

進階選項

1.選擇列印狀態

* 分為 Y.已列印、N.未列印及全部。

2.列印單價金額

* 此憑證是否列印單價金額。

* 列印單價金額設 N 時，則金額不列印。

3.列印檢驗結果

* 此憑證是否列印檢驗結果。

4.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C 1)

- * 計 Y.已傳送、N.未傳送及全部。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

5.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C 1)

- * 區分 3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 選擇 FAX/Email 傳送方式以「FAX To 廠商/客戶」或「FAX To 自訂對象」時，則預覽列印列上的 FAX/Email 鈕下之 EMAIL 選項不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

6.FAX NO/Email Address (C 36)

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

■作業重點

1.製程管理系統之「移轉單建立作業」輸入完成後，可由「移轉檢驗單憑證列印作業」，自動產生其檢驗內容項目並將憑證印出。(註：若只要產生檢驗內容項目，不需要列印憑證，只要按

下  鈕即可。)

2.檢驗結果可於「移轉檢驗單建立作業」輸入；若輸入後要將檢驗結果列印存檔，亦可於此作業列印。

3.產生「檢驗內容項目」的方式有兩種：

(1).在「移轉檢驗單建立作業」以『新增』方式產生，此種方式是針對「移轉單單身特定的一筆資料」產生其檢驗資料。

(2).若在「移轉檢驗單憑證」以『預覽』的方式產生，是可以針對多張生產移轉單單身每一筆資料產生其檢驗資料。

4.可由本作業，自動產生其檢驗內容項目並將憑證印出。

5.若列印檢驗結果為「N」時，則下列欄位印空白。

- * 單頭：判定、破壞數、驗退數、允收數。
- * 單身：不良數、判定。
- * 判定：允收、3.拒收及 4.特採。
- * 檢驗方式：0.免檢、1.抽檢(減量)、2.抽檢(正常)、3.抽檢(加嚴)及 4.全檢。
- * 若公用參數設定中的數量表達方式為「製造雙單位」，則報

表會顯示移轉包裝數量、包裝單位。

* 如果品號檢驗項目單頭檔 (QMSMG) 有建該筆品號，則抓該筆檢驗標準說明及檢驗水準，否則抓品號不分者 (即****)。

※ 移轉檢驗單建立作業

■ 程式代號：QMSI10

■ 作業目的

凡加工物品於製程移轉時若須檢驗，則在移轉收貨後進行檢驗，可將資料在此作業輸入移轉單品號檢驗之結果，進而更新移轉單資料。

■ 輸入畫面

移轉檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

移轉單別 D21 製程移轉單 品號 QMS4001 簽核狀態 N.不執行電子簽核

移轉單號 0961107001 品名 A-成品 檢驗日期 96/11/07

移轉序號 0001 規格 QMS成品 確認者

單據日期 96/11/07 移出部門 601 製一課

移出工序 0010 移出製程 101 工作站1-製模 列印次數 0 傳送次數 0

檢驗資料 移轉單資料 資料瀏覽

檢驗期限 96/11/07 扣款金額 0

檢驗人員 扣款原因

檢驗方式 2:抽檢(正常) 備註

破壞數 0 驗退數 5 判定 4:特採

品管類別 M400 M400

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數量	判定	備註
1000	長度		500	MA.主要	0	1	1	N:拒收	

抽樣數量合計 500 不良數量合計 1

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

GP 移轉檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

移轉單別 D21 製程移轉單 品號 QMS4001 簽核狀態 N.不執行電子簽核

移轉單號 0961107001 品名 A-成品 檢驗日期 96/11/07

移轉序號 0001 規格 QMS成品 確認者

單據日期 96/11/07 移出部門 601 製一課

移出工序 0010 移出製程 101 工作站1-製模 列印次數 0 傳送次數 0

檢驗資料 移轉單資料 資料瀏覽

移轉日期 96/11/07 移入部門 602 製二課 移轉包裝數量 0

移轉型態 1:正常完成 計價單位 pcs 報廢包裝數量 0

移轉數量 25000 驗收日期 96/11/07 急料 N 包裝單位

報廢數量 0 移轉單單據日期 96/11/07 單位 pcs 製令單號 510 -0961106002

批號 移入儲位

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數量	判定	備註
1000	長度		500	MA.主要	0	1	1	N:拒收	

抽樣數量合計 500 不良數量合計 1

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

GP 移轉檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

不良原因代號 原因說明 缺點數 備註

瀏覽

欄位說明

單頭

1.移轉單別 (TJ001)

- * 可點選  (icon)或[F2]移轉資料查詢，其單據性質僅能為「D2,D3」(移轉單單據者)之單別，顯示單據名稱於後。
- * 若單別、單號、序號不為空白時，游標移至檢驗日期。
- * 變動時清除移轉檢驗單號。

2.移轉單號 (TJ002)

- * 不可空白。
- * 變動時清除移轉檢驗單序號。

3.移轉序號 (TJ003)

- * 不可空白。
- * 輸入後，自動帶出該移轉序號之品號、品名、規格、移出部門、移出部門名稱、移出製程、移出製程名稱、移轉日期、移轉數量、報廢數量、移轉型態、單位、計價單位、移入部門、移入部門名稱、製令單號、驗收日期、急件、檢驗天數、扣款金額、扣款說明等之資料。

4.單據日期 (TJ019)

- * 若系統日大於等於庫存現行年月時，則自動預設系統日期。
亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 輸入日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設檢驗日期等於單據日期。
- * 當連續新增時自動預設前一筆單據日期。

5.品號 (MOC.TA006)

- * 此欄位僅作顯示。

6.品名 (MOC.TA034)

- * 此欄位僅作顯示。

7.規格 (MOC.TA035)

- * 此欄位僅作顯示。

8.移出部門 (SFC.TB005)

- * 此欄位僅作顯示，自動顯示移出部門名稱。

9.移出工序 (SFC.TC006)

- * 此欄位僅作顯示。

10.移出製程 (SFC.TC007)

- * 此欄位僅作顯示，自動顯示移出製程名稱。

11.檢驗日期 (TJ004)

- * 自動顯示。

12.確認者 (TJ020)

- * 自動顯示人員名稱。

13.簽核狀態 (TJ021)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中及 N.不執行電子簽核。

14.列印次數 (TJ013)

- * 系統自動以零累算列印次數，顯示移轉檢驗單列印次數狀況。

15.確認碼 (TJ014)

- * 隱藏不可輸入，僅顯示圖示「核」或「廢」字。
- * 區分為 Y.已確認、N.未確認及 V.作廢三種。

16.傳送次數 (TJ024)

- * 記錄 FAX/MAIL 之累計傳送次數。

檢驗資料

1.檢驗期限 (TJ005)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。

2.檢驗人員 (TJ006)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗人員資料查詢，其職務分類須屬「A.品管」者，並顯示人員名稱於後。

3.檢驗方式 (TJ012)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 移轉檢驗單之檢驗方式有 0.免檢、1.抽檢(減量)、2.抽檢(正常)、3.抽檢(加嚴)及 4.全檢。
- * 若檢驗方式採「全檢」時，則預設抽樣數量=移轉數量。

4.破壞數 (TJ007)

- * 此欄位必須大於等於零。

5.驗退數 (TJ008)

- * 此欄位必須大於等於零。

6.扣款金額 (TJ009)

- * 此欄位必須大於等於零。

7.扣款說明 (TJ010)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.備註 (TJ015)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.判定 (TJ011)

- * 移轉檢驗單之判定種類為 2.允收、3.拒收、4.特採。
- * 判定為「拒收」時，驗退數量或不良數量必須大於零。

10.品管類別 (TJ025)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示類別名稱。

移轉單資料

1.移轉日期 (SFC.TB003)

- * 此欄位僅作顯示。

2.移轉數量 (SFC.TC036)

- * 此欄位僅作顯示。

3.單位 (MOC.TA007)

- * 此欄位僅作顯示。

4.移入部門 (SFC.TB008)

- * 此欄位僅作顯示。

5.移入部門名稱 (SFC.TB009)

- * 此欄位僅作顯示。

6.製令單號 (SFC.TC004+'-'+TC005)

* 此欄位僅作顯示。

7.報廢數量 (SFC.TC016)

* 此欄位僅作顯示。

8.計價單位 (SFC.TC012)

* 此欄位僅作顯示。

9.急件 (SFC.TC035)

* 此欄位僅作顯示。

10.驗收日期 (SFC.TC038)

* 此欄位僅作顯示。

11.移轉型態 (SFC.TC013)

* 此欄位僅作顯示。

* 區分為 1.正常完成、2.重工完成、3.退回重工、4.撥轉、5.盤盈損及 6.投入六種。

12.移轉數量 (SFC.TC042)

* 此欄位僅作顯示。

13.報廢數量 (SFC.TC045)

* 此欄位僅作顯示。

14.包裝單位 (MOC.TA048)

* 此欄位僅作顯示。

單身

1.檢驗代號 (TK004)

* [F2]檢驗項目資料查詢，自動顯示檢驗名稱於後，不可空白。

2.檢驗名稱 (MG006)

* 此欄位僅作顯示。

3.檢驗標準說明 (ME005)

* 此欄位僅作顯示。

4.抽樣數量 (TK005)

- * 若檢驗方式為「減量」或「正常」或「加嚴」者，僅作顯示。
- * 若檢驗方式為「全檢」者，預設抽樣數量等於進貨數量，此欄位必須大於零。
- * 抽樣數量須大於不良數量、AC 及 RE 數量。

5.缺點等級 (TK006)

- * 若檢驗方式為「減量」或「正常」或「加嚴」者，僅作顯示。
- * 缺點等級分為 CR.嚴重、MA.主要及 MI.次要，欄位不可空白。

6.AC (TK007)

- * 若檢驗方式為「減量」或「正常」或「加嚴」者，僅作顯示。
- * 抽樣數量需大於等於 AC。

7.RE (TK008)

- * 若檢驗方式為「減量」或「正常」或「加嚴」者，僅作顯示。
- * 抽樣數量需大於等於 RE。

8.不良數量 (TK009)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 抽樣數量需大於等於不良數量。

9.判定 (TK010)

- * 此欄位僅作顯示，判定 Y 表允收、N 表拒收。
- * 判定為「拒收」時，驗退數量或不良數量必須大於零。

10.備註 (TK012)

- * [F2]片語資料查詢。

11.確認碼 (TK011)

- * 隱藏不顯示。
- * 區分為 Y.已確認、N.未確認。

單尾

1.抽樣數量合計 (TJ022)

- * 單身之抽樣數量加總。

2.不良數量合計 (TJ023)

* 單身之不良數量加總。

■作業重點

1.移轉檢驗單單別-單號-序號與原移轉單單別-單號-序號相同，並帶出品號、移出部門、移出製程、移出工序…等資料供品管人員參考。

2.檢驗期限：單據日期+檢驗天數（品號基本資料中設定）。系統會參考「基本資料管理系統/建立作業/行事曆建立作業」，「行業別=工廠」的行事曆資料。

3.檢驗方式：該品號檢驗方式抓取順序為

(1).廠商品號特殊檢驗方式檔之檢驗方式。

(2).製令製程檔之檢驗方式。

4.驗退數：將移轉驗退之數量，確認後回寫移轉單之驗退數量欄位。

(1).若該批判定結果【拒收】，則驗退數須 >0 。

(2).移轉單之驗收數量及計價數量=進貨數量-驗退數量。

5.判定：允收／拒收／特採，若品管參數設定作業中，判定取決方式為「1 依檢驗項目自動判定」，只要單身其中一項檢驗結果判定為拒收時，則單頭之判定系統會自動回寫「拒收」，此判定也可由人工自行修改；若有不良但仍允許入庫，此欄位可自行變更為「特採」。

6.關於移轉品號之檢驗項目內容，系統會依「品號檢驗項目建立」自動產生(也可以自行於單身輸入檢驗項目代號)，其中抽樣數量、缺點等級、AC(允收數)、RE(拒收數)，則參考「MIL-STD-105E」產生(請參考「MIL-STD-105E」之應用流程)。

7.不良數：由檢驗人員自行輸入，若不良數 $\geq$ RE(拒收數)，該檢驗項目之「判定」自動變更為「N.拒收」，否則為「Y.允收」，可由人工自行修改。

8.檢驗標準說明：抓取「品號檢驗項目建立作業」單身的「檢驗標準說明資料」。

9.若判定不良者，可輸入不良原因資料(請注意畫橢圓的地方)，後續可列印「廠商/線別不良原因分析表」、「品號別不良原因分析表」、「品號/廠商缺點數(C)管制圖」、「品號/廠商單位缺點數(μ)管制圖」。

10.若該批檢驗品號是從加工廠商移回廠內生線，當檢驗單據確認時，系統會自動將此次判定結果回寫至「廠商品號特殊檢驗方

式建立作業」之檢驗記錄中。

11.處理程序同『進貨檢驗單建立作業』。

12.若判定不良者，可開窗維護『：單身明細』(icon)輸入不良原因資料。(請注意畫橢圓的地方)

13.可作檢驗確認或取消確認，做為託外廠商日後品質之評比。

14.若移轉檢驗單身不良原因檔為「Y」時，會依據檢驗方式轉換規則至廠商品號檢驗方式檔更新其檢驗記錄再更新其檢驗方式。

15.可列印『廠商/線別不良原因分析表』或『品號別不良原因分析表』。

16.本作業提供 (icon)維護移轉檢驗單不良原因之歷史記錄，點選後串建檔『移轉檢驗單不良原因維護作業(QMSI14)』中。

(1).確認碼為 Y，且有移轉檢驗單建立作業程式(QMSI10)之新增修改權限，可串『移轉檢驗單不良原因維護作業』，為【修改】狀態。

(2).確認碼為 Y，且無移轉檢驗單建立作業程式(QMSI10)之新增修改權限，可串『託外移轉檢驗單不良原因維護作業』，為【查詢】狀態。

(3).確認碼為 N， (icon)不可輸入。

17.確認時，若「品管控制參數設定作業」之「啟動檢驗方式轉換原則」打勾，則自動判定轉換原則，若符合轉換條件，其「廠商品號特殊檢驗方式建立作業」之檢驗方式將自動更新。

如：原檢驗方式為【正常】，目前連續3批進貨中，沒有任何拒收記錄，則系統會自動將檢驗方式變更為【減量】。

18.檢驗單確認後回寫之移轉單：

移轉單建立作業(SFC105)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

移轉單別: D21 製程移轉單 列印次數: 0 更新碼: ☐ 傳送次數: 0

移轉單號: 0961107001 備註:

單據日期: 96/11/07 移轉日期: 96/11/07 簽核狀態: N.不執行電子簽核

廠別代號: 001 台北廠 確認者: DS System superintendent

移轉資料 發票資料 資料瀏覽

移出類別: 1:生產線別 移入類別: 1:生產線別

移出部門: 601 移入部門: 602

部門名稱: 製一課 部門名稱: 製二課

序號	製程名稱	製程敘述	型態	數量	驗收日期	驗收數量	報廢數量	驗退數量
0001	工作站2-射出	依模具形狀射出成型	1:正常完工	25,000	96/11/07	24,995	0	5

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS4001 A-成品 127.0.0.1 - 211

※ 移轉檢驗單不良原因維護作業

■程式代號：QMSI14

■作業目的

移轉檢驗單不良時可補輸入或修改不良原因，以方便品管人員資料進行維護。

■輸入畫面

不良原因代號	原因說明	缺點數	備註

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

維護由『移轉檢驗單建立作業』(QMSI10)之  (icon)進入

1.不良原因代號 (TL005)

* [F2]不良原因查詢。並自動對應帶出原因說明，但不可空白。

2.原因說明 (MH002)

* 此欄位僅作顯示。

3.缺點數 (TL006)

* 此欄位必須大於等於零。

4.備註 (TL007)

* [F2]片語資料查詢。

※ 其他檢驗單建立作業

■ 程式代號：QMSI15

■ 作業目的

可以在此單據記錄和庫存相關單據的檢驗結果。

■ 輸入畫面

其他檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

類別: 08.銷退單 品號: QMS4001
 單別: 240 內銷退貨單 品名: A-成品
 單號: 0961107001 規格: QMS成品 確認者:
 序號: 0001 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核
 單據日期: 96/11/07 檢驗日期: 96/11/07

檢驗資料 一般資料 資料瀏覽

檢驗期限: 96/11/07 破壞數: 0
 檢驗人員: 檢驗退數: 0
 檢驗方式: 3.抽檢(加嚴) 備註:
 判定: 2.允收 列印次數: 0 傳送次數: 0
 品管類別: M400 製成品

檢驗代號	檢驗代號名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數量	判定	備註
1000	長度		10	MA.主要	0	1	0	Y:允收	
2000	電阻		10	MA.主要	0	1	0	Y:允收	
3000	外觀		10	MA.主要	0	1	0	Y:允收	

總抽樣數量: 40 不良數量合計: 0

瀏覽 單身資料筆數: 4 127.0.0.1 - 211

其他檢驗單建立作業[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

類別: 08.銷退單 品號: QMS4001

單別: 240 內銷退貨單 品名: A-成品

單號: 0961107001 規格: QMS成品 確認者:

序號: 0001 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核

單據日期: 96/11/07 檢驗日期: 96/11/07

檢驗資料: 一般資料 資料瀏覽

異動日期: 96/11/07

異動數量: 10

異動單位: pcs

異動庫別: 1A 成品倉

批號:

檢驗代號	檢驗代號名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數量	判定	備註
1000	長度		10	MA.主要	0	1	0	Y:允收	
2000	電阻		10	MA.主要	0	1	0	Y:允收	
3000	外觀		10	MA.主要	0	1	0	Y:允收	

總抽樣數量: 40 不良數量合計: 0

瀏覽 單身資料筆數: 4 127.0.0.1 - 211

欄位說明

1.類別

- * 「類別」分為：01.組合單、02.拆解單、03.庫存異動單、04.轉撥單、05.成本開帳/調整單、06.借出/入單、07.借出/入歸還單、08.銷退單、09.進貨單、10.退料單、11.生產入庫單、12.託外進貨單。

2.單別/單號/序號

- * 單別-單號-序號與「類別」的原始單據單別-單號-序號相同。

3.檢驗期限

- * 單據日期+檢驗天數（品號基本資料中設定）。
- * 系統會參考「基本資料管理系統/建立作業/行事曆建立作業」，「行業別=工廠」的行事曆資料。

4.檢驗方式

- * (1).類別=01.組合單、02.拆解單、03.庫存異動單、04.轉撥單、05.成本開帳/調整單、06.借出/入單、07.借出/入歸還單、08.銷退單、10.退料單、11.生產入庫單，檢驗方式為「品號基本資料」之設定值。

(2).類別=09.進貨單、12.託外進貨單，檢驗方式的抓取順序為：

- A.「廠商品號特殊檢驗方式建立」之檢驗方式。
- B.「品號基本資料建立」之檢驗方式。

5.驗退數

- * 若該批判定結果【拒收】，則驗退數須>0。

6.判定

- * 允收／拒收，若品管參數設定作業中，判定取決方式為「1 依檢驗項目自動判定」，只要單身其中一項檢驗結果判定為拒收時，則單頭之判定系統會自動回寫「拒收」。

7.不良數

- * 檢驗人員自行輸入，不良數 $\geq$ RE(拒收數)，檢驗項目之「判定」自動變更為「N 拒收」，否則為「Y 允收」，由人工自行修改。

8.檢驗標準說明

- * 抓取「品號檢驗項目建立作業」單身的「檢驗標準說明資料」。

■作業重點

- 1.關於品號之檢驗項目內容，系統會依「品號檢驗項目建立」自動產生(也可以自行於單身輸入檢驗項目代號)，其中抽樣數量、缺點等級、AC(允收數)、RE(拒收數)，則參考「MIL-STD-105E」產生(請參考「MIL-STD-105E」之應用流程)。
- 2.若判定不良者，可輸入不良原因資料(請注意畫橢圓的地方)，後續可列印「廠商/線別不良原因分析表」、「品號別不良原因分析表」、「品號/廠商缺點數(C)管制圖」、「品號/廠商單位缺點數(μ)管制圖」。

※ 其他檢驗單不良原因維護作業

■程式代號：QMSI16

■作業目的

其他檢驗單不良時可補輸入或修改不良原因，以方便品管人員資料進行維護。

■輸入畫面

不良原因代號	原因說明	缺點數	備註

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

維護由『其他檢驗單建立作業』(QMSI10)之  (icon) 進入

1.不良原因代號 (TL005)

* [F2]不良原因查詢，並自動對應帶出原因說明，但不可空白。

2.原因說明 (MH002)

* 此欄位僅作顯示。

3.缺點數 (TL006)

* 此欄位必須大於等於零。

4.備註 (TL007)

* [F2]片語資料查詢。

伍、清單與明細表

※ MIL-STD-105E 表

■ 程式代號：QMSR01

■ 作業目的

將 MIL-STD-105E 之明細資料依起始批量、截止批量之順序列印成表。欲瞭解抽樣計劃明細資料清單情形時，可列印本表，供作核對或留存備查使用。

■ 輸入畫面

■ 報表說明

- 1.品管類別資料檔之檢驗水準，寬嚴程度須符合資料判斷檢驗水準。
- 2.本報表資料列印依檢驗水準+寬嚴程度排序印出。
- 3.若檢驗水準+寬嚴程度不同時，需跳頁。

■ 欄位說明

基本選項

- 1.選擇檢驗水準 (MB001)

* 檢驗水準之方式，計一般(I)、一般(II)、一般(III)，特殊

(S-1)、特殊(S-2)、特殊(S-3)、特殊(S-4)，自訂 1、自訂 2、
自訂 3、自訂 4、自訂 5、自訂 6、自訂 7、自訂 8、自訂 9。

2.選擇寬嚴程度 (MB002)

* 檢驗寬嚴程度，計 1.減量、2.正常及 3.加嚴。

※ 品管類別資料清單

■ 程式代號：QMSR02

■ 作業目的

將『品號類別資料建立作業』中，符合使用者篩選資料條件的資料，依品管類別排序列印清單。

■ 輸入畫面

■ 報表說明

- 1.品管類別資料須存在於品管類別資料檔內，品管類別、檢驗方式皆須符合區間之資料。
- 2.本報表資料列印依品管類別排序印出。

■ 欄位說明

基本選項

1.選擇品管類別 (MD001)

* 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。

* 可複選  (icon)或[F2]品管類別資料查詢品管類別範圍，若

空白表全部。

2.選擇檢驗方式 (MD003)

* 品管檢驗方式，計 0.免檢、1.減量、2.正常、3.加嚴及 4.全檢。

※ 檢驗項目明細表

■ 程式代號：QMSR03

■ 作業目的

將『檢驗項目資料建立作業』中，符合使用者篩選資料條件的明細資料列印成表。

■ 輸入畫面

■ 報表說明

1. 檢驗項目資料檔之檢驗代號、檢驗水準、缺點等級須符合區間之資料判斷檢驗水準。
2. 本報表資料列印依檢驗代號+檢驗水準+缺點等級排序印出。

■ 欄位說明

基本選項

1. 選擇檢驗代號 (ME001)

* 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。

* 可點選  (icon) 或 [F2] 檢驗代號資料查詢，若空白表全部。

2.選擇檢驗水準 (ME003)

- * 檢驗水準之方式，計一般(Ⅰ)、一般(Ⅱ)、一般(Ⅲ)，特殊(S-1)、特殊(S-2)、特殊(S-3)、特殊(S-4)，自訂 1、自訂 2、自訂 3、自訂 4、自訂 5、自訂 6、自訂 7、自訂 8 及自訂 9。

3.選擇缺點等級 (ME004)

- * 檢驗缺點等級，區分為 CR.嚴重、MA.主要及 MI.次要。

※ 品號檢驗項目明細表

■ 程式代號：QMSR04

■ 作業目的

將『品號檢驗項目建立作業』中，符合使用者篩選資料條件的資料，依品管類別+品號+檢驗代號排序列印成表，以便日後查詢核對。

■ 輸入畫面

■ 報表說明

1. 至料件檢驗項目單頭檔中擷取品管類別，品號須符合條件者及料件檢驗項目單身檔中擷取檢驗代號須符合條件者列印成表。
2. 本報表資料列印依品管類別+品號+檢驗代號排序印出。
3. 檢驗水準：1.列印一般(I)、2.列印一般(II)、3.列印一般(III)，S1.列印特殊(S-1)、S2.列印特殊(S-2)、S3.列印特殊(S-3)、S4.列印特殊(S-4)，U1.列印自訂 1、U2.列印自訂 2、U3.列印自訂 3、U4.列印自訂 4、U5.列印自訂 5、U6.列印自訂 6、U7.列印自訂 7、U8.列印自訂 8 及 U9.列印自訂 9。

4.缺點等級：CR.嚴重、MA.主要及 MI.次要。

■欄位說明

基本選項

1.選擇品管類別 (QMS.MF001)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可複選  (icon)或[F2]品管類別資料查詢，若空白表全部。

2.選擇品號 (QMS.MF002)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，若空白表全部。

3.選擇檢驗代號 (QMS.MG003)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗代號資料查詢，若空白表全部。

※ 不良原因代號清單

■ 程式代號：QMSR05

■ 作業目的

將『不良原因代號建立作業』中，符合使用者篩選資料條件的資料列印清單，便於查詢。

■ 輸入畫面

■ 報表說明

- 1.不良原因代號檔之不良原因代號須符合條件。
- 2.本報表資料列印依不良原因代號排序印出。

■ 欄位說明

基本選項

- 1.選擇不良原因代號 (QMS.MH001)

* 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。

※ 進貨單檢驗明細表

■ 程式代號：QMSR06

■ 作業目的

將『進貨檢驗單建立作業』之原始資料以進貨單號方式排序印成書面，作為資料檢核的依據。

■ 輸入畫面

進貨單檢驗明細表[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇排序
☒ 檢驗日期 ☐ 單據日期

選擇檢驗方式
☒ 免檢 ☒ 加嚴
☒ 減量 ☒ 全檢
☒ 正常

選擇缺點等級
☒ 嚴重
☒ 主要
☒ 次要

選擇確認狀態 全部

確認
 取消
 週期性
 自訂

■報表說明

- 1.檢驗單單頭檔之進貨單號、檢驗日期、檢驗期限、檢驗人員、檢驗方式、確認碼須符合條件。檢驗單單身檔之檢驗代號、缺點等級符合條件者。
- 2.本報表列印排序方式為：
 - (1).檢驗日期：依檢驗日期+檢驗單單號+檢驗代號排序印出。
 - (2).單據日期：依單據日期+檢驗單單號+檢驗代號排序印出。
- 3.判定：2.允收、3.拒收及 4.特採。

■欄位說明

基本選項

1.選擇進貨單號 (QMS.TA001+TA002)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]進貨單號資料查詢，若空白表全部。

2.選擇檢驗日期 (QMS.TA004)

- * 點選  (icon)或[F2]日期快手查詢進貨日期區間，空白表全部。

3.選擇單據日期 (QMS.TA019)

- * 點選  (icon)或[F2]日期快手查詢進貨日期區間，空白表全部。

4.選擇檢驗期限 (QMS.TA005)

- * 點選  (icon)或[F2]日期快手查詢進貨日期區間，空白表全部。

5.選擇檢驗人員 (QMS.TA006)

- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗人員資料查詢，其檢驗人員職務分類須屬「A.品管」者，若空白表全部。

6.選擇檢驗代號 (QMS.TB004)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗代號資料查詢，若空白表全部。

進階選項

1.選擇排序

- * 區分為 1.檢驗日期或 2.單據日期兩種方式。

2.選擇檢驗方式 (QMS.TA012)

- * 品質檢驗方式有 0.免檢、1.減量、2.正常、3.加嚴及 4.全檢。

3.選擇缺點等級 (QMS.TB006)

- * 缺點等級有 CR 嚴重、MA 主要及 MI 次要。

4.選擇確認狀態 (QMS.TA014)

- * 計有四種選擇 Y.已確認 (『核』)、N.未確認 (『』)、V.作廢 (『廢』) 及全部 (不須篩選)。

※ 託外進貨檢驗明細表

■ 程式代號：QMSR12

■ 作業目的

將『託外進貨檢驗單建立作業』之原始資料以單號排序方式印成書面，作為資料檢核的依據。

■ 輸入畫面

託外進貨檢驗明細表[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇託外進貨單號

☒ 區間選擇

起 

迄 

選擇檢驗日期

起 

迄 

選擇單據日期

起 

迄 

選擇檢驗期限

起 

迄 

選擇檢驗人員 

選擇檢驗代號

☒ 區間選擇

起 

迄 

 確認

 取消

 週期性

 自訂

託外進貨檢驗明細表[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇排序

☒ 檢驗日期

☐ 單據日期

選擇缺點等級

☒ 嚴重

☒ 主要

☒ 次要

選擇檢驗方式

☒ 免檢 ☒ 加嚴

☒ 減量 ☒ 全檢

☒ 正常

選擇確認狀態 全部

確認

取消

週期性

自訂

■報表說明

1.本報表列印排序有兩種：

(1).檢驗日期：依檢驗日期+託外進貨單號+檢驗期限+檢驗代號排序印出。

(2).單據日期：依單據日期+託外進貨單號+檢驗期限+檢驗代號排序印出。

■欄位說明

基本選項

1.選擇託外進貨單號 (QMS.TD001+TD002)

* 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。

* 可點選  (icon)或[F2]託外進貨單號資料查詢，若空白表全部。

2.選擇檢驗日期 (QMS.TD004)

* 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢託外進貨檢驗日期期間，若空白表全部。

3.選擇單據日期 (QMS.TD019)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢單據日期期間，若空白表全部。

4.選擇檢驗期限 (QMS.TD005)

- * 可選擇  (icon)日期快手查詢檢驗期限範圍，若空白表全部。

5.選擇檢驗人員 (QMS.TD006)

- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗人員資料查詢，其檢驗人員職務分類須屬「A.品管」者，若空白表全部。

6.選擇檢驗代號 (QMS.TE004)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗代號資料查詢，若空白表全部。

進階選項

1.選擇排序

- * 列印排序方式區分為 1.檢驗日期及 2.單據日期兩種。

2.選擇檢驗方式 (QMS.TD012)

- * 託外進貨檢驗方式 0.免檢、1.減量、2.正常、3.加嚴、4.全檢。

3.選擇缺點等級 (QMS.TE006)

- * 託外進貨缺點等級，計 CR.嚴重、MA.主要及 MI.次要。

4.選擇確認狀態 (QMS.TD014)

- * 計有四種選擇 Y.已確認 (『核』)、N.未確認 (『』)、V.作廢 (『廢』) 及全部 (不須篩選)。

※ 生產入庫檢驗明細表

■ 程式代號：QMSR13

■ 作業目的

將『生產入庫檢驗單建立作業』之原始資料以單號排序方式印成書面，作為資料檢核的依據。

■ 輸入畫面

生產入庫檢驗明細表[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇生產入庫單號
☒ 區間選擇

起 迄

選擇檢驗日期
起 迄

選擇單據日期
起 迄

選擇檢驗期限
起 迄

選擇檢驗人員

選擇檢驗代號
☒ 區間選擇

起 迄

確認
取消
週期性
自訂

生產入庫檢驗明細表[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇排序

☒ 檢驗日期 ☐ 單據日期

選擇檢驗方式

☒ 免檢
☒ 減量
☒ 正常
☒ 加嚴
☒ 全檢

選擇缺點等級

☒ 嚴重
☒ 主要
☒ 次要

選擇確認狀態 全部

確認
取消
週期性
自訂

■報表說明

1.本報表排序列印方式為：

(1).檢驗日期：依檢驗日期+生產入庫單號+檢驗期限+檢驗代號排序印出。

(2).單據日期：依單據日期+生產入庫單號+檢驗期限+檢驗代號排序印出。

2.判定：2.允收、3.拒收及 4.特採。

■欄位說明

基本選項

1.選擇生產入庫單號 (QMS.TG001+TG002)

* 可勾選是否區間，選擇可自行選擇離散或區間。

* 可點選  (icon)或[F2]生產入庫單號資料查詢，若空白表全部。

2.選擇檢驗日期 (QMS.TG004)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢所需列印生產入庫檢驗日期期間，若空白表全部。

3.選擇單據日期 (QMS.TG019)

- * 點選  (icon)或[F2]日期快手查詢單據日期期間，空白表全部。

4.選擇檢驗期限 (QMS.TG005)

- * 點選  (icon)或[F2]日期快手查詢檢驗期限範圍，空白表全部。

5.選擇檢驗人員 (QMS.TG006)

- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗人員資料查詢，其檢驗人員職務分類須屬「A.品管」者，若空白表全部。

6.選擇檢驗代號 (QMS.TH004)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗代號資料查詢，若空白表全部。

進階選項

1.選擇排序

- * 列印排序方式區分為 1.檢驗日期及 2.單據日期兩種。

2.選擇檢驗方式 (QMS.TG012)

- * 生產入庫檢驗單方式 0.免檢、1.減量、2.正常、3.加嚴及 4.全檢。

3.選擇缺點等級 (QMS.TH006)

- * 生產入庫檢驗缺點等級，計 CR.嚴重、MA.主要及 MI.次要。

4.選擇確認狀態 (QMS.TG014)

* 計有四種選擇，Y.已確認（『核』）、N.未確認（『』）、V.作廢（『廢』）及全部（不須篩選）。

※ 移轉檢驗明細表

■ 程式代號：QMSR16

■ 作業目的

將『移轉檢驗單建立作業』之原始資料以單號排序方式印成書面，作為資料檢核的依據。

■ 輸入畫面

移轉檢驗明細表[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇移轉單號
☒ 區間選擇
起 迄

選擇檢驗期限
起 迄

選擇檢驗日期
起 迄

選擇單據日期
起 迄

選擇檢驗人員

選擇檢驗代號
☒ 區間選擇
起 迄

確認 取消 週期性 自訂

■ 報表說明

1.本報表排序列印方式為：

(1).檢驗日期：依檢驗日期+移轉單號+檢驗期限+檢驗代號印出。

(2).單據日期：依單據日期+移轉單號+檢驗期限+檢驗代號排序印出。

2.判定：2.允收、3.拒收及 4.特採。

■ 欄位說明

基本選項

1.選擇移轉單號 (QMS.TJ001+TJ002)

* 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。

* 可點選  (icon)或[F2]移轉單號資料查詢，若空白表全部。

2.選擇檢驗日期 (QMS.TJ004)

* 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢移轉單之檢驗日期區間，若空白表全部。

3.選擇單據日期 (QMS.TJ019)

* 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢需列印之單據日期期

間，若空白表全部。

4.選擇檢驗期限 (QMS.TJ005)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢檢驗日期區間，若空白表全部。

5.選擇檢驗人員 (QMS.TJ006)

- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗人員資料查詢，其檢驗人員職務分類須屬「A.品管」者，若空白表全部。

6.選擇檢驗代號 (QMS.TK004)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗代號資料查詢，若空白表全部。

進階選項

1.選擇排序

- * 列印排序方式區分為 1.檢驗日期及 2.單據日期兩種。

2.選擇檢驗方式 (QMS.TJ012)

- * 移轉檢驗方式為 0.免檢、1.減量、2.正常、3.加嚴及 4.全檢。

3.選擇缺點等級 (QMS.TK006)

- * 移轉檢驗缺點等級，計 CR.嚴重、MA.主要及 MI.次要。

4.選擇確認狀態 (QMS.TJ014)

- * 計有四種選擇，Y.已確認 (『核』)、N.未確認 (『』)、V.作廢 (『廢』) 及全部 (不須篩選)。

陸、管理報表列印

※ 待驗明細表

■ 程式代號：QMSR07

■ 作業目的

待『進貨單建立作業』之資料，屬待驗狀態且已產生檢驗單而尚未檢驗之符合篩選條件列印成明細，作為資料檢核的依據。可提供一明細表各單據有哪些品號仍未驗收及該些品號的檢驗期限，以讓品管人員能夠掌控其工作進度。針對進貨單身、託外進貨單身、生產入庫單身之檢驗狀態碼為「1.待檢」，依：廠別+日期+單號之順序列印成表。供檢驗人員了解尚有待檢之料件，是未輸入還是未檢驗。

■ 輸入畫面

待驗明細表[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

☐ 廠別不同跳頁

確認

取消

週期性

自訂

報表格式

佇列工作控制台[System superintendent][鼎新] - [閱覽報表(待驗明細表-20071218000001-200712180001)]

佇列工作管理員 視窗

待驗明細表

來源:<全部>

製表日期: 96/12/18

期間: 至

第 1 頁

廠別	廠別名稱	日期	單號	檢驗日期	檢驗人員	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	單位	數量	包裝單位	包裝數量	急料	儲位
001	台北廠	96/02/11	34E-920211001-0001			IPS4001	絨毛娃娃-酷企鵝	1A	成品倉	成品倉	pcs	400.000			N	
		96/08/25	34E-920825001-0001			443001	畢卡索藝術沙發椅	1A	成品倉	成品倉	pcs	100.000			N	
			34E-920825002-0001			IPS4001	絨毛娃娃-酷企鵝	1A	成品倉	成品倉	pcs	100.000			N	
			34E-920825002-0002			IPS4002	絨毛娃娃-HELLO KITTY	1A	成品倉	成品倉	pcs	100.000			N	
			34E-920825002-0003			IPS4003	絨毛娃娃-皮卡丘	1A	成品倉	成品倉	pcs	100.000			N	
			34E-920825002-0004			IPS4004	絨毛娃娃-小叮噠	1A	成品倉	成品倉	pcs	100.000			N	
			34E-920825003-0001			IPS4001	絨毛娃娃-酷企鵝	1A	成品倉	成品倉	pcs	100.000			N	
			34E-920825003-0002			IPS4002	絨毛娃娃-HELLO KITTY	1A	成品倉	成品倉	pcs	50.000			N	
			34E-920825003-0003			IPS4004	絨毛娃娃-小叮噠	1A	成品倉	成品倉	pcs	100.000			N	
			34E-920825004-0001			482001	萊香綠茶	1A	成品倉	成品倉	can	1,000.000			N	
		96/09/09	34E-920909001-0001			481001	蘋果汁	1A	成品倉	成品倉	can	10,000.000			N	
		96/10/02	34C-911002001-0001			QMS1001	C-原料	1C	原料倉	原料倉	pcs	100.000				
			34C-911002002-0001			QMS1002	D-原料	1C	原料倉	原料倉	pcs	200.000				
		96/10/03	34C-911003001-0001			QMS1002	D-原料	1C	原料倉	原料倉	pcs	500.000				
			34C-911003002-0001			QMS1001	C-原料	1C	原料倉	原料倉	pcs	10.000				
		96/10/04	34C-911004002-0001	91/10/04	抽檢(正常)	QMS1002	D-原料	1C	原料倉	原料倉	pcs	1,500.000				
		91/10/02	592-911002001-0001			QMS3001	B-半成品	1B	半成品倉	半成品倉	pcs	200.000			N	001
			582-911002001-0001			QMS4001	A-成品	1A	成品倉	成品倉	pcs	450.000			N	
		92/08/20	580-920820001-0001			MOC3002	C-中支	1B	成品倉	成品倉	pcs	20.000	kg	20.000	N	001
							MOC半成品	1B	半成品倉	半成品倉	pcs					

座標(英寸)(10.93, 4.13) (X: 1049, Y: 396)

報表說明

1.本報表資料列印依廠別+日期+單號排序印出。

■ 欄位說明

基本選項

1. 選擇來源別

- * 待驗來源別有 1.進貨、2.託外進貨、3.生產入庫、4.移轉單及 9.全部。

2. 選擇單號 (PUR.TH001-TH002、MOC)

- * 可選擇待驗之單號區間，若空白表全部。
- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 若來源別為「進貨」者，可點選  (icon)或[F2]進貨單號資料查詢。
- * 來源別為「託外進貨」者，可點選  (icon)或[F2]託外進貨單號資料查詢。
- * 來源別為「生產入庫」者，可點選  (icon)或[F2]生產入庫單號資料查詢。
- * 來源別為「移轉單」者，可點選  (icon)或[F2]移轉單單號資料查詢。
- * 來源別為「全部」皆納入者，則不可輸入單別、單號。

3. 選擇進貨日期 (PUR.TG003、MOC.TH003、MOC.TF003、SFC.TB003)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表全部。

4. 選擇檢驗期限 (QMS.TA005、QMS.TD005、QMS.TG005、QMS.TJ005)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢檢驗日期區間，若空白表全部。

5. 選擇廠別 (PUR.TG004、MOC.TH004、MOC.TF004、SFC.TB010)

- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢，若空白表全部。

6.選擇庫別 (PUR.TH009、MOC.TI009、MOC.TG010)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可複選 (icon)或[F2]庫別資料查詢，若空白表全部。

進階選項

1.廠別不同跳頁 (C 01)

- * 判斷廠別是否依不同跳頁。

※ 廠商/品號檢驗明細表

■ 程式代號：QMSR08

■ 作業目的

依廠商或生產線別之品號，將符合條件之單據檢驗資料列印明細，作為資料檢核的依據。可將品號的檢驗結果依廠商或品號做排序列印成冊。針對進貨單身、託外進貨單身、生產入庫單身之檢驗狀況依：來源別+廠商/線別+品號+單號或來源別+品號+廠商/線別+品號+單號之順序列印成表。供管理者了解某廠商、料件、生產線在某期間之檢驗狀況。

■ 輸入畫面

廠商/品號檢驗明細表[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇排序
☒ 依廠商/生產線 ☐ 依品號

選擇判定
☒ 允收
☒ 拒收
☒ 特採

選擇確認狀態 全部

確認
 取消
 週期性
 自訂

報表格式

佇列工作控制台[System superintendent][鼎新] - [開覽報表(廠商/品號檢驗明細表-20071218000003-200712180001)]

佇列工作管理員 視窗

廠商/品號檢驗明細表

製表日期: 96/12/18

廠商 / 線別 名稱	品號 品名 規格	進貨單號 廠別 廠別名稱	庫別 庫別名稱	儲位	檢驗日期 檢驗期限 檢驗人員	進貨數量 驗收數量 單位	破壞數 驗退數 檢驗方式	扣款金額 扣款原因 備註	判定 確認碼	檢驗代號 檢驗名稱 備註	樣數量 良數量	缺點等 AC/RE
1001 國內供應商	COP4001 香甜葡萄汁 鋁箔裝, 250CC	34A -921024001 -0001	1A 成品倉		92/10/24 92/10/27 謝品管	100.000 99.000 CAN	1.000 1.000 抽檢(正常)		拒收 Y	1000 長度	20 1	主要 1/1
		34A -921024002 -0001	1A 成品倉		92/10/24 92/10/27 謝品管	2,000.000 2,000.000 CAN		允收 Y	1000 長度	10	主要 1/1	
		34A -921024002 -0002	1A 成品倉		92/10/24 92/10/27 謝品管	4,301.000 4,301.000 CAN		允收 Y	1000 長度	20	主要 1/1	
		34A -930303001 -0001	1A 成品倉		93/03/03 93/03/04 謝品管	100.000 90.000 CAN		特採 Y	1000 長度	30	主要 1/1	
		34C -910423001 -0001	1C 原料倉		91/04/23 91/04/23 謝品管	100.000 95.000 pcs		允收 Y	5000 進貨檢驗	20	主要 0/1	
		34C -910423001 -0002	1C 原料倉		91/04/23 91/04/23 謝品管	50.000 50.000 pcs		允收 Y	1000 長度	8	主要 0/1	
	QMS1001 C-原料 QMS1002 D-原料 QMS原料	34C -911002001 -0002	1C 原料倉		91/10/03 91/10/02 謝品管	50.000 50.000 pcs		允收 Y	1000 長度	8	主要 0/1	
									2000 電阻	8	主要 0/1	
									2000 電阻	8	主要 0/1	
									2000 電阻	8	主要 0/1	
									2000 電阻	8	主要 0/1	
									2000 電阻	8	主要 0/1	
1002 嘉嘉供應商	QMS1001 C-原料 QMS1002 D-原料 QMS原料	34D -0950403001 -0001	1C 原料倉		95/04/03 95/04/03 謝品管	1,000.000 1,000.000 pcs		允收 Y	5000 進貨檢驗	500	主要 0/1	
		34C -911001001 -0001	1C 原料倉		91/10/03 91/10/01 謝品管	1,000.000 1,000.000 pcs		允收 Y	1000 長度	80 2	主要 0/1	
									2000 電阻	80	主要 0/1	
									2000 電阻	80	主要 0/1	
									2000 電阻	80	主要 0/1	
									2000 電阻	80	主要 0/1	

座標(英寸)(10.89, 6.78) (X: 1045, Y: 651)

續下頁

■報表說明

- 1.可依「廠商 / 生產線別」(排序方式：來源別+廠商/線別(移出部門)+品號+單號)或依「品號」(排序方式：來源別+品號+廠商/線別(移出部門)+單號)為排序依據，將符合條件之單據檢驗資料列印明細，作為資料檢核的依據。
- 2.可在「不良數量」欄位所顯示的數字上(該數字有一底線)，按滑鼠左鍵兩下檢視其「不良原因之說明」。
- 3.此作業在列印不同的來源別時要跳頁。

■欄位說明

基本選項

1.來源別 (C1)

- * 可下拉選項廠商/品號之來源別，分別為 1.進貨單、2.託外進貨單、3.生產入庫單、4.移轉單及 9.全部。

2.選擇廠商代號 (PUR.TG005、MOC.TH005、SFC.TB005)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查廠商代號範圍，空白表全部。
- * 當來源別為「進貨單」、「託外進貨單」、「移轉單」及「全部」時才可以輸入，否則不可輸入。

3.選擇線別代號 (MOC.TF011、SFC.TB005)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]生產線資料，空白表全部。
- * 當來源別為「生產入庫單」、「移轉單」及「全部」時才可以輸入，否則不可輸入。

4.選擇品號 (PUR.TH004、MOC.TI004、MOC.TG004、MOC.TA006)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，若空白表全部。

5.選擇檢驗日期 (QMS.TA004、QMS.TD004、QMS.TG004、QMS.TJ004)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢檢驗日期區間，空白表全部。

6.選擇檢驗期限 (QMS.TA005、QMS.TD005、QMD.TG005、QMS.TJ005)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢檢驗期限，空白表全部。

7.選擇檢驗人員 (QMS.TA006、QMS.TD006、QMS.TG006、QMS.TJ006)

- * 可點選  (icon)或[F2]檢驗人員資料查詢，其職務分類須屬「A.品管」者，若空白表全部。

8.選擇廠別 (PUR.TG004、MOC.TH004、MOC.TF004、SFC.TB010)

- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢，若空白表全部。

9.選擇庫別 (PUR.TH009、MOC.TI009、MOC.TG010)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可複選  (icon)或[F2]庫別資料查詢，若空白表全部。

進階選項

1.選擇排序 (C1)

- * 列印檢驗資料之排序方式，計 1.廠商/生產線或 2.品號兩種。

2.選擇判定 (C1)

- * 產生報表前請勾選任一判定別，不可全為空白。
- * 判定方式分別是 1.允收、2.拒收及 3.特採三種。

3.選擇確認狀態 (QMS.TA014、QMS.TD014、QMS.TG014、QMS.TJ014)

- * 計有 Y.已確認 (『核』)、N.未確認 (『』)、V.作廢 (『廢』) 及全部 (不須篩選) 四種選擇。

※ 廠商/線別不良原因分析表

■ 程式代號：QMSR09

■ 作業目的

可將檢驗結果為不良者依缺點數加以分析排名，讓管理者由不良數、不良原因及不良排名著手控管廠商或生產線，並依優先順序改善品質。將於某段期間廠商或線別交貨不良之明細依廠商別/線別排序印出，可作為日後資料分析與供應商評核與生產線績效考核的依據針對進貨單身、託外進貨單身、生產入庫單身之檢驗不良原因依：廠商/線別 (升冪排序) + 缺點數 (降冪排序) 之順序列印成表。供管理者了解某廠商，生產線在某期間之檢驗不良原因的排名狀況與 ABC 等級。

■ 輸入畫面

廠商/線別不良原因分析表[鼎新]

基本選項 系統選項

來源別

選擇廠商代號
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇線別代號
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇品號
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇進貨/入庫日期
 起 迄

選擇廠別

選擇缺點等級

輸入等級比率間距

A.	0.00	-	40.00	%
B.	40.00	-	85.00	%
C.	85.00	-	100.00	%

■報表格式

佇列工作控制台[System superintendent][鼎新] - [閱覽報表(廠商線別不良原因分析表-20071218000005-200712180001)]

佇列工作管理員 視窗

廠商/線別不良原因分析表

製表日期: 96/12/18 期間: 至 第 1 頁

廠商 / 線別	總送驗量 總驗量	送驗批數	缺點總數	不良原因代號 原因說明	排名	缺點數	個別比率(%)	累計缺點數	累計比率(%)	等級
1001 國內供應商	300.000 6.000	4	10	1001 長度過長	1	5	50.00	5	50.00	A
				2001 電阻過高	2	3	30.00	8	80.00	A
				1002 長度不夠	3	2	20.00	10	100.00	A
1002 嘉嘉供應商	2,600.000	3	15	3001 外觀不明亮	1	10	66.67	10	66.67	A
				4001 高度不夠	2	2	13.33	12	80.00	A
				2001 電阻過高	2	2	13.33	14	93.33	A
				1001 長度過長	4	1	6.67	15	100.00	A
1003 固賓供應商	12,000.000	1	1	1001 長度過長	1					A

座標(英寸)(10.94, 5.33) (X: 1050, Y: 512)

■報表說明

1.本報表資料列印依廠商/線別 (升冪排序) +缺點數 (降冪排序) 排序印出。

2.送驗批數：來自相同廠商/線別不同的單別+單號+序號就算一個送驗批量。

(註：同一廠商不同的三張單別+單號+序號，其送驗批量=3)

3.排名

(1).以同一廠商/線別的不良原因之缺點數降冪排序為排名之依據。

(2).相同「缺點數」者則排名相同，下一級之排名須加上相同排名之排名數。

例：

廠商	缺點數	排名
100	100	1
100	100	1
100	100	1
100	50	4
100	30	5

4.個別比率(%)=缺點數/總缺點數×100。

(須四捨五入至小數 2 位)

5.累計缺點數=逐一累加各不良原因代號之缺點數。

6.累計比率(%)=累計缺點數/總缺點數×100。

(須四捨五入至小數 2 位)

7.等級

(1).第一筆記錄等級恆為「A」。

(2).等級=依「累計比率%」介於選項「輸入等級比率間距」給 A/B/C 等級，上一筆累計比率%+0.01=K。

例：A.[00.00 %] - [20.00 %] 累計比率%= 15 → A 級

B.[20.00 %] - [80.00 %] → 30 → A 級

C.[80.00 %] - [100.00 %] → 85 → B 級

8.缺點總數=同一廠商/線別的缺點數相加總。

9.缺點數=同一廠商/線別+同一不良原因代號的缺點數相加總。

10.此分析表列印時，若為不同的來源別要跳頁。

11.依廠商或生產線別，將符合條件之單據檢驗不良原因資料列印明細，作為資料檢核及品質改善的依據。

12.總送驗量，依不同廠商分別做加總。

驗退數量，依不同廠商分別做加總。

13.送驗批數：

來自相同廠商/線別不同的單別+單號+序號就算一個送驗批量。

註：同一廠商一張進貨單如果有三項送驗品號，其送驗批量=「3」。

14.缺點總數：

缺點總數=同一廠商/線別同一不良原因的缺點數。

15.排名：

以同一廠商/線別的不良原因之缺點數，降幕排序為排名之依據。

例：

廠商	缺點數	排名
1001 大中華	100	1
1001 大中華	100	1
1001 大中華	100	1
1001 大中華	50	4
1001 大中華	50	5

若缺點數相同則排名相同。

缺點數=同一廠商/線別+同一不良原因代號的缺點數相加總。

16.個別比率(%)：

個別比率(%)=缺點數/總缺點數×100（求出之百分比四捨五入至小數 2 位）

17.累計缺點數、累計比率(%)、等級：

(1).系統以此「累計比率」將各缺點做「等級區分」；等級為「A」者表示其缺點數越多，等級為「C」者表示其缺點數較少。

(2).累計缺點數=逐一累加各不良原因代號之缺點數；

(3).累計比率(%)=累計缺點數/總缺點數×100（求出之百分比四捨五入至小數 2 位）

例：假設執行報表前設定之等級比率如下

輸入等級比率間距

A.	0.00	-	70.00	%
B.	70.00	-	85.00	%
C.	85.00	-	100.00	%

累積比率(%)	等級	描述
33.33	A	因累積比率(%)落在等級 A 裡(0%~70%)
66.67	A	因累積比率(%)落在等級 A 裡(0%~70%)
73.67	B	因累積比率(%)落在等級 B 裡(70%~85%)
100.00	C	因累積比率(%)落在等級 C 裡(85%~100%)

■欄位說明

基本選項

1.來源別 (C1)

- * 廠商線別不良之來源別，分別為 1.進貨單、2.託外進貨單、3.生產入庫單 4.移轉單及 9.全部。

2.選擇廠商代號 (PUR.TG005、MOC.TH005、SFC.TB005)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢，若空白表全部。
- * 當來源別為「進貨單」、「託外進貨單」、「移轉單」及「全部」才可以輸入，否則不可輸入。

3.選擇線別代號 (MOC.TF011、SFC.TB005)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選 (icon)或[F2]生產線資料查詢，若空白表全部。
- * 當來源別為「生產入庫單」、「移轉單」及「全部」才可以輸入，否則不可輸入。

4.選擇品號 (PUR.TH004、MOC.TI004、MOC.TG004、MOC.TA006)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選 (icon)或[F2]品號資料查詢商品品號之範圍，若空白表全部。

5.選擇進貨/入庫日期 (PUR.TG003、MOC.TH003、MOC.TF003、SFC.TB003)

- * 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢進貨/入庫日期之期間，若空白表全部。

6.選擇廠別 (PUR.TG004、MOC.TH004、MOC.TF004、SFC.TB010)

- * 可點選 (icon)或[F2]廠別資料查詢，若空白表全部。

7.選擇缺點等級 (QMS.TB006、QMS.TE006、QMS.TH006、QMS.TK006)

- * 可選擇廠商線別不良原因缺點等級。
- * 缺點等級分為 1.CR、2.MA、3.MI 及 4.全部。

8.輸入等級比率間距 (N 4.2)

- * 可輸入品號別不良原因之等級比率間距。
- * 此截止值需小於至起始值，下一等級之起始值預設為截止值。
- * 可輸入欄位僅 A、B 級之截止值。

例： A.[00.00 %] - [20.00 %]

B.[20.00 %] - [80.00 %]

C.[80.00 %] - [100.00 %]



A.[a %]-[d %]→僅可輸入 d、e 欄位。

B.[b %]-[e %]→d 值預設 b 值、 e 值預設 c 值。

C.[c %]-[f %]→a 值預設 00.00 、 f 值預設 100.00 。

※ 品號別不良原因分析表

■程式代號：QMSR10

■作業目的

可將檢驗結果為不良者依缺點數加以分析排名，讓管理者由不良數、不良原因及不良排名著手控管品號，並依優先順序改善品質。將於某段期間廠商或線別交貨不良之明細依品號別排序印出，作為日後產品別不良因素分析、檢核、改善的依據。

■輸入畫面

品號別不良原因分析表[鼎新]

基本選項系統選項

來源別進貨單

選擇品號區間

起迄

選擇廠商代號區間選擇

起迄

選擇線別代號區間選擇

起迄

選擇進貨/入庫日期

起迄

選擇廠別

選擇缺點等級全部

輸入等級比率間距

A. 0.00 - 70.00 %

B. 70.00 - 85.00 %

C. 85.00 - 100.00 %

確認

取消

週期性

自訂

■報表格式

佇列工作控制台[System superintendent][鼎新] - [閱覽報表(品號別不良原因分析表-20071218000006-200712180001)]

佇列工作管理員 視窗

品號別不良原因分析表

製表日期: 96/12/18 期間: 至 第 1 頁

品號	品名 規格	總送驗量 驗過數量	送驗批數	缺點總數	不良原因代號 原因說明	排名	缺點數	個別比率(%)	累計缺點數	累計比率(%)	等級
484002	摩卡咖啡 250ml	12,000.000	1	1	1001 長度過長	1					A
COP4001	香甜葡萄汁 鋁箔裝, 250cc	100.000 1.000	1	1	1001 長度過長	1	1	100.00	1	100.00	A
QMS1001	C-原料 QMS原料	1,100.000 5.000	2	2	1001 長度過長	1	2	100.00	2	100.00	A
QMS1002	D-原料 QMS原料	700.000	3	10	1001 長度過長	1	3	30.00	3	30.00	A
					2001 電阻過高	1	3	30.00	6	60.00	A
					4001 高度不夠	3	2	20.00	8	80.00	A
					1002 長度不夠	3	2	20.00	10	100.00	A
QMS1003	B1-原料 QMS原料	1,000.000	1	12	3001 外觀不明亮	1	10	83.33	10	83.33	A
					2001 電阻過高	2	2	16.67	12	100.00	A

座標(英寸)(10.97, 1.76) (X: 1053, Y: 169)

註：此報表處理邏輯與「廠商/線別不良原因分析表」同（請參考「廠商/線別不良原因分析表」之處理邏輯），不同之處只是分析的角度一個是以「廠商/線別」分析，另一個以「品號」角度分析。

■報表說明

1.針對進貨單身、託外進貨單身、生產入庫單身之檢驗不良原因依：品號 (升冪排序) + 缺點數 (降冪排序) 之順序列印成表。供管理者了解某料件在某期間之檢驗不良原因的排名狀況與ABC 等級。

2.送驗批數：來自相同品號不同的單別+單號+序號就算一個送驗批量。

(註：同一廠商不同的三張單別+單號+序號，其送驗批量=3)

3.排名

(1).以同一品號的不良原因之缺點數降冪排序為排名之依據。

(2).相同「缺點數」者則排名相同，下一級之排名須加上相同排名之排名數。

例：

品號	缺點數	排名
10001	100	1
10001	100	1
10001	100	1
10001	50	4
10001	30	5

4.個別比率(%)=缺點數/總缺點數×100。(需四捨五入至小數 2 位)

5.累計缺點數=逐一累加各不良原因代號之缺點數。

6.累計比率(%)=累計缺點數/總缺點數×100。(需四捨五入至小數 2 位)

7.等級

(1).第一筆記錄等級恆為 A。

(2).等級=依「累計比率%」介於選項「輸入等級比率間距」給 A/B/C 等級，上一筆累計比率%+0.01 = K。

例： A.[00.00 %] - [20.00 %]累計比率% = 15 → A 級

B.[20.00 %] - [80.00 %] → 30 → A 級

C.[80.00 %] - [100.00 %] → 85 → B 級

8.缺點總數=同一品號的缺點數相加總。

9.缺點數=同一品號+同一不良原因代號的缺點數相加總。

10.此分析表列印時，若為不同的來源別要跳頁。

■欄位說明

基本選項

1.來源別 (C1)

* 廠商/品號之來源別，分別為 1.進貨單、2.託外進貨單、3.生產入庫單、4.移轉單及 9.全部。

2.選擇品號 (PUR.TH004、MOC.TI004、MOC.TG004、MOC.TA006)

* 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。

* 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢商品品號之範圍，若空白表全部。

3.選擇廠商代號 (PUR.TG005、MOC.TH005、SFC.TB005)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢，若空白表全部。
- * 當來源別為「進貨單」、「託外進貨單」、「移轉單」及「全部」時才可以輸入，否則不可輸入。

4.選擇線別代號 (MOC.TF011、SFC.TB005)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]生產線資料查詢，若空白表全部。
- * 當來源別為「生產入庫單」、「移轉單」及「全部」時才可以輸入，否則不可輸入。

5.選擇進貨/入庫日期 (PUR.TG003、MOC.TH003、MOC.TF003、SFC.TB003)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢進貨/入庫日期之期間，若空白表全部。

6.選擇廠別 (PUR.TG004、MOC.TH004、MOC.TF004、SFC.TB010)

- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢，若空白表全部。

7.選擇缺點等級 (QMS.TB006、QMS.TE006、QMS.TH006、QMS.TK006)

- * 可選擇品號別不良原因缺點等級。
- * 缺點等級分為 1.CR、2.MA、3.MI 及 4.全部。

8.輸入等級比率間距 (N 4.2)

- * 可輸入品號別不良原因之等級比率間距。
- * 此截止值需小於至起始值，下一等級之起始值預設為截止值。
- * 可輸入欄位僅 A、B 級之截止值

例：A.[00.00 %] - [20.00 %]

B.[20.00 %] - [80.00 %]

C.[80.00 %] - [100.00 %]



A.[a %]-[d %]→僅可輸入 d、e 欄位。

B.[b %]-[e %]→d 值預設 b 值、e 值預設 c 值。

C.[c %]-[f %]→a 值預設 00.00、f 值預設 100.00。

柒、品質管制圖表

本「品質管理系統」是採「計數制」，所謂「計數」(Attributes)是指：

- 1.當不可能用量測之方法去測定產品時；比方說，產品的品質管制項目屬於顏色、表面刮痕或破裂等損壞，類似這一類的不良品，只能用計數的方法統計其不良數及不良率。
- 2.雖然可以測量，但是為了節省時間及人工成本，大量量測產品之品質管制項目時，比方說，量測零件之外徑或內徑，當執行品檢時，通常都使用栓規量測內徑，用環規量測外徑，以「GO 通過 / NO GO 不通過」兩種方式來判定零件的合格與不合格。所謂合格指零件之尺寸符合規格要求，反之謂不合格。

計數管制圖可以區分成兩類：

- 1.不合格數(Non-conforming units)管制圖。它是根據二項分配(Binomial distribution)之原理，因為一件產品不是合格，就是不合格。屬於此類的管制圖有「不良率(P)管制圖」及「不良數(nP)管制圖」。
- 2.缺點管制圖：它是根據蒲松氏分配(Poisson's distribution)之原理，為二項分配法的特例，可用蒲松氏分配求得二項分配之近似值，使用方法如每一片鋼板上之凹凸數量、每平方呎紙板的膠合品質不良數量等。當測試數量很大，而缺點數量發生的機率偏小時，使用二項分配法的公式計算會變得很複雜，而使用蒲松氏分配法相對會比較簡單。屬於此類的管制圖有「缺點數(C)管制圖」及「單位缺點數(μ)管制圖」。

在後續章節將分別為：品號/廠商不良率(P)管制圖、品號/廠商不良數(nP)管制圖、品號/廠商缺點數(C)管制圖、品號/廠商單位缺點數(μ)管制圖，作說明。

※ 品號/廠商不良率(p)管制圖

■ 程式代號：QMSR18

■ 作業目的

將某段期間之檢驗單資料彙總後，並分析不良率再以分析管制圖表印出。

■ 輸入畫面

品號/廠商不良率(p)管制圖[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

來源別 進貨檢驗單 選擇廠別

選擇品號
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇廠商代號

選擇管制界限
☒ 變動管制界限
☐ 平均管制界限

選擇檢驗日期
 起 迄

選擇線別代號

總抽樣數量
 起 迄

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

品號/廠商不良率(p)管制圖[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項


選擇列印狀態

選擇FAX/Email傳送狀態

選擇FAX/Email傳送方式

FAX NO

■報表格式

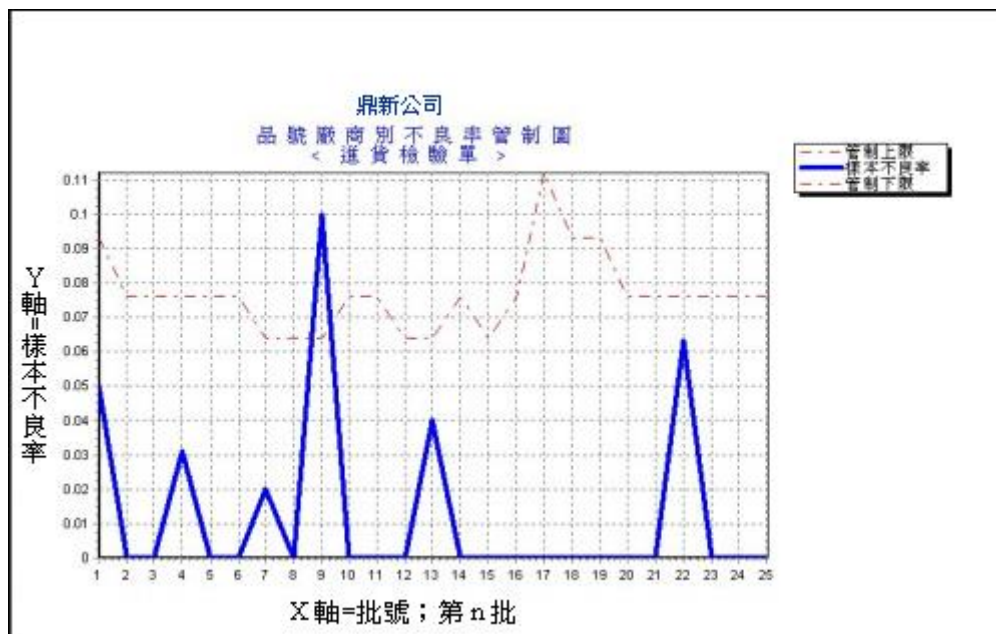

■報表說明

- 1.可選擇分析之「來源別」：「進貨檢驗單」、「託外進貨檢驗單」、「生產入庫檢驗單」、「移轉檢驗單-生產線」、「移轉檢驗單-加工廠商」。
- 2.管制圖形繪製：

- (1).管制中心線=(管制上限-管制下限)/2。
- (2).各管制點需以直線連結。
- (3).管制點超過管制界線需以不同於一般管制點表示之。
- 3.平均不良率=總不良數/總抽驗量。
- 4.管制中心值=平均不良率=總不良數/總抽驗量。
- 5.樣本序號：依單號排序筆數 COUNT 流水號從 001 開始。
- 6.樣本不良率(依單號作加總)=樣本不良數/樣本抽樣數。
- 7.平均樣本數=總抽驗量/資料筆數。
- 8.管制上限、管制下限公式
 - (1).管制界限= 1.變動管制界限
 - * 管制上限=平均不良率+3xsqr ((平均不良率x(1-平均不良率))/樣本抽樣數)。
 - * 管制下限=平均不良率-3xsqr ((平均不良率x(1-平均不良率))/樣本抽樣數)。
 - * 若管制下限計算出結果小於 0，則以 0 計。
 - (2).平均管制界限
 - * 管制上限=平均不良率+3xsqr ((平均不良率x(1-平均不良率))/平均樣本數)。
 - * 管制下限=平均不良率-3xsqr ((平均不良率x(1-平均不良率))/平均樣本數)。
 - * 若管制下限計算出結果小於 0，則以 0 計。
- 9.如何判定該批缺點數「是否超過管制界線」？
 - 若管制下限值≤樣本不良率≤管制上限值→未超過管制界線
 - 若管制上限值≤樣本不良率≤管制下限值→已超過管制界線
- 10.總抽驗量依廠商+品號加總。
- 11.可選擇分析之「來源別」：「進貨檢驗單」、「託外進貨檢驗單」、「生產入庫檢驗單」、「移轉檢驗單-生產線」、「移轉檢驗單-加工廠商」。
- 12.分析的步驟：
 - (1).蒐集已經檢查過的品號之樣本大小(n)，與不合格品之數量(nP)。
 - (2).計算每一組(批量)的不良率。

$$\text{樣本不良率} = \frac{\text{不良數}(nP)}{\text{樣本大小}(n)}$$
 - (3).計算平均不良率/中心線/管制中心值 (Central Line，簡稱 CL)

$$\text{平均不良率}(\bar{P}) = \frac{\text{總不良數}(\sum nP)}{\text{總抽驗量}(\sum n)}$$

(4).計算管制界限，即管制上限值(Upper Control Limit，簡稱 UCL)及管制下限值(Lower Control Limit，簡稱 LCL)；由於每一組(批量)之樣本大小 n 可能不相同，因此有多少組樣本，就有多少組 UCL 及 LCL。

$$\text{管制上限值} = \bar{P} + 3 \times \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}}$$

$$\text{管制下限值} = \bar{P} - 3 \times \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}} \quad (\text{註：若爲負值則 } \bar{P}=0)$$

(5).如何判定該批缺點數「是否超過管制界線」？

管制下限值 ≤ 樣本不良率 ≤ 管制上限值 → 否

管制上限值 ≤ 樣本不良率 ≤ 管制下限值 → 是

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 以「列印」傳送方式，則進階選項的選擇 FAX/Email 傳送狀態、選擇 FAX/Email 傳送方式、FAX NO/Email Address，預覽列印頁上之 FAX/列印鈕，不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

2.來源別 (C 1)

- * 區分 1.進貨檢驗單、2.託外進貨檢驗單、3.生產入庫檢驗單、4.移轉檢驗單-生產線及 5.移轉檢驗單-加工廠商。

3.選擇品號 (PUR.TH004、MOC.TI004、MOC.TG004、SFC.TC047)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，若空白表全部。

4.選擇廠商代號 (PUR.TG005、MOC.TH005、SFC.TB005)

- * 可複選  (icon)或[F2]廠商資料查詢。

- * 當來源別為「進貨檢驗單」或「託外進貨檢驗單」或「移轉檢驗單-加工廠商」時，才可輸入且不可空白。

5.選擇線別代號 (MOC.TF011、SFC.TB005)

- * 可複選  (icon)或[F2]生產線資料查詢。
- * 當來源別為「生產入庫檢驗單」或「移轉檢驗單-生產線」時，才可輸入且不可空白。
- * 若來源別改變，線別代號需清空。

6.選擇檢驗日期 (QMS.TA004、QMS.TD004、QMS.TG004、QMS.TJ004)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表全部。

7.選擇廠別 (PUR.TG004、MOC.TH004、MOC.TF004、SFC.TB010)

- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢，若空白表全部。

8.總抽樣數量 (N 4)

- * 空白表全部。
- * 第一個欄位需小於等於第二個欄位。
- * 若只輸入第一個欄位，則表示條件為大於等於第一個欄位值。
若只輸入第二個欄位，則表示條件為小於等於第二個欄位值。
例：[15]~[]表示條件為抽樣數量大於等於 15。
[]~[15]表示條件為抽樣數量小於等於 15。

9.選擇管制界限

- * 分為 1.變動管制界限及 2.平均管制界限兩種。

進階選項

1.選擇列印狀態

- * 分為 Y.已列印、N.未列印及全部。

2.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C 1)

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。
- * 計 Y.已傳送、N.未傳送及全部。

3.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C 1)

- * 傳送方式區分 3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 選擇 FAX/Email 傳送方式以 FAX To 廠商/客戶或 FAX To 自訂對象時，則預覽列印列上的 FAX/Email 鈕下之 EMAIL 選項不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

4.FAX NO/Email Address (C 36)

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 品號/廠商不良數(np)管制圖

■ 程式代號：QMSR19

■ 作業目的

將於某段期間來源別檢驗單資料彙總後，並以不良數分析管制圖表印出。

■ 輸入畫面

品號/廠商不良數(np)管制圖[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

來源別 1.進貨檢驗單

選擇品號
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇廠商代號

選擇線別代號

選擇檢驗日期
 起 31
 迄 31

選擇廠別

總抽樣數量

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

品號/廠商不良數(np)管制圖[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項


選擇列印狀態

選擇FAX/Email傳送狀態

選擇FAX/Email傳送方式

FAX NO

■報表格式

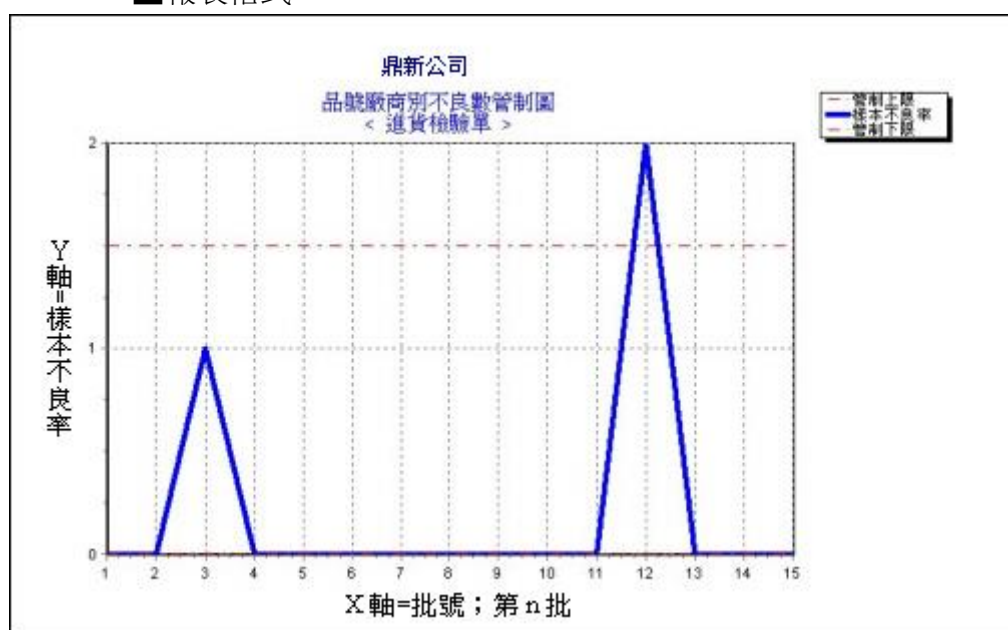

■報表說明

- 1.可選擇分析之「來源別」:「進貨檢驗單」、「託外進貨檢驗單」、「生產入庫檢驗單」、「移轉檢驗單-生產線」、「移轉檢驗單-加工廠商」。

2.管制圖形繪製

- (1).圖形上限：管制上限+((管制上限值-管制下限值)/10)。
- (2).圖形下限：管制下限-((管制上限值-管制下限值)/10)。
- (3).管制中心線=(管制上限-管制下限)/2。
- (4).各管制點需以直線連結。
- (5).管制點超過管制界線需以不同於一般管制點表示之。

3.總抽驗量依廠商+品號加總。

總抽驗量=抽樣數量×count (單身筆數)。

4.平均不良率=總不良數/總抽驗量。

5.管制中心值=總抽驗量×平均不良率。

6.管制上限=總抽驗量×平均不良率+3×sqr (總抽驗量×平均不良率×(1-平均不良率))。

7.管制下限=總抽驗量×平均不良率-3×sqr (總抽驗量×平均不良率×(1-平均不良率))。

(若管制下限計算出結果小於 0，則以 0 計。)

8.樣本序號：依單號排序筆數 COUNT 流水號從 001 開始。

9.如何判定該批缺點數「是否超過管制界線」？

若管制下限值≤樣本不良率≤管制上限值→未超過管制界線

若管制上限值≤樣本不良率≤管制下限值→已超過管制界線

10.可選擇分析之「來源別」：「進貨檢驗單」、「託外進貨檢驗單」、「生產入庫檢驗單」、「移轉檢驗單-生產線」、「移轉檢驗單-加工廠商」。

11.不良率(P)管制圖與不良數(nP)管制圖之性質相仿，用來管制相同製程之變異情況。但蒐集的資料，其抽樣數量須相同，以相同的基準來分析其不良狀況。

12.分析的步驟：

(1).蒐集已經檢查過的品號之樣本大小(n)，與不合格品之數量(nP)。

(2).計算每一組 (批量) 的不良率。

$$\text{樣本不良率} = \frac{\text{不良數}(nP)}{\text{樣本大小}(n)}$$

(3).計算平均不良率/中心線/管制中心值 (Central Line，簡稱 CL)

$$\text{平均不良率}(\bar{P}) = \frac{\text{總不良數}(\sum nP)}{\text{總抽驗量}(\sum n)}$$

(4).計算管制界限，即管制上限值 (Upper Control Limit，簡稱

UCL) 及管制下限值 (Lower Control Limit, 簡稱 LCL)；由於每一組 (批量) 之樣本大小 n 可能不相同，因此有多少組樣本，就有多少組 UCL 及 LCL。

$$\text{管制上限值} = \bar{P} + 3 \times \sqrt{\frac{\bar{P}(1 - \bar{P})}{n}}$$

$$\text{管制下限值} = \bar{P} - 3 \times \sqrt{\frac{\bar{P}(1 - \bar{P})}{n}} \quad (\text{註：若爲負值則 } \bar{P}=0)$$

(5).如何判定該批缺點數「是否超過管制界線」？

管制下限值 $\leq$ 樣本不良率 $\leq$ 管制上限值 $\rightarrow$ 否

管制上限值 $\leq$ 樣本不良率 $\leq$ 管制下限值 $\rightarrow$ 是

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 以「列印」傳送方式，則進階選項的選擇 FAX/Email 傳送狀態、選擇 FAX/Email 傳送方式、FAX NO/Email Address，預覽列印頁上之 FAX/列印鈕，不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

2.來源別 (C 1)

- * 區分 1.進貨檢驗單、2.託外進貨檢驗單、3.生產入庫檢驗單、4.移轉檢驗單-生產線及 5.移轉檢驗單-加工廠商。

3.選擇品號 (PUR.TH004、MOC.TI004、MOC.TG004、SFC.TC047)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，若空白表全部。

4.選擇廠商代號 (PUR.TG005、MOC.TH005、SFC.TB005)

- * 可複選  (icon)或[F2]廠商資料查詢。
- * 當來源別為「進貨檢驗單」或「託外進貨檢驗單」或「移轉檢驗單-加工廠商」時，才可輸入且不可空白。

5.選擇線別代號 (MOC.TF011、SFC.TB005)

- * 可複選  (icon)或[F2]生產線資料查詢。
- * 當來源別為「生產入庫檢驗單」或「移轉檢驗單-生產線」時，才可輸入且不可空白。
- * 若來源別改變，線別代號需清空。

6.選擇檢驗日期 (QMS.TA004、QMS.TD004、QMS.TG004、QMS.TJ004)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表全部。

7.選擇廠別 (PUR.TG004、MOC.TH004、MOC.TF004、SFC.TB010)

- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢，若空白表全部。

8.總抽樣數量 (N 4)

- * 空白表全部。
- * 第一個欄位需小於等於第二個欄位。
- * 若只輸入第一個欄位，則表示條件為大於等於第一個欄位值。
- 若只輸入第二個欄位，則表示條件為小於等於第二個欄位值。
- 例：[15]~[]表示條件為抽樣數量大於等於 15。
- []~[15]表示條件為抽樣數量小於等於 15。

進階選項

1.選擇列印狀態

- * 分為 Y.已列印、N.未列印及全部。

2.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C 1)

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。
- * 計 Y.已傳送、N.未傳送及全部。

3.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C 1)

- * 傳送方式區分 3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。

- * 選擇 FAX/Email 傳送方式以 FAX To 廠商/客戶或 FAX To 自訂對象時，則預覽列印列上的 FAX/Email 鈕下之 EMAIL 選項不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

4.FAX NO/Email Address (C 36)

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 品號/廠商缺點數(c)管制圖

■ 程式代號：QMSR20

■ 作業目的

將於某段期間來源別檢驗單資料彙總後，並分析缺點數並以分析管制圖表印出。

■ 輸入畫面

品號/廠商缺點數(c)管制圖[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

來源別 1.進貨檢驗單

選擇品號
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇線別代號

選擇檢驗日期
 起 31
 迄 31

選擇廠商代號

選擇廠別

單位總檢驗數

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

品號/廠商缺點數(c)管制圖[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項


選擇列印狀態

選擇FAX/Email傳送狀態

選擇FAX/Email傳送方式

FAX NO

■報表格式

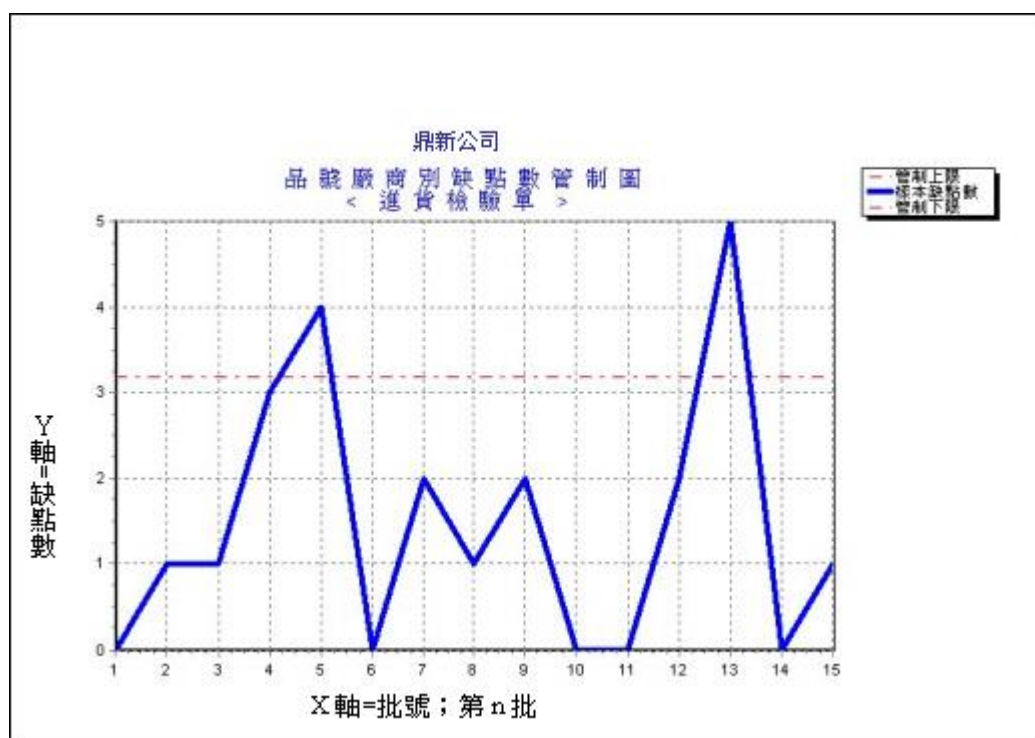

■報表說明

1.當品質的問題不只是單純的良或不良（通過或不通過），而是缺點的多寡時；當樣本大小(n)=1 時，可使用本作業『品號/廠商缺點數(c)管制圖』來分析資料。

2.管制圖形繪製

(1).圖形上限：管制上限+((管制上限值-管制下限值)/10)。

(2).圖形下限：管制下限-((管制上限值-管制下限值)/10)。

(3).管制中心線=(管制上限-管制下限)/2。

(4).各管制點需以直線連結。

(5).管制點超過管制界線需以不同於一般管制點表示之。

3.總檢驗量依廠商+品號加總。

總檢驗量=單位總檢驗數×count (單身樣本筆數)。

平均缺點數=總缺點數/單位檢驗數。

管制中心值=平均單位缺點數=總缺點數/單位檢驗數。

管制上限=平均缺點數+3×sqr (平均缺點數)。

管制下限=平均缺點數-3×sqr (平均缺點數)。

(若管制下限計算出結果小於 0，則以 0 計。)

樣本序號：依單號排序筆數 COUNT 流水號從 001 開始。

4.如何判定該批之缺點數「是否超過管制界線」？

(1).若管制下限值 ≤ 缺點數 ≤ 管制上限值→未超過管制界線

(2).若管制上限值 ≤ 缺點數 ≤ 管制下限值→已超過管制界線

5.當品質的問題不只是單純的良或不良（通過或不通過），而是缺點的多寡時；當樣本大小(n)=1 時，可使用「缺點數(C)管制圖」來分析資料。

分析的步驟：

(1).選擇品質特性做為管制的對象；如一箱飲料中有幾瓶破裂、每平方呎紙的膠合品質不良數等。

(2).蒐集數據(不良數)。

(3).計算試作管制上限值(UCL)、管制下限值(LCL)及管制中心值(CL)。

(4).先找出「總檢驗量」；

(5).再找出「平均缺點數 / 管制中心值」；

(6).接著找「管制上限值 / 管制下限值」

$$\text{管制上限值} = \text{平均缺點數} + 3 \times \sqrt{\text{平均缺點數}}$$

$$\text{管制下限值} = \text{平均缺點數} - 3 \times \sqrt{\text{平均缺點數}}$$

(若管制下限值計算出結果小於 0，則以 0 計。)

(7).修正試作管制界限，得到「標準管制界限」。

(8).如何判定該批缺點數「是否超過管制界線」？

若管制下限值 $\leq$ 缺點數 $\leq$ 管制上限值 $\rightarrow$ 未超過管制界線

若管制上限值 $\leq$ 缺點數 $\leq$ 管制下限值 $\rightarrow$ 已超過管制界線

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 以「列印」傳送方式，則進階選項的選擇 FAX/Email 傳送狀態、選擇 FAX/Email 傳送方式、FAX NO/Email Address，預覽列印頁上之 FAX/列印鈕，不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，FAX/Email 需隱藏。

2.來源別 (C 1)

- * 區分 1.進貨檢驗單、2.託外進貨檢驗單、3.生產入庫檢驗單、4.移轉檢驗單-生產線及 5.移轉檢驗單-加工廠商。

3.選擇品號 (PUR.TH004、MOC.TI004、MOC.TG004、SFC.TC047)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，若空白表全部。

4.選擇廠商代號 (PUR.TG005、MOC.TH005、SFC.TB005)

- * 可複選  (icon)或[F2]廠商資料查詢。
- * 當來源別為「進貨檢驗單」或「託外進貨檢驗單」或「移轉檢驗單-加工廠商」時，才可輸入且不可空白。

5.選擇線別代號 (MOC.TF011、SFC.TB005)

- * 可複選  (icon)或[F2]生產線資料查詢。
- * 當來源別為「生產入庫檢驗單」或「移轉檢驗單-生產線」時，才可輸入且不可空白。
- * 若來源別改變，線別代號需清空。

6.選擇檢驗日期 (QMS.TA004、QMS.TD004、QMS.TG004、QMS.TJ004)

* 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表全部。

7.選擇廠別 (PUR.TG004、MOC.TH004、MOC.TF004、SFC.TB010)

* 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢，若空白表全部。

8.單位總檢驗數 (N 4)

* 不可空白。

進階選項

1.選擇列印狀態

* 分為 Y.已列印、N.未列印及全部。

2.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C 1)

* 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，FAX/Email 需隱藏。

* 計 Y.已傳送、N.未傳送及全部。

3.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C 1)

* 傳送方式區分 3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。

* 選擇 FAX/Email 傳送方式以 FAX To 廠商/客戶或 FAX To 自訂對象時，則預覽列印列上的 FAX/Email 鈕下之 EMAIL 選項不可輸入。

* 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，FAX/Email 需隱藏。

4.FAX NO/Email Address (C 36)

* 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，FAX/Email 需隱藏。

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 品號/廠商單位缺點數(u)管制圖

■ 程式代號：QMSR21

■ 作業目的

將於某段期間來源別檢驗單資料彙總後，並分析單位缺點數並以分析管制圖表印出。

■ 輸入畫面

品號/廠商單位缺點數(u)管制圖[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

來源別
 進貨檢驗單 選擇廠別

選擇品號
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇廠商代號

選擇管制界限
☒ 變動管制界限
☐ 平均管制界限

選擇檢驗日期
 起 迄

選擇線別代號

單位總檢驗數量
 起 迄

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

品號/廠商單位缺點數(μ)管制圖[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇列印狀態 全部


選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 自訂對象

FAX NO

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

■報表格式

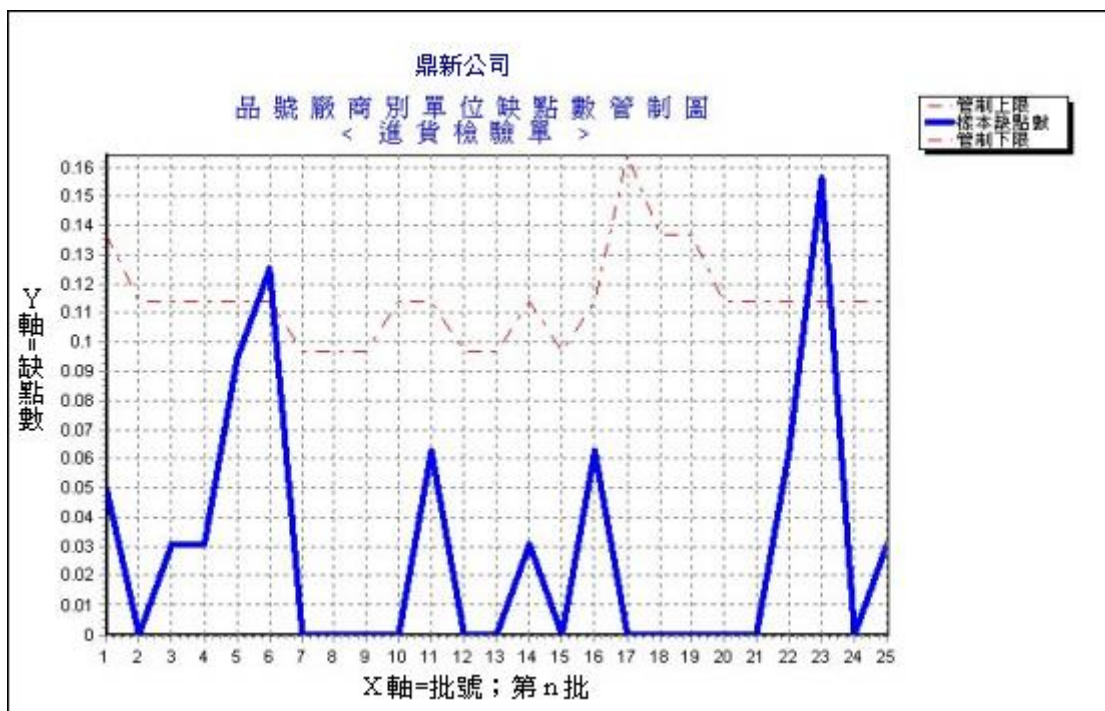

■報表說明

1. 當品質的問題不只是單純的良或不良（通過或不通過），而是缺點的多寡時，當樣本大小(n)>1，則可使用『品號/廠商單位缺點數(μ)管制圖』來分析資料。

2.管制圖形繪製

- (1).圖形上限：管制上限+((管制上限值-管制下限值)/10)。
- (2).圖形下限：管制下限-((管制上限值-管制下限值)/10)。
- (3).管制中心線=(管制上限-管制下限)/2。
- (4).各管制點需以直線連結。
- (5).管制點超過管制界線需以不同於一般管制點表示之。
- (6).平均單位缺點數=總缺點數/總抽驗量。
- (7).管制中心值=平均單位缺點數=總缺點數/總抽驗量。
- (8).樣本序號：依單號排序筆數 COUNT 流水號從 001 開始。
- (9).單位樣本缺點數=樣本缺點數/單位檢驗數。
- (10).平均樣本數=總抽驗量/資料筆數。
- (11).管制上限、管制下限公式
 - * 管制界限=1.變動管制界限
 - 管制上限=平均單位缺點數+3×sqr (平均單位缺點數[註一]/單位檢驗數)
 - 管制下限=平均單位缺點數-3×sqr (平均單位缺點數[註一]/單位檢驗數)
 - 若管制下限計算出結果小於 0，則以 0 計。
 - * 管制界限=2.平均管制界限
 - 管制上限=平均單位缺點數+3×sqr (平均單位缺點數[註一]/平均樣本數)
 - 管制下限=平均單位缺點數-3×sqr (平均單位缺點數[註一]/平均樣本數)
 - 若管制下限計算出結果小於 0，則以 0 計。
- (12).總抽驗量依廠商+品號加總。
- (13).判定該批之單位缺點數「是否超過管制界線」？
 - * 若管制下限≤單位缺點數≤管制上限→未超過管制界線。
 - * 若管制上限≤單位缺點數≤管制下限→已超過管制界線。
- (14).當品質的問題不只是單純的良或不良（通過或不通過），而是缺點的多寡時，當樣本大小(n)>1 時，則可使用「單位缺點數(μ)管制圖」來分析資料。
- (15).分析的步驟：先找出「平均單位缺點數」或「管制中心值」。

$$\text{平均單位缺點數} = \frac{\text{總缺點數}}{\text{總抽樣數量}}$$
- (16).再找出「單位樣本缺點數」

$$\text{單位樣本缺點數} = \text{缺點數量} / \text{抽樣數量}$$
- (17).接著找「管制上限值 / 管制下限值」

$$\text{管制上限值} = \text{平均單位缺點數} + 3 \times \sqrt{\frac{\text{平均單位缺點數}}{\text{單位抽樣數量}}}$$

$$\text{管制下限值} = \text{平均單位缺點數} - 3 \times \sqrt{\frac{\text{平均單位缺點數}}{\text{單位抽樣數量}}}$$

(註：若管制下限計算出結果小於 0，則以 0 計。)

(18).如何判定該批之單位缺點數「是否超過管制界線」？

若管制下限值 $\leq$ 單位缺點數 $\leq$ 管制上限值 $\rightarrow$ 未超過管制界線

若管制上限值 $\leq$ 單位缺點數 $\leq$ 管制下限值 $\rightarrow$ 已超過管制界線

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 以「列印」傳送方式，則進階選項的選擇 FAX/Email 傳送狀態、選擇 FAX/Email 傳送方式、FAX NO/Email Address，預覽列印頁上之 FAX/列印鈕,不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

2.來源別 (C 1)

- * 區分 1.進貨檢驗單、2.託外進貨檢驗單、3.生產入庫檢驗單、4.移轉檢驗單-生產線及 5.移轉檢驗單-加工廠商。

3.選擇品號 (PUR.TH004、MOC.TI004、MOC.TG004、SFC.TC047)

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，若空白表全部。

4.選擇廠商代號 (PUR.TG005、MOC.TH005、SFC.TB005)

- * 可複選  (icon)或[F2]廠商資料查詢。
- * 當來源別為「進貨檢驗單」或「託外進貨檢驗單」或「移轉檢驗單-加工廠商」時，才可輸入且不可空白。

5.選擇線別代號 (MOC.TF011、SFC.TB005)

- * 可複選  (icon)或[F2]生產線資料查詢。
- * 當來源別為「生產入庫檢驗單」或「移轉檢驗單-生產線」時，才可輸入且不可空白。
- * 若來源別改變，線別代號需清空。

6.選擇檢驗日期 (QMS.TA004、QMS.TD004、QMS.TG004、QMS.TJ004)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表全部。

7.選擇廠別 (PUR.TG004、MOC.TH004、MOC.TF004、SFC.TB010)

- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢，若空白表全部。

8.單位總檢驗數量 (N 4)

- * 空白表全部。
- * 第一個欄位需小於等於第二個欄位。

9.單位總檢驗數量 (N 4)

- * 若只輸入第一個欄位，則表示條件為大於等於第一個欄位值。
- 若只輸入第二個欄位，則表示條件為小於等於第二個欄位值。
- 例：[15]~[]表示條件為抽樣數量大於等於 15。
- []~[15]表示條件為抽樣數量小於等於 15。

10.選擇管制界限

- * 分為 1.變動管制界限及 2.平均管制界限兩種。

進階選項

1.選擇列印狀態

- * 分為 Y.已列印、N.未列印及全部。

2.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C 1)

- * 計 Y.已傳送、N.未傳送及全部。

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

3.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C 1)

- * 傳送方式區分 3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 選擇 FAX/Email 傳送方式以 FAX To 廠商/客戶或 FAX To 自訂對象時，則預覽列印列上的 FAX/Email 鈕下之 EMAIL 選項不可輸入。
- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。

4.FAX NO/Email Address (C 36)

- * 尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則 FAX/Email 需隱藏。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

捌、上機實習

一、基本資料設定

■ 品管參數設定建立作業

品質控管參數

☒ 啟動檢驗方式轉換規則

減 量	連續 3 批中， 1 批以上(含)被拒收	正 常	連續 3 批中， 1 批以上(含)被拒收	加 嚴	連續 3 批中， 2 批以上(含)被拒收	終 止 交 易
	連續 3 批中， 0 批以下(含)被拒收		連續 3 批中， 0 批以下(含)被拒收			

判定之取決方式

☐ 執行進貨檢驗程序
 ☒ 執行生產入庫檢驗程序
 ☐ 執行製程移轉檢驗程序
 ☐ 執行託外進貨檢驗程序

瀏覽 127.0.0.1 - 211

MIL-STD-105E建立作業(QMSI02)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

檢驗水準	寬嚴程度	備註
1:一般(I)	1:減量	
1:一般(I)	2:正常	
1:一般(I)	3:加嚴	
2:一般(II)	1:減量	
2:一般(II)	2:正常	
2:一般(II)	3:加嚴	
3:一般(III)	1:減量	
3:一般(III)	2:正常	
3:一般(III)	3:加嚴	

瀏覽 單身資料筆數: 15 127.0.0.1 - 211

MIL-STD-105E建立作業(QMSI02)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

檢驗水準 2:一般(II) 寬嚴程度 2:正常

備註

起始批量	截止批量	0.010 AC/RE/n	0.015 AC/RE/n	0.025 AC/RE/n	0.040 AC/RE/n	0.065 AC/RE/n	0.10 AC/RE/n	0.15 AC/RE/n	0.25 AC/RE/n
2	8	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50
9	15	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50
16	25	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50
26	50	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50
51	90	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50
91	150	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50
151	280	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50
281	500	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50
501	1,200	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	0/ 1/50
1,201	3,200	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	0/ 1/80	1/ 2/200
3,201	10,000	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	0/ 1/125	1/ 2/315	1/ 2/200
10,001	35,000	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	0/ 1/200	1/ 2/500	1/ 2/315	2/ 3/315
35,001	150,000	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	0/ 1/315	1/ 2/800	1/ 2/500	2/ 3/500	3/ 4/500
150,001	500,000	0/ 1/1250	0/ 1/800	0/ 1/500	1/ 2/1250	1/ 2/800	2/ 3/800	3/ 4/800	5/ 6/800
500,001	99,999,999	0/ 1/1250	0/ 1/800	1/ 2/2000	1/ 2/1250	2/ 3/1250	3/ 4/1250	5/ 6/1250	7/ 8/1250

瀏覽 單身資料筆數: 15

1270.0.1 - 211

不良原因代號建立作業

不良原因代號建立作業(QMSI06)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

不良原因代號	原因說明	備註
▶1001	長度過長	
1002	長度不夠	
2001	電阻過高	
2002	電阻過低	
3001	外觀不明亮	
3002	顏色太深	
3003	外觀瑕疵	
4001	高度不夠	
4002	高度太低	
5001	進貨瑕疵	

瀏覽 127.0.0.1 - 211

檢驗項目資料建立作業

檢驗項目資料建立作業(QMSI04)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗水準	缺點等級	檢驗標準說明	備註
▶1000	長度	2.一般[II]	MA.主要	檢驗項目1	
2000	電阻	2.一般[II]	MA.主要	檢驗項目2	
3000	外觀	2.一般[II]	MA.主要	不可刮傷.污漬	
4000	高度	2.一般[II]	MA.主要		
5000	進貨檢驗	2.一般[II]	MA.主要		
6000	內、外徑檢驗	2.一般[II]	MA.主要	誤差要在允許範圍內	
7000	硬度、扭力測試	2.一般[II]	MA.主要		
8000	數量抽檢	2.一般[II]	MA.主要		

瀏覽 127.0.0.1 - 211

GP 檢驗項目資料建立作業(QMSI04)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

檢驗代號 1000

檢驗名稱 長度

檢驗水準 2.一般(II)

缺點等級 MA.主要

檢驗標準說明 檢驗項目1

備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 品管類別資料建立作業

GP 品管類別資料建立作業(QMSI03)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品管類別 M100

類別名稱 原料

檢驗方式 2:正常

AQL

CR(嚴重) 0.015

MA(主要) 0.025

MI(次要) 0.065

檢驗人員

備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 品號檢驗項目建立作業

品號檢驗項目建立作業(QMS105)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號	品名	規格	製程代號	製程名稱	備註
*****			****		
11001			****		
QMS1001	C-原料	QMS原料	****		
QMS1002	D-原料	QMS原料	****		
QMS1001	C-原料	QMS原料	****		
QMS3001	B-半成品	QMS半成品	****		
QMS4001	A-成品	QMS成品	****		
QMS4001	A-成品	QMS成品	101	工作站1-製模	
QMS4001	A-成品	QMS成品	102	工作站2-射出	

瀏覽 單身資料筆數: 3 127.0.0.1 - 211

品號檢驗項目建立作業(QMS105)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品管類別 M100 原料 製程代號 ****

品號 ***** 備註

品名

規格

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗水準	缺點等級	檢驗標準說明	備註
1000	長度	2：一般(II)	MA：主要	檢驗項目1	
2000	電阻	2：一般(II)	MA：主要	檢驗項目2	
3000	外觀	2：一般(II)	MA：主要	不可刮傷.污漬	

瀏覽 單身資料筆數: 3 127.0.0.1 - 211

二、進貨檢驗

1. 進貨單建立作業

進貨單建立作業(PUR109)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 34D 庫存進貨單 保稅碼 0.依品號預設

進貨單號 0950403001 單據日期 95/04/03

供應商 1002 嘉嘉供應商 進貨日期 95/04/03

EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別 001 台北廠 件數 0

廠商單號 列印 0 傳送次數 0

幣別 NTD 匯率 1 簽核狀態 N:不執行電子簽核

付款條件 1D1 結帳後一星期付款 60天票期 備註

交易條件 1 一般交易 海關手冊

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	計價數量	驗退數量	計價單
0001	2.正式品號	QMS1001	C-原料	QMS原料	1,000	pcs	0	0	0	pcs
0002	2.正式品號	QMS1002	D-原料	QMS原料	15,000	pcs	0	0	0	pcs

原幣進貨金額 0 原幣貨款金額 0 本幣貨款金額 0

原幣扣款金額 0 原幣稅額 0 本幣稅額 0

本幣進貨費用 0 原幣金額合計 0 本幣金額合計 0

數量合計 0 總包裝量 0 本幣沖自籌額 0

原幣沖自籌額 0

瀏覽 單身資料筆數: 2 QMS1002 D-原料 127.0.0.1 - 211

2. 進貨檢驗單憑證

進貨檢驗單憑證(QMSR11)[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇進貨單別 34D 庫存進貨單

選擇進貨單號
 起 0950403001
 迄 0950403001

選擇品號
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇進貨單進貨日期
 起 迄 31

選擇檢驗單檢驗日期
 起 迄 31

選擇檢驗單單據日期
 起 迄 31

選擇檢驗狀態 待驗

選擇確認狀態 全部

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

3. 進貨檢驗單建立作業

進貨檢驗單建立作業(QMS107)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(K)

進貨單別 34D 庫存進貨單 品號 QMS1001 簽核狀態 N.不執行電子簽核

進貨單號 0950403001 品名 C-原料 檢驗日期 95/04/03

進貨序號 0001 規格 QMS原料 確認者 DS

單據日期 95/04/03 廠商 1002 嘉嘉供應商 System superintendent

檢驗資料 進貨資料 資料瀏覽

檢驗期限 95/04/03 扣款金額 0

檢驗人員 扣款原因

檢驗方式 2:抽檢(正常) 備註

破壞數 0 判定 2:允收

驗退數 0 列印次數 0 傳送次數 0

品管類別 M200 物料

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數	判定	備註
5000	進貨檢驗		500	MA:主要	0	1	0	Y:允收	

抽樣數量合計 500 不良數量合計 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

4. 進貨單建立作業（進貨檢驗單建立作業確認後回饋）

進貨單建立作業(PUR109) [鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別: 34D 庫存進貨單 保稅碼: 0. 依品號預設

進貨單號: 0950403001 單據日期: 95/04/03

供應商: 1002 嘉嘉供應商 進貨日期: 95/04/03

EBO拋轉狀態: 不需拋轉

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別: 001 件數: 0

台北廠

廠商單號: 列印: 0 傳送次數: 0

幣別: NTD 匯率: 1 簽核狀態: N: 不執行電子簽核

付款條件: ID1 結帳後一星期付款 60天票期 備註:

交易條件: 1 一般交易 海關手冊:

序號	品號	類型	品名	規格	單位	進貨數量	驗收數量	計價數量	驗退數量	檢驗狀態	確認碼
0001	2. 正式品號	QMS1001 C-原料	QMS原料	pcs	1,000	1,000	1,000	0	2: 合格	Y: 已確認	
0002	2. 正式品號	QMS1002 D-原料	QMS原料	pcs	15,000	15,000	15,000	0	2: 合格	Y: 已確認	

原幣進貨金額: 245,000 原幣貨款金額: 245,000 本幣貨款金額: 245,000

原幣扣款金額: 0 原幣稅額: 12,250 本幣稅額: 12,250

本幣進貨費用: 0 原幣金額合計: 257,250 本幣金額合計: 257,250

數量合計: 16,000 總包裝量: 0 本幣沖自籌額: 0

原幣沖自籌額: 0

瀏覽 單身資料筆數: 2 QMS1002 D-原料 127.0.0.1 - 211

三、託外進貨檢驗

1. 託外進貨單建立作業

託外進貨單建立作業(MOC106)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

託外進貨單別: 590 託外進貨單 加工廠商: 1001 國內供應商
 託外進貨單號: 0950403001 廠別: 001 台北廠
 單據日期: 95/04/03 簽核狀態: N:不執行電子簽核 列印: 0
 保稅碼: 0.依品號預設 傳送次數: 0 託外進貨日期: 95/04/03
 EBO拋轉狀態: 不需拋轉

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼: P05 進項三聯式發票-應稅外加
 統一編號: 16892457 發票號碼: 申報年月: 95/04
 發票聯數: 2 三聯式 課稅別: 2:應稅外加 營業稅率: 5.00%
 發票日期: / / 扣抵區分: 1:可扣抵進貨及費用

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	驗收數量	計價數量	驗退數量	單位	進貨庫別
0001	2.正式品號	QMS3001	B-半成品	QMS半成品	2,000	0	0	0	pcs	1B 半成品倉

原幣加工金額: 0 本幣未稅金額: 0 原幣未稅金額: 0
 原幣扣款金額: 0 本幣稅額: 0 原幣稅額: 0
 本幣進貨費用: 0 本幣金額合計: 0 原幣金額合計: 0
 數量合計: 0 包裝數量合計: 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS3001 B-半成品 127.0.0.1 - 211

2. 託外進貨檢驗單憑證

託外進貨檢驗單憑證(QMSR14)[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇託外進貨單別: 590 託外進貨單
 選擇託外進貨單號
 起: 0950403001
 迄: 0950403001
 選擇品號
☒ 區間選擇
 起:
 迄:

選擇託外進貨日期
 起: 迄:
 選擇檢驗日期
 起: 迄:
 選擇單據日期
 起: 迄:
 選擇檢驗狀態: 待驗
 選擇確認狀態: 全部

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

3. 託外進貨檢驗單建立作業

託外進貨檢驗單建立作業(QMS108)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

託外進貨單別 590 託外進貨單 品號 QMS3001 檢驗日期 95/04/03
 託外進貨單號 0950403001 品名 B-半成品 確認者 DS
 託外進貨序號 0001 規格 QMS半成品 System supe
 單據日期 95/04/03 加工廠商 1001 國內供應商

檢驗資料 託外進貨資料 資料瀏覽

檢驗期限 95/04/03 扣款金額 0
 檢驗人員 扣款原因
 檢驗方式 2:抽檢(正常) 備註
 破壞數 0 判定 2:允收 傳送次數 0
 驗退數 0 列印次數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核
 品管類別 M300 半成品

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數	判定	備註
1000	長度	檢驗項目1-修改過	315	MA:主要	1	2	0	Y:允收	
4000	高度		315	MA:主要	1	2	1	Y:允收	

抽樣數量合計 630 不良數量合計 1

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

4. 託外進貨單建立作業（託外進貨檢驗單建立作業確認後回饋）

託外進貨單建立作業(MOC106)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

託外進貨單別 590 託外進貨單 加工廠商 1001 國內供應商
 託外進貨單號 0950403001 廠別 001 台北廠
 單據日期 95/04/03 簽核狀態 N:不執行電子簽核 列印 0
 保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0 託外進貨日期 95/04/03
 EBO拋轉狀態 不需拋轉

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加
 統一編號 16892457 發票號碼 申報年月 95/04
 發票聯數 2 三聯式 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
 發票日期 / / 扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	驗收數量	計價數量	驗退數量	單位	進貨庫別
0001	2.正式品號	QMS3001	B-半成品	QMS半成品	2,000	2,000	2,000	0	pcs	1B 半成品倉

原幣加工金額 0 本幣未稅金額 0 原幣未稅金額 0
 原幣扣款金額 0 本幣稅額 0 原幣稅額 0
 本幣進貨費用 0 本幣金額合計 0 原幣金額合計 0
 數量合計 2,000 包裝數量合計 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS3001 B-半成品 127.0.0.1 - 211

四、生產入庫檢驗

1. 生產入庫單建立作業

生產入庫單建立作業 (MOCI05) [鼎新]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單
 入庫單號 0950403001
 單據日期 95/04/03
 廠別代號 001 台北廠
 生產線別 601 製一課
 備註
 保稅碼 0. 依品號預設

入庫日期 95/04/03
 確認者 DS System super
☐ 自動扣料
☐ 產生分錄
 列印 0
 簽核狀態 N: 不執行電子簽核
 傳送次數 0

序號	類型	產品品號	品名	規格	單位	入/出別	庫別	入庫數量	驗收數量	驗退數量
0001	2: 正式品號	QMS4001	A-成品	QMS成品	pcs	入庫	1A	25,000	0	0

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS4001 A-成品 127.0.0.1 - 211

2. 生產入庫檢驗單憑證

生產入庫檢驗單憑證 (QMSR15) [鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇生產入庫單別 580 生產入庫單

選擇生產入庫單號
 起 0950403001
 迄 0950403001

選擇品號
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇生產入庫日期
 起 迄

選擇檢驗日期
 起 迄

選擇單據日期
 起 迄

選擇檢驗狀態 待驗
 選擇確認狀態 全部

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

3. 生產入庫檢驗單建立作業

生產入庫檢驗單建立作業(QMS109)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

生產入庫單別580

生產入庫單號0950403001

生產入庫序號0001

單據日期96/11/06

生產入庫單

品號QMS4001

品名A-成品

規格QMS成品

生產線別601

製一課

簽核狀態N.不執行電子簽核

檢驗日期96/11/06

確認者DS

System superint

檢驗資料

生產入庫資料

資料瀏覽

檢驗期限95/04/03

檢驗人員

檢驗方式3:抽檢(加嚴)

判定2:允收

品管類別M400

製成品

破壞數0

驗退數0

備註

列印次數0

傳送次數0

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數	判定	備註
1000	長度		800	MA:主要	0	1	0	Y:允收	
2000	電阻		800	MA:主要	0	1	0	Y:允收	
3000	外觀		800	MA:主要	0	1	0	Y:允收	
4000	高度		800	MA:主要	0	1	0	Y:允收	

抽樣數量合計3200 不良數量合計0

瀏覽 單身資料筆數: 4 1000 長度 127.0.0.1 - 211

4. 生產入庫單建立作業（生產入庫檢驗單建立作業確認後回饋）

生產入庫單建立作業(MOC105)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單

入庫單號 0950403001

單據日期 95/04/03

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

備註

保稅碼 0. 依品號預設

入庫日期 95/04/03

確認者 DS System super

☐ 自動扣料

☐ 產生分錄

列印 0

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

序號	類型	產品品號	品名	規格	單位	入/出別	庫別	入庫數量	驗收數量	驗退數量
0001	2:正式品號	QMS4001	A-成品	QMS成品	pcs	入庫	1A	25,000	25,000	0

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS4001 A-成品 127.0.0.1 - 211

五、製程移轉檢驗

1. 移轉單建立作業

移轉單建立作業(SFC105)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

移轉單別: D21 製程移轉單 列印次數: 0 更新碼: ☐ 傳送次數: 0

移轉單號: 911003001 備註:

單據日期: 91/10/03 移轉日期: 91/10/03 簽核狀態: N.不執行電子簽核

廠別代號: 001 台北廠 確認者:

移轉資料 發票資料 資料瀏覽

移出類別: 1:生產線別 移入類別: 1:生產線別

移出部門: 601 移入部門: 601

部門名稱: 製一課 部門名稱: 製一課

序號	類型	製令單別	製令單號	產品品號	數量	驗退數量	驗收數量	移出工序	移入工序	
0001	2.正式品號	510	911003001	QMS4001	300	0	0	0010	0020	A-

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS4001 A-成品 127.0.0.1 -211

2. 移轉檢驗單憑證

移轉檢驗單憑證(QMSR17)[鼎新]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇移轉單別: D21 製程移轉單

選擇移轉單號
 起: 911003001
 迄: 911003001

選擇品號
☒ 區間選擇
 起: 迄:

選擇移轉單移轉日期
 起: 迄:

選擇檢驗單檢驗日期
 起: 迄:

選擇檢驗單單據日期
 起: 迄:

選擇檢驗狀態: 待驗

選擇確認狀態: 全部

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

3. 移轉檢驗單建立作業

移轉檢驗單建立作業(QMSI10)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

移轉單別 D21 製程移轉單 品號 QMS4001 簽核狀態 N.不執行電子簽核

移轉單號 911003001 品名 A-成品 檢驗日期 95/10/03

移轉序號 0001 規格 QMS成品 確認者 DS

單據日期 91/10/03 移出部門 601 製一課 System super

移出工序 0010 移出製程 101 工作站1-製模 列印次數 0 傳送次數 0

檢驗資料 移轉單資料 資料瀏覽

檢驗期限 91/10/03 扣款金額 0

檢驗人員 扣款原因

檢驗方式 2:抽檢(正常) 備註

破壞數 0 驗退數 5 判定 2:允收

品管類別

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數量	判定	備註
1000	長度		50	MA.主要	0	1	0	Y:允收	

抽樣數量合計 50 不良數量合計 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 -211

4. 移轉單建立作業（移轉檢驗單建立作業確認後回饋）

移轉單建立作業(SPCI05)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

移轉單別 D21 製程移轉單 列印次數 0 更新碼 傳送次數 0

移轉單號 911003001 備註

單據日期 91/10/03 移轉日期 95/10/03 簽核狀態 N.不執行電子簽核

廠別代號 001 台北廠 確認者 DS System superintendent

移轉資料 發票資料 資料瀏覽

移出類別 1:生產線別 移入類別 1:生產線別

移出部門 601 移入部門 601

部門名稱 製一課 部門名稱 製一課

序號	類型	製令單別	製令單號	產品品號	數量	驗退數量	驗收數量	移出工序	移入工序
0001	2.正式品號	510	911003001	QMS4001	300	5	295	0010	0020

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS4001 A-成品 127.0.0.1 -211

六、其他檢驗單建立

1.銷退單建立

銷退單建立作業(COPI09)[鼎新]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

銷退單別 240 內銷退貨單 單據日期 96/11/07 ☐ 產生分錄-收入
 銷退單號 0961107001 客戶代號 1001 環球公司 ☐ 產生分錄-成本
 流程代號 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 軍福品資料 資料瀏覽

部門代號 30 業務部門 付款條件 2D1 ☐ 結帳後一星期收款 60天票期
 業務人員 303 陳外務 交易條件 1 ☐ 一般交易
 員工代號 件數 0 列印 0 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 廠別 001 台北廠 保稅碼 0.依品號預設
 幣別 NTD 匯率 1 備註
 銷退日期 96/11/07 確認者 DS System superintendent

序號	品號	品名	規格	類型	數量	計價數量	金額	單價	數量類型	備註
0001	QMS4001	A-成品	QMS成品	1.銷退	10	10	50	5	1.贈品量	

原幣銷退金額 50 原幣銷退稅額 3 原幣合計 53
 本幣銷退金額 50 本幣銷退稅額 3 本幣合計 53
 總數量 10 總包裝數量 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 QMS4001 A-成品 127.0.0.1 - 211

2.其他檢驗單建立作業

其他檢驗單建立作業(QMS115)[鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

類別: 08.銷退單 品號: QMS4001 內銷退貨單 品名: A-成品 規格: QMS成品 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核 確認者: DS System superin

單別: 240 單號: 0961107001 序號: 0001 單據日期: 96/11/07 檢驗日期: 96/11/07

檢驗資料 一般資料 資料瀏覽

檢驗期限: 96/11/07 破壞數: 0 檢驗人員: 檢驗方式: 3.抽檢(加嚴) 判定: 2.允收 備註: 列印次數: 0 傳送次數: 0

品管類別: M400 製成品

檢驗代號	檢驗代號名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數量	判定	備註
1000	長度		10	MA.主要	0	1	0	Y:允收	
2000	電阻		10	MA.主要	0	1	0	Y:允收	
3000	外觀		10	MA.主要	0	1	0	Y:允收	
4000	高度		10	MA.主要	0	1	0	Y:允收	

總抽樣數量: 40 不良數量合計: 0

瀏覽 單身資料筆數: 4 127.0.0.1 - 211