

TÍTULO: RELATÓRIO DE AÇÕES DE SST

Nº documento:
SGST 001

Revisão:
000

Data Emissão / Rev.:
01/07/2025

Página: 1 de 3

Relatório nº: 001/2026

Data: 16/07/2026

Empresa: MVP ENGENHARIA

Obra: SESI – JOÃO PESSOA

Ação: Visita preliminar para inspeções e adequações de ambiente

Justificativa da ação: Adequar obra para futuras fiscalizações MTE

Irregularidades apontadas:

- Falta de projetos como: canteiro de obras, instalações elétricas provisórias, projetos SPQ, projetos de aterramentos.
- Áreas com risco de queda, guarda corpo não adequado, sem fixações corretas, sem comprovação de eficiência.



Guarda corpo Não atende a itens na norma e identificado que a fixação não protege contra impacto e não ha proteção no roda pé.

Exemplo de fixação a ser utilizada

Obs: Uso de pregos é irregular para esse tipo de serviço.

Forma correta seguindo item normativo 18.9.2

Travessão Superior 1,20 m

Travessão Intermediário 0,70 m

Rodapé Mínimo 15 cm

Aviso Técnico:

Fica estabelecida a obrigatoriedade da elaboração e execução dos projetos de Sistema de Proteção Coletiva (SPQ), Instalações Elétricas Provisórias, aterramentos, área de Vivência, em estrita conformidade com as normas regulamentadoras vigentes.

Além disso, as demais solicitações conforme notificação do MTE.

Visita realizada em período noturno, tendo a necessidade de visitas durante o dia para indicar novas adequações in LOCO.

Área do foguetinho deve ter isolamento de segurança contra risco de queda de materiais. A mesma deve ter isolamento com área delimita com estrutura de madeiras e tela com porta de acesso restrito.



ADEYLTON DA SILVA ARAÚJO
Técnico em Segurança do Trabalho
SRTE Nº 0009823/RN

TÍTULO: RELATÓRIO DE AÇÕES DE SST

Nº documento:
SGST 001


Revisão:
000

Data Emissão / Rev.:
01/07/2025

Página: 2 de 3

Irregularidades apontadas:

- Ausência ou instalação irregular de sistema de guarda-corpo e rodapé em periferias e aberturas de piso;
- Presença de desnível/transposição acima de 40 cm sem estrutura adequada de acesso (rampa ou escada normativa);
- Falta de isolamento perimetral e sinalização de advertência na área com risco de queda de materiais provenientes do foquetinho;
- Escada de acesso ao piso superior instalada de forma irregular, descumprindo os requisitos mínimos de dimensionamento e estabilidade;
- Andaimes fachadeiro;

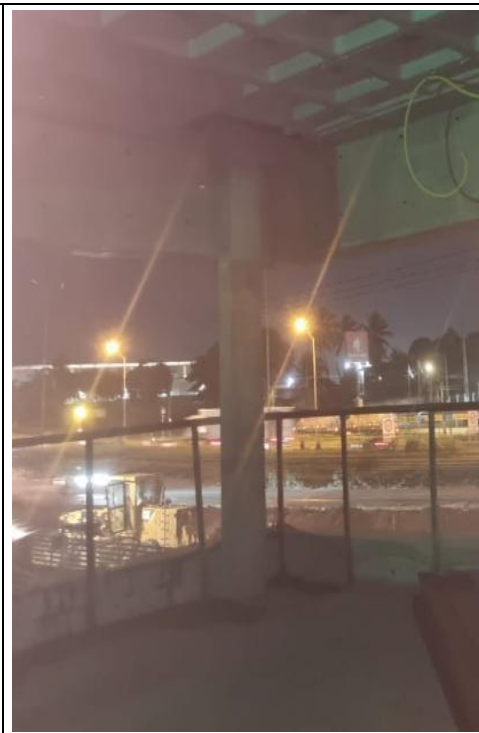

Ação recomendada:

- Colocar guarda-corpo nos locais e/ou subir alvenaria como prioridade.
- Adequar guarda-corpo conforme níveis relatados nos anexos da norma descrito em item primario



Terreo: Local de entrada em não conformidade. A norma estabelece a necessidade de escada fixa de transposição em local com altura acima de 40cm.



TÍTULO: RELATÓRIO DE AÇÕES DE SST

Nº documento:
SGST 001

Revisão:
000

Data Emissão / Rev.:
01/07/2025

Página: 3 de 3




Desvio

- Ficou identificado o uso de escada de madeira com imendas. A mesma não atende a norma de segurança no tratamento de acesso a pavimentos superiores;

Alternativas:

- Sistema de Acesso Coletivo em Andaime Tubo Roll;
- Fazer escada fixa para acesso a pavimento superior.

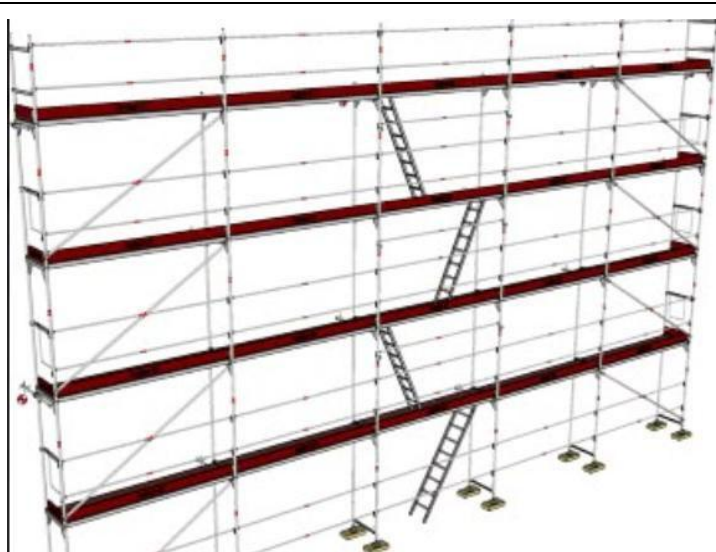

É necessário ter as barreiras de proteção contra quedas com as medidas de rodapé, intermediário e superior seguindo os padrões normativos.

